



SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE: EDIFICIO 1	
ACTUACIÓN 4: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN FACHADA Y CUBIERTAS	
ACT. 4.1	REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN PARAMENTOS Y ACABADOS DE MACHONES Y ZÓCALO DE MUROS DE FACHADA.
ACT. 4.2	SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE VIDRIO MODELADO EN LA FACHADA POSTERIOR DEL EDIFICIO.
ACT. 4.3	REPOSICIÓN DE GALLETAS EN VOLADIZO Y FRENTE DE FORJADO, EN FACHADAS LATERALES, CON INSTALACIÓN DE PERFIL PARA SU SUJECIÓN.
ACT. 4.4	INSTALACIÓN DE BABERO DE CHAPA METÁLICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS CUBIERTAS METÁLICAS DE LOS PORCHES.
ACT. 4.5	SUBSANACIÓN DE HUMEDADES EN EL ALERO DE TODO EL PERÍMETRO DE CUBIERTA SUPERIOR.
ACTUACIÓN 4.5	
<b>ACTUACIONES PREVIAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>SE LIMPIARÁ EL CANALÓN OCULTO PERIMETRAL DE LA CUBIERTA SUPERIOR DEL EDIFICIO.</li></ul>	
<b>ACTUACIONES PREVISTAS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>SE ABRIRÁN REBOSADEROS EN TODO EL PERÍMETRO DEL CANALÓN OCULTO.</li><li>SE RENOVARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS PUNTOS DE DESAGÜE A LAS BAJANTES Y SE SUSTITURÁN LOS PROTECTORES PARAGRAVILLAS.</li><li>SE SANEARÁ Y PINTARÁ EL ALERO DE CUBIERTA SUPERIOR DEL EDIFICIO.</li><li>SE COLOCARÁ NUEVA ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL EN TODO EL PERÍMETRO DE LA CUBIERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO.</li></ul>	

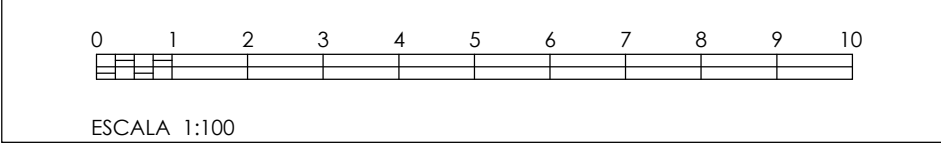



Dirección General  
de Infraestructuras y Servicios

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y  
UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Mejora de Accesibilidad y Subsanación de  
Deficiencias de ITE en el CEIP San Marcos  
de San Martín de la Vega

SITUACION  
Av. Abogados de Atocha, 16, 28330 San Martín de la Vega, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE

EDIFICIO 1

ACTUACIÓN 4.5

PROPIEDAD  
D.G. Infraestructuras y Servicios de la  
Vicepresidencia, Consejería de Educación y  
Universidades  
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA  
Marta Sánchez Valencia

11A11

ESCALA  
DINA1 1/100

FECHA  
may 2023

REVISADO