

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. PREVENTIVO MENSUAL	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
		SECCIÓN: CONSERVACIÓN
GAMA GM K219-2	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO APILADORA ELECTRICA PEGAMO LGM 1600 KG XDM-1630	FRECUENCIA 1M
FECHA 24/10/2008	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 1/3

OBSERVACIONES

Normativa y Documentación de referencia:

- Documentación informativa facilitada por el **fabricante**.

- **R.D. 1215/1997 B.O.E. 18.07.97** relativo a **Equipos de Trabajo**. Se entiende como **Equipo de Trabajo** cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el Trabajo.

Destino: Apiladora eléctrica PEGAMO LGM 1600 KG XDM-1630

CONSISTENCIA DE LAS OPERACIONES

1. MEDIDAS A TENER EN CUENTA

- Los equipos de trabajo **no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante**. Tampoco podrán utilizarse sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate.
- Los equipos de trabajo sólo podrán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha realizado una evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control.
- Cuando durante la utilización de un equipo de Trabajo sea necesario **limpiar o retirar residuos cercanos a un elemento peligroso**, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de seguridad suficiente.
- Los Equipos de Trabajo no deberán someterse a **sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas** que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros.
- Cuando la utilización de un equipo de Trabajo pueda dar lugar a **proyecciones o radiaciones peligrosas**, sea durante su funcionamiento normal o en caso de anomalía previsible, deberán adoptarse las medidas de prevención o protección adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores que los utilicen o se encuentren en sus proximidades.
- Los Equipos de Trabajo **llevados o guiados manualmente**, cuyo movimiento pueda suponer un peligro para los trabajadores situados en sus proximidades, se utilizarán con las debidas precauciones, respetándose, en todo caso, una distancia de seguridad suficiente. A tal fin, los trabajadores que los manejen deberán disponer de condiciones adecuadas de control y visibilidad.
- En **ambientes especiales** tales como locales mojados o de alta conductividad, locales con alto riesgo de incendio, atmósferas explosivas o ambientes corrosivos, no se emplearán Equipos de Trabajo que en dicho entorno supongan un peligro para la seguridad de los trabajadores.
- Todas las operaciones de instalación, utilización y manutención de la máquina tienen que ser efectuadas sólo por personal cualificado y autorizado y haberse estudiado el manual de instrucciones.**

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. PREVENTIVO MENSUAL	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
		SECCIÓN: CONSERVACIÓN
GAMA GM K219-2	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO APILADORA ELECTRICA PEGAMO LGM 1600 KG XDM-1630	FRECUENCIA 1M
FECHA 24/10/2008	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 2/3


- Todo mantenimiento debe realizarse sin carga y con las horquillas en posición baja.
- Nunca acercar una llama cerca de la batería.
- El cargador de batería no tiene que ser lavado con chorros de agua o pulidora de vapor.

2. OPERACIONES A REALIZAR

- Anotar la tensión de cada uno de los elementos de la batería, densidad y temperatura del electrolito al finalizar una carga de la batería: La densidad no debe bajar de 1,13 kg/l a 30°C (el factor de corrección es 0.0007 kg/l por grado centígrado). La temperatura no debe superar los 55 grados.
- Comprobar el correcto apriete de los conectores de los cables terminales:
 - Terminales de tornillos verticales 10 Nm
 - Terminales tronco cónicos 10 Nm.
 - Terminales cable Tech 25 Nm
 - Conectores 25 Nm.
- Limpieza general de la máquina. No utilizar disolventes porque destruyen el barniz, ni chorros de agua ni pulidora de vapor. Utilizar espátulas y paños húmedos.


Nota: Limpiar con la máquina apagada.

- Engrase los terminales de la batería con vaselina.
- Lubricación general de la máquina. Utilizar grasa de litio

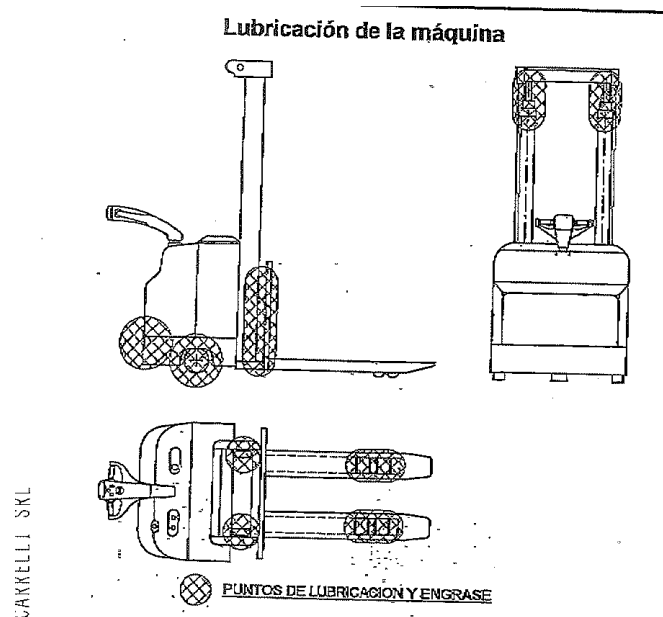

	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO MTO. PREVENTIVO MENSUAL	GERENCIA DE TALLERES CENTRALES
		SECCIÓN: CONSERVACIÓN
GAMA GM K219-2	DENOMINACIÓN DEL EQUIPO APILADORA ELECTRICA PEGAMO LGM 1600 KG XDM-1630	FRECUENCIA 1M
FECHA 24/10/2008	EDICIÓN Revisión 1	HOJA 3/3

- Compruebe el buen estado de las horquillas. Regúlelas si fuese necesario. Ver figura.

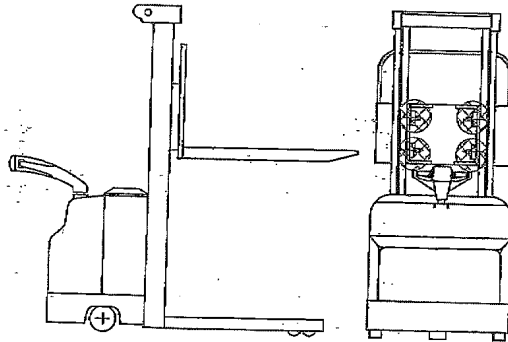

PATINES DE NYLON PARA REGULACION DE LAS HORQUILLAS

3. VERIFICAR

- Existencia y estado de señalización de seguridad.



NOTA: Cualquier anomalía observada de orden superior que requiera una operación imprevista que implique ampliación de la orden de trabajo, solicitar la autorización al mando de conservación.