



PLANO DE SITUACIÓN
CATASTRAL

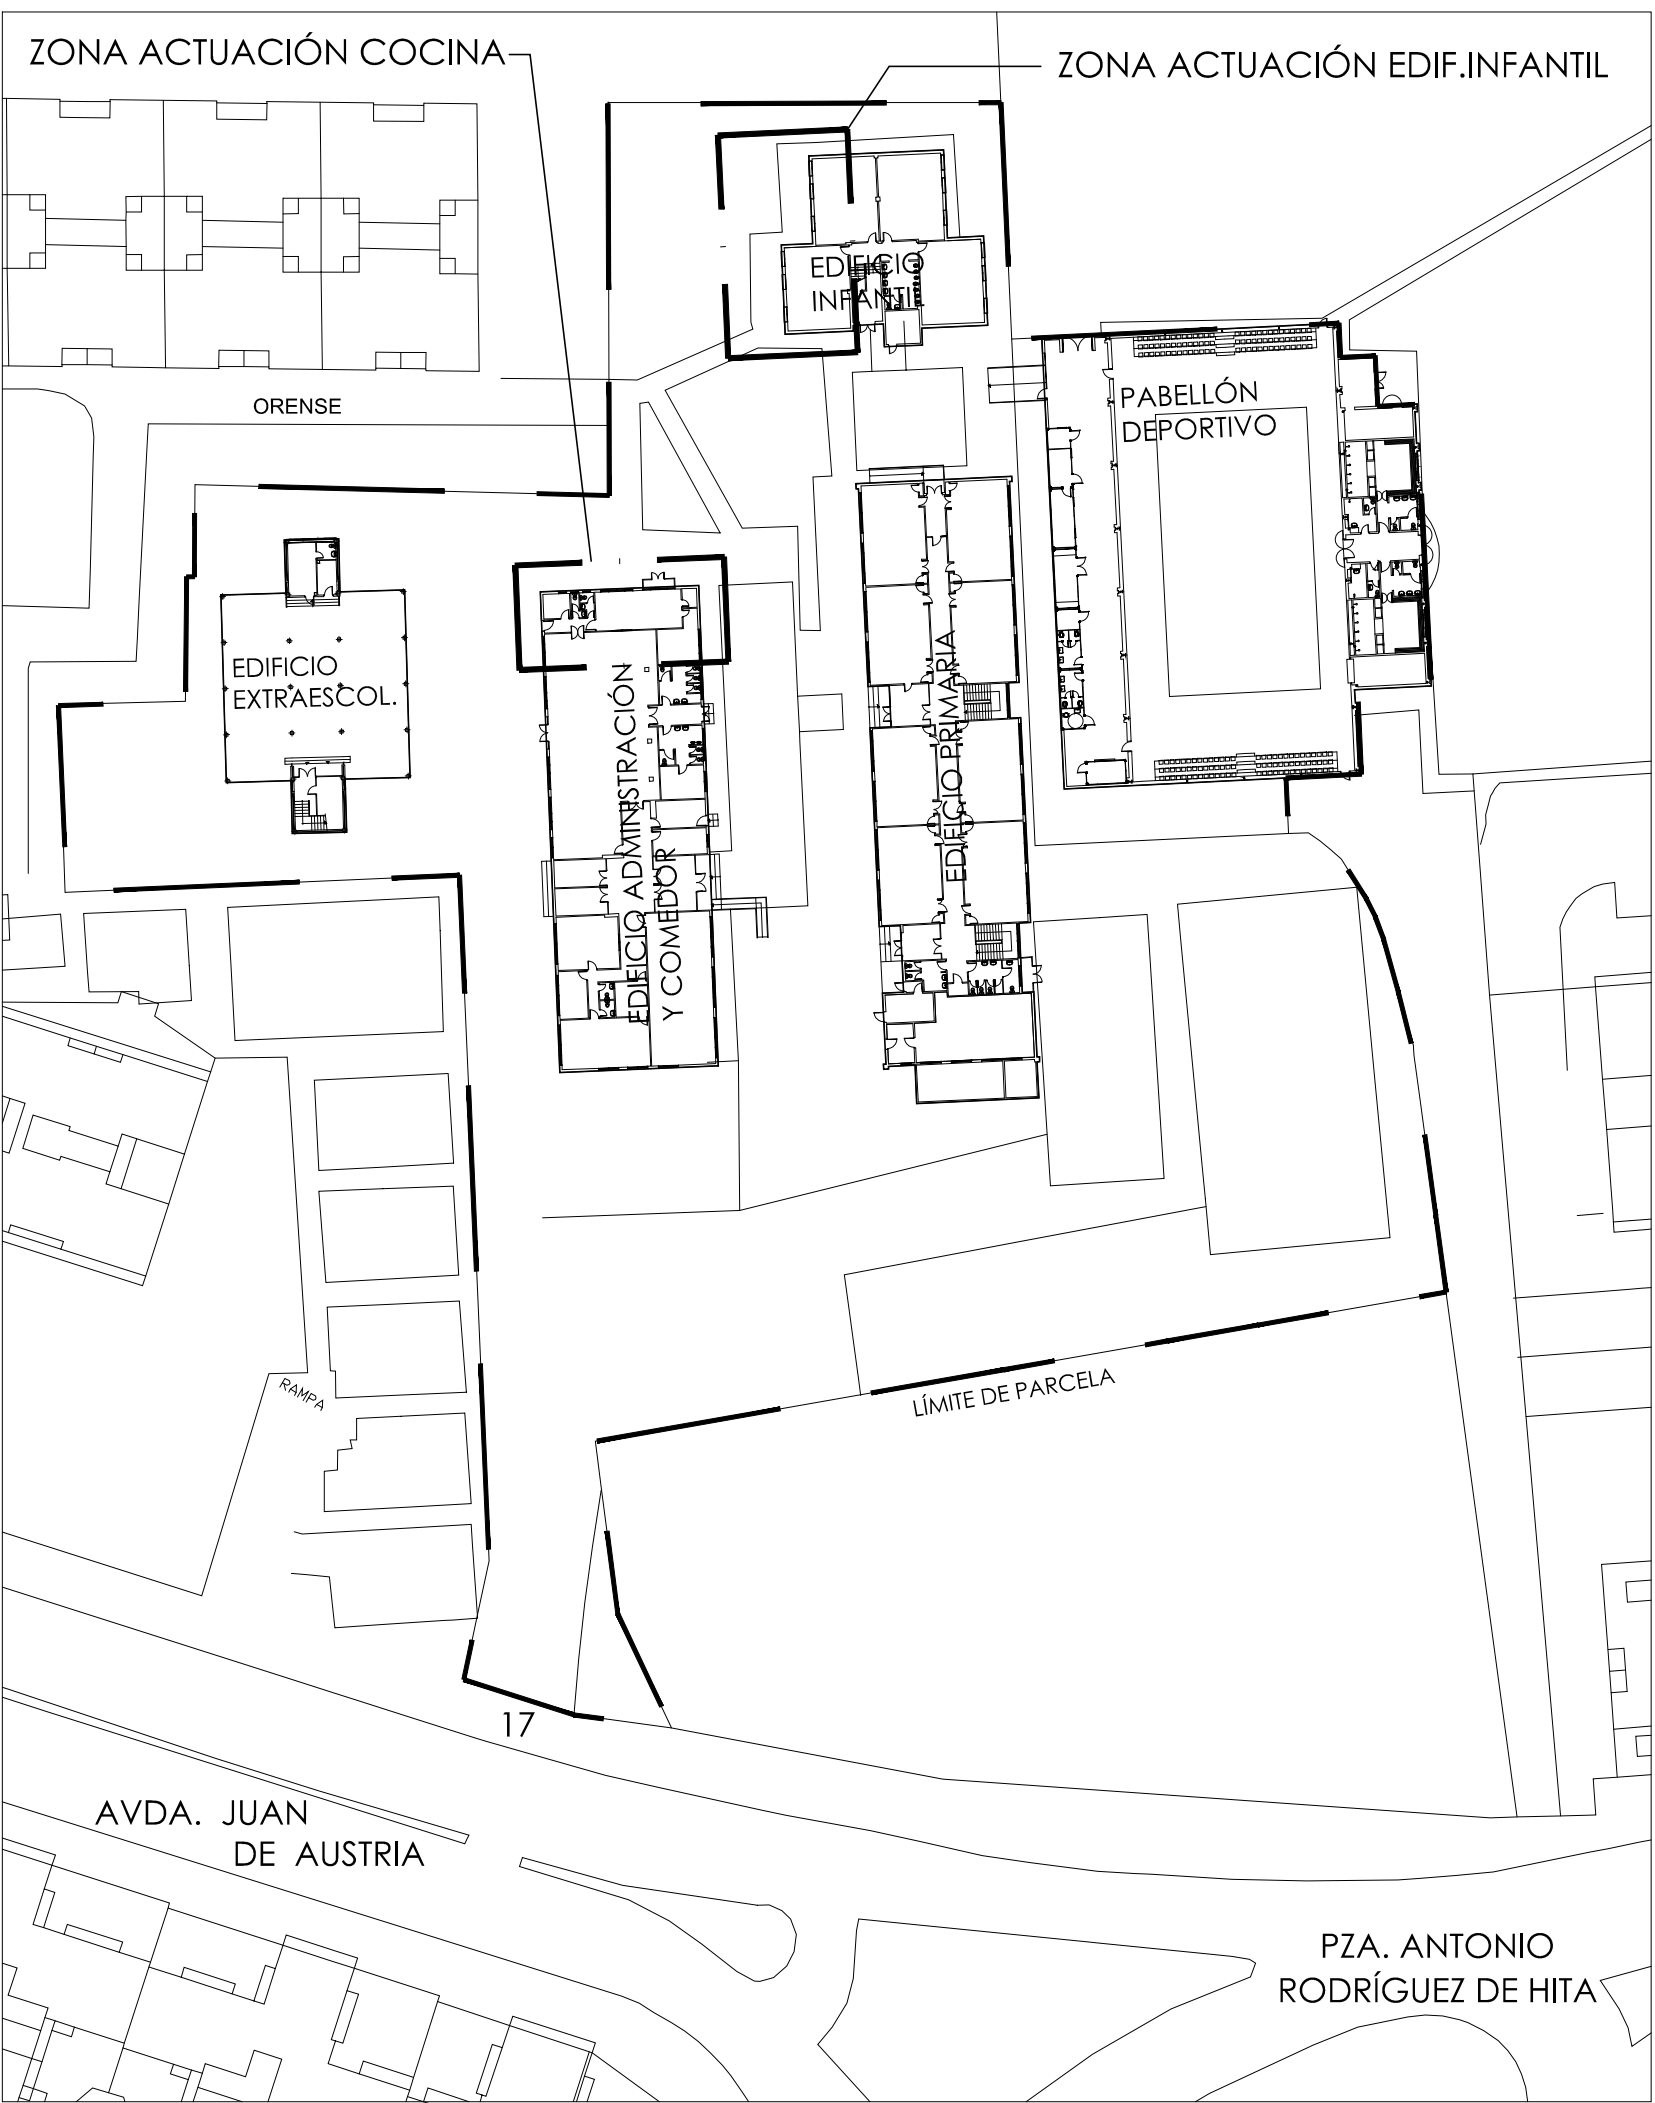

EMPLAZAMIENTO

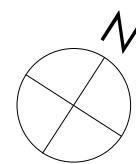

EMPLAZAMIENTO Y
VISTA AÉREA



Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
**REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE
ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN
INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"**

SITUACION
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO
**URBABIZACIÓN.
SITUACIÓN
Y EMPLAZAMIENTO.**


PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

ESCALA


FECHA
REVISADO

1U01


DINA 1 1/750
JUNIO 2023

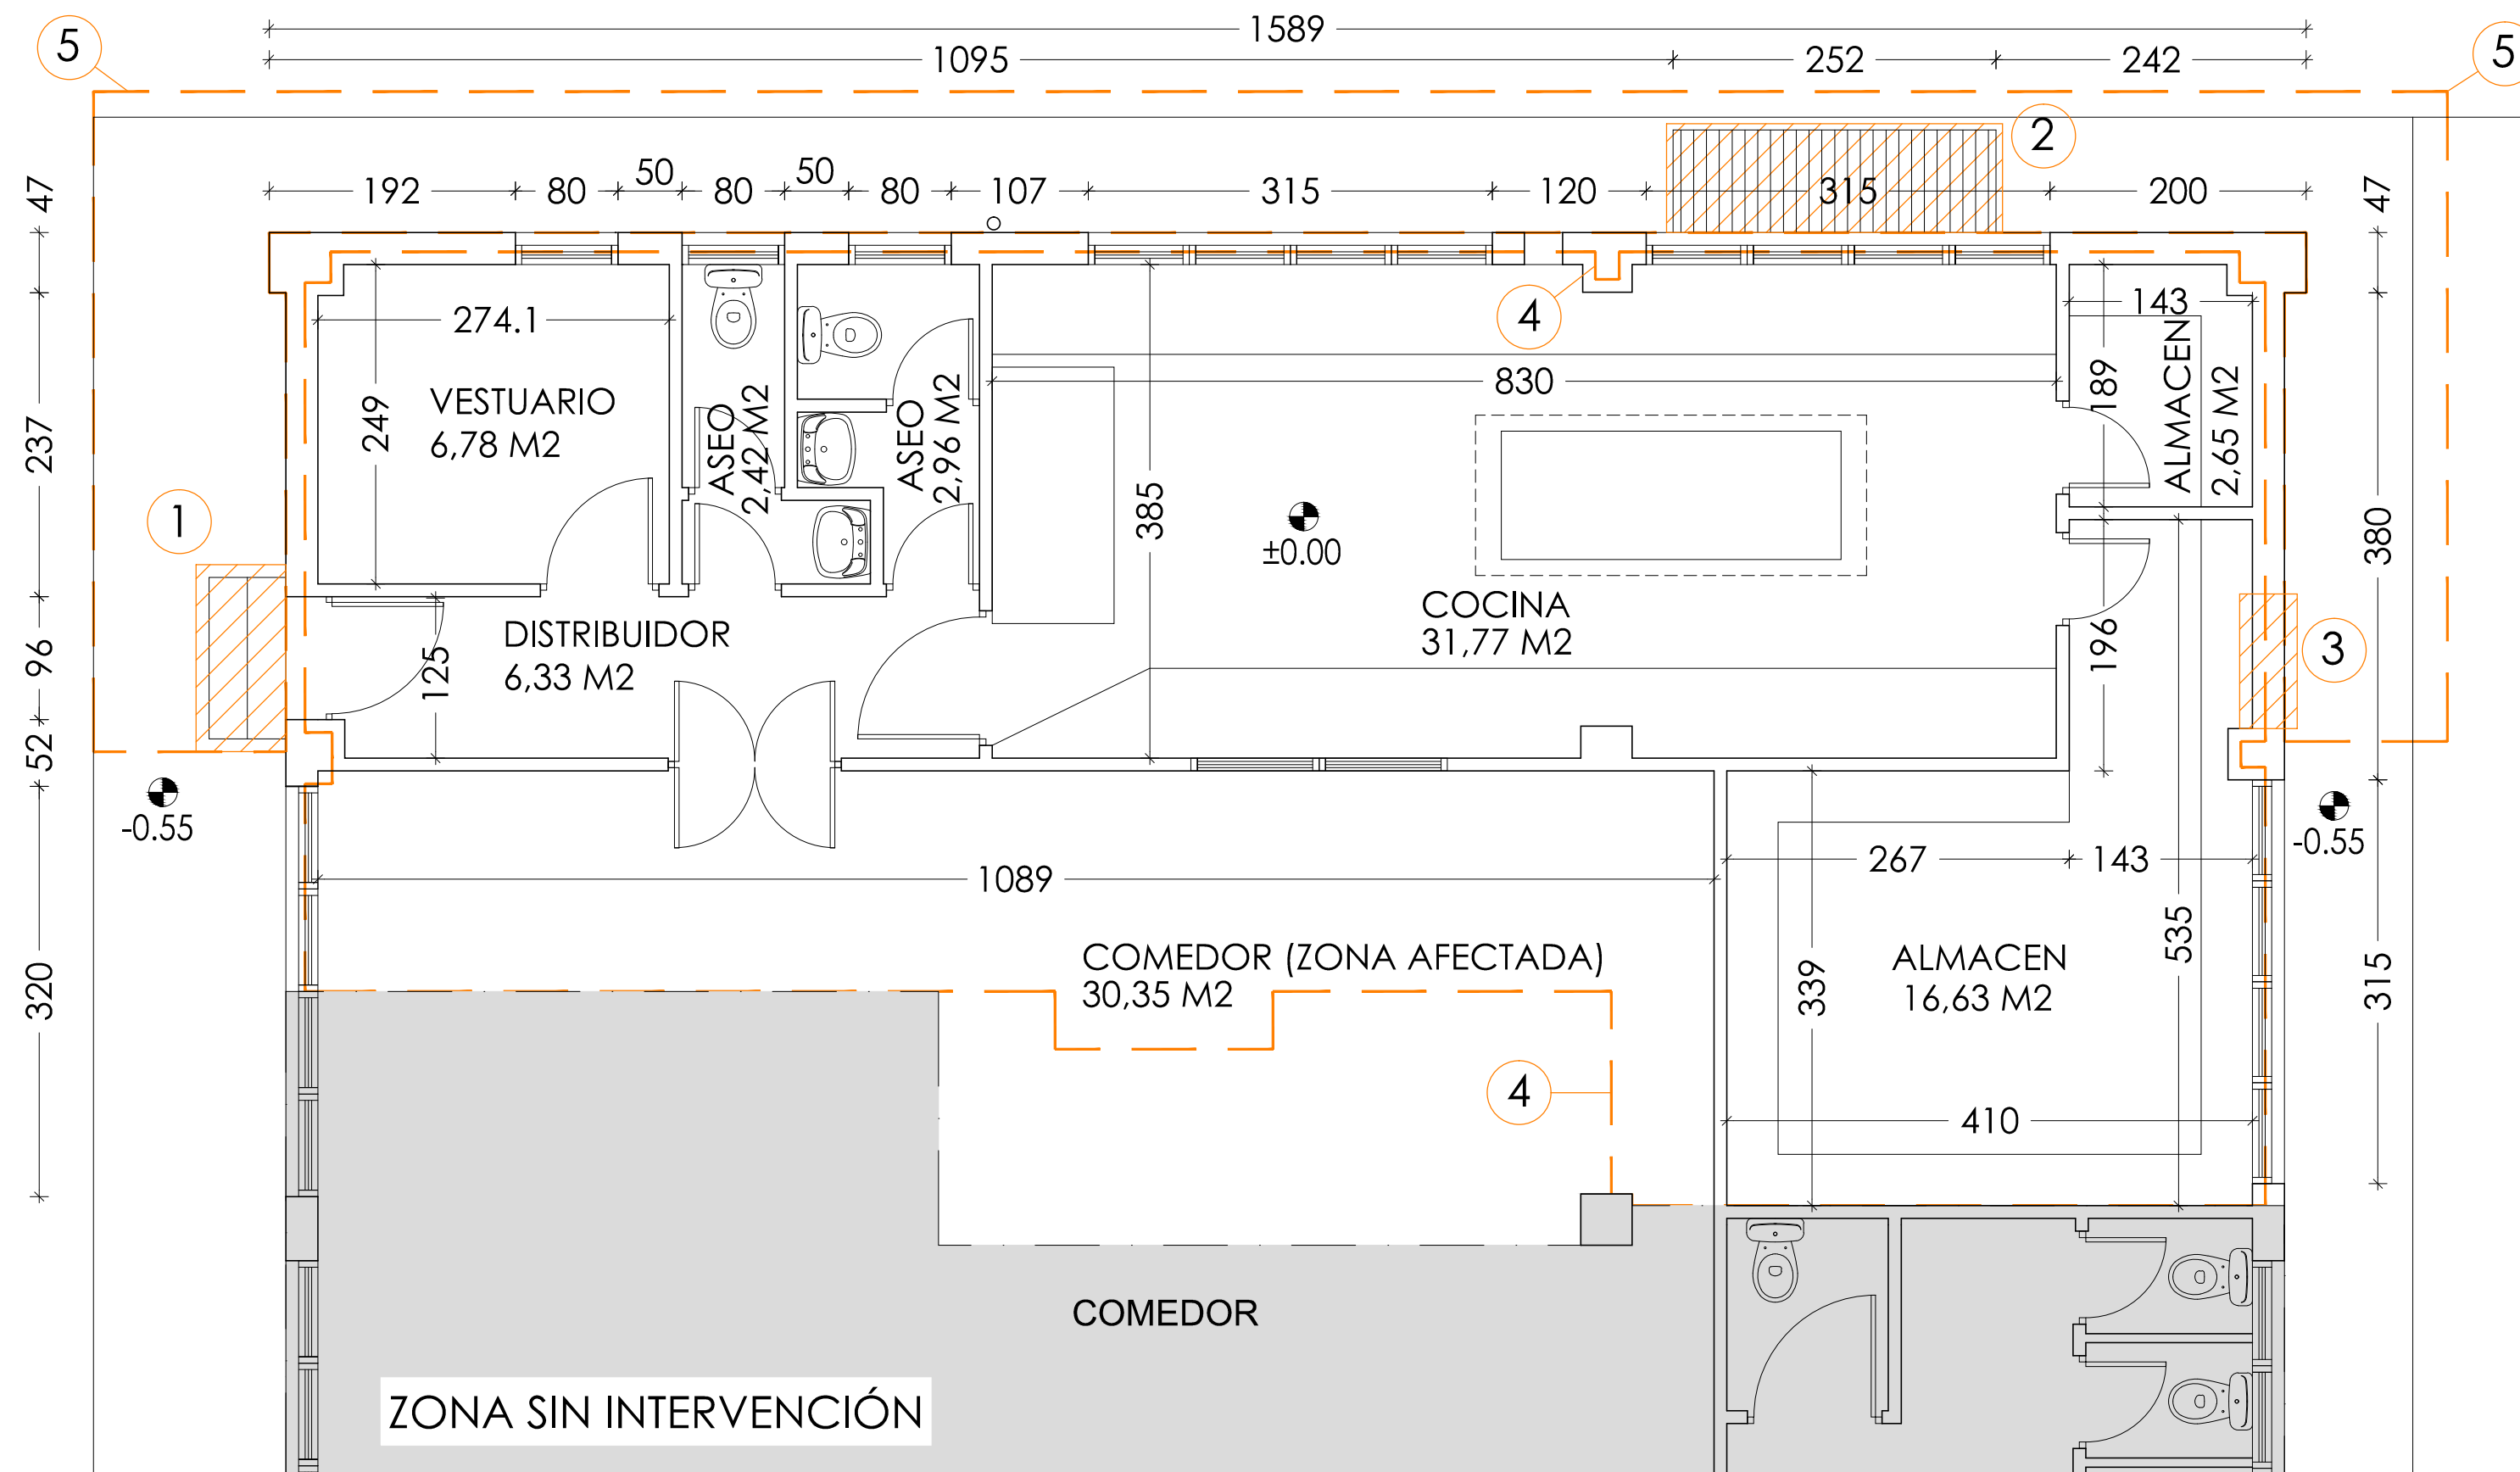


PLANTA. ESTADO ACTUAL
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:
INTERIOR: 111,49 M2
EXTERIOR: 31,17 M2

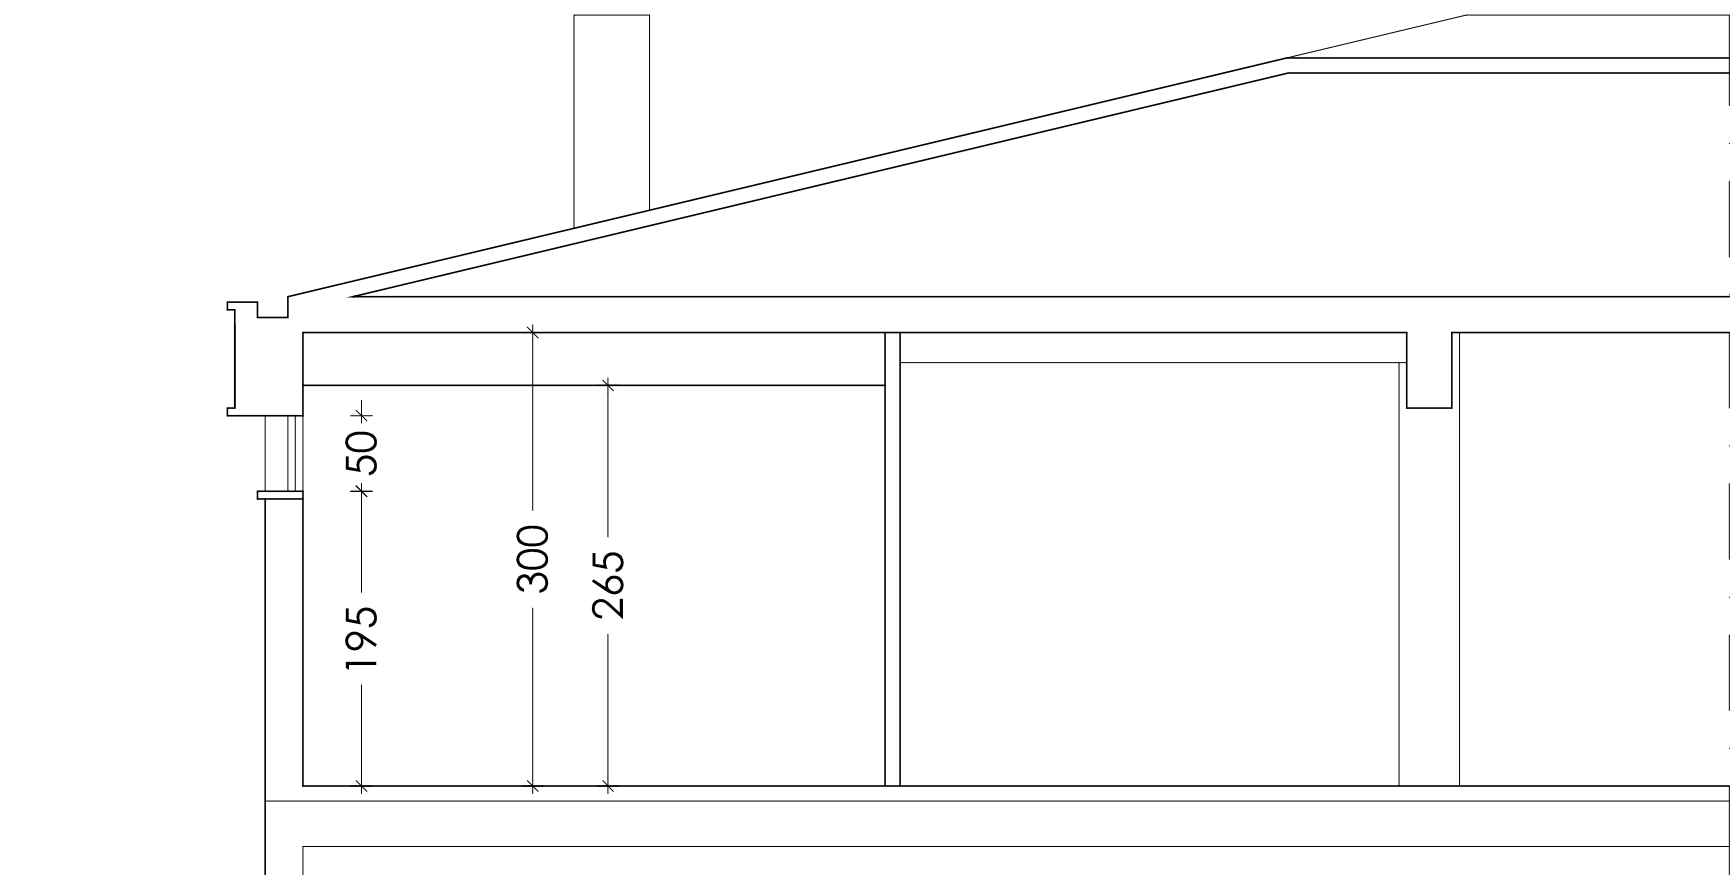

4. SECCIÓN. ESTADO ACTUAL

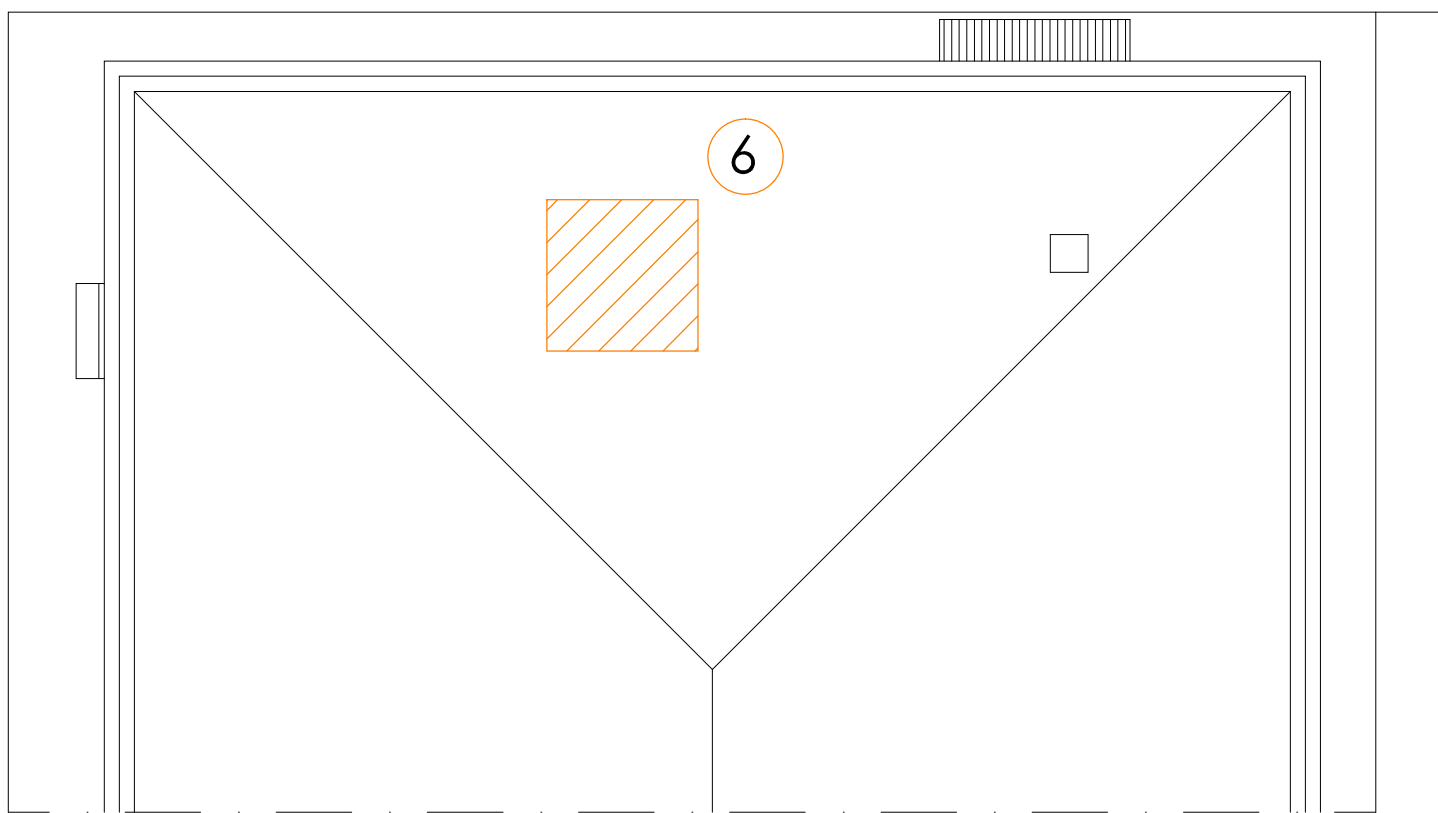


PLANTA CUBIERTAS. ESTADO ACTUAL
E. 1/100

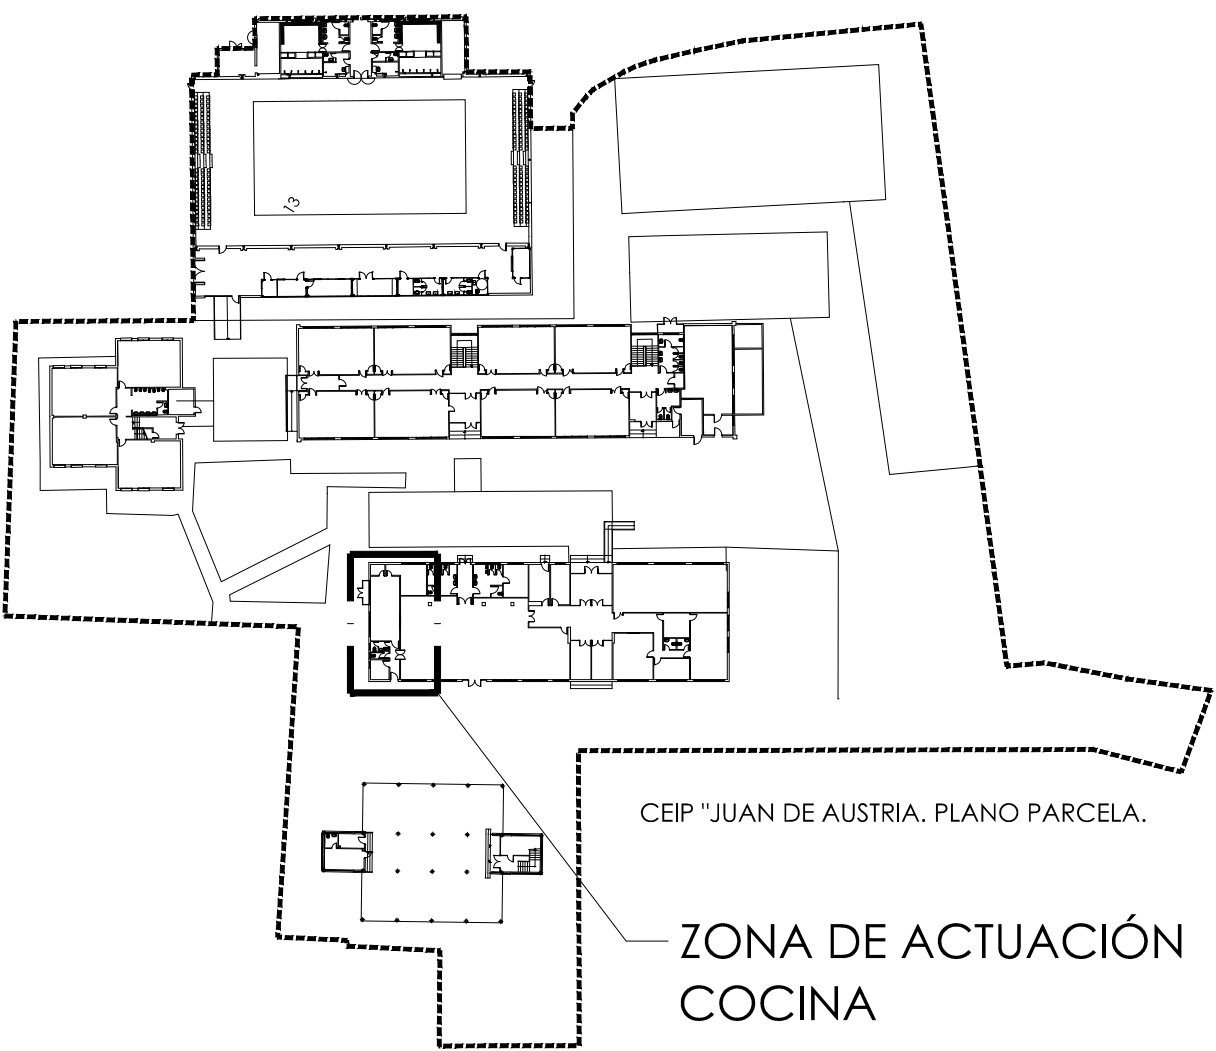


LEYENDA DE ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES


- DEMOLICIONES A REALIZAR SOBRE EL ESTADO ACTUAL
- 1 DEMOLICIÓN DE ESCALERAS EXISTENTES
- 2 DEMOLICIÓN DE CASETA DE GAS EXISTENTE
- 3 APERTURA DE HUECO DE PASO EN FACHADA. COMPROBAR REPLANTEO.
- 4 EN ZONA SEÑALADA: DEMOLICIÓN DE MOBILIARIO Y APARATOS SANITARIOS, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES, VENTANAS, TABIQUERÍA, CÁMARAS DE CERRAMIENTO, SUELOS Y FALSOS TECHOS. COMPROBAR REPLANTEOS. **ATENCIÓN: CONSULTAR EQUIPAMIENTO A RECUPERAR EN PLANO.**
- 5 EN ZONA SEÑALADA: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y SOLERAS. COMPROBAR REPLANTEOS
- 6 DESMONTAJE DE CUBIERTA Y REALIZACIÓN DE TALADRO PARA EXTRACCIÓN DE COCINA. COMPROBAR REPLANTEO.

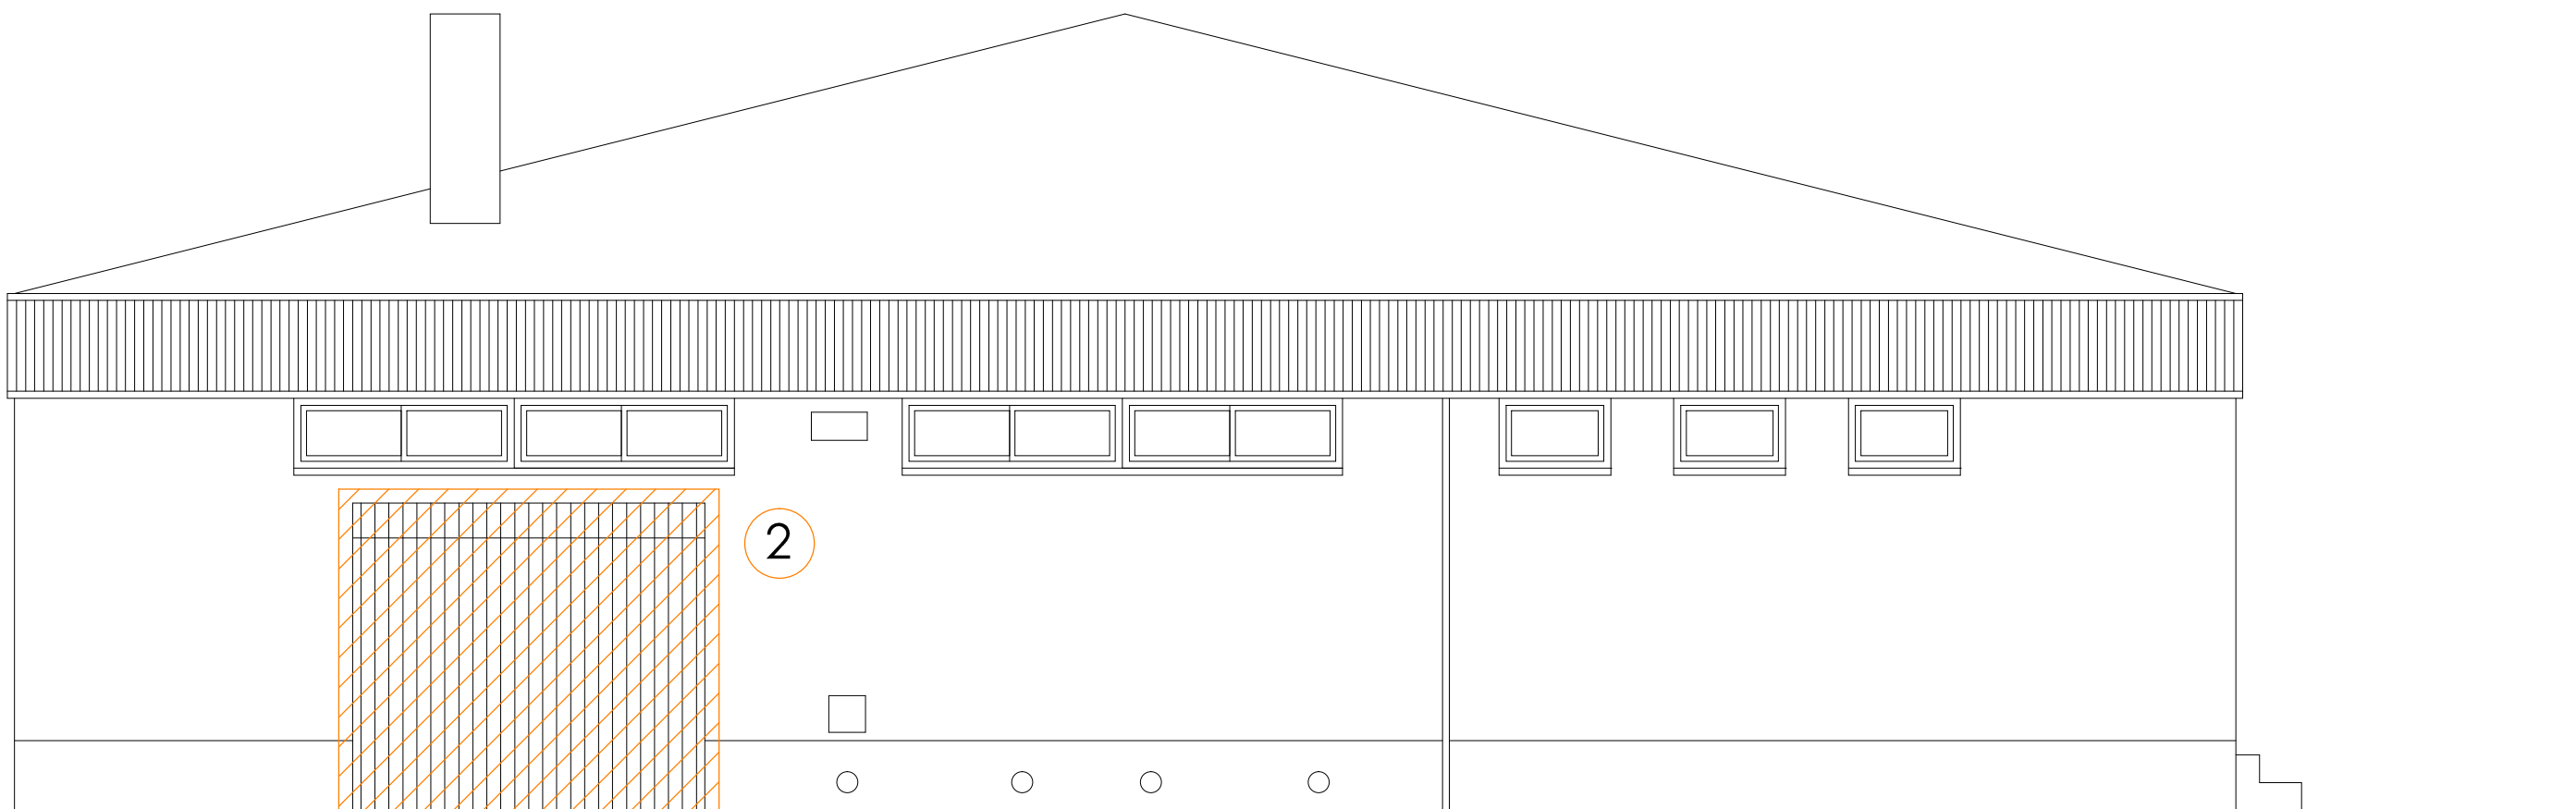


1. ALZADO. ESTADO ACTUAL

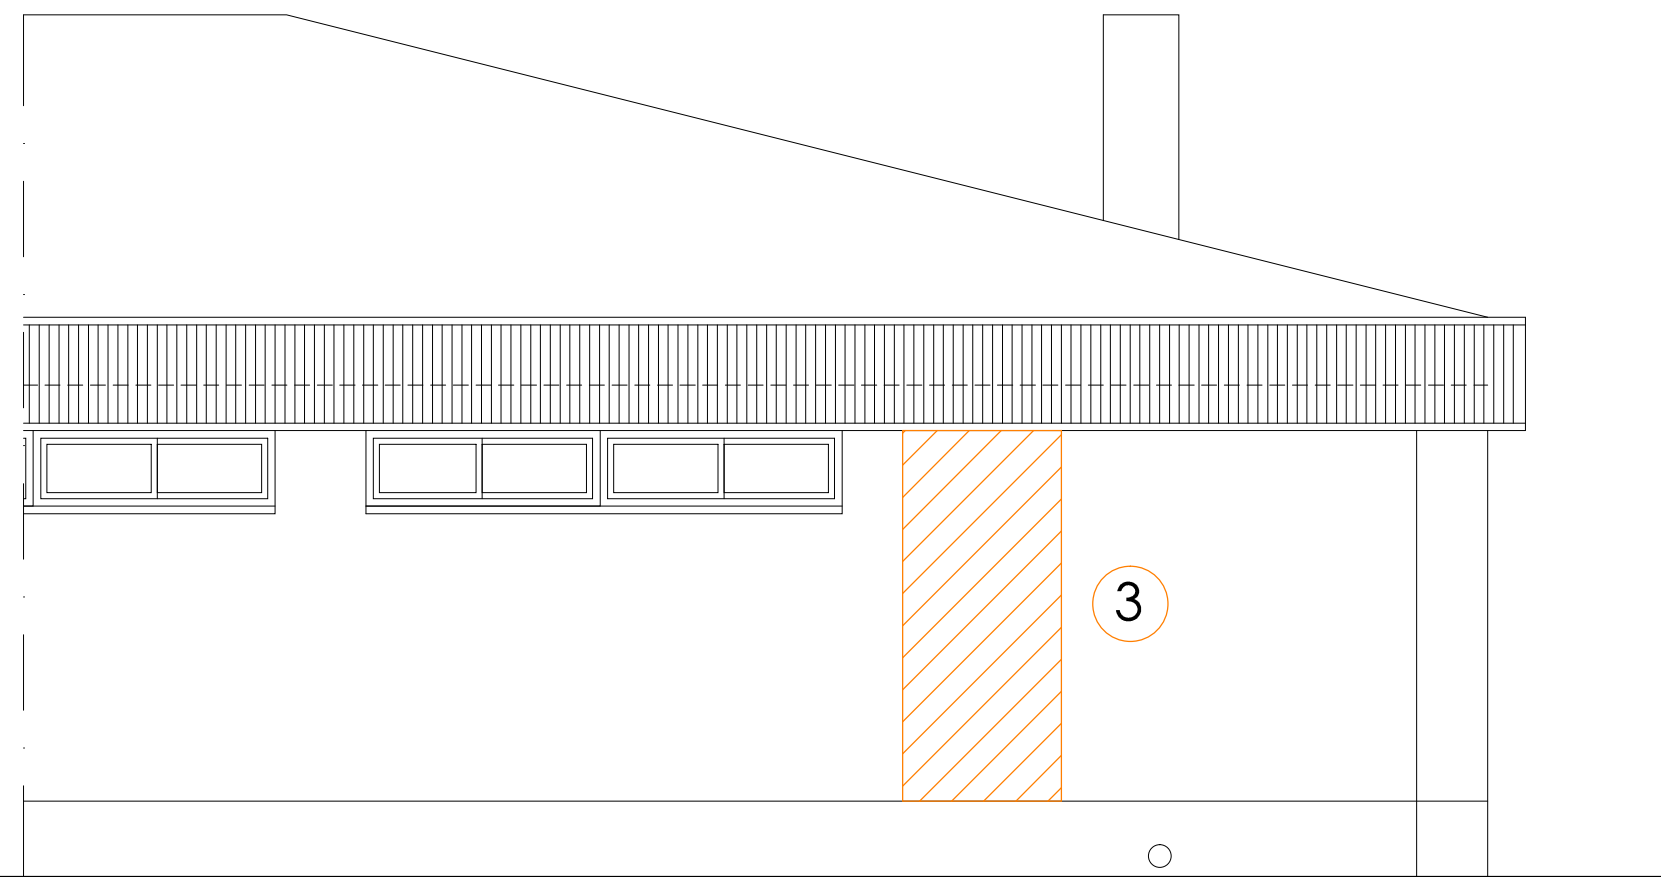

2. ALZADO. ESTADO ACTUAL

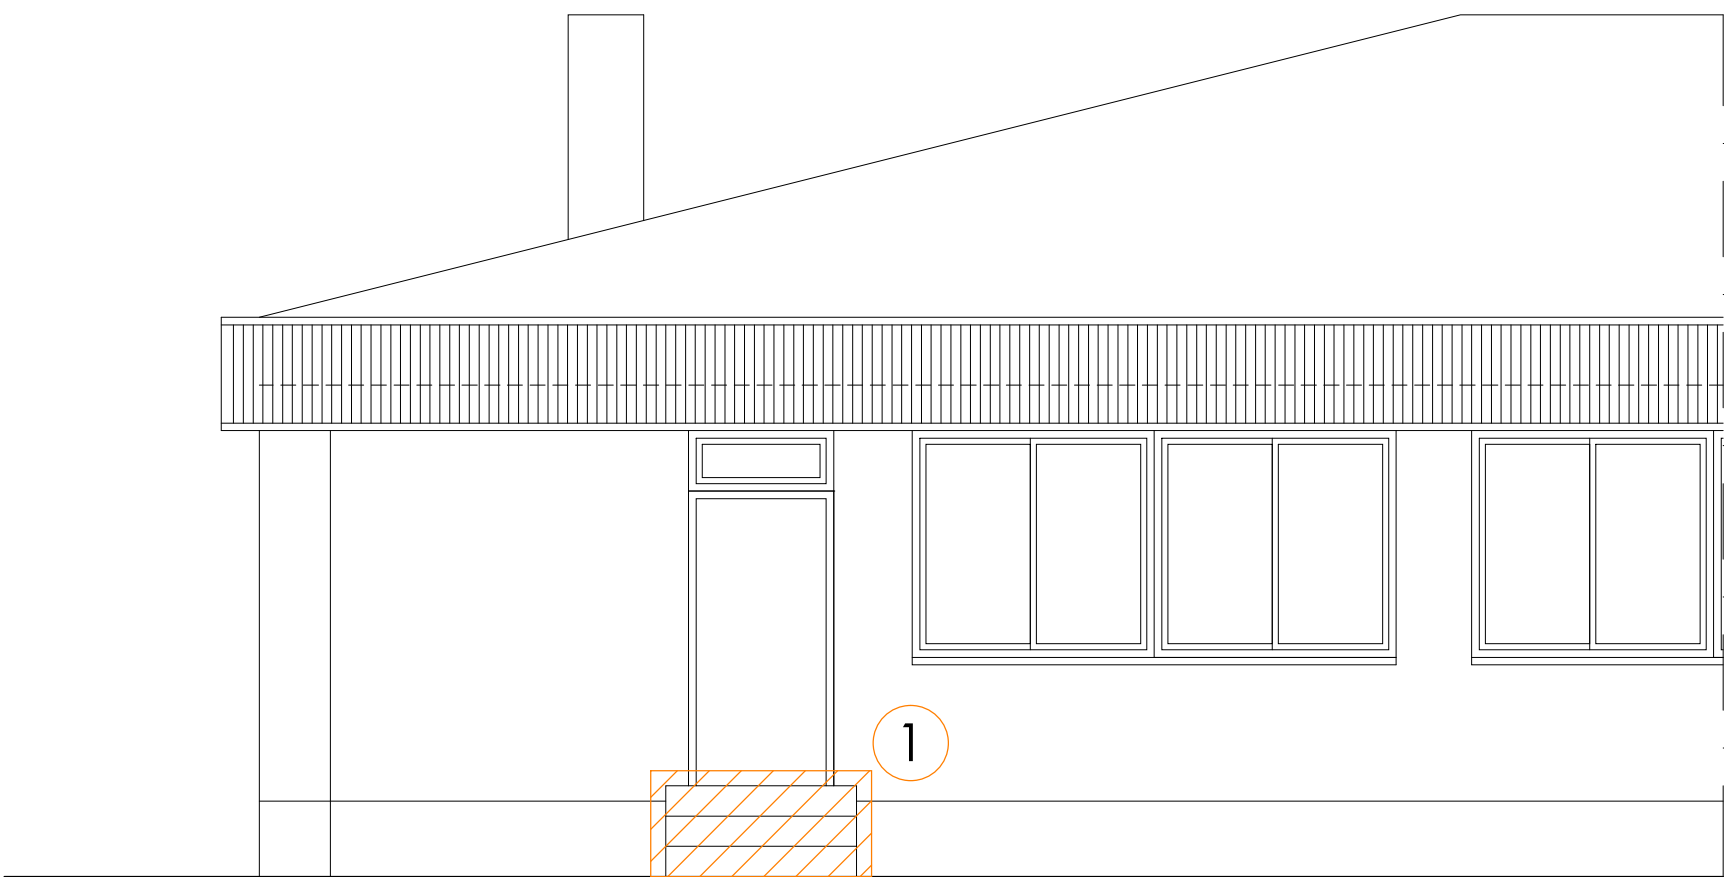

3. ALZADO. ESTADO ACTUAL

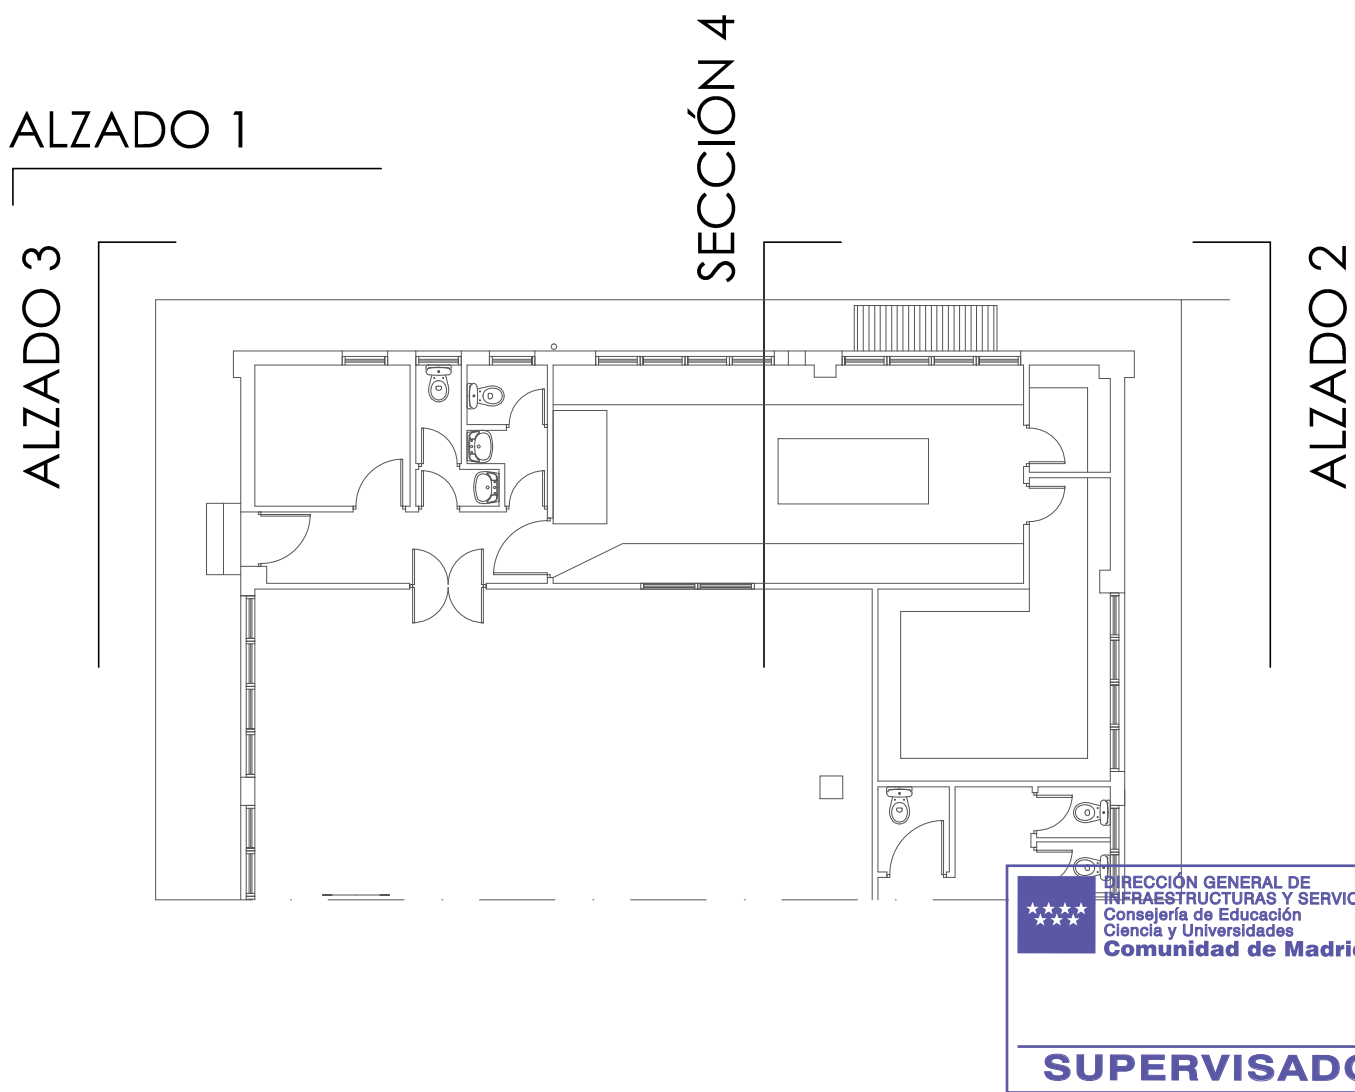

Dirección General de Infraestructuras y Servicios VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"

SITUACIÓN
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO

ARQUITECTURA.
Reforma de cocina. Estado actual. Planta y alzados.

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA


ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

FECHA
REVISADO


2A01

DINA 1 1/50
JUNIO 2023




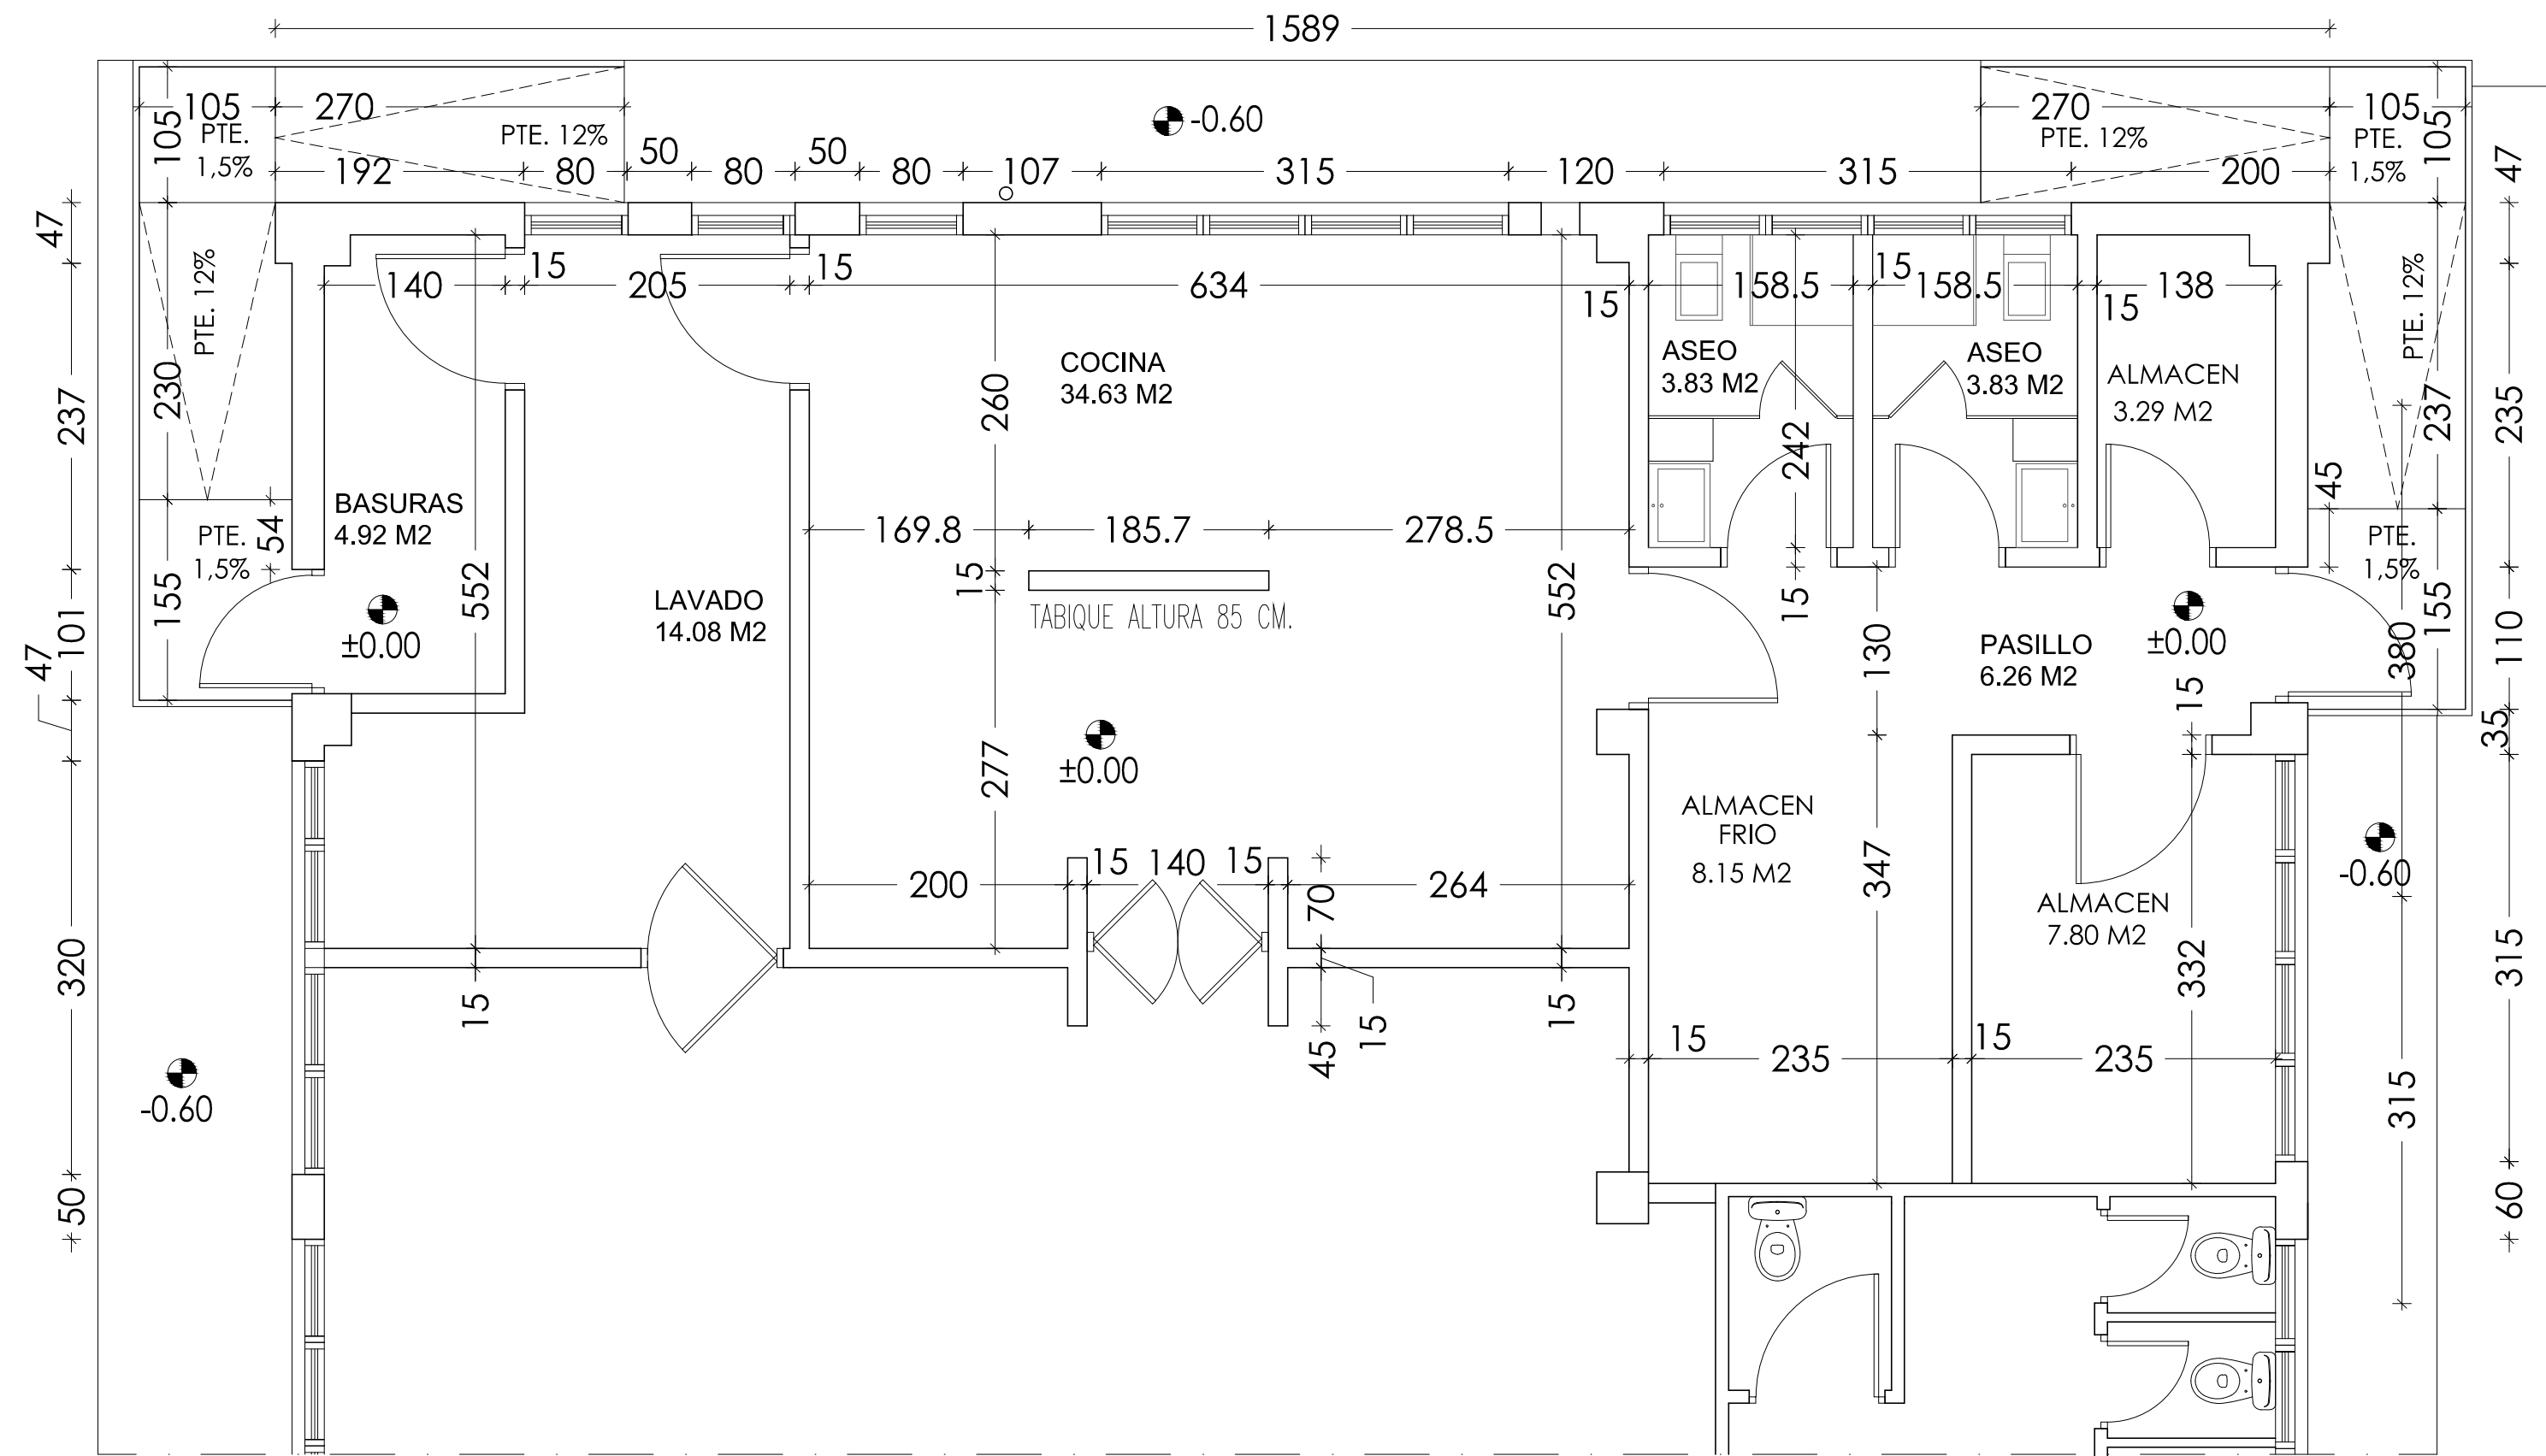


PLANTA. ESTADO REFORMADO

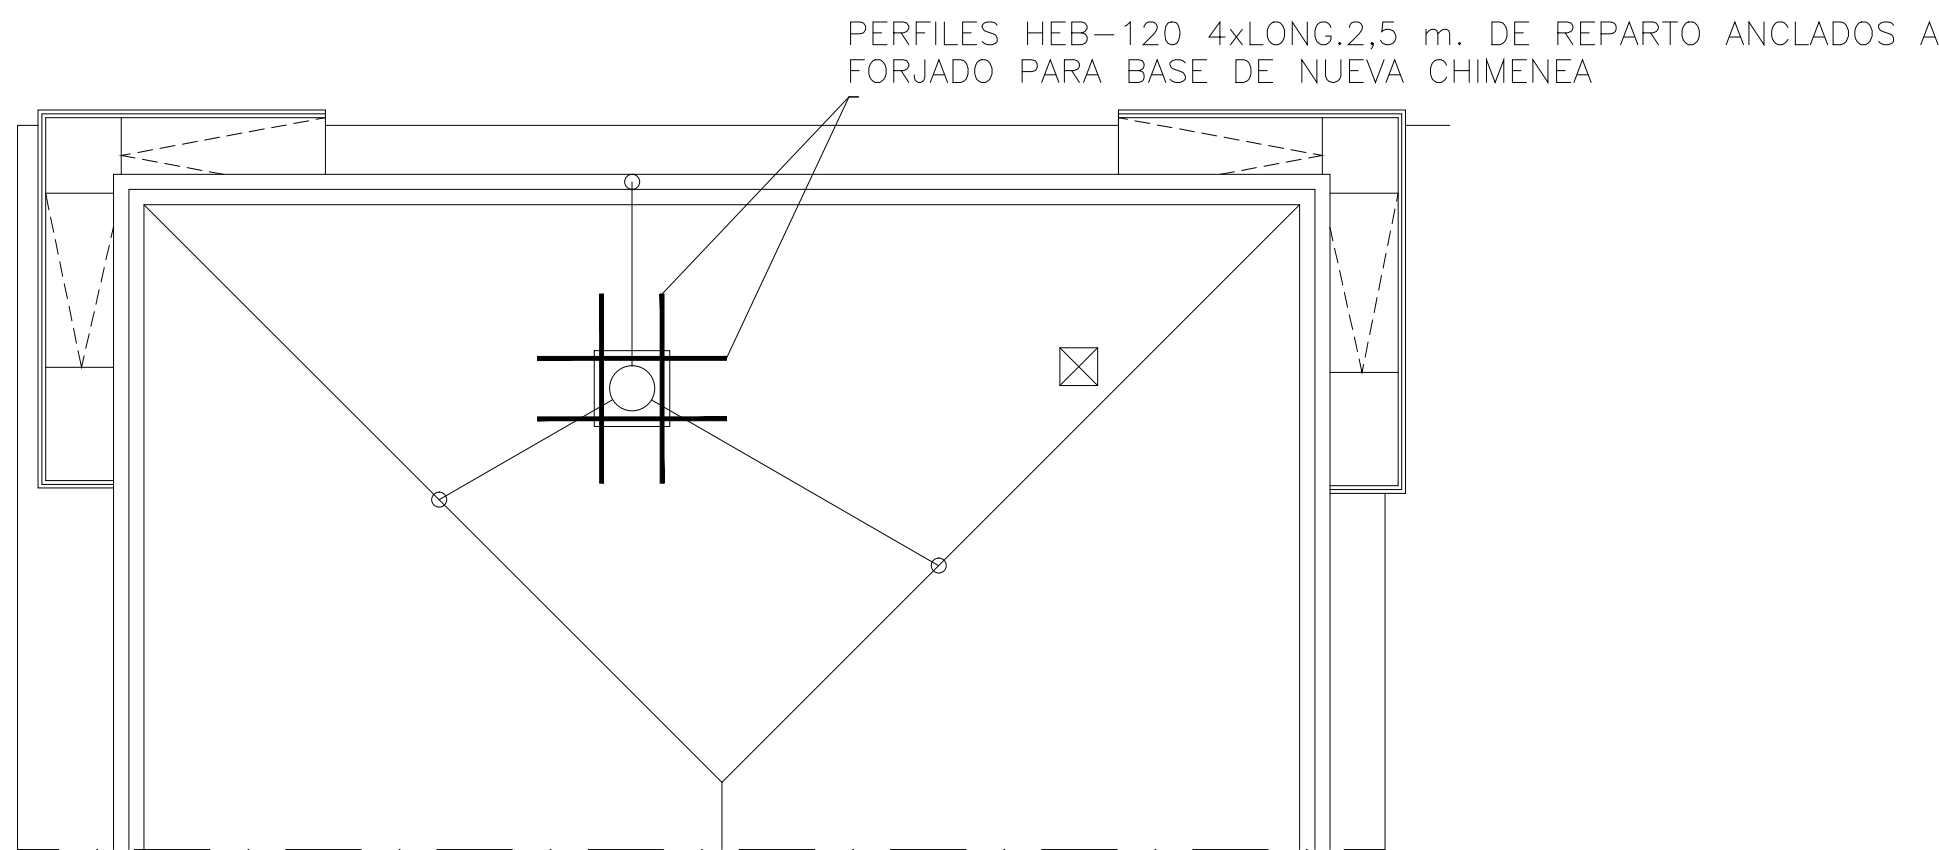


PLANTA CUBIERTAS. ESTADO ACTUAL
E. 1/100

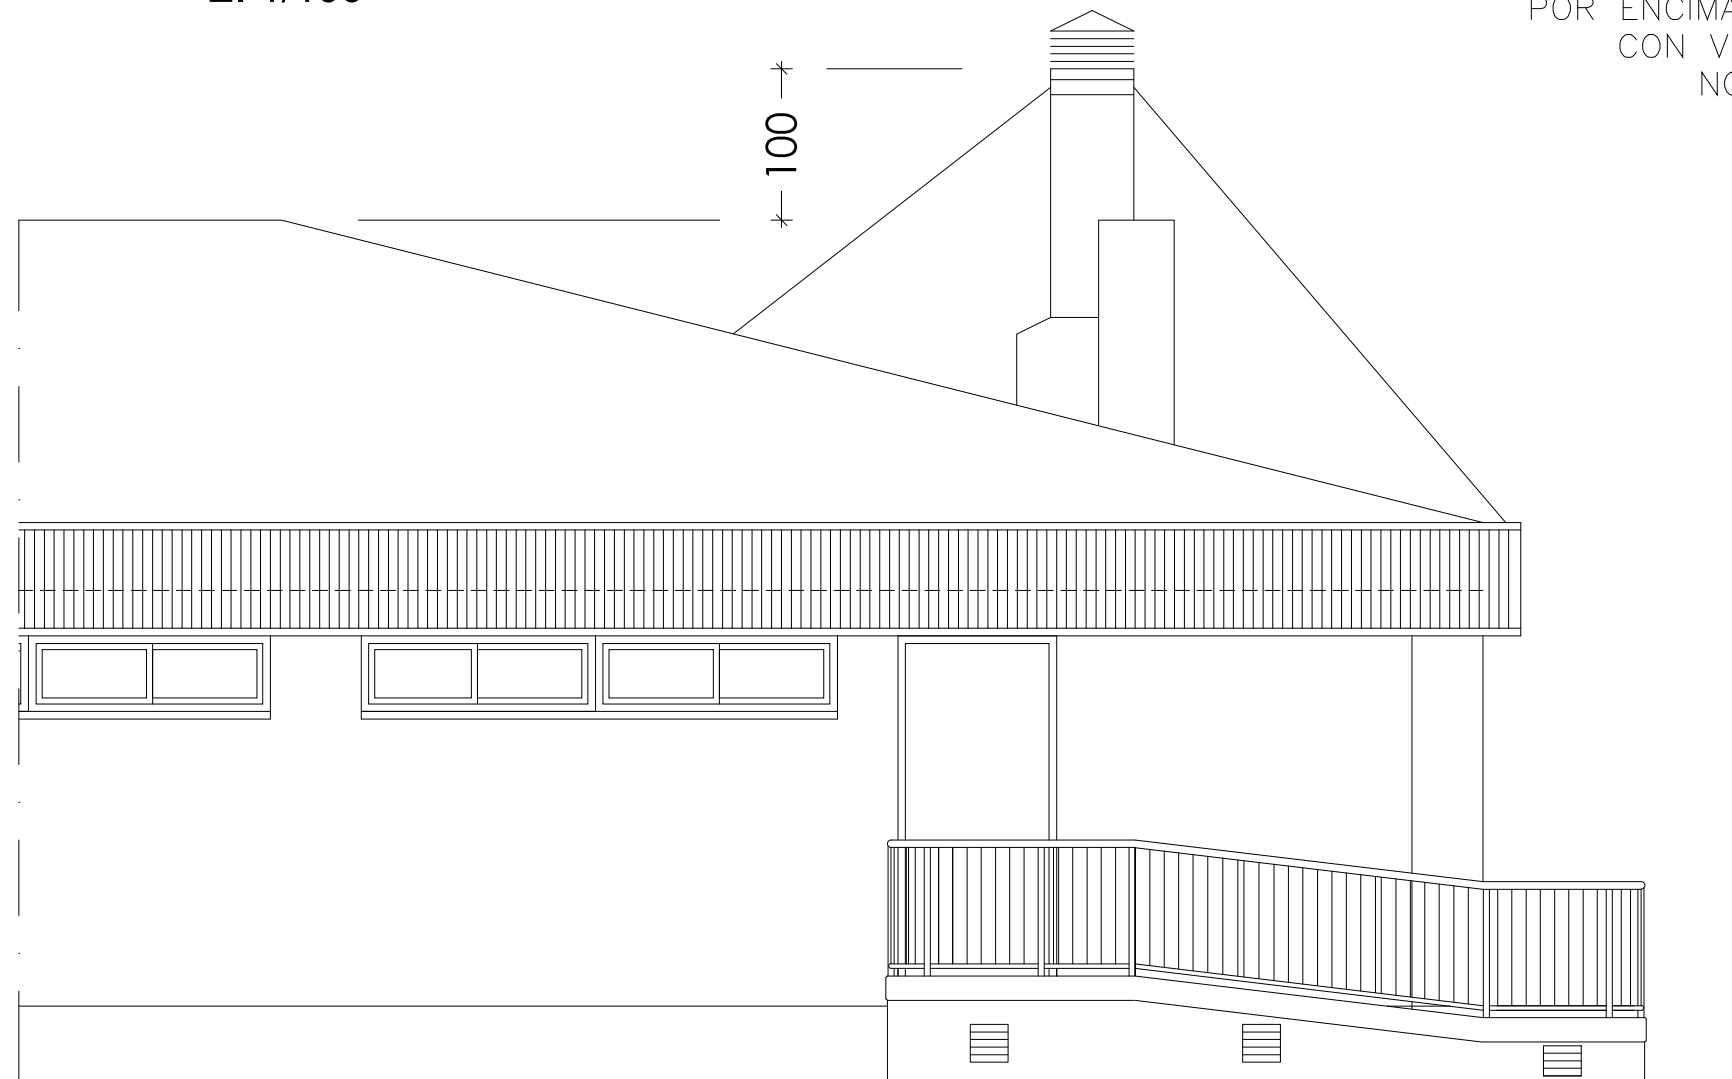


2. ALZADO. ESTADO REFORMADO

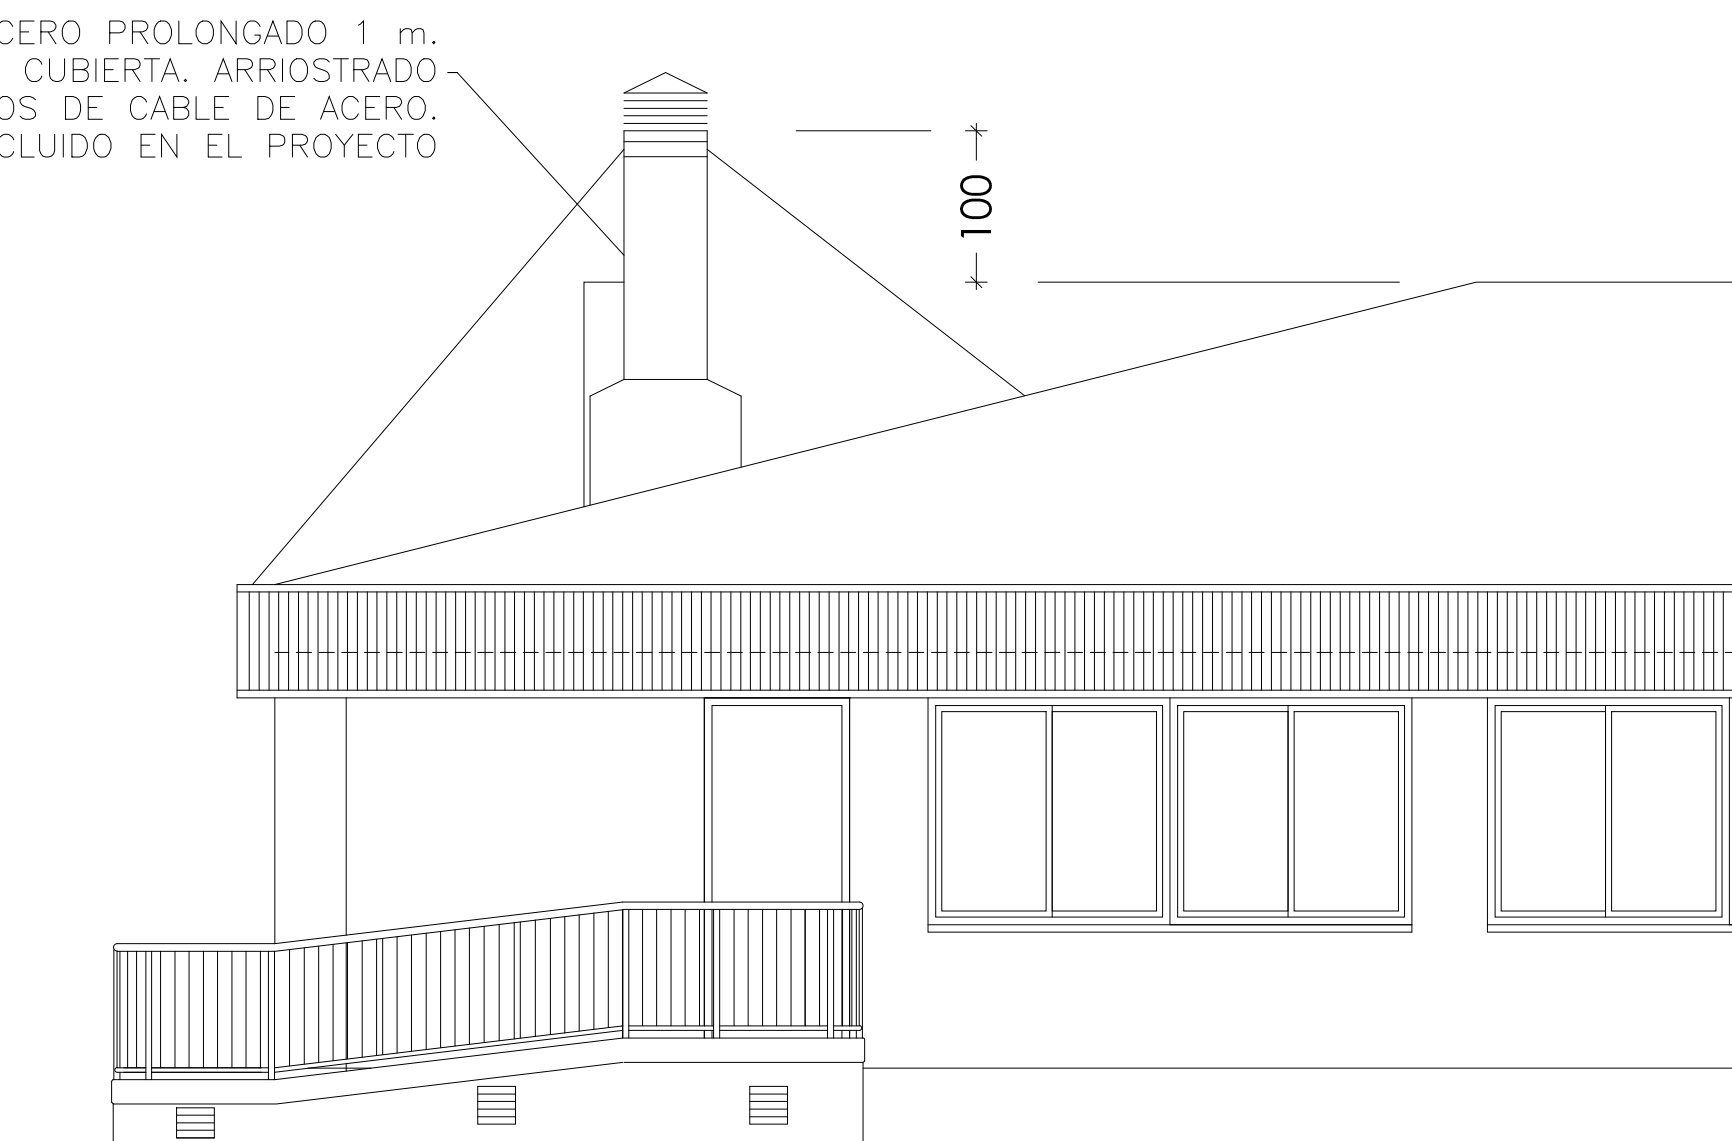


3. ALZADO. ESTADO REFORMADO

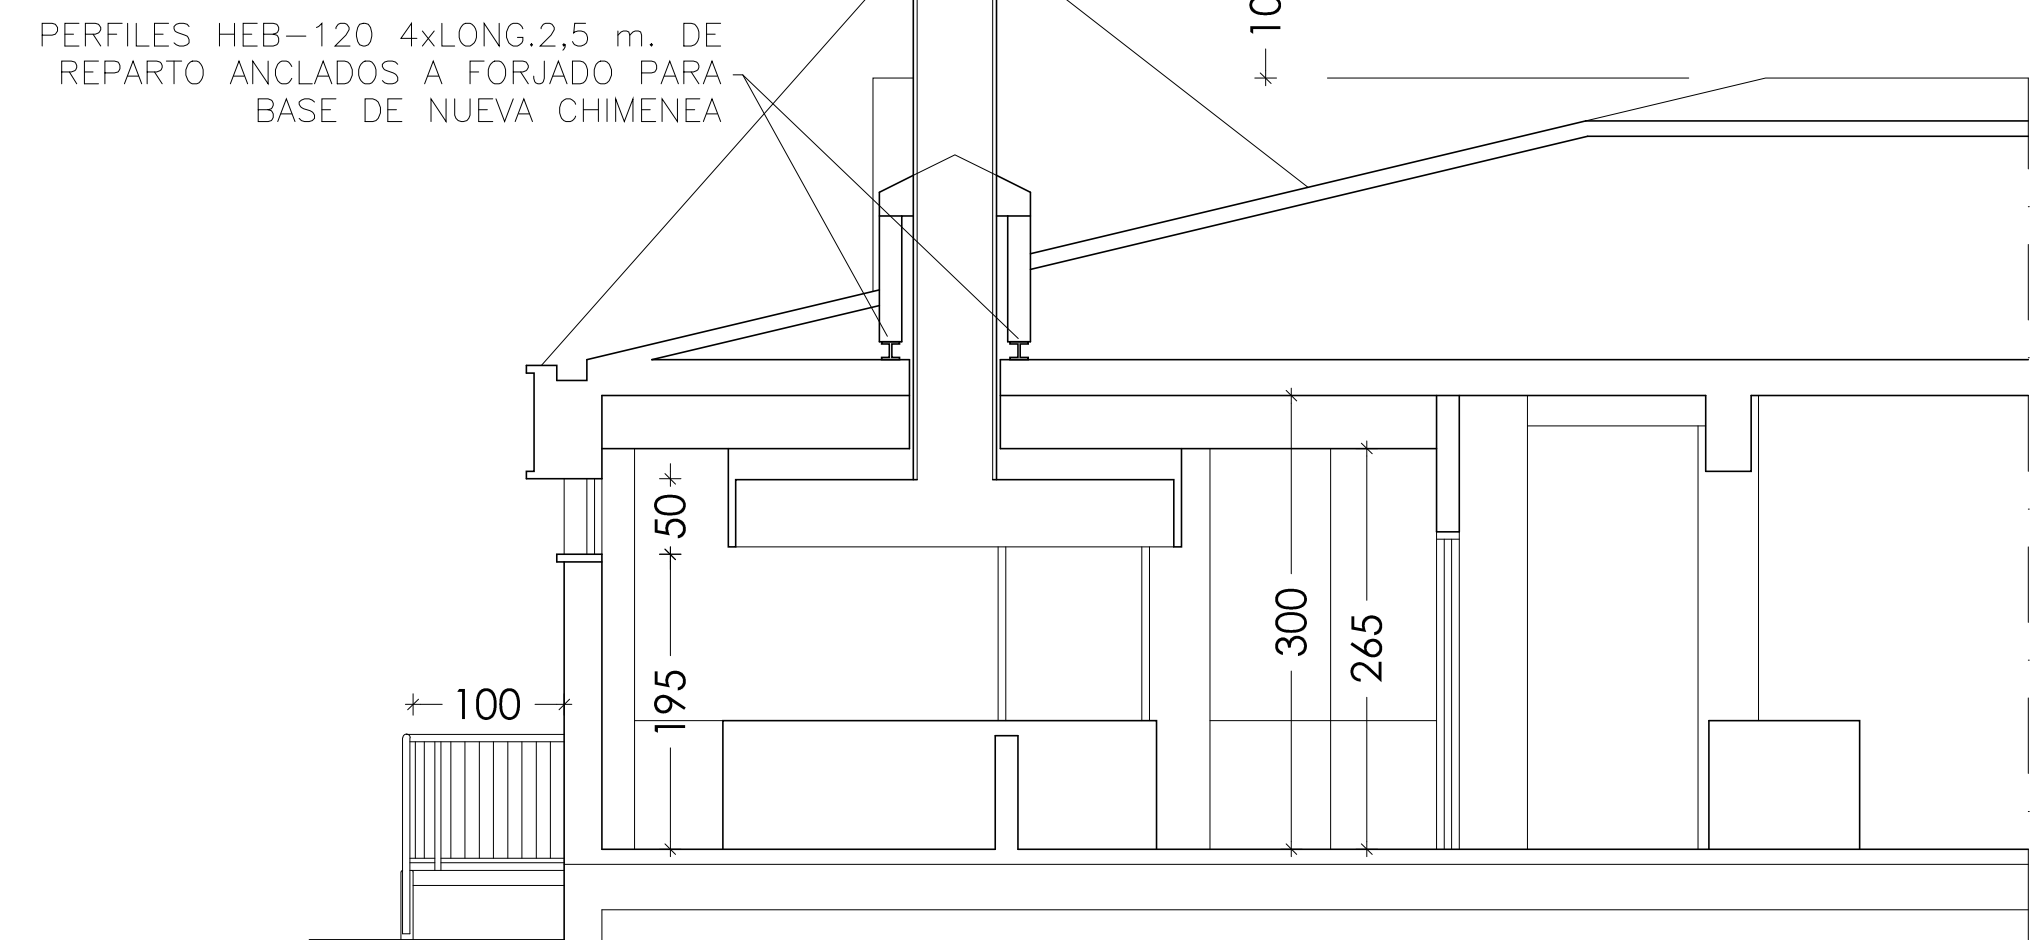

4. SECCIÓN. ESTADO REFORMADO

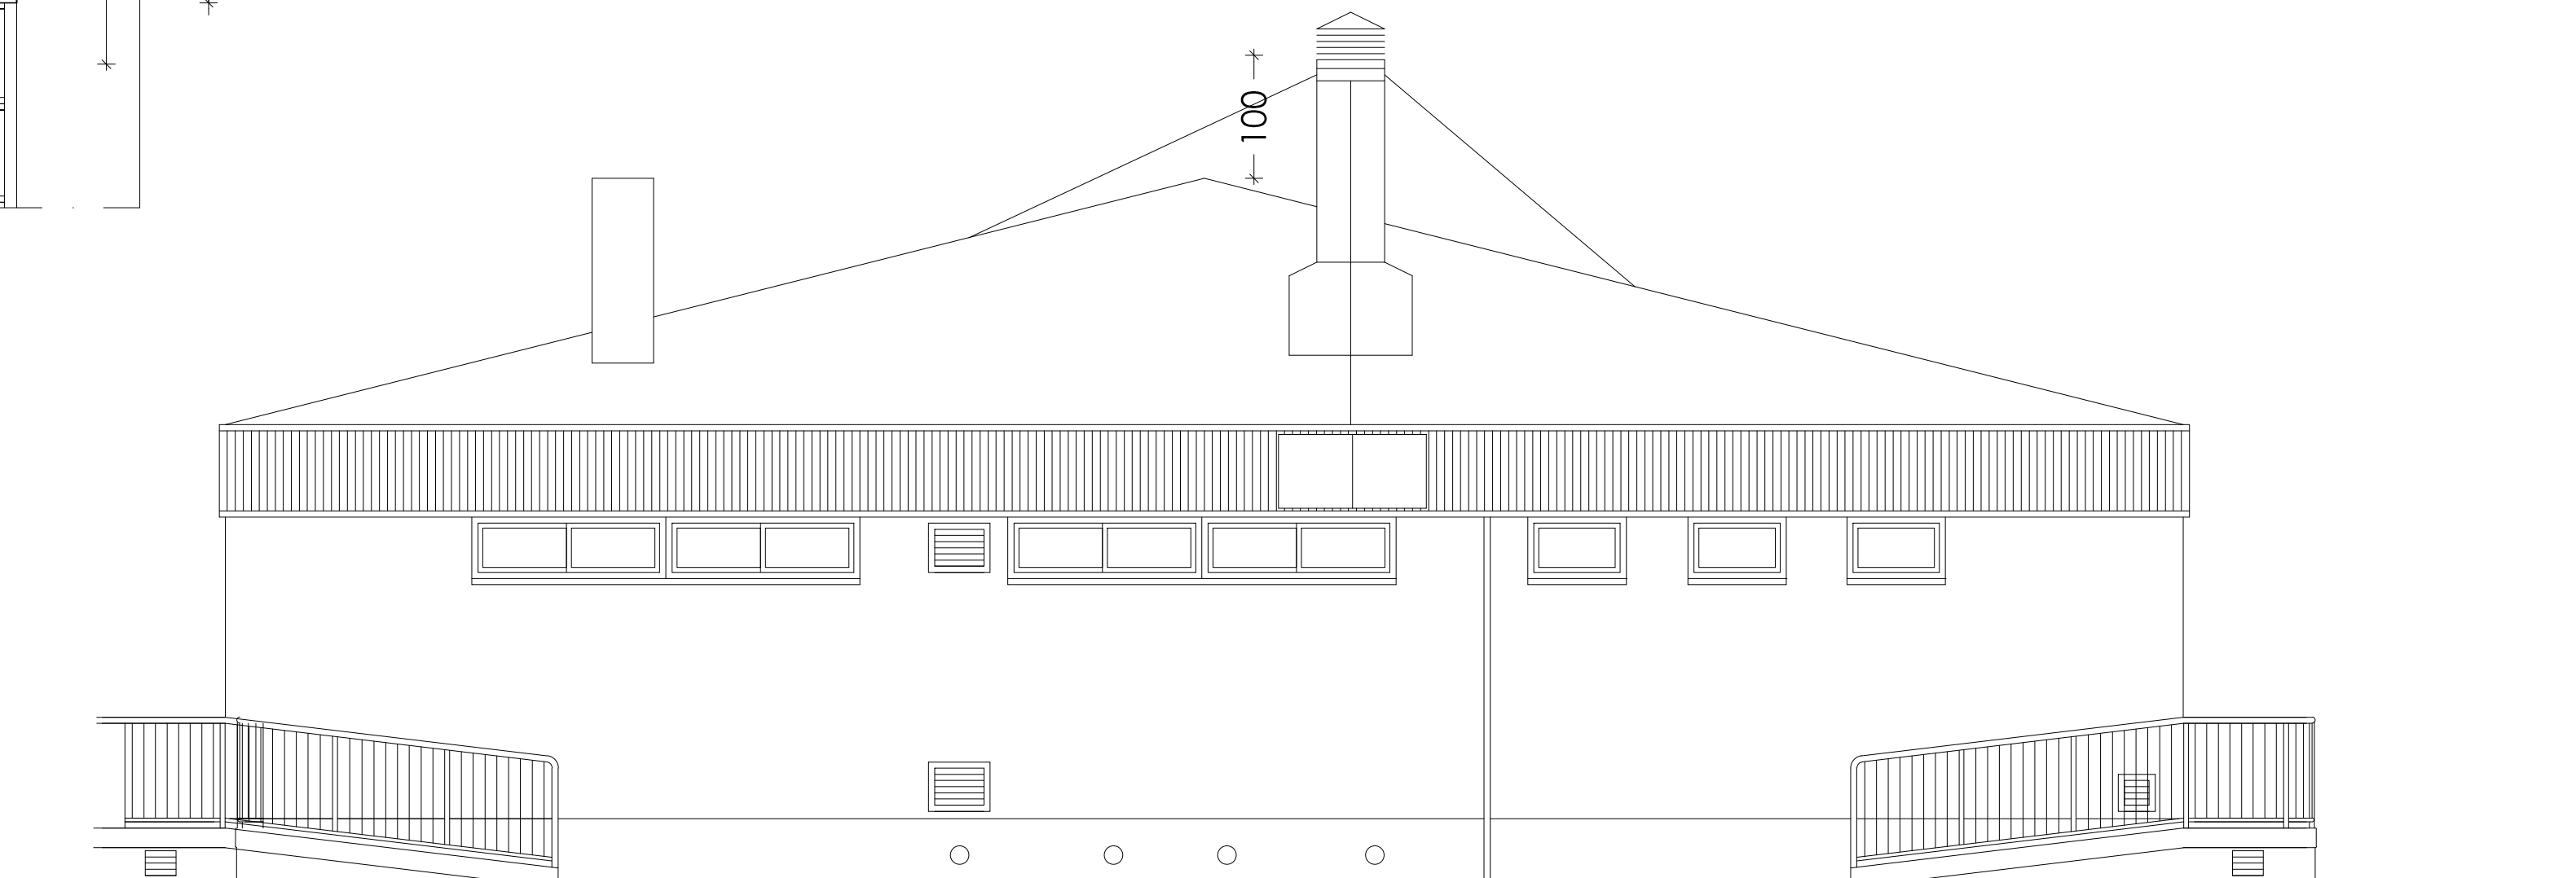

1. ALZADO. ESTADO REFORMADO

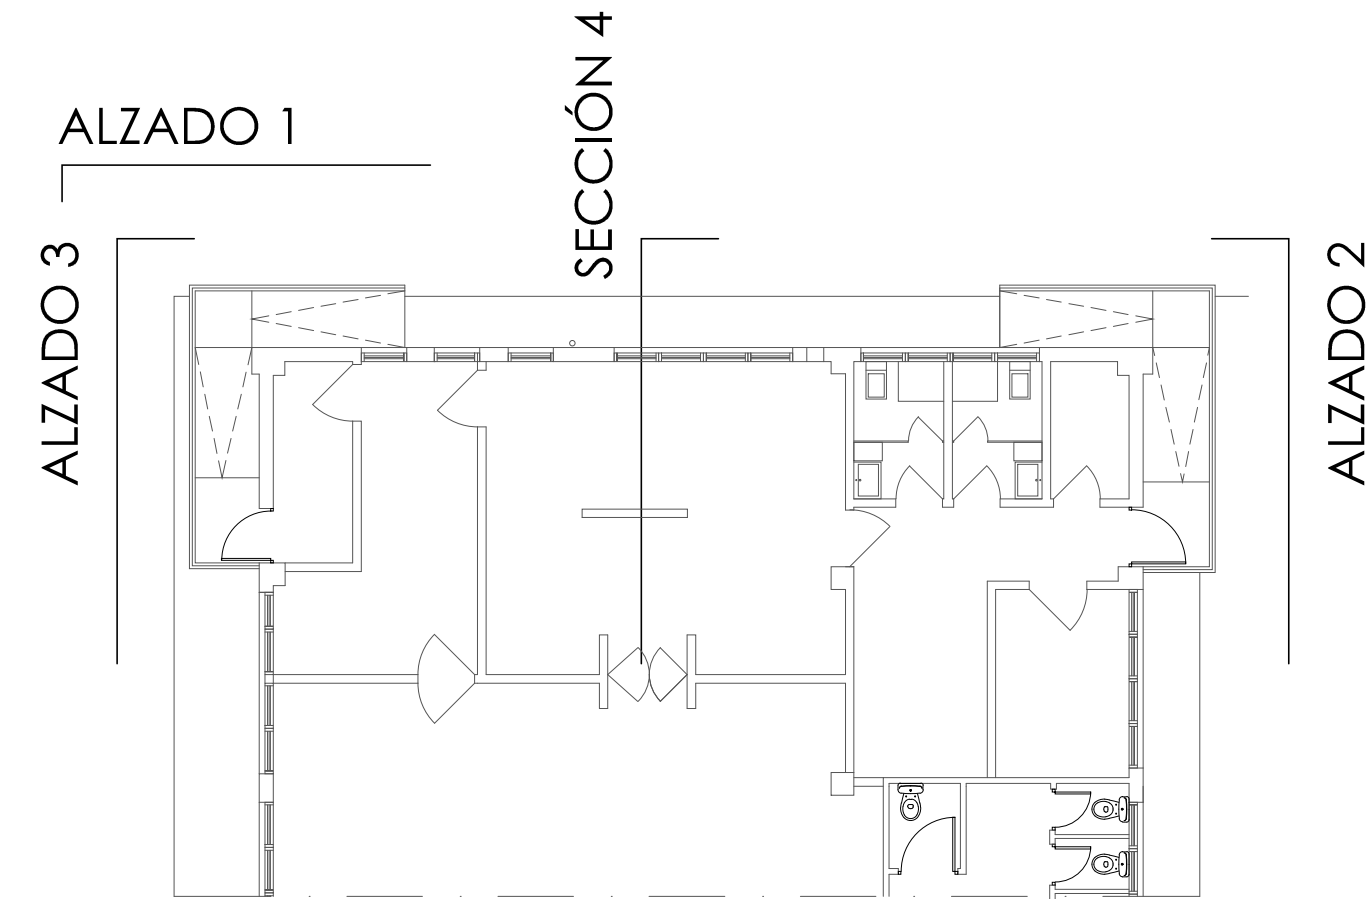

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
**REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE
ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN
INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"**

SITUACIÓN
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO
ARQUITECTURA.
**Reforma de cocina. Estado
reformado. Planta y alzados.**

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero


ESCALA

FECHA
REVISADO








3A02






DINA 1 1/50
JUNIO 2023












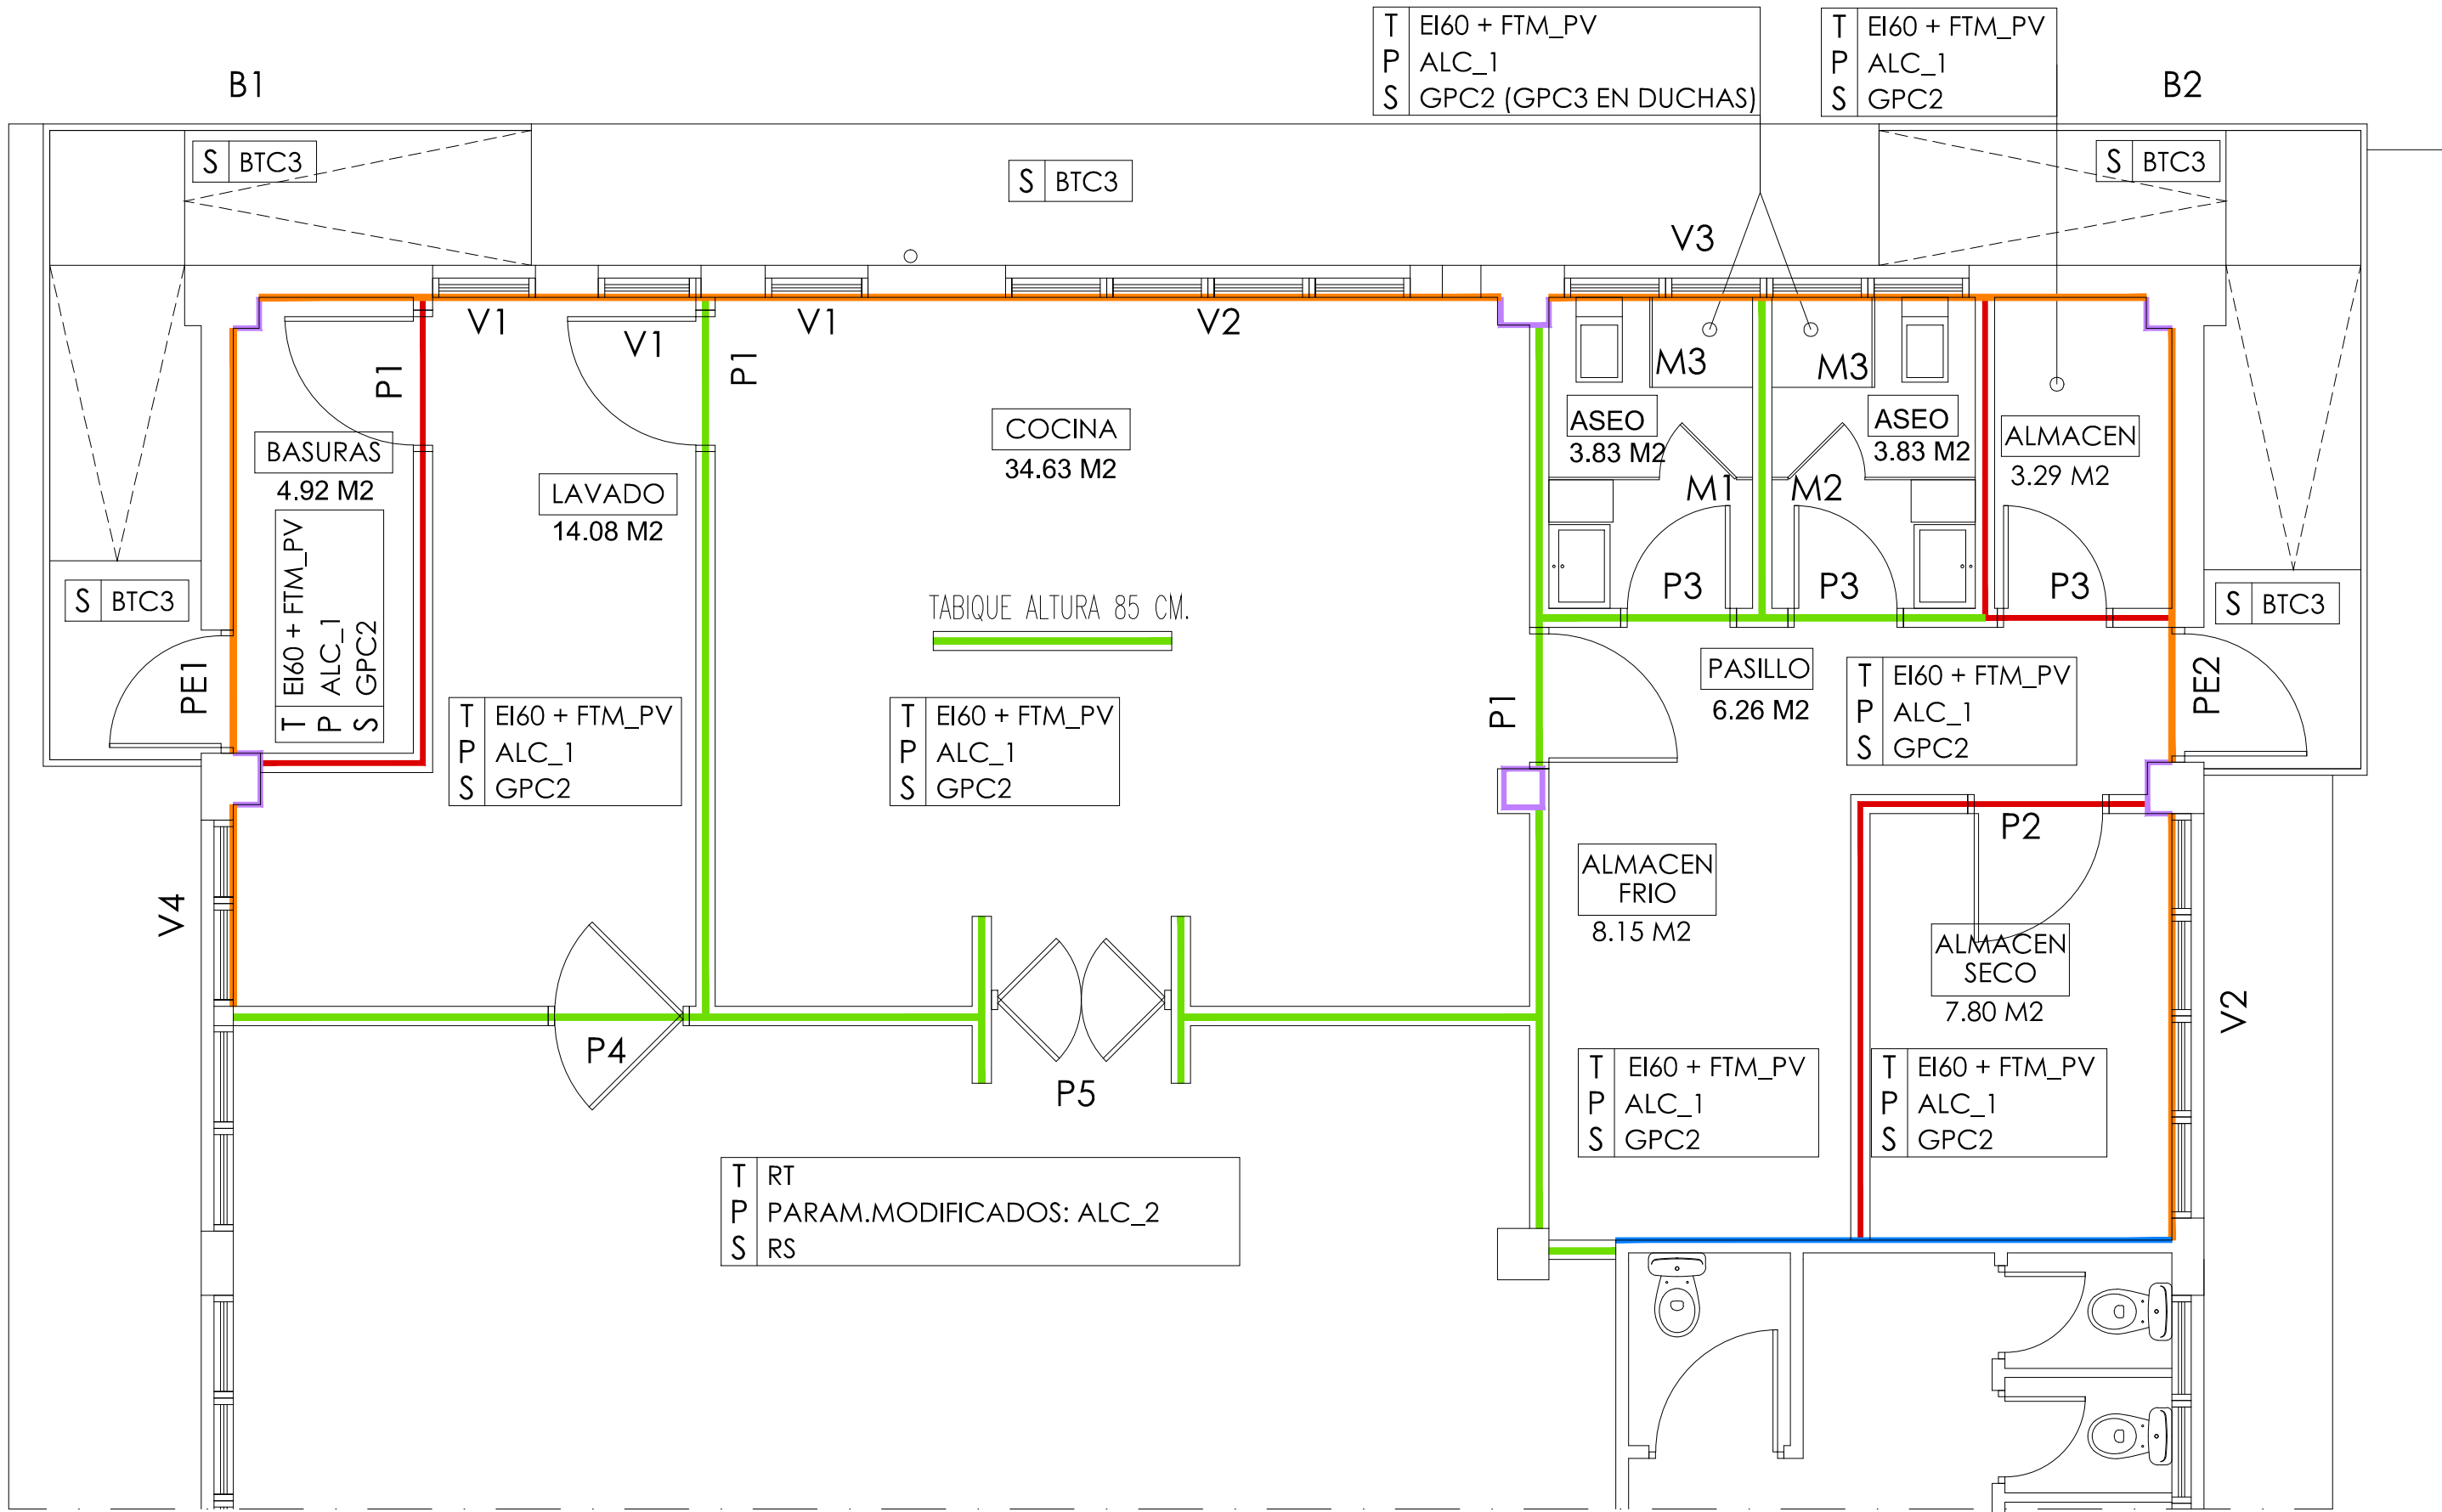







PLANTA. ESTADO REFORMADO

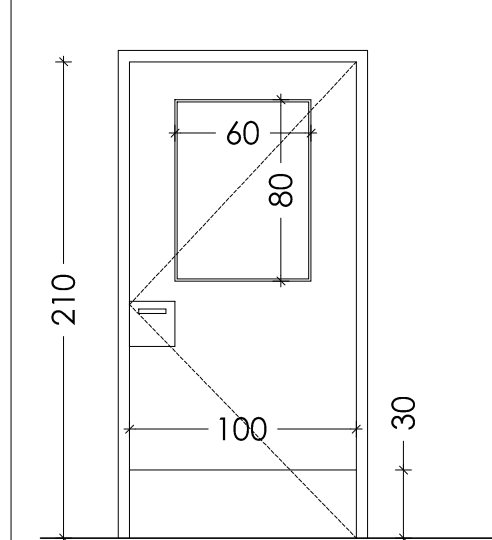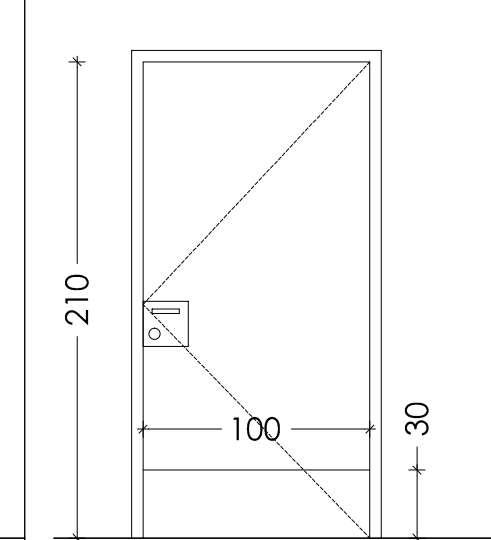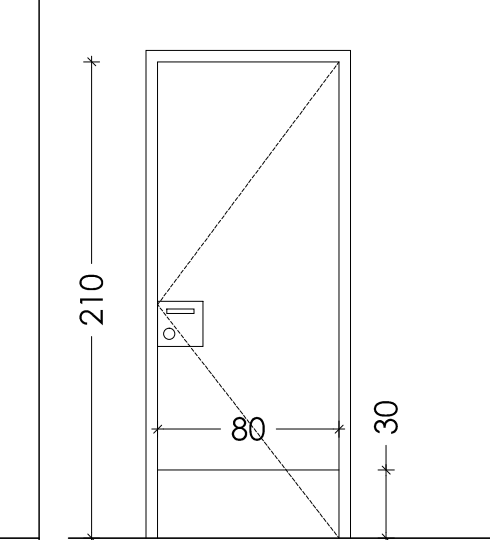
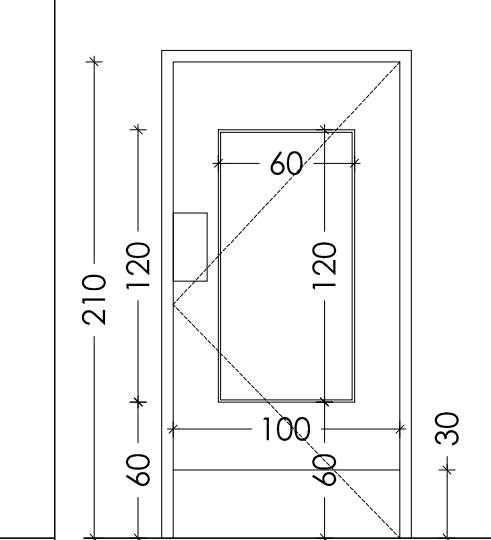
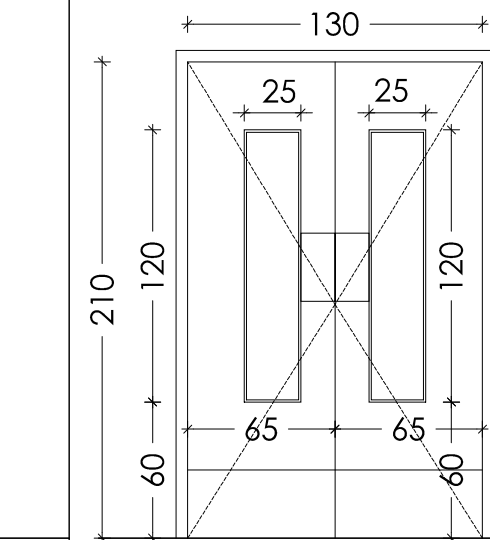
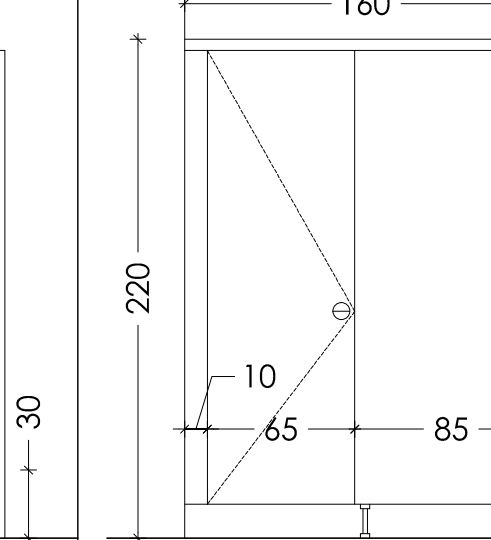
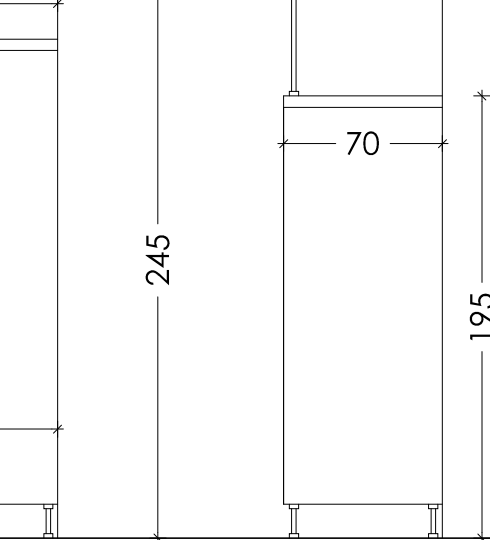
NOMBRE	P1	Nº 3	NOMBRE	P2	Nº 1	NOMBRE	P3	Nº 3	NOMBRE	P4	Nº 1	NOMBRE	P5	Nº 1	NOMBRE	SITUACIÓN	ASEOS	NOMBRE	B1/B2	Nº 2
SITUAC.	BASUR./LAVAD./PASILLO		SITUACIÓN	ALMACEN		SITUACIÓN	ALMACEN Y ASEOS		SITUACIÓN	LAVADO		SITUACIÓN	COCINA		MAMPARA	TABLERO FENÓLICO LAMINADO ALTA PRESIÓN. SISTEMA CON PATAS, PERFIL SUPERIOR CORRIDO, BISAGRAS Y MECANISMO DE CIERRE LIBRE/Ocupado.		SITUACIÓN	BARANDILLAS RAMPAS	
MANILLA HOMOLOGADA UNE-EN 179:2009 A AMBOS LADOS. PLACA INOX ZOCCALO A AMBOS LADOS. SIN CERRADURA. SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO, FRENO Y RETENCIÓN. ACRISTALAMIENTO CENTRAL 4+4			MANILLA HOMOLOGADA UNE-EN 179:2009 A AMBOS LADOS. PLACA INOX ZOCCALO A AMBOS LADOS CON CERRADURA			MANILLA HOMOLOGADA UNE-EN 179:2009 A AMBOS LADOS. PLACA INOX ZOCCALO A AMBOS LADOS CON CERRADURA			PUERTA VAIVEN. PLACA DE EMPUJE INOX A AMBOS LADOS. PLACA INOX ZOCCALO A AMBOS LADOS ACRISTALAMIENTO CENTRAL 4+4			PUERTA VAIVEN. PLACA DE EMPUJE INOX A AMBOS LADOS. PLACA INOX ZOCCALO A AMBOS LADOS ACRISTALAMIENTO CENTRAL 4+4						BARANDILLA DE RAMPA PERFILES DE ACERO. VER DETALLE.		
																				
NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR			NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR			NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR			NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR			NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR			NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR			NIVEL DE PISO TERMINADO INTERIOR		

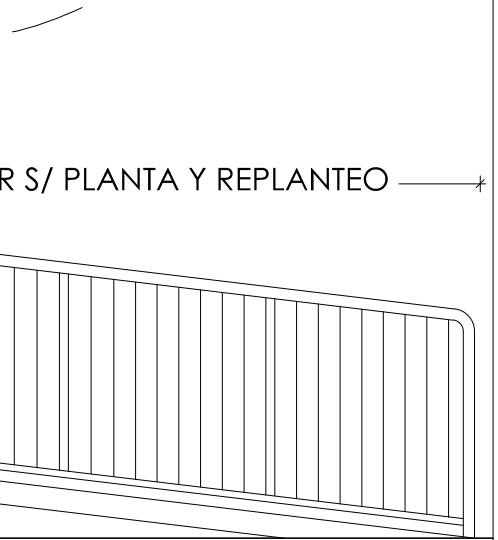
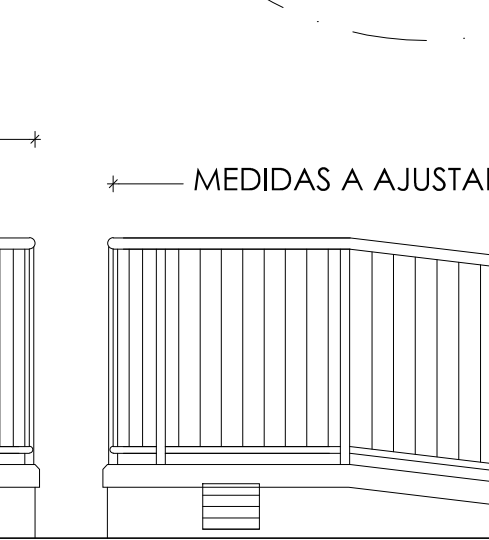
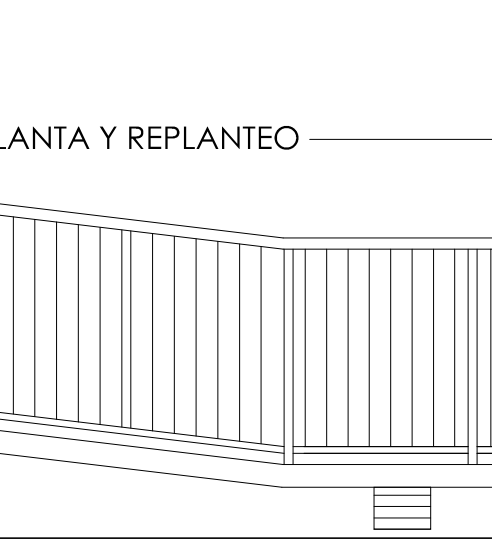
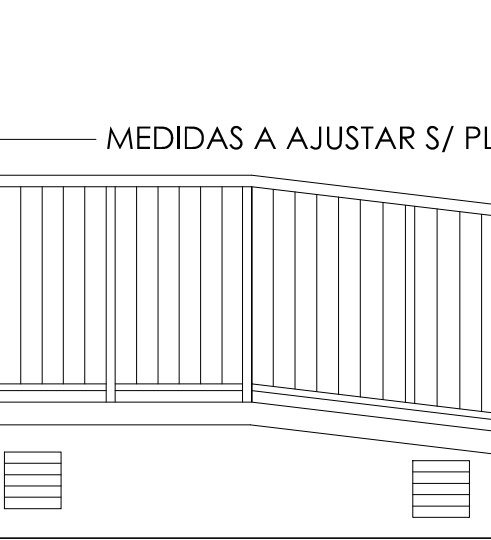
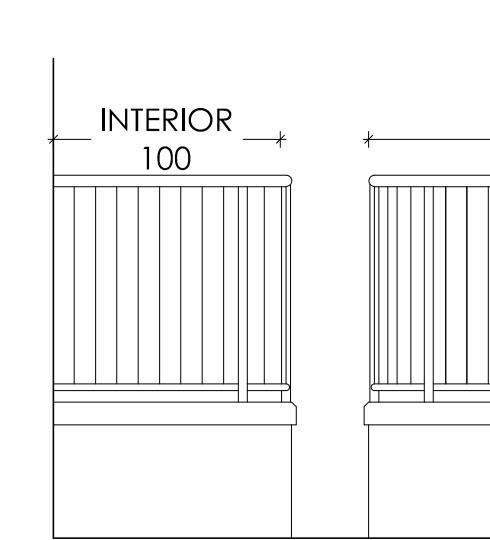


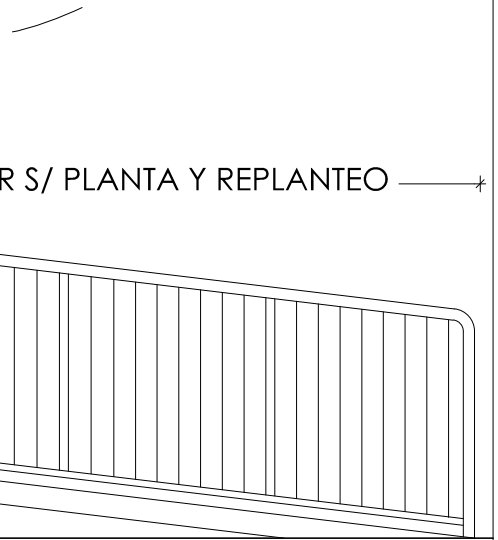
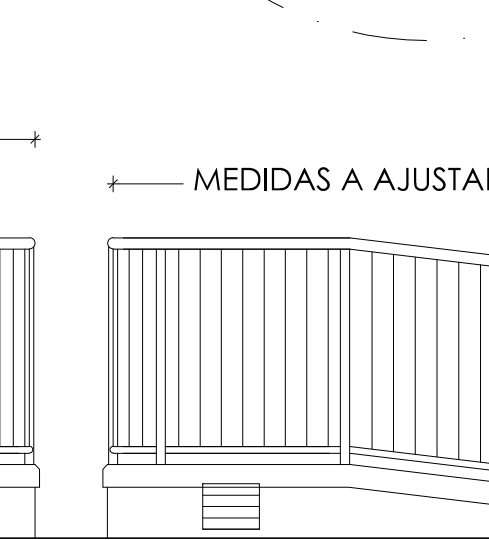
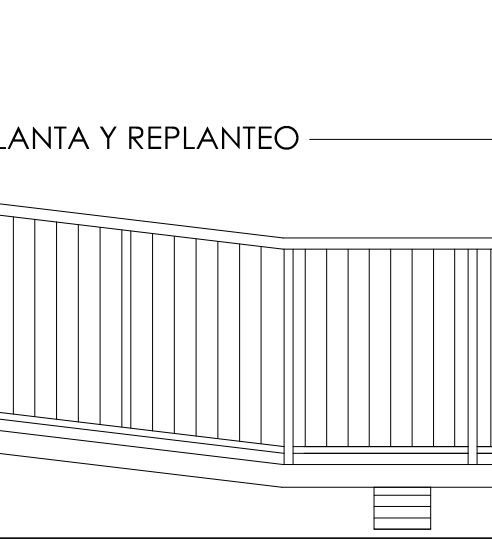
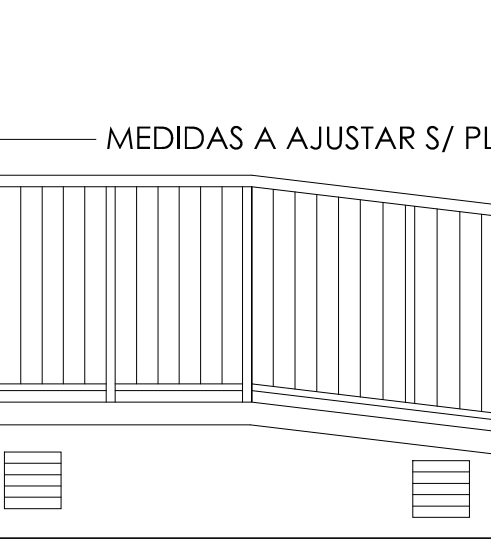
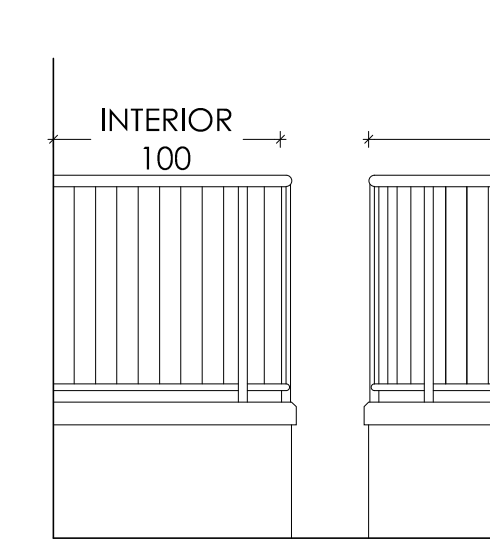


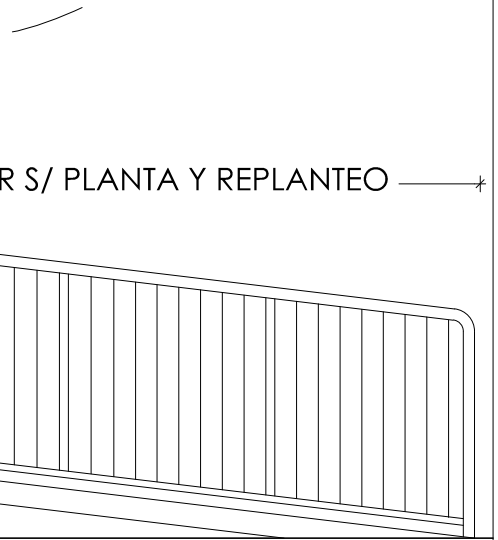
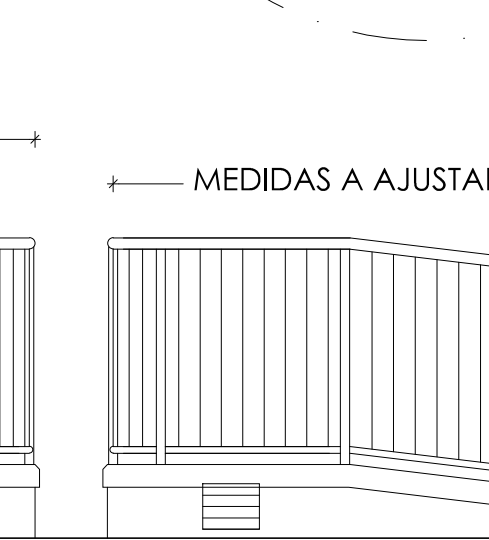
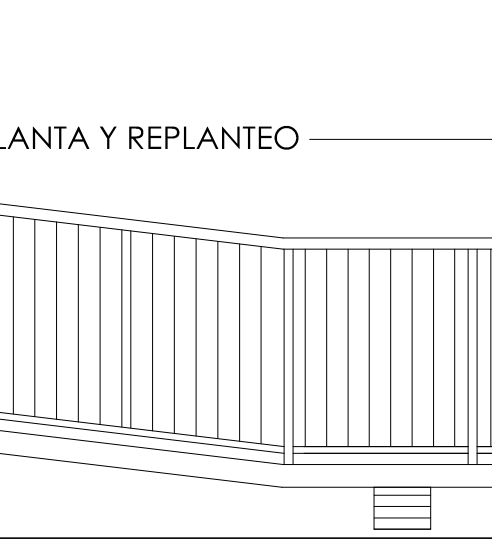
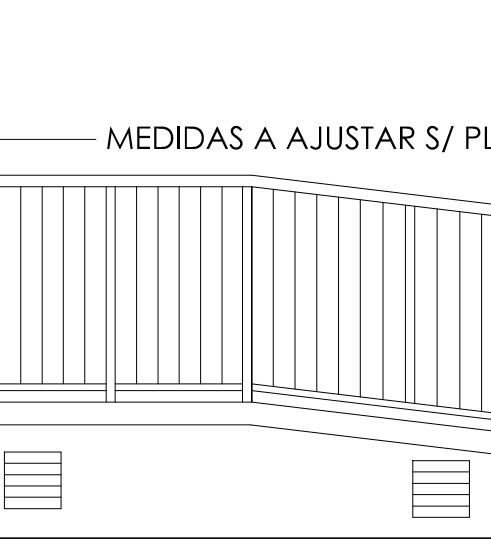
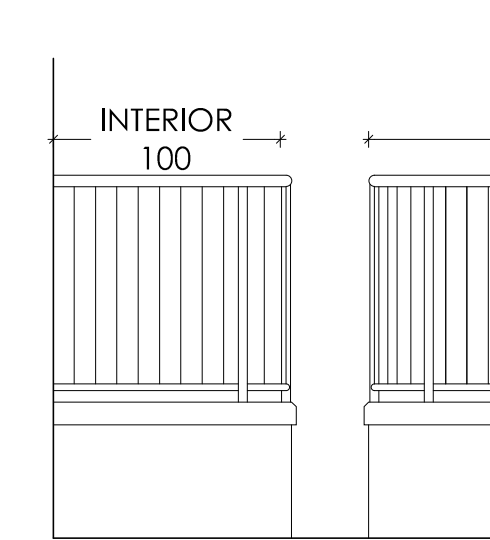


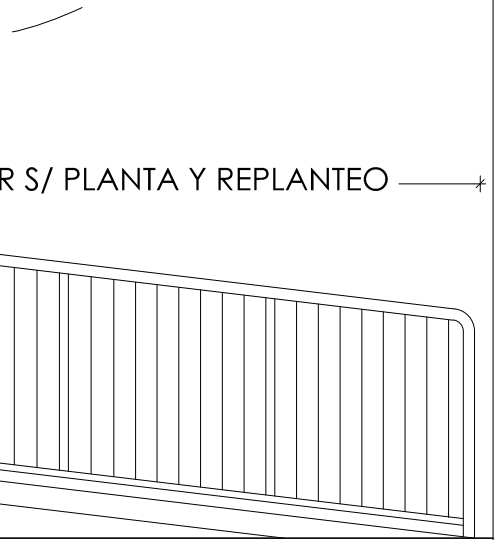
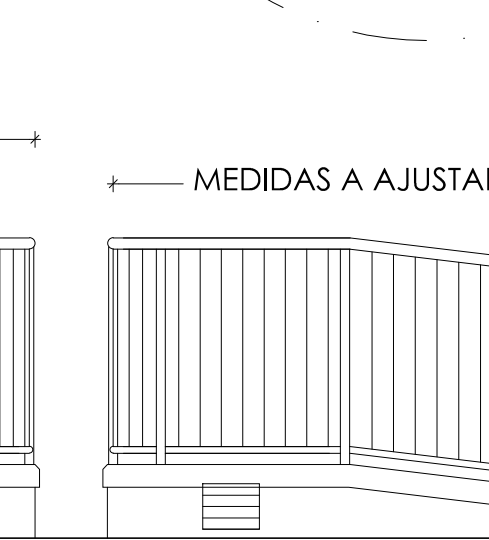
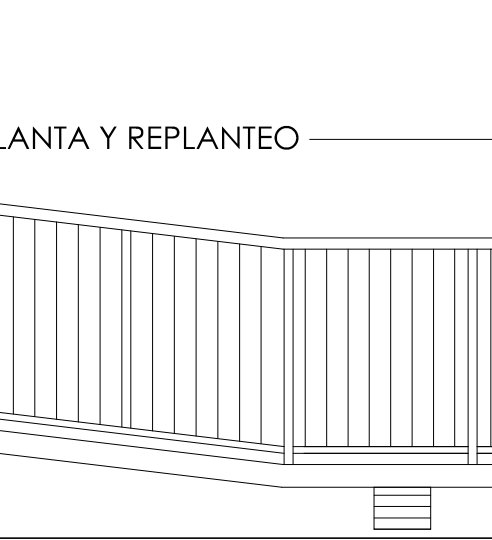
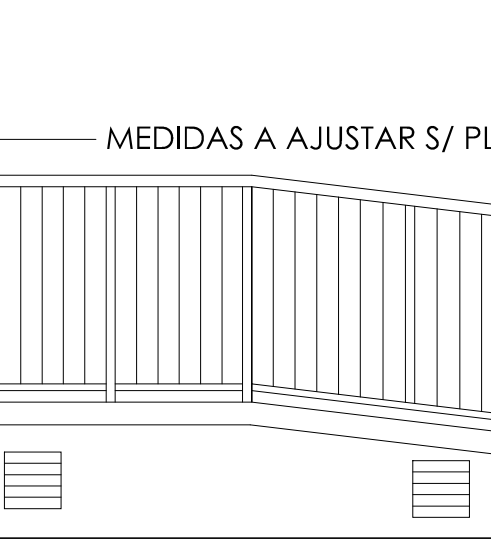
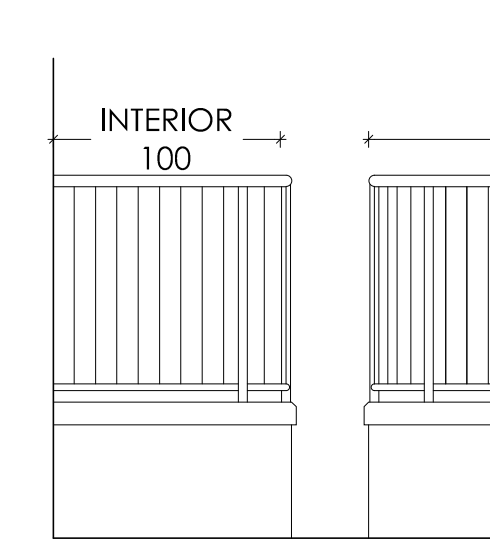


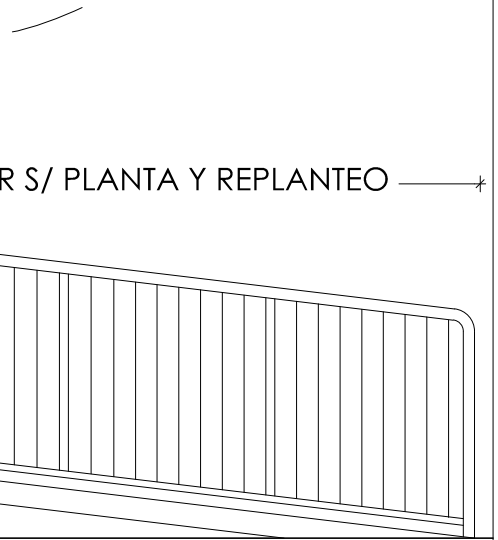
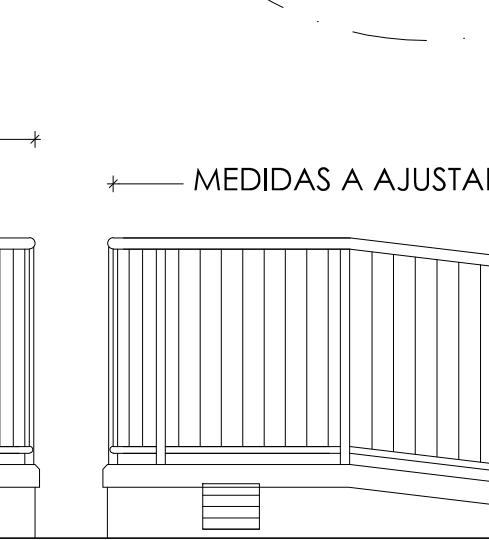
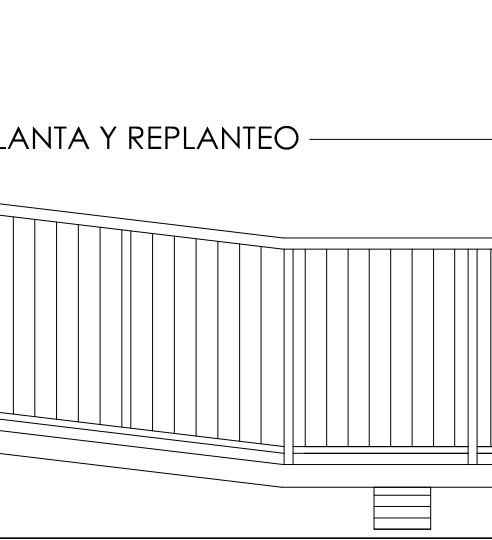
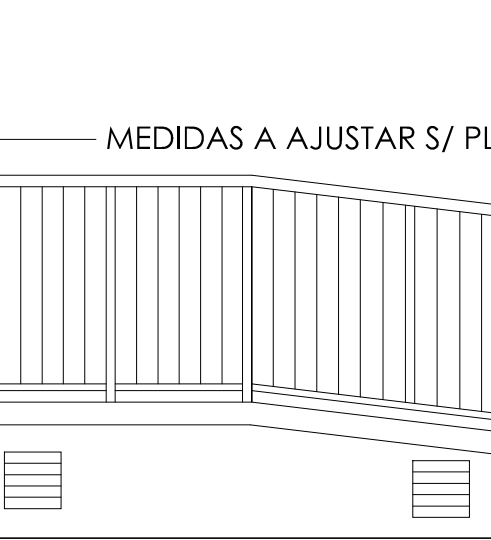
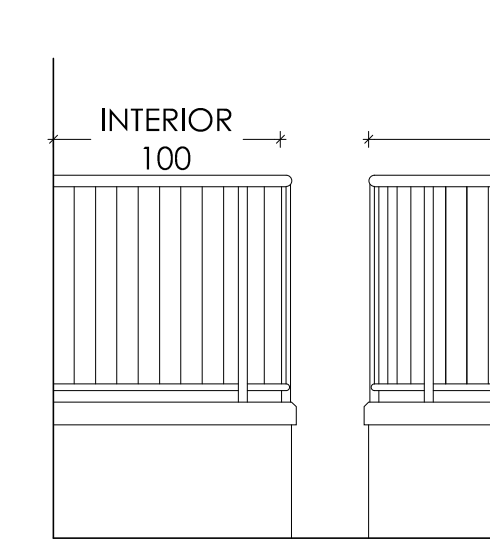


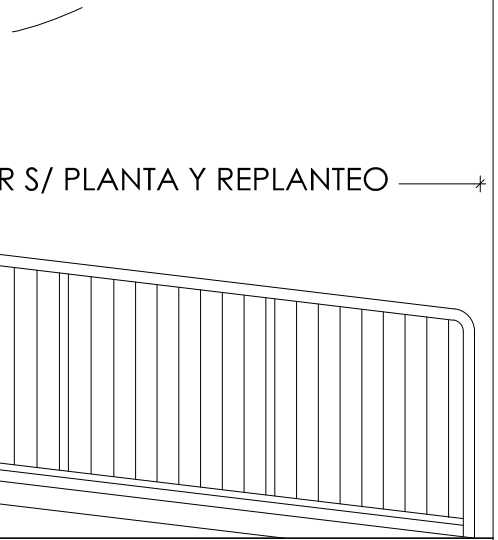
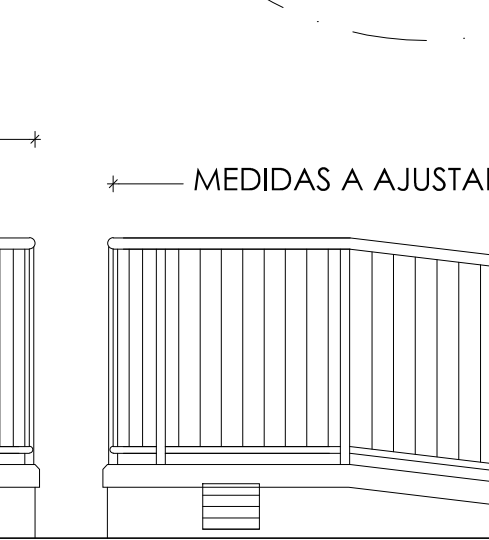
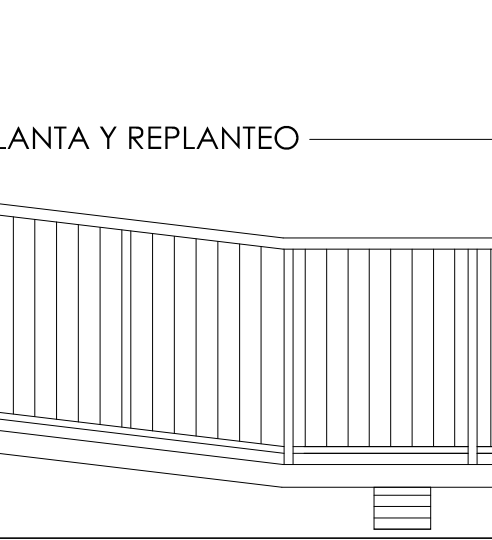
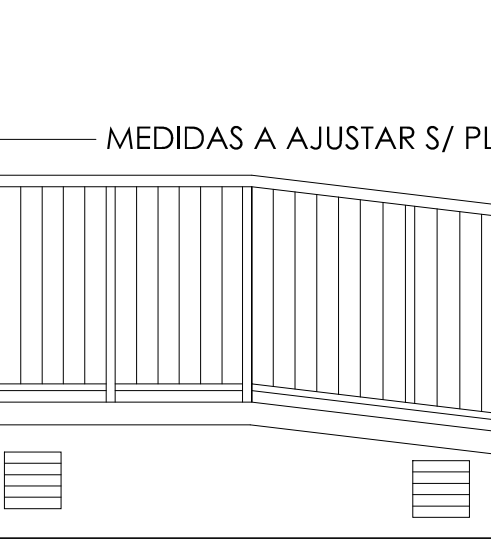
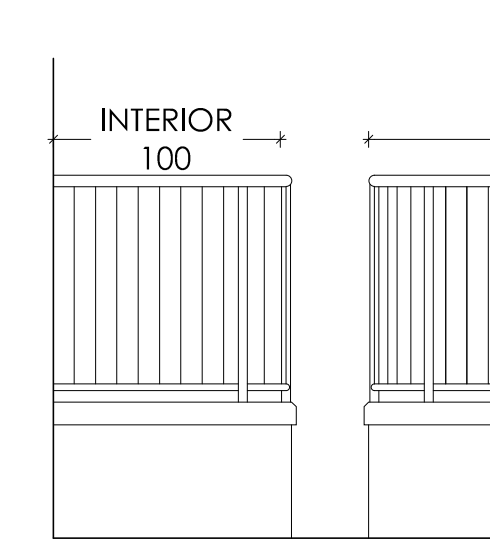


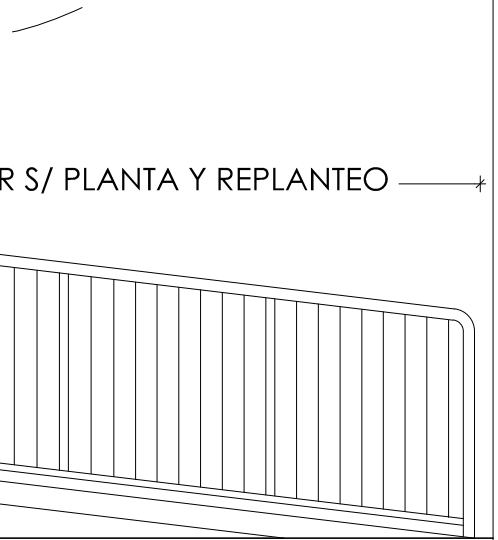
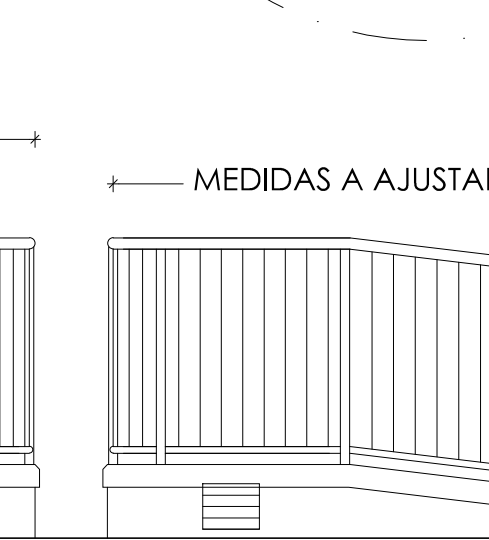
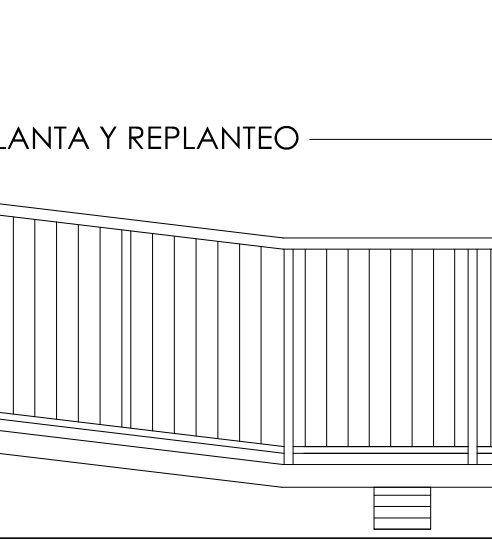
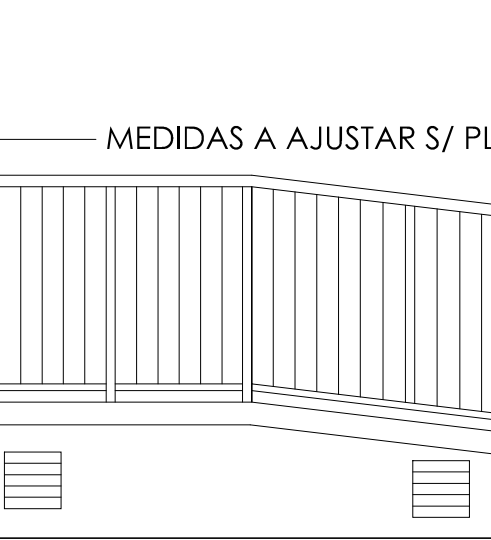
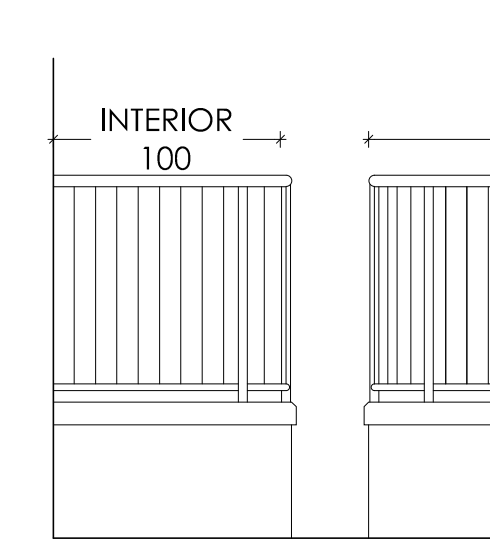


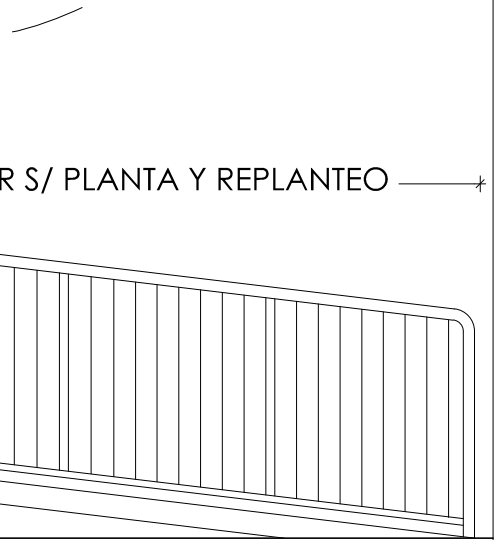
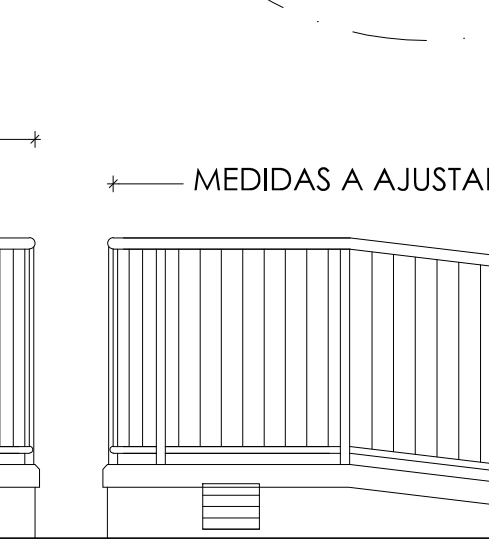
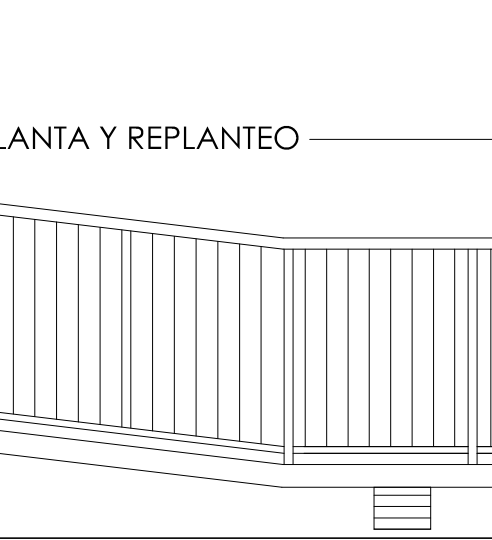
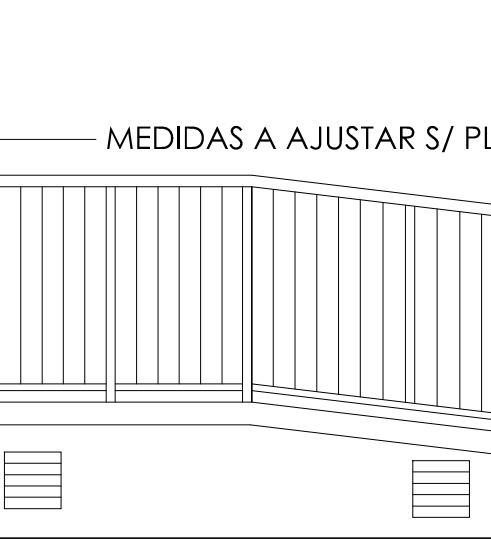
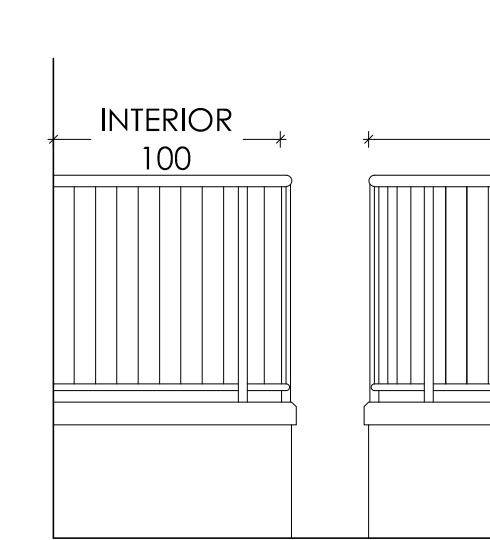


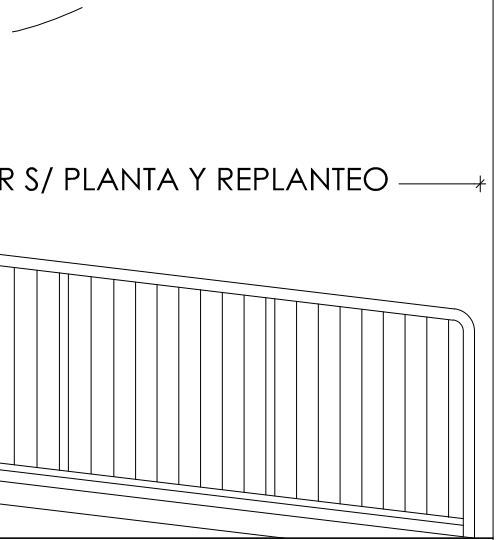
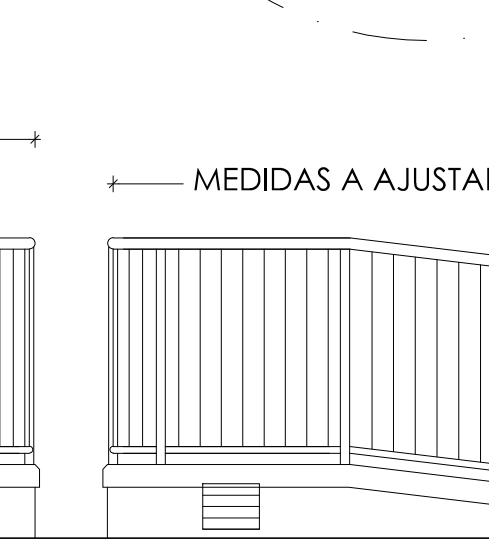
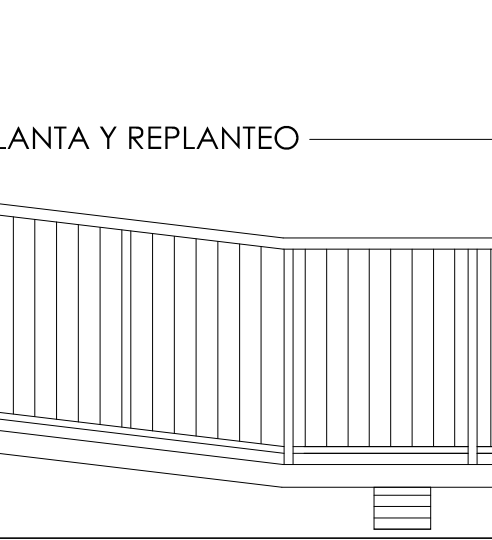
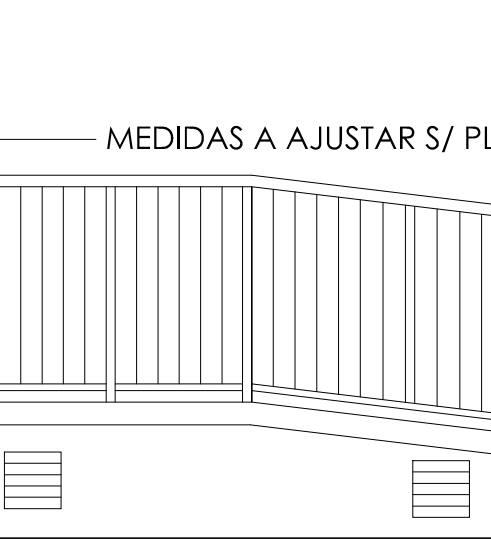
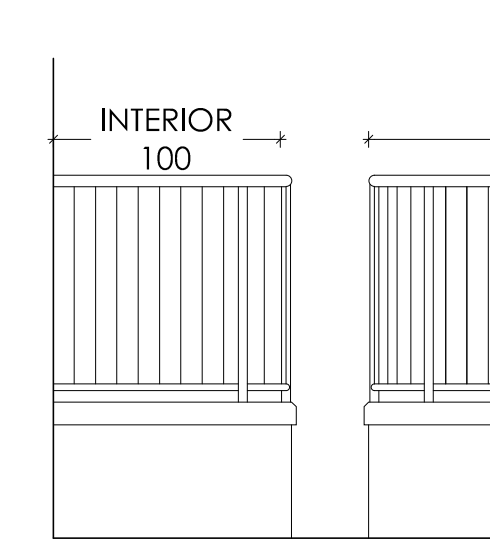


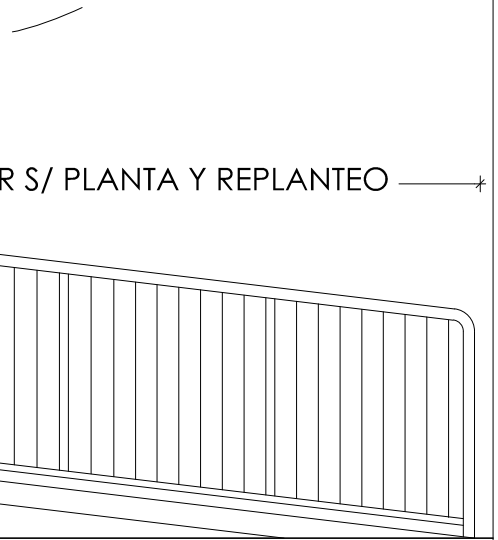
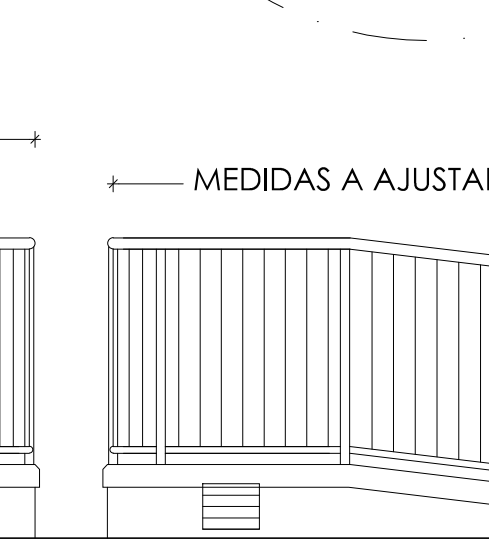
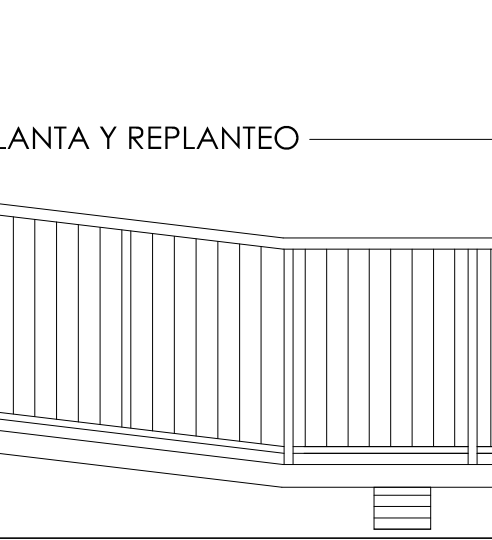
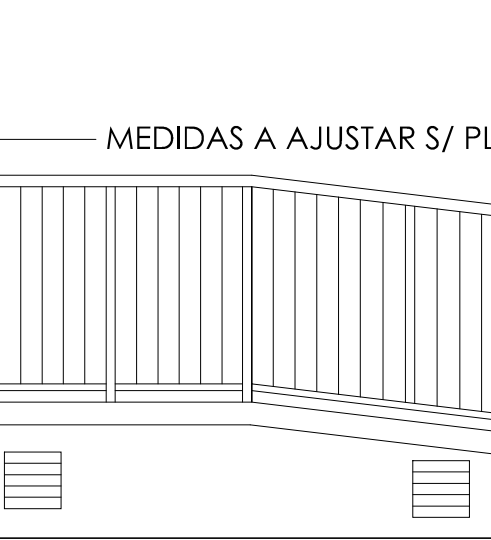
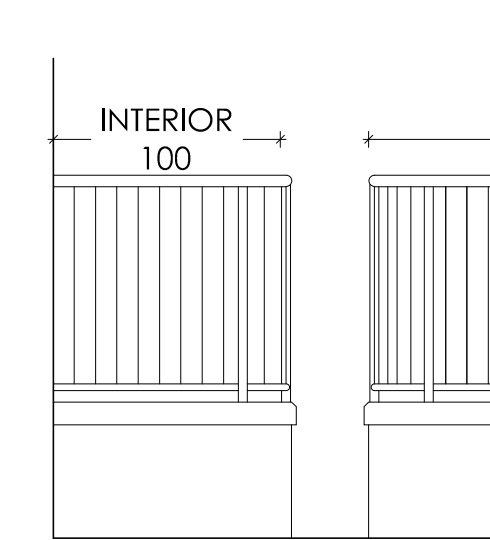


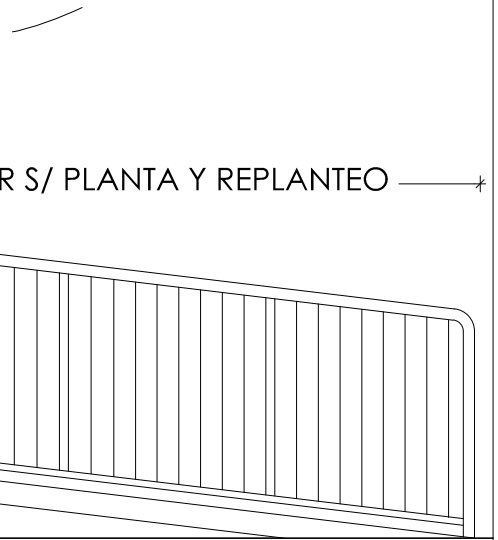
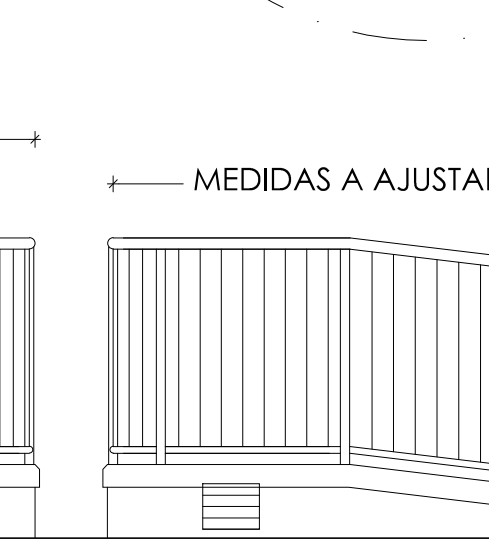
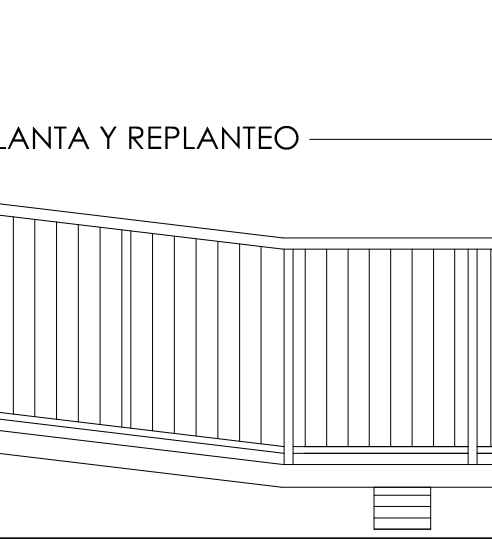
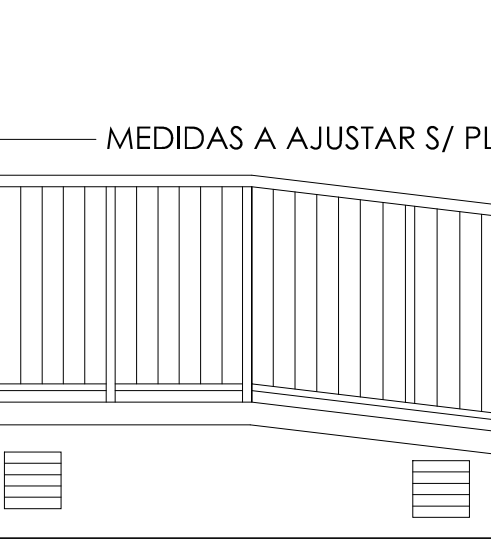
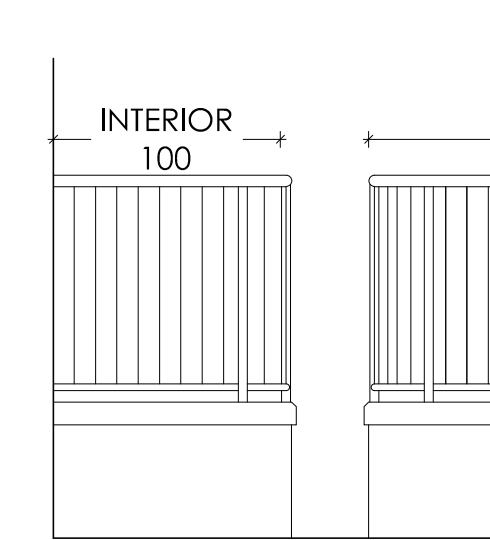


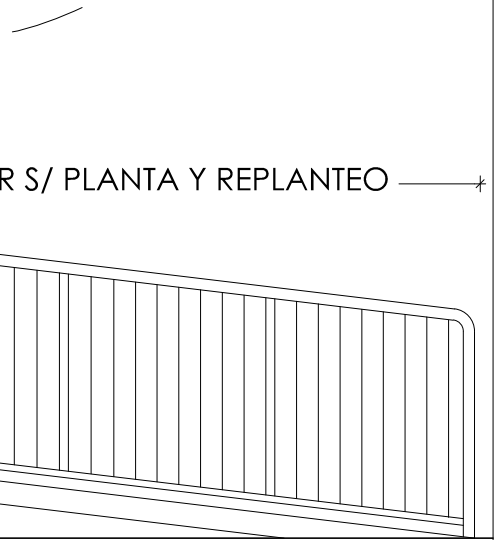
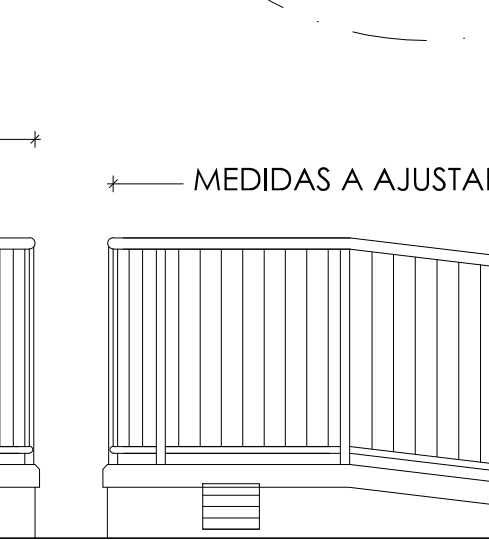
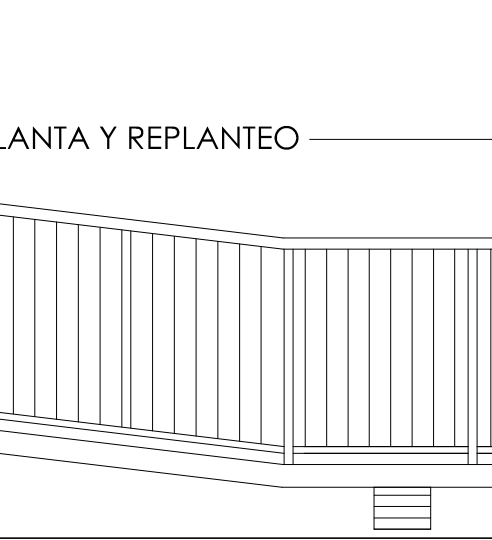
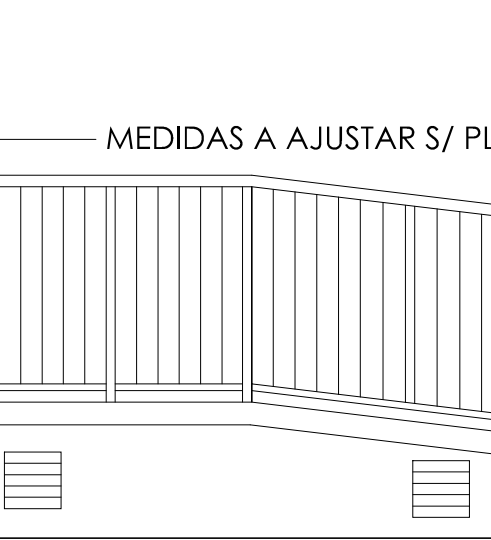
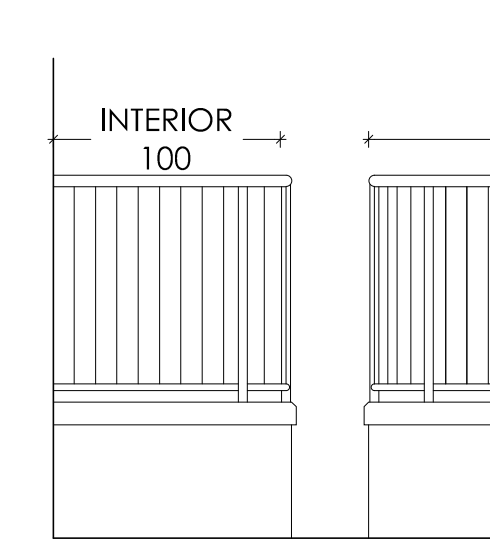


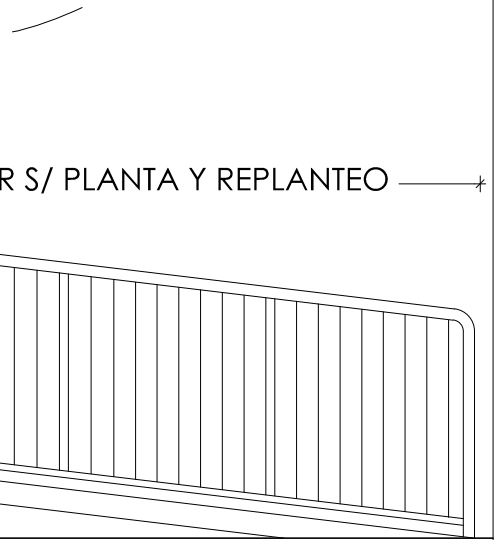
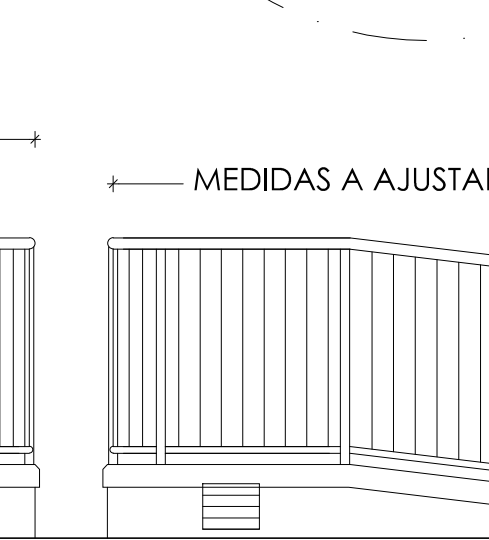
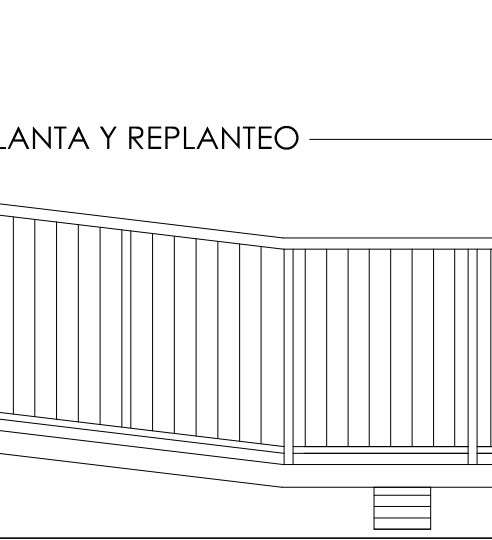
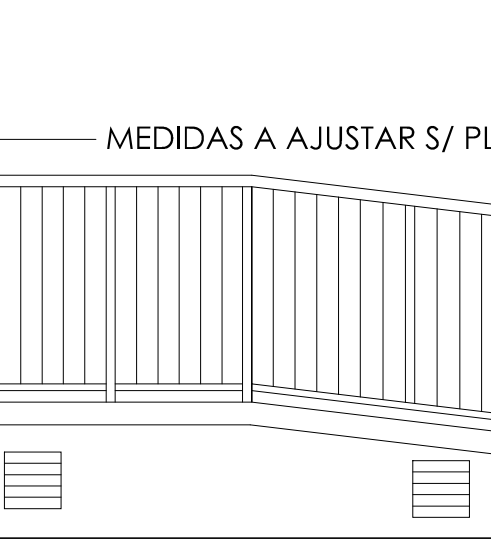
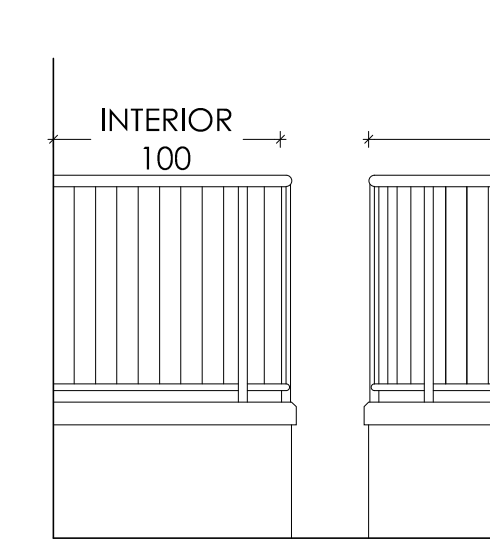


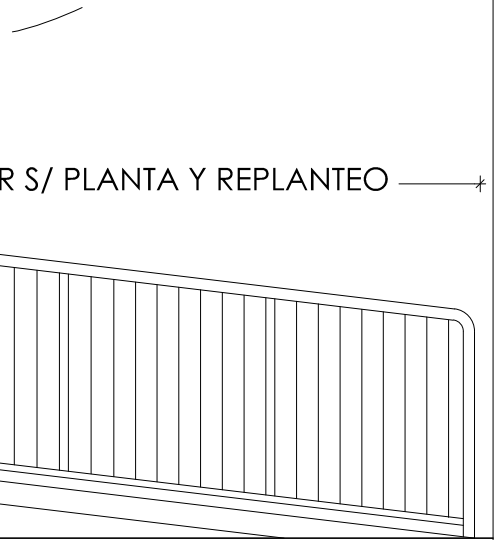
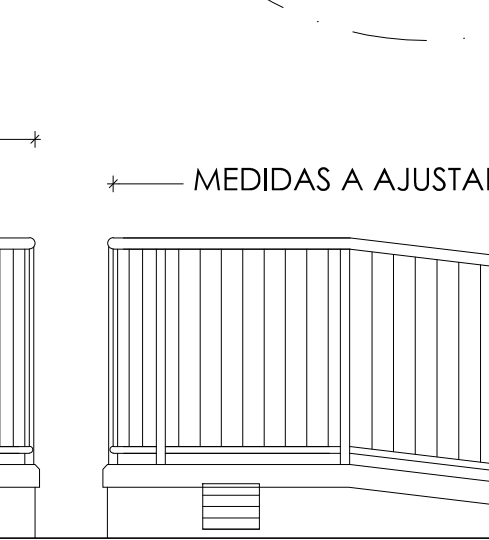
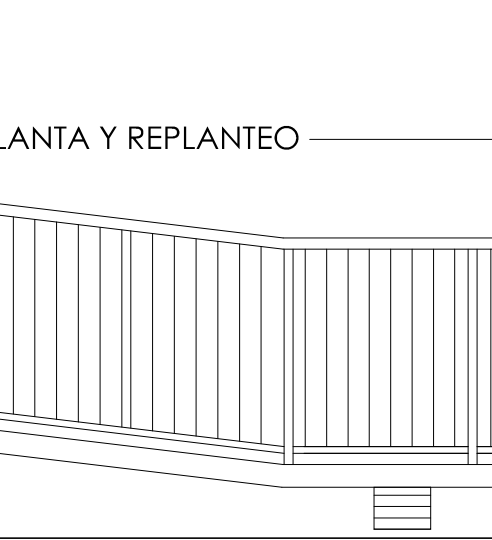
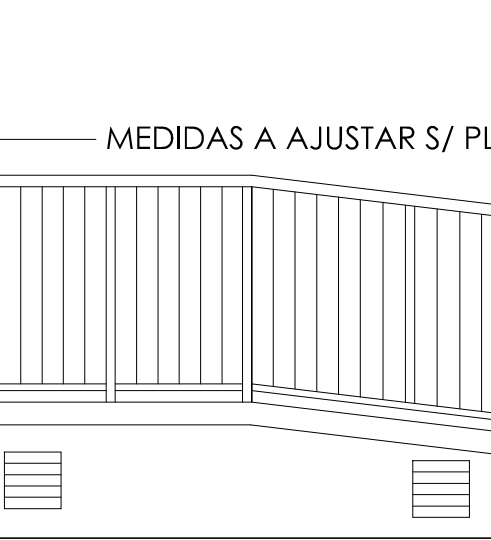
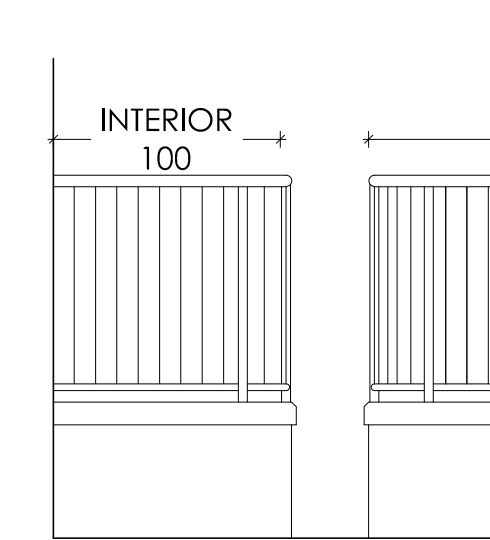


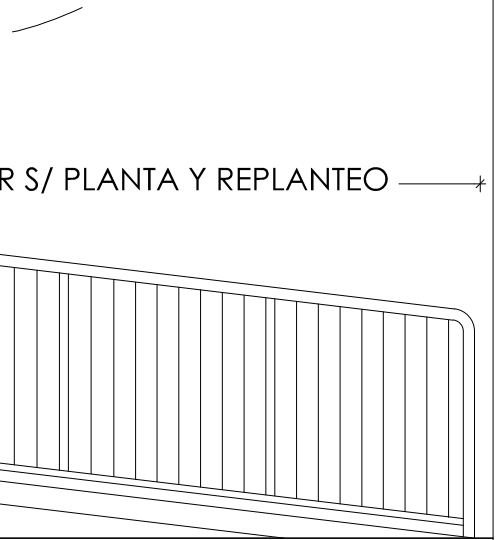
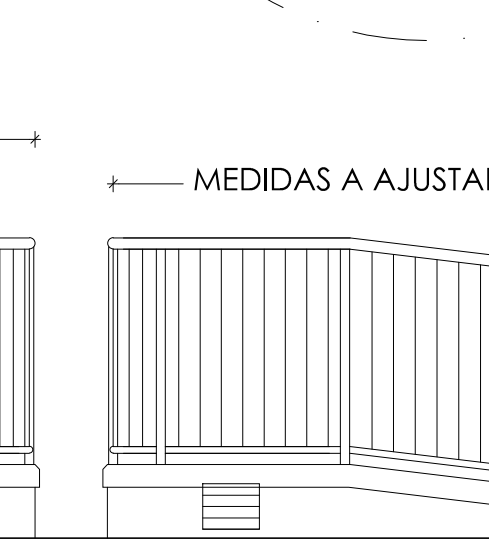
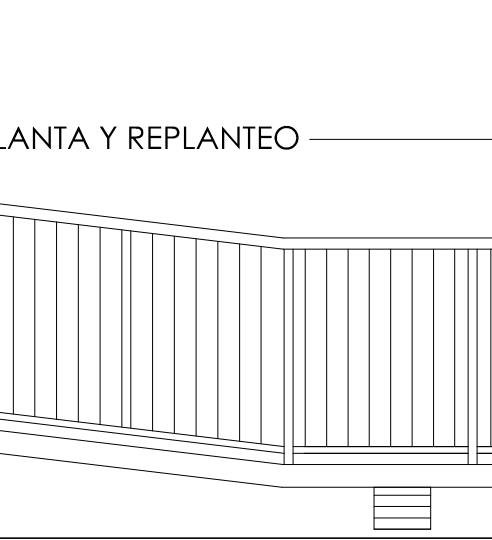
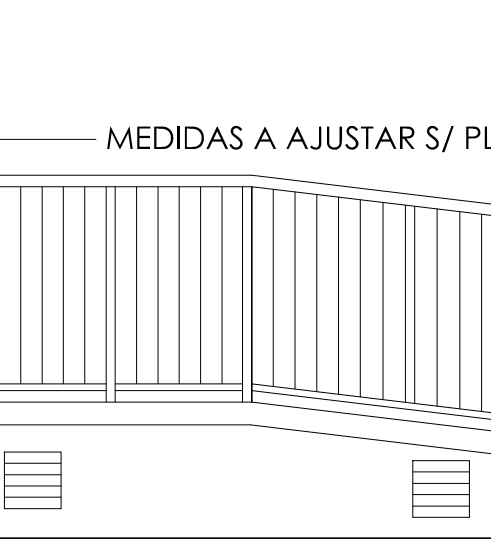
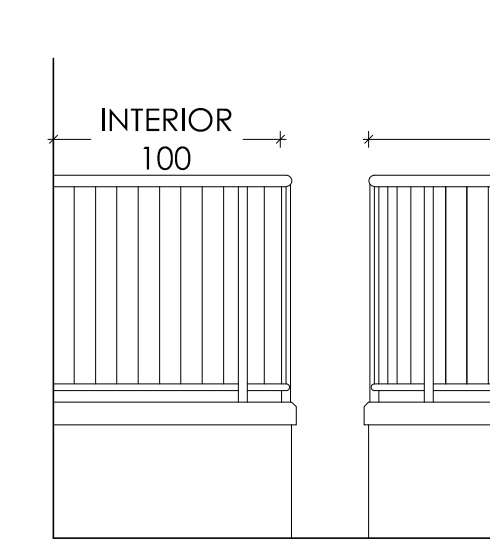


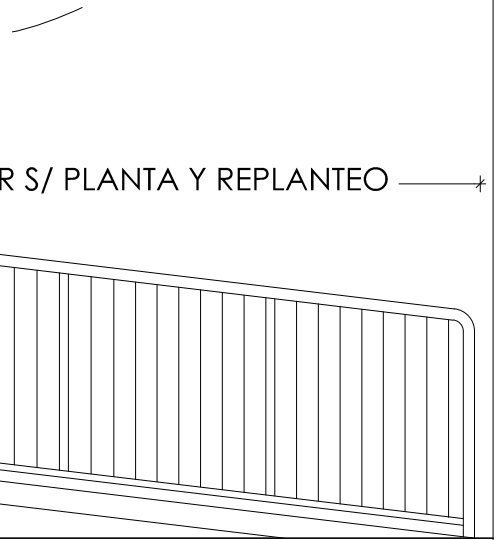
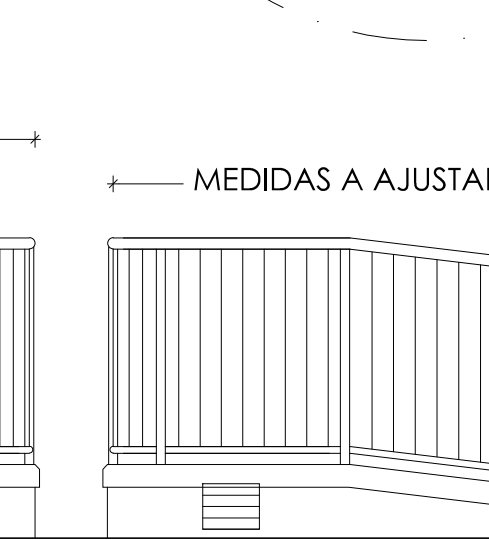
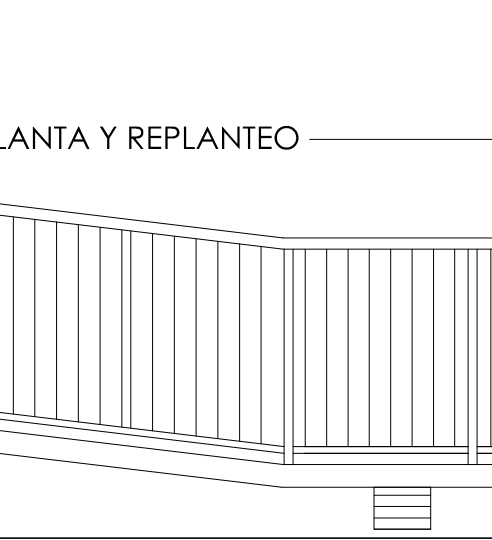
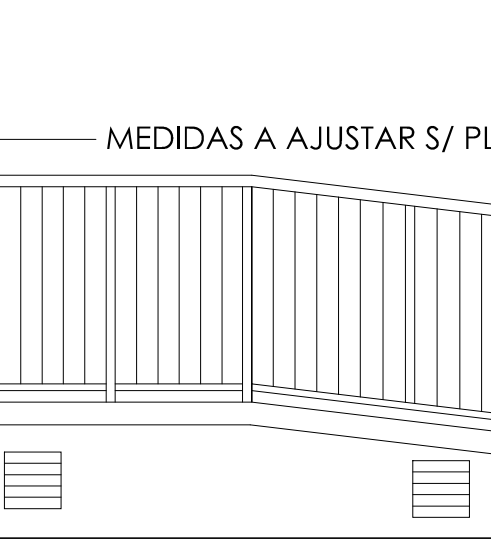
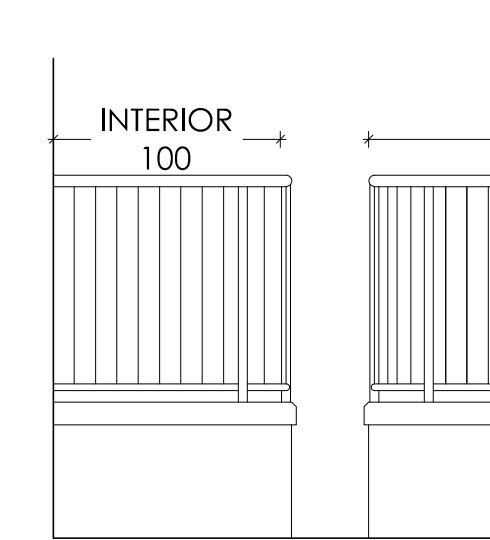


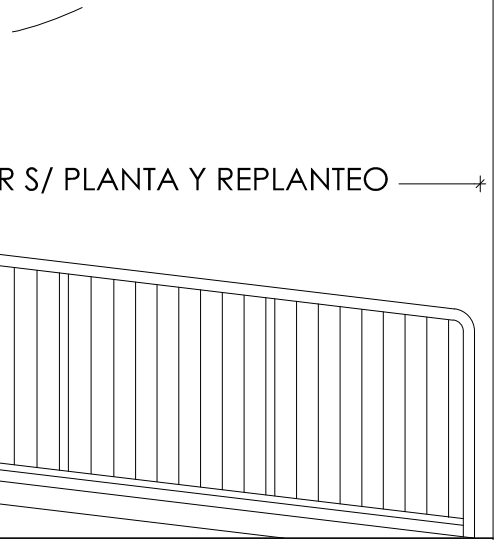
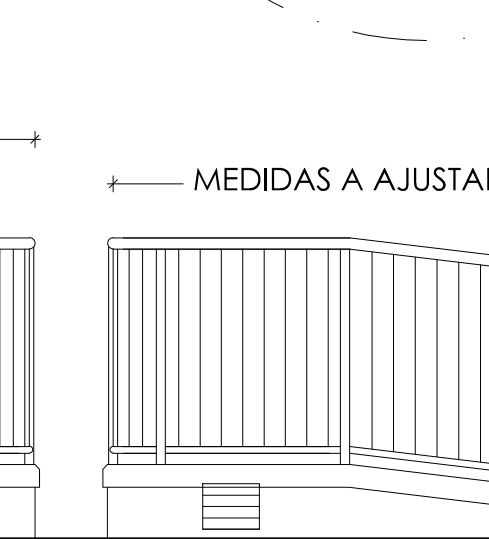
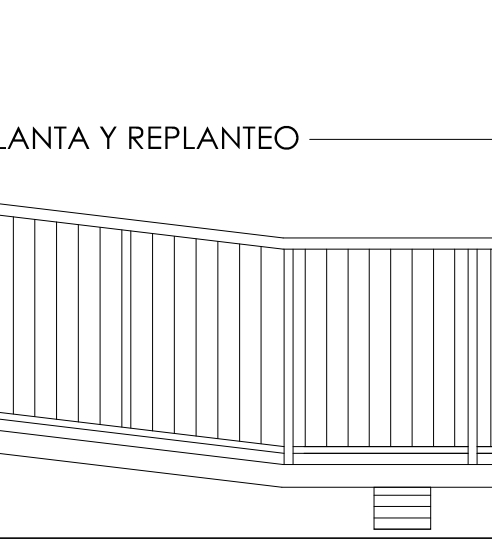
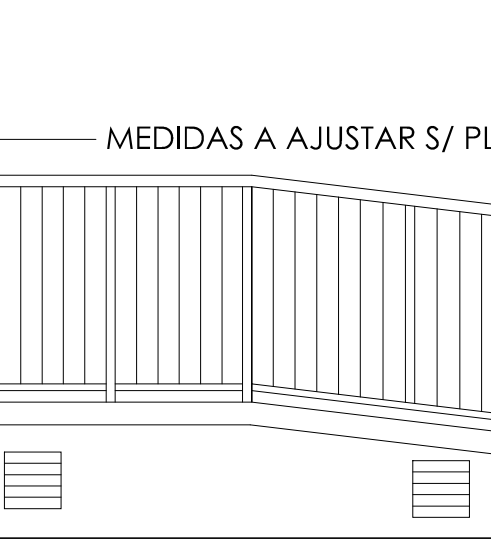
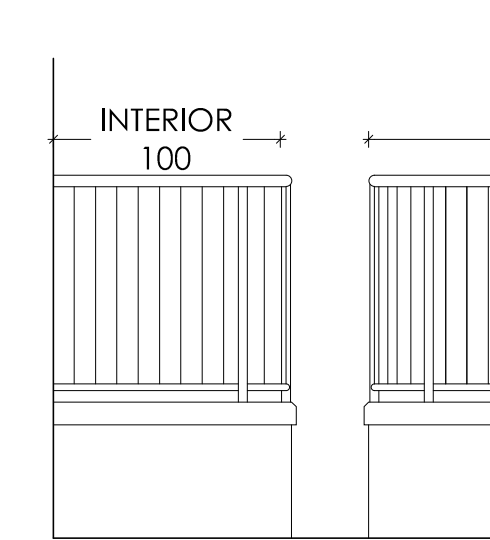


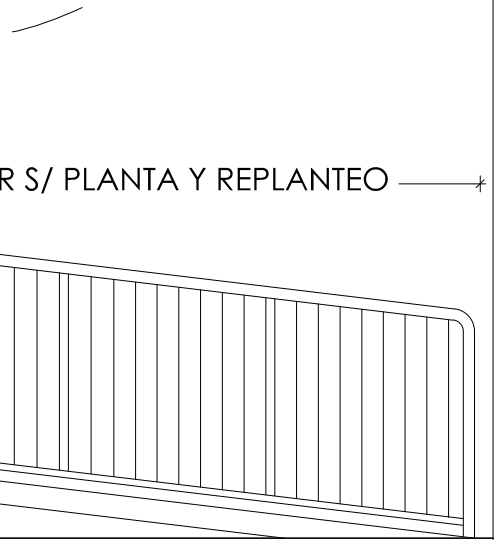
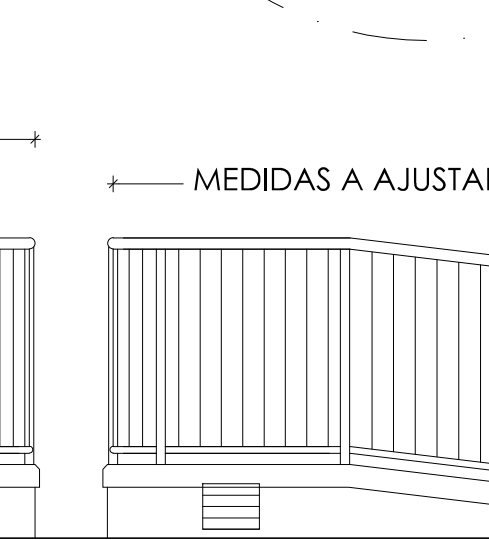
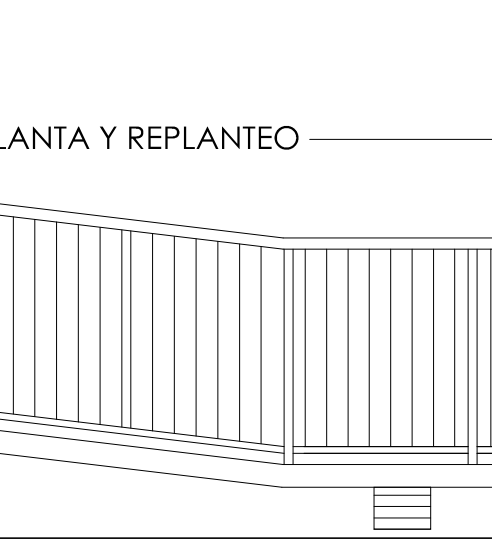
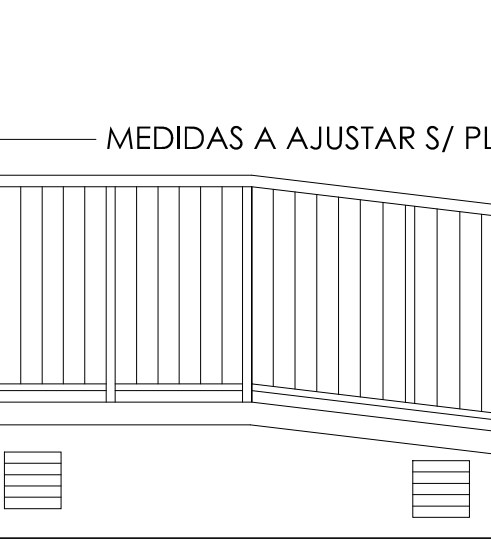
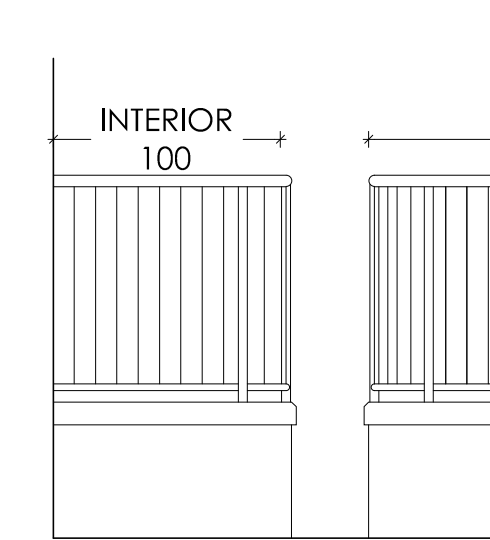


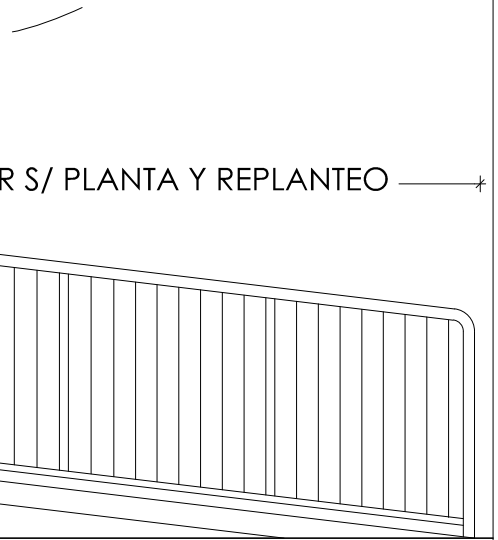
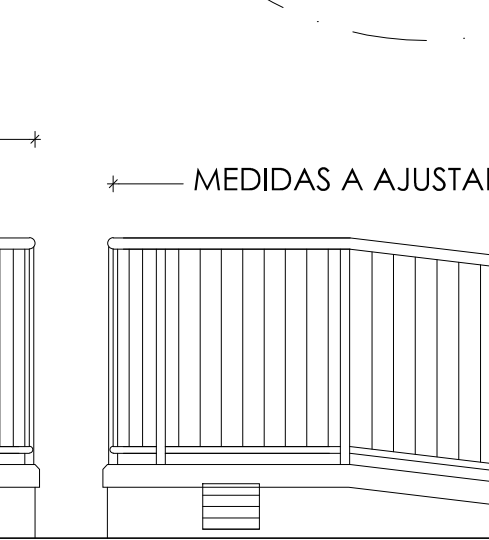
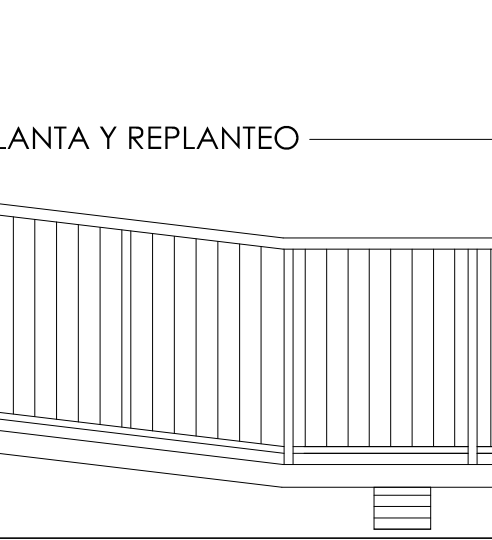
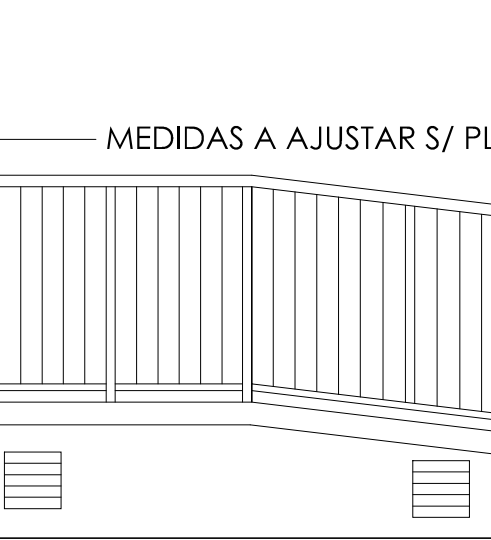
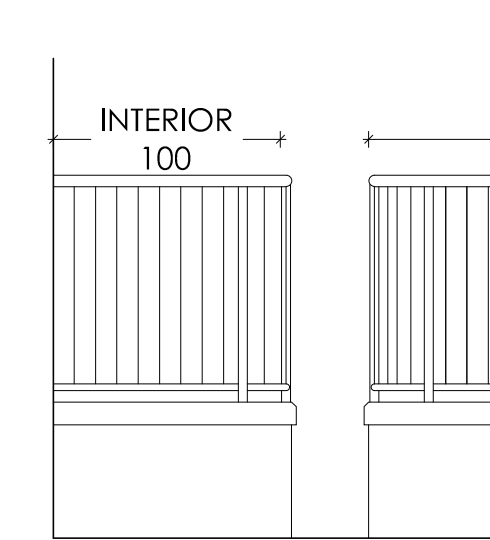


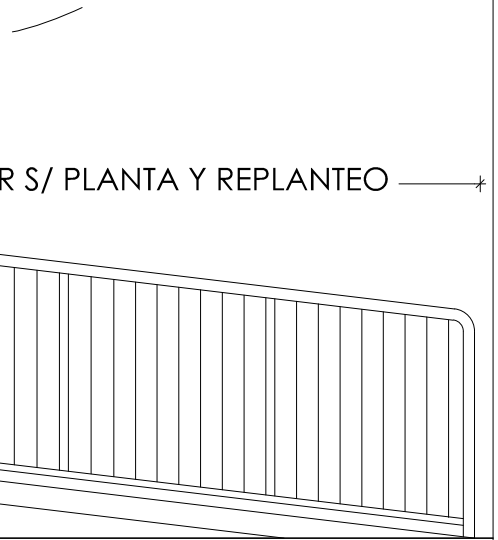
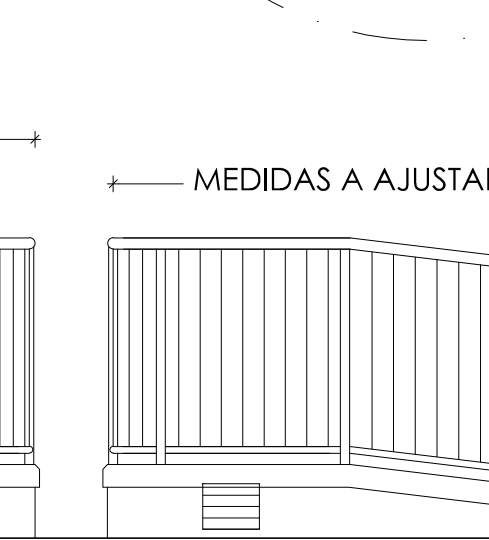
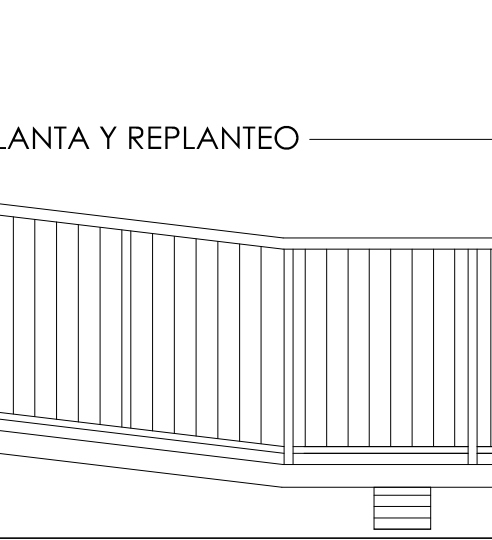
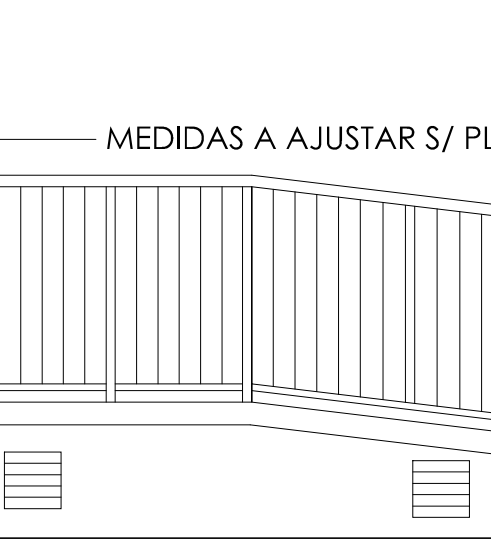
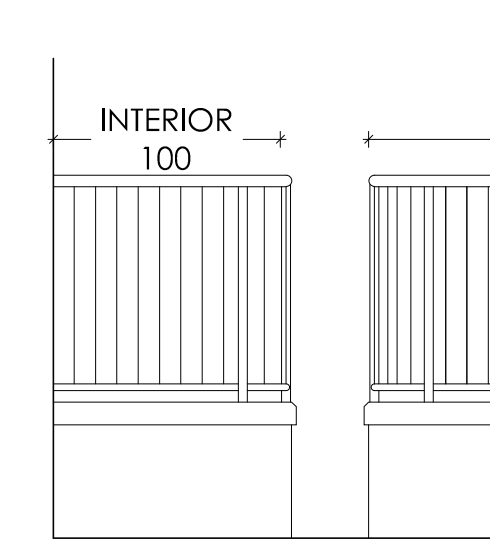


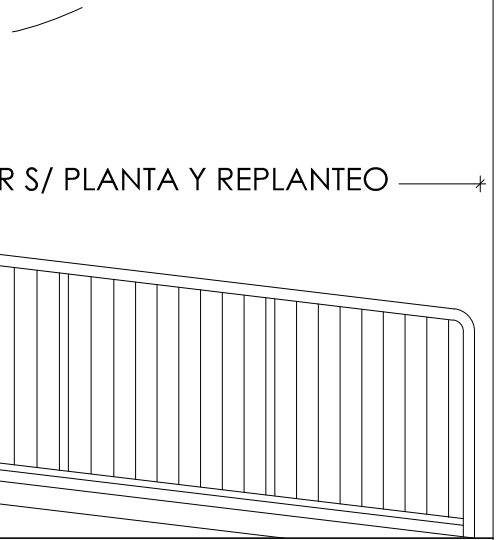
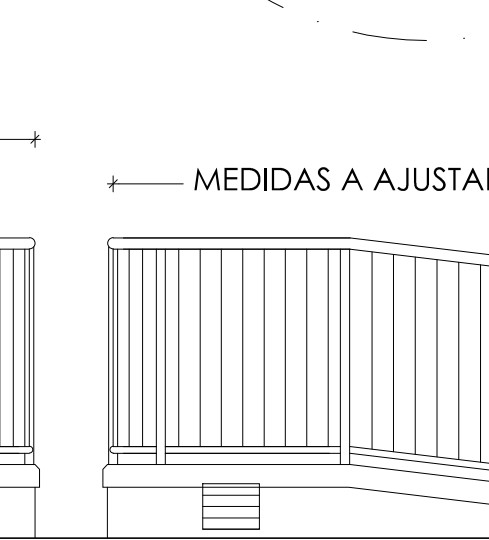
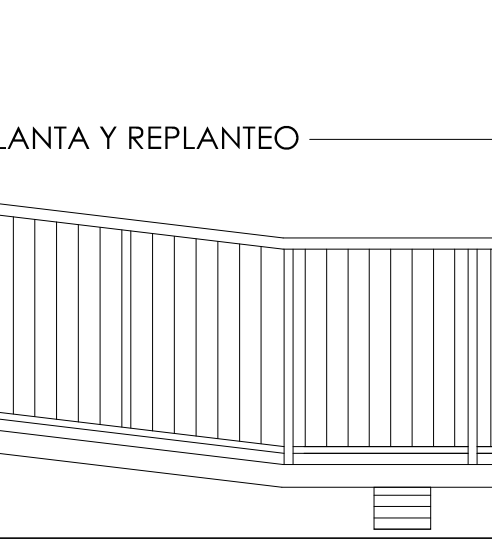
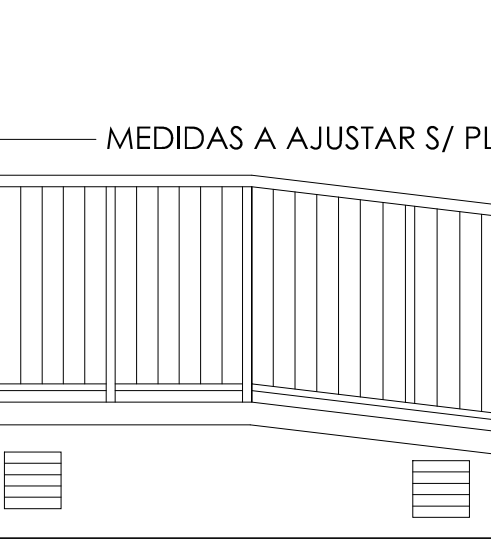
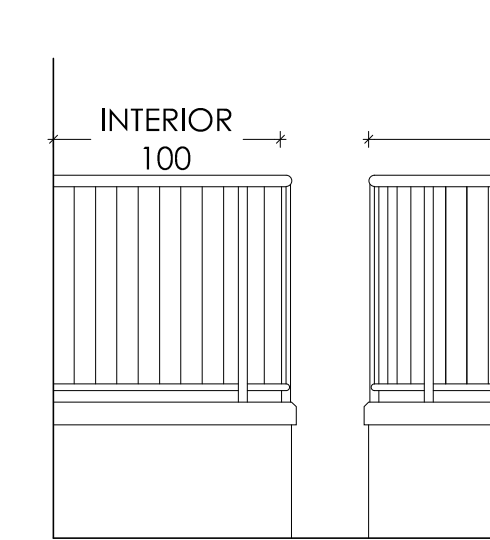


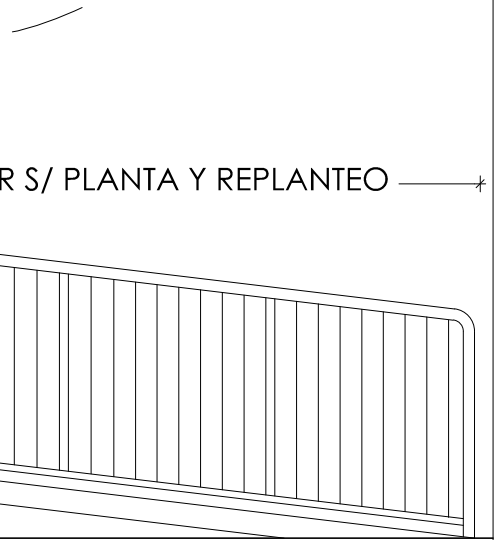
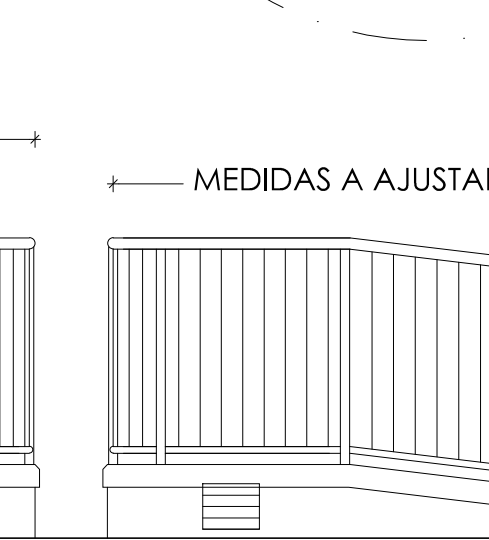
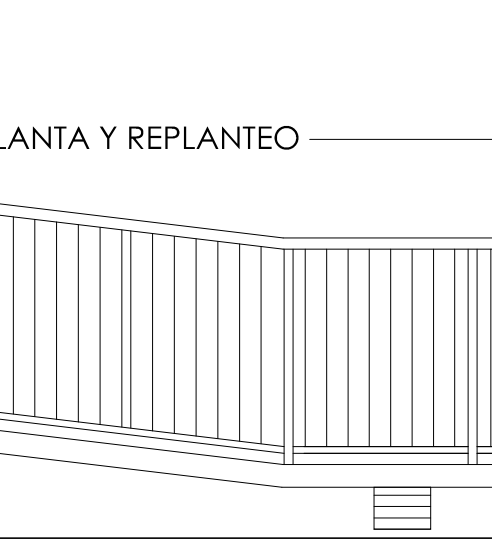
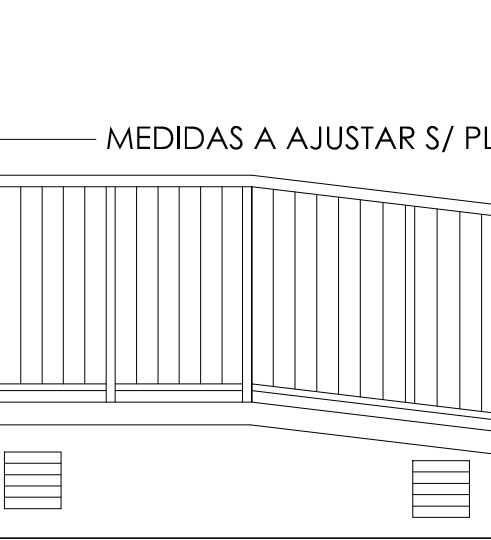
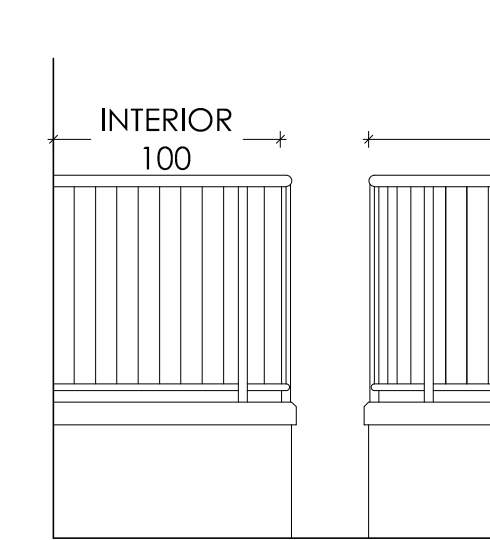


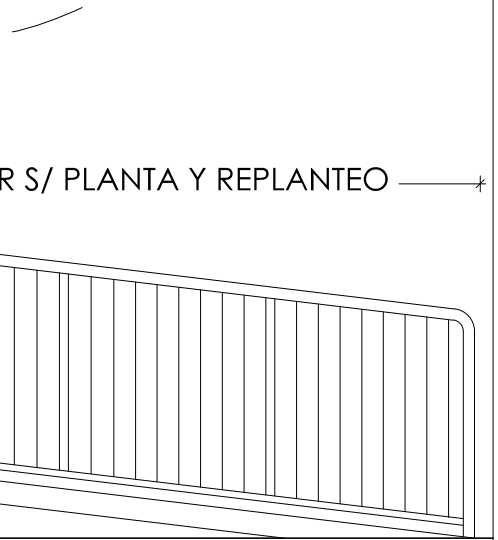
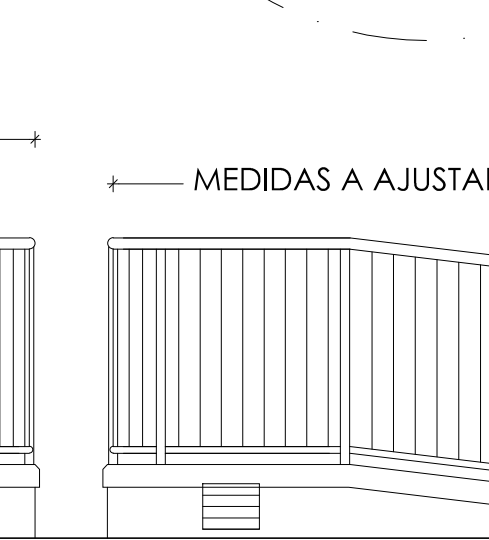
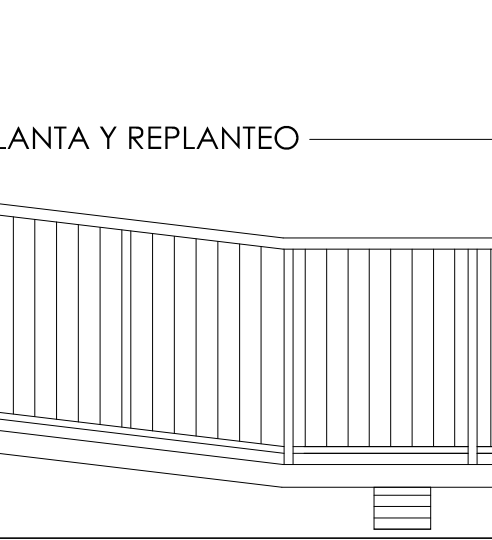
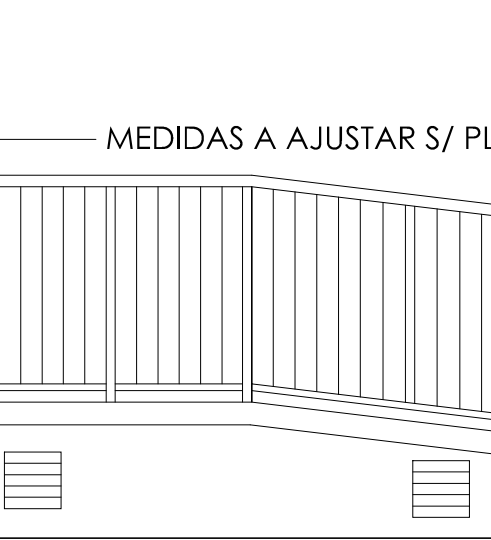
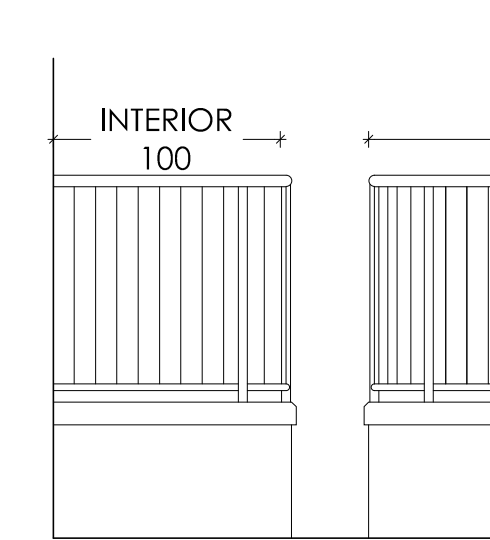


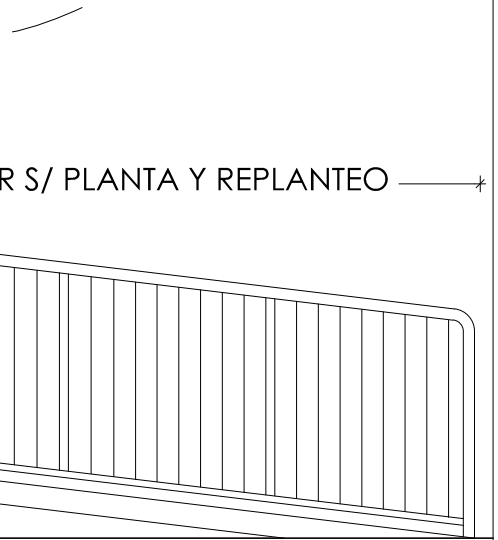
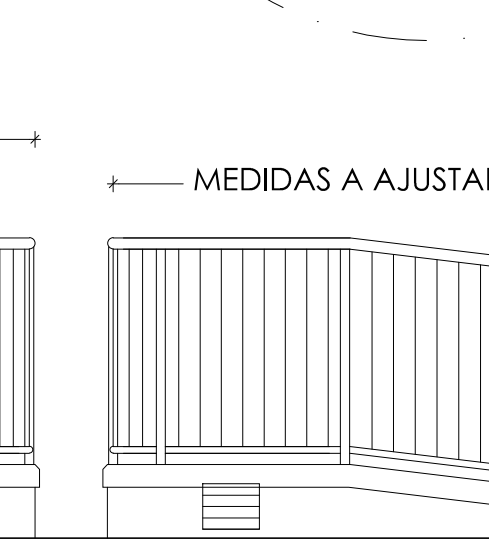
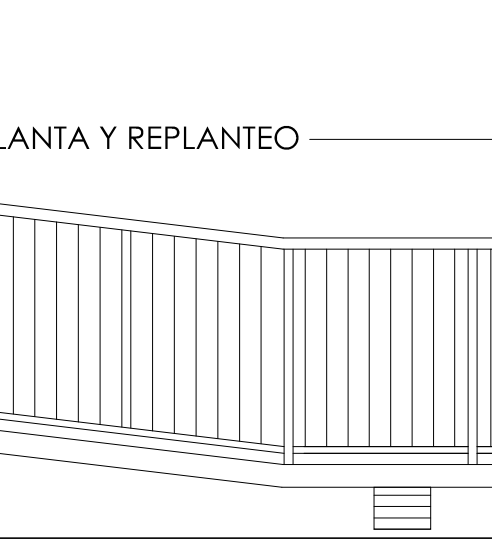
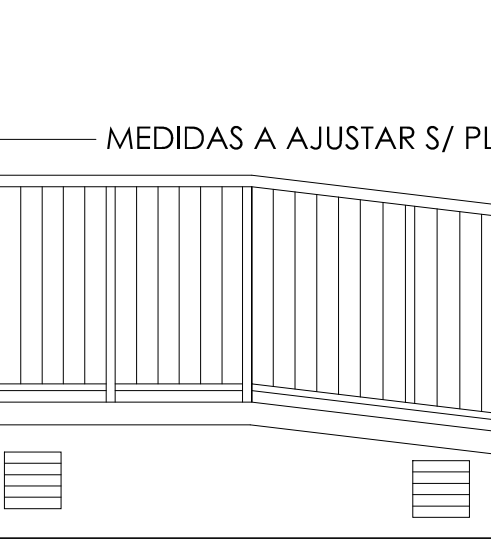
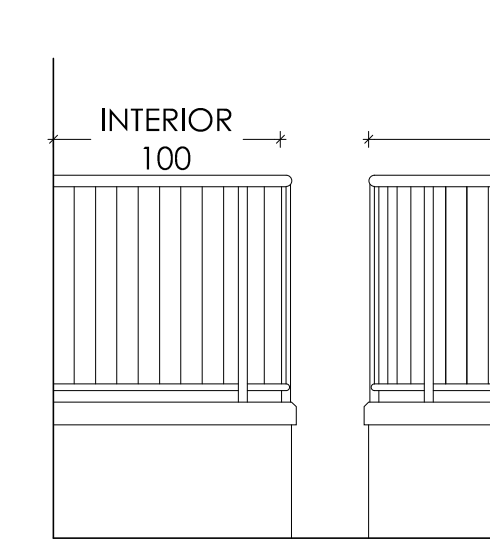


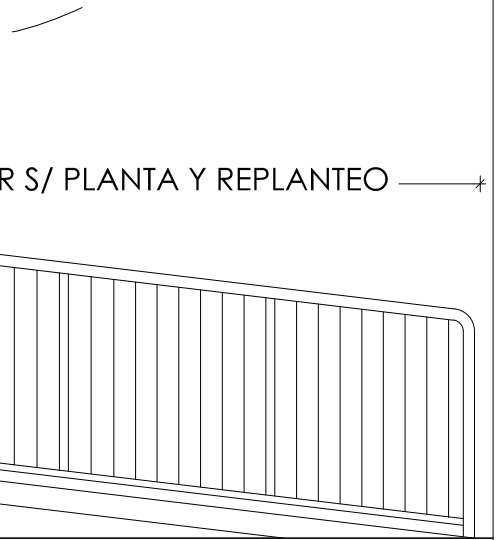
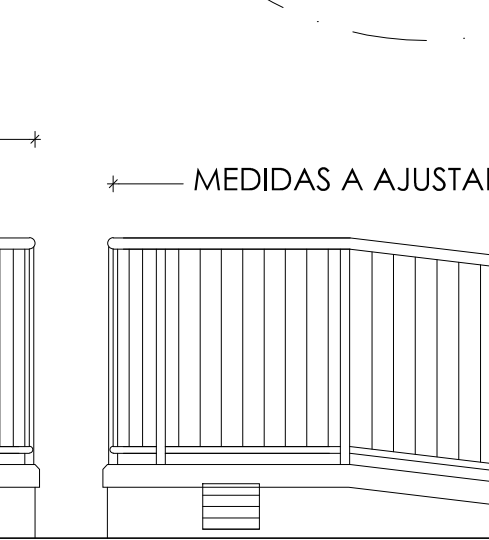
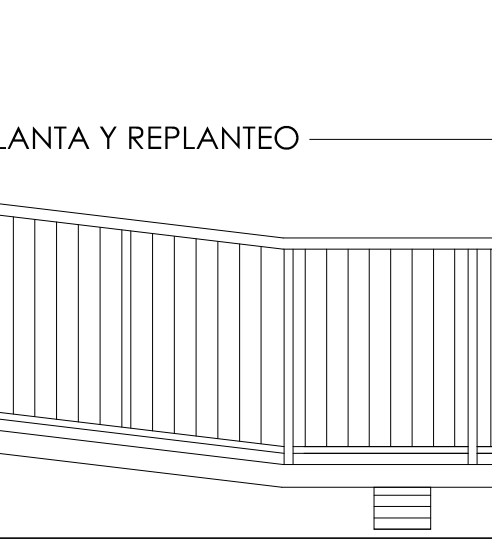
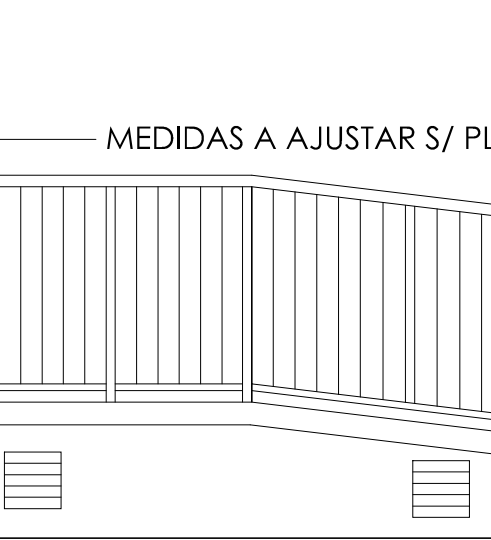
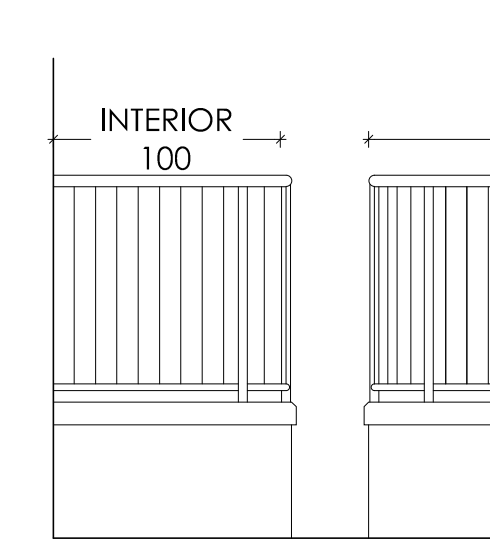


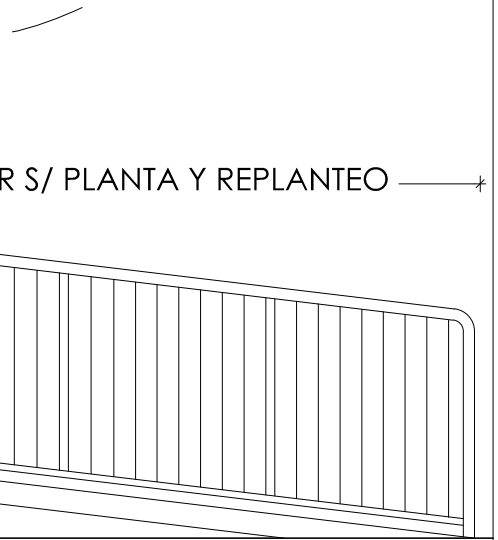
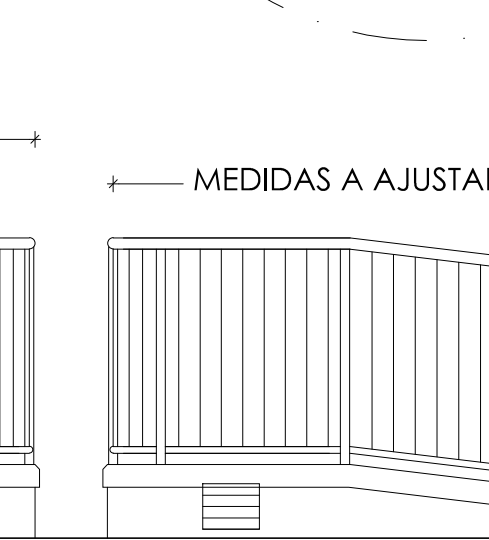
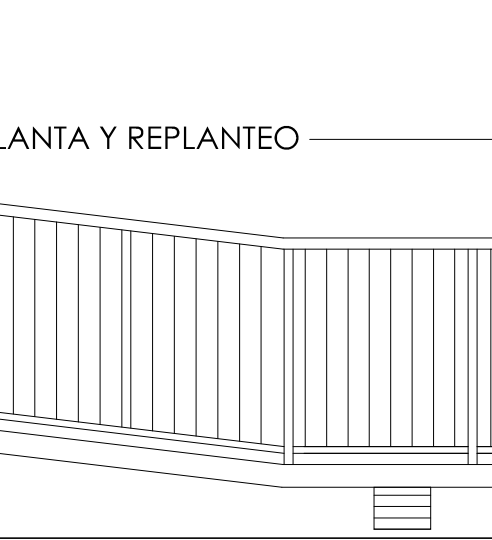
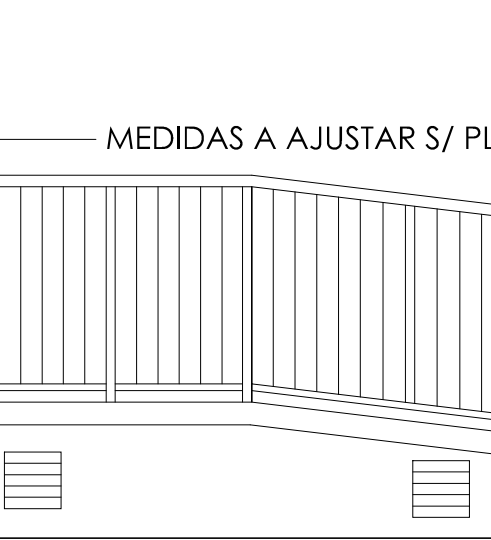
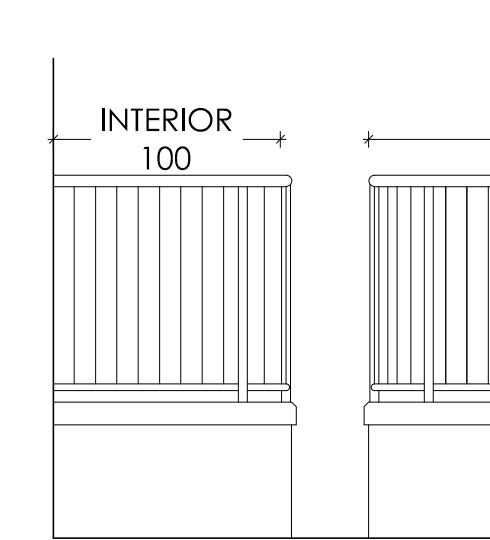


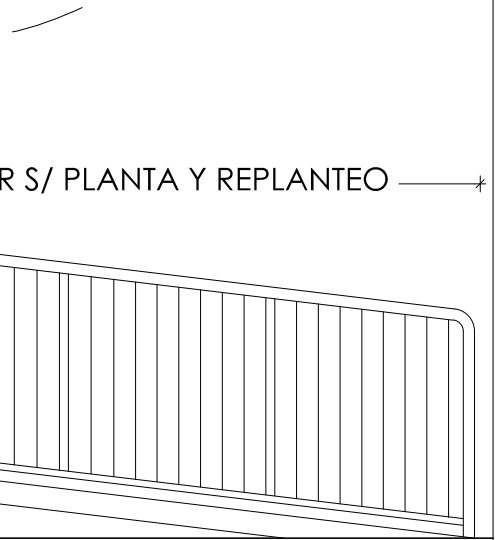
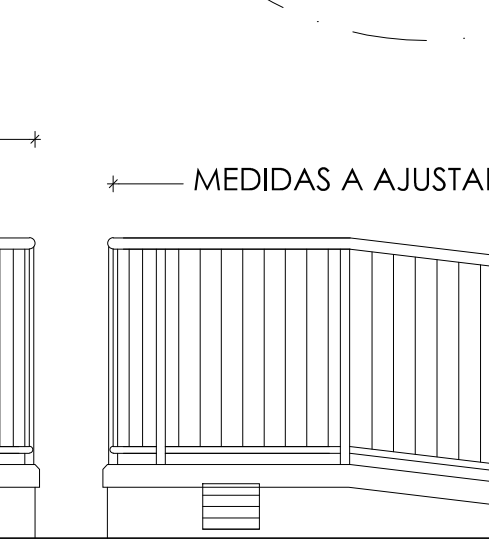
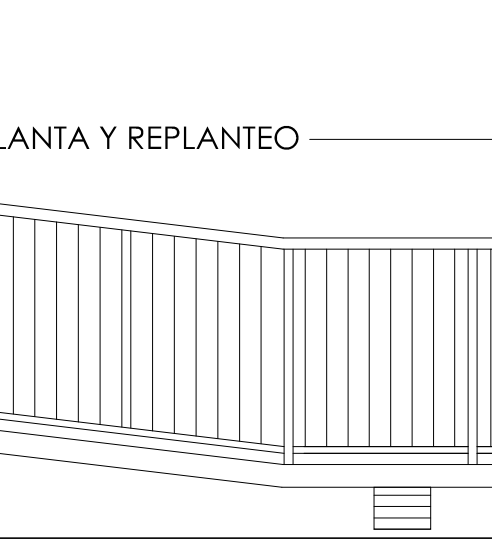
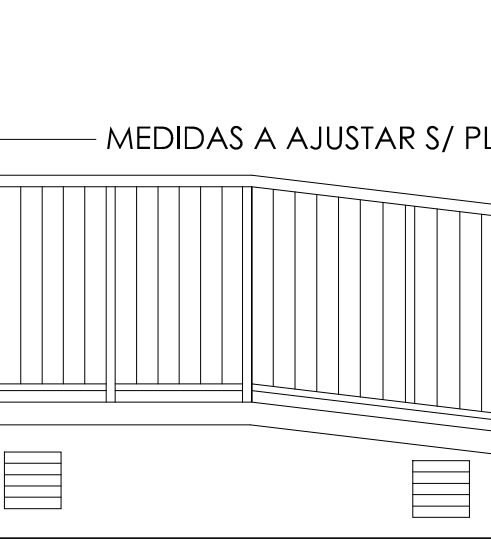
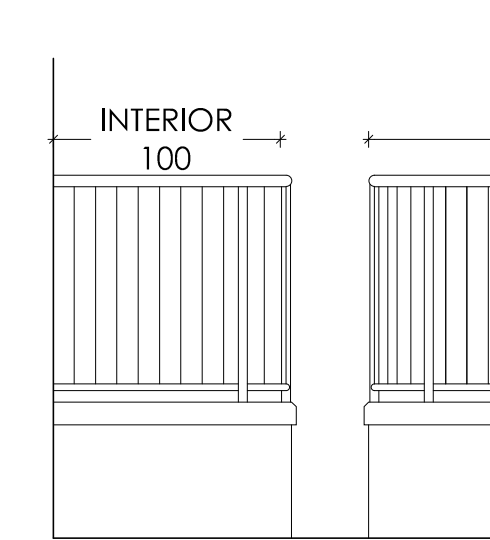


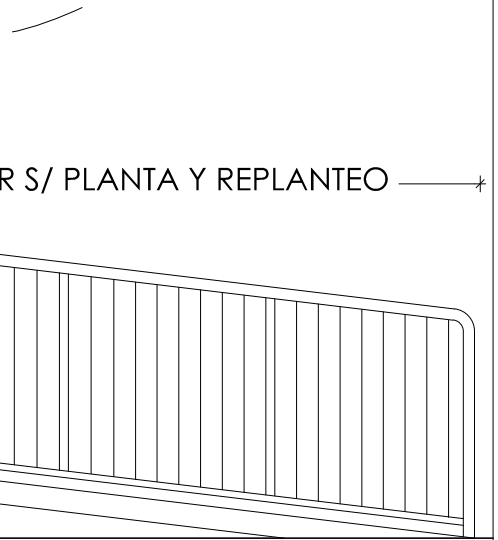
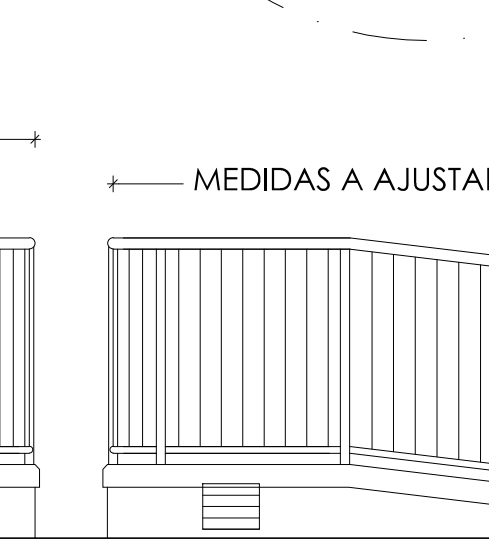
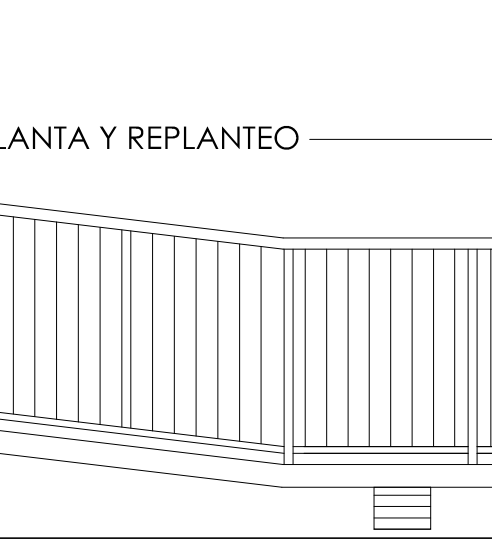
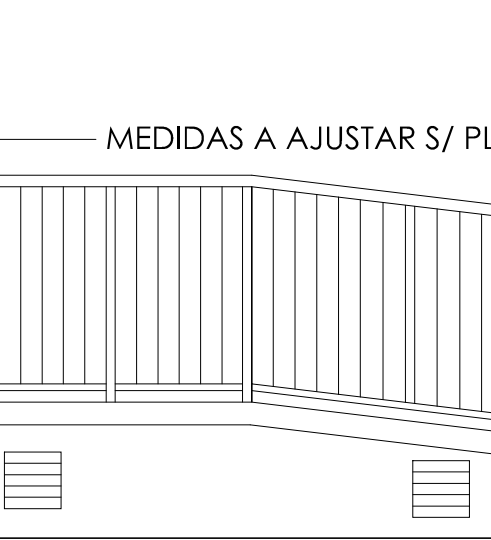
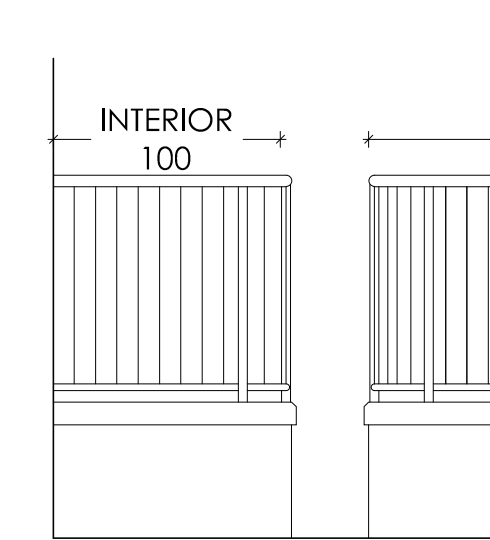


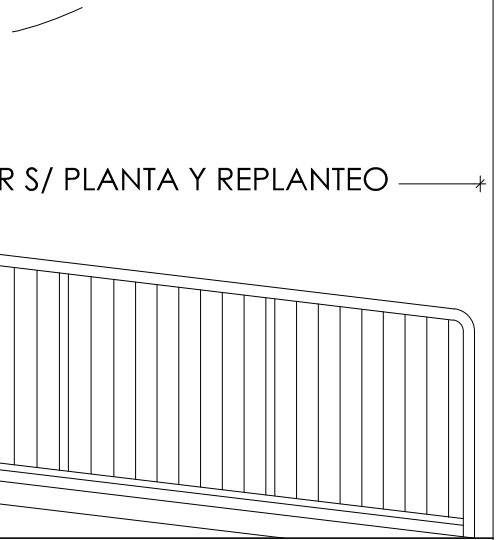
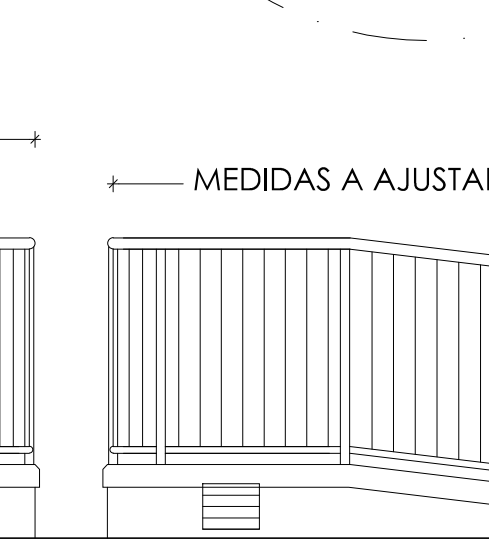
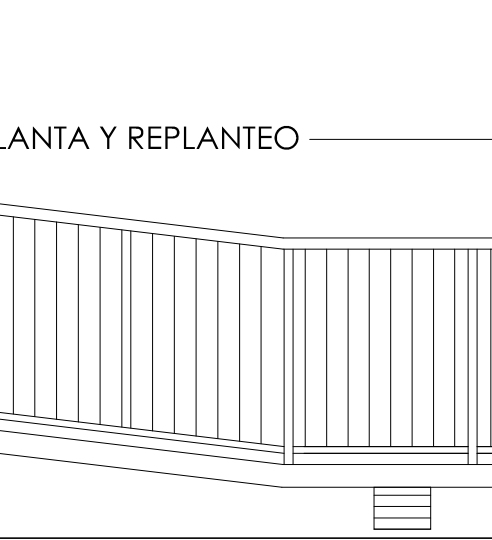
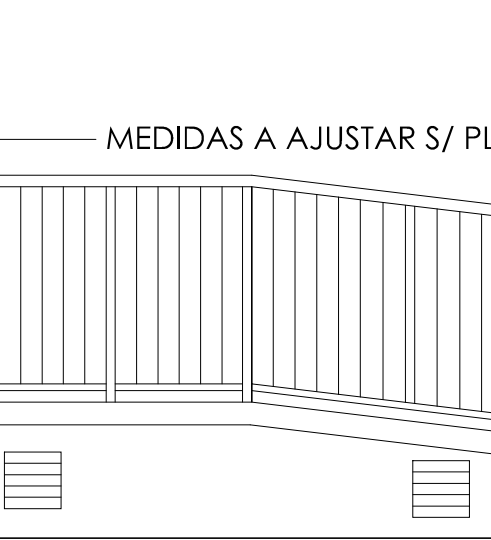
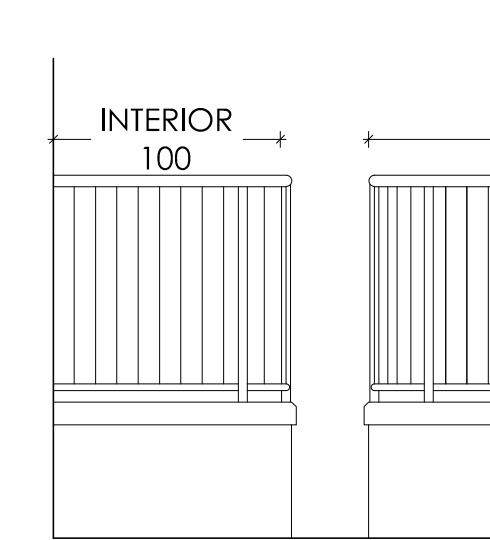


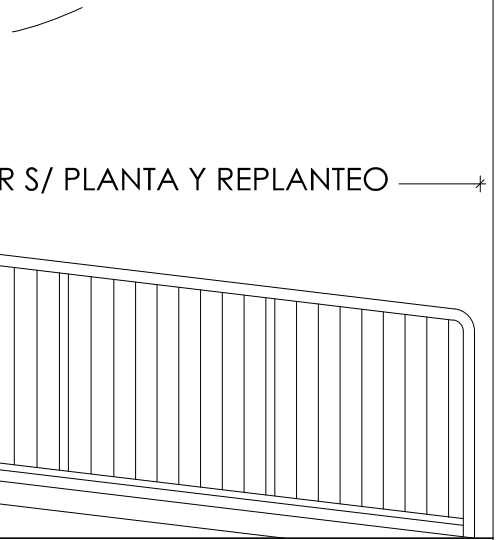
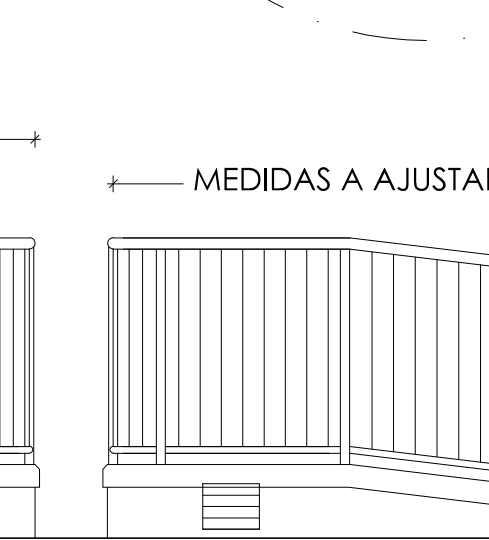
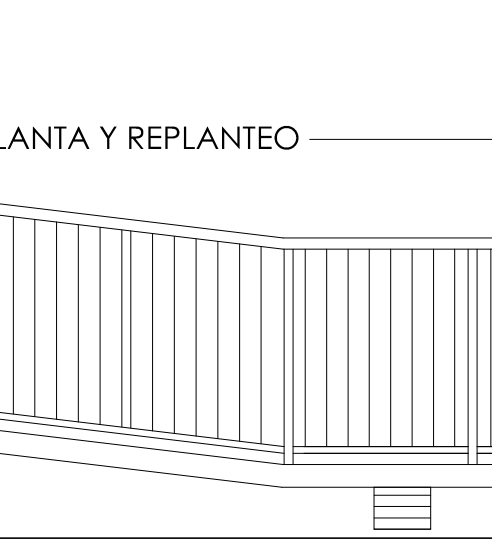
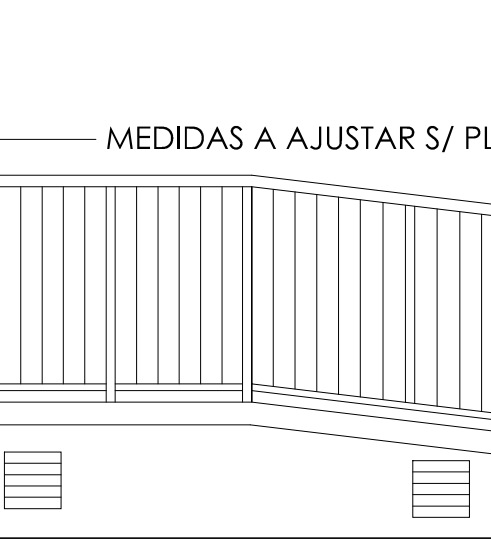
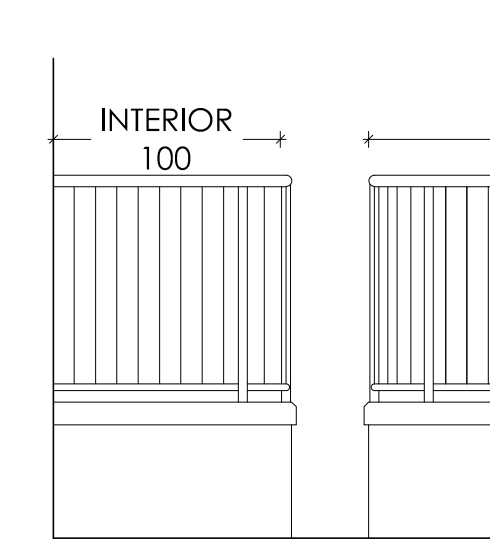


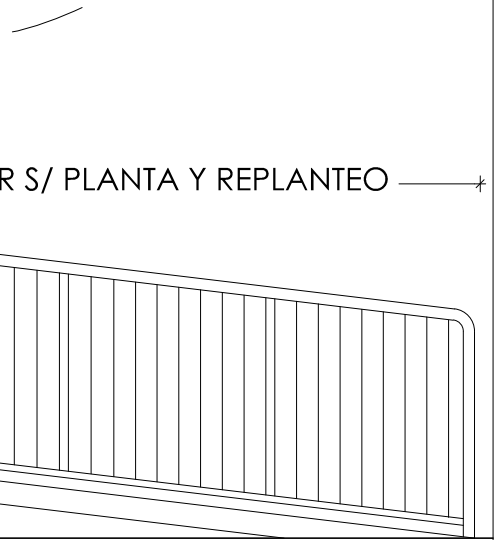
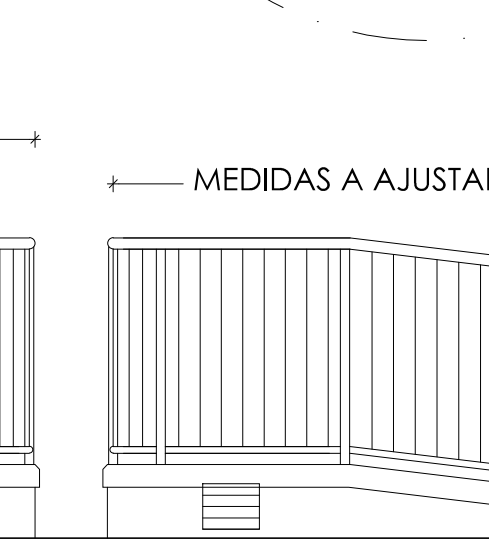
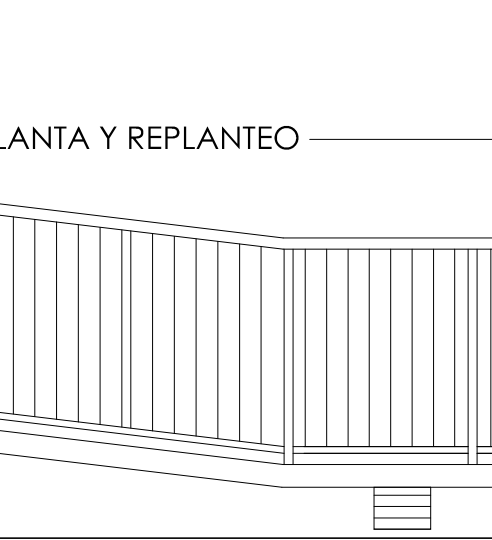
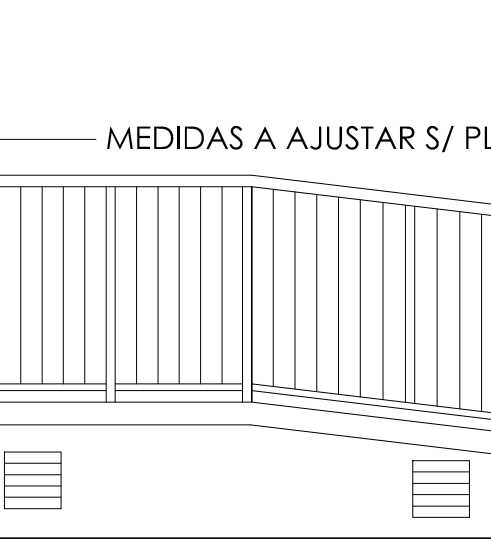
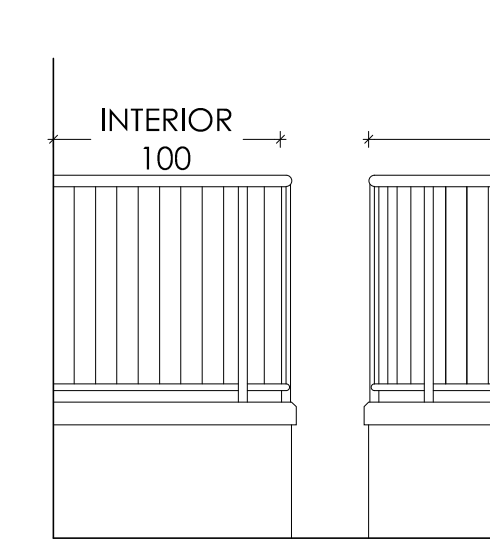


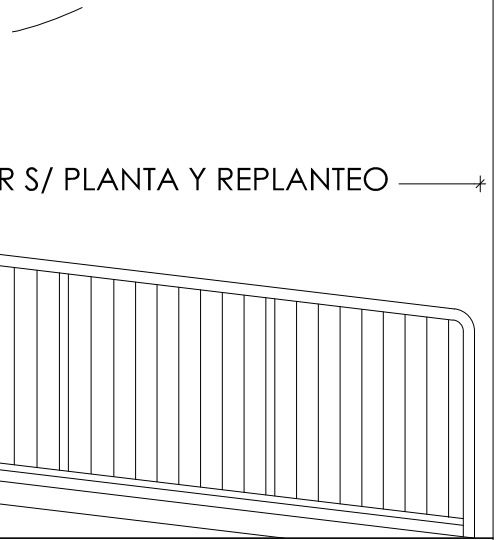
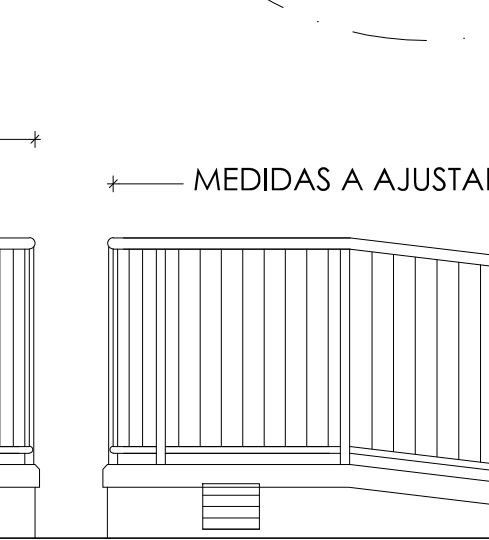
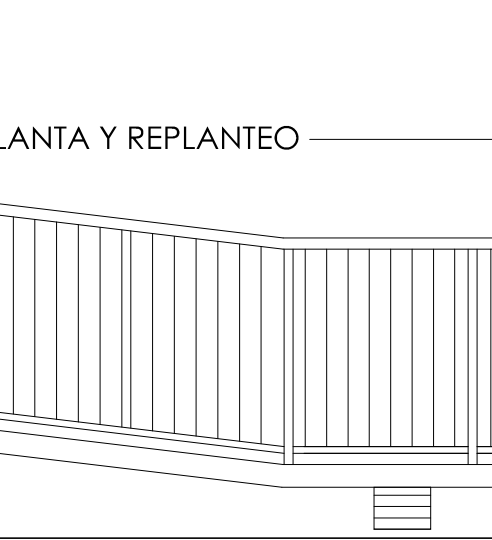
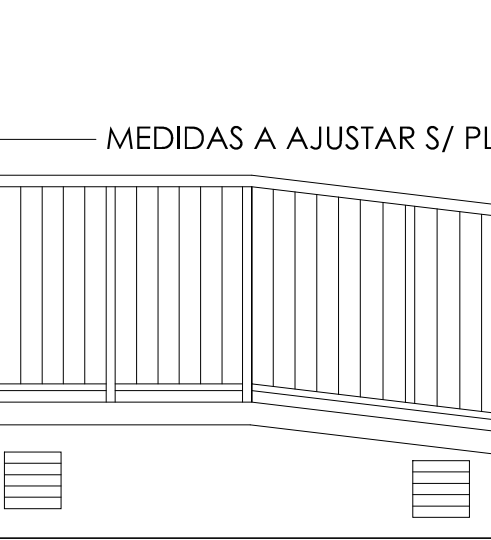
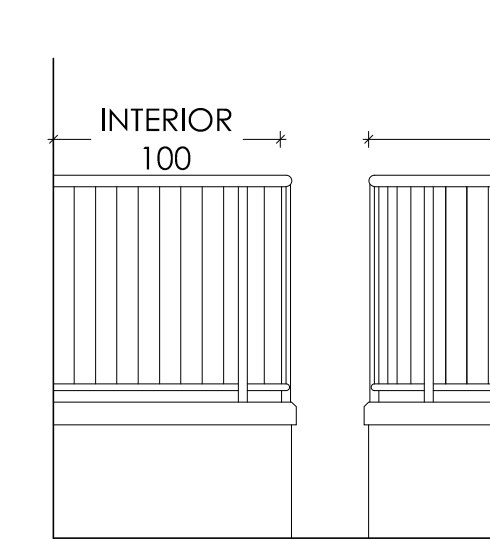


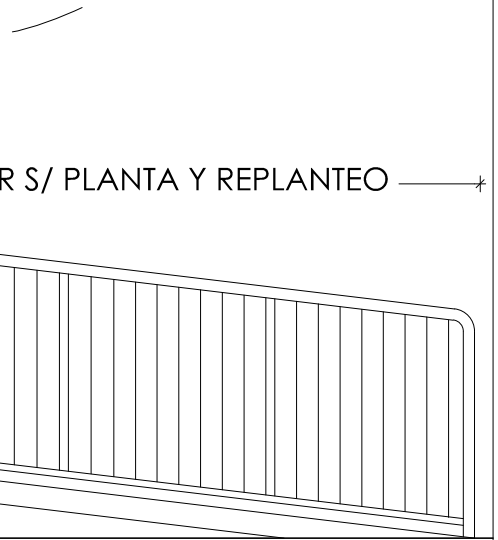
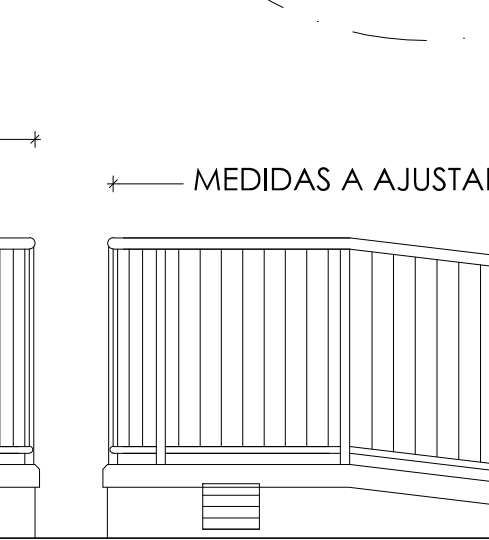
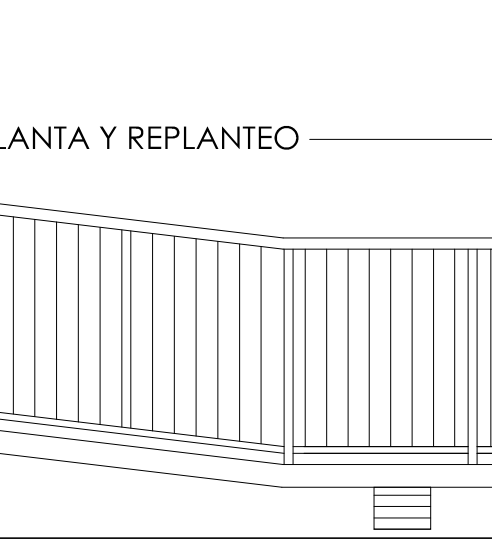
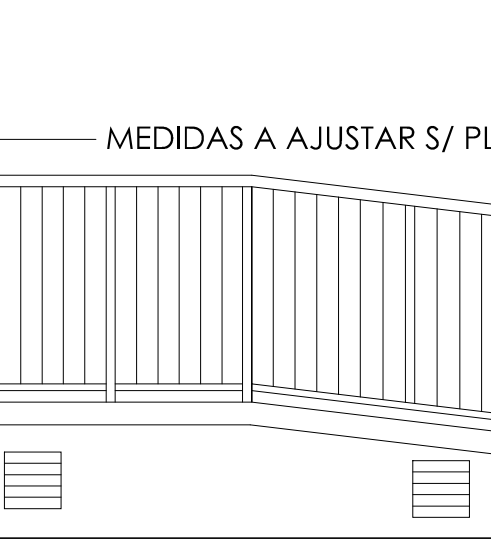
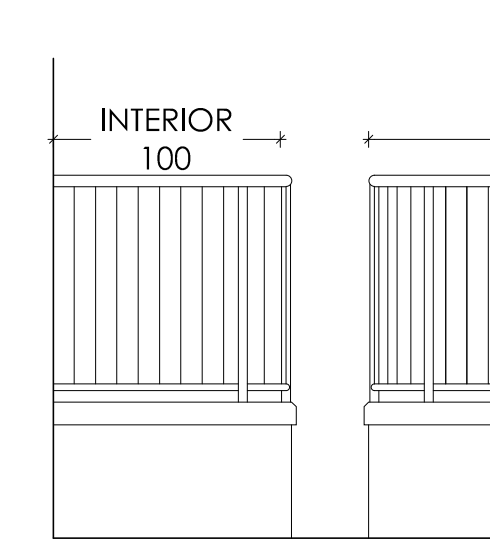


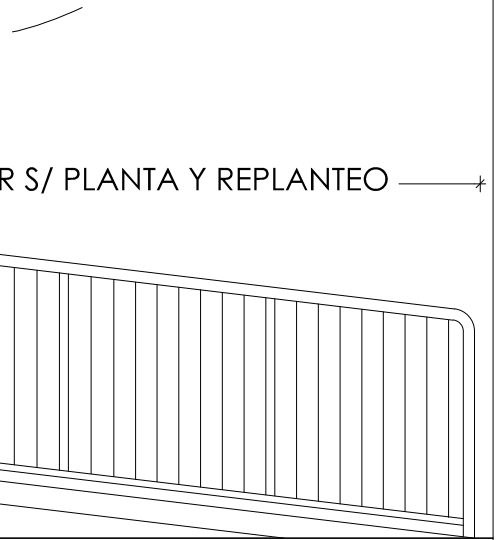
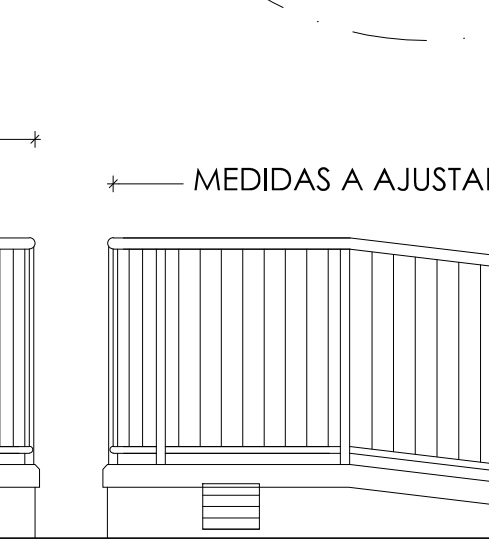
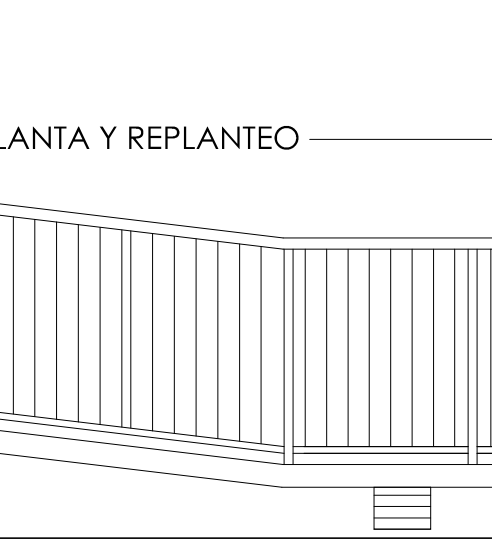
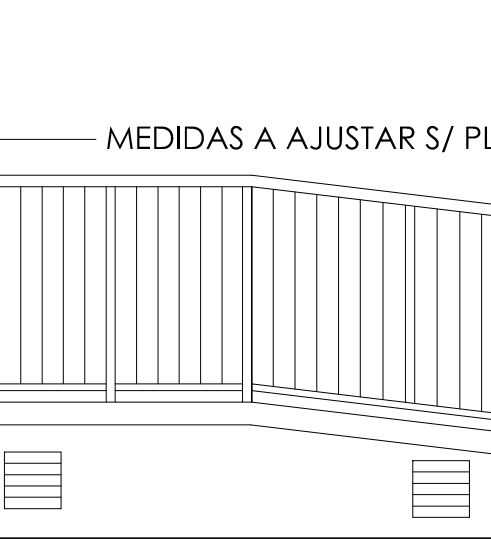
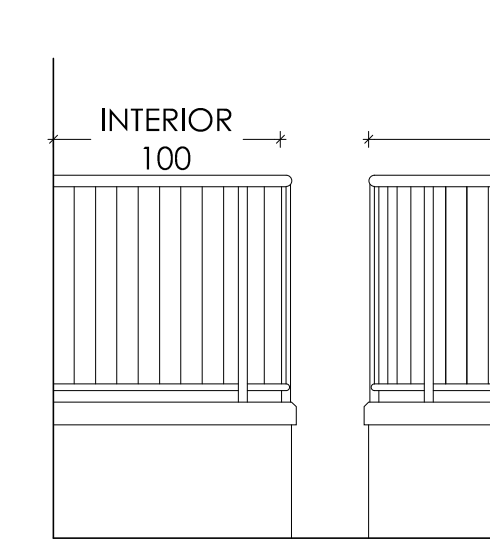


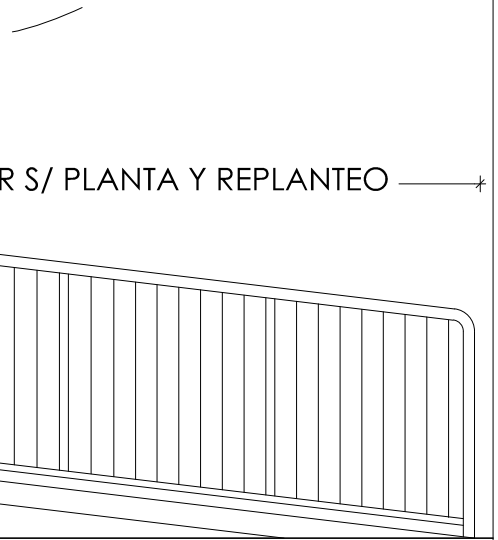
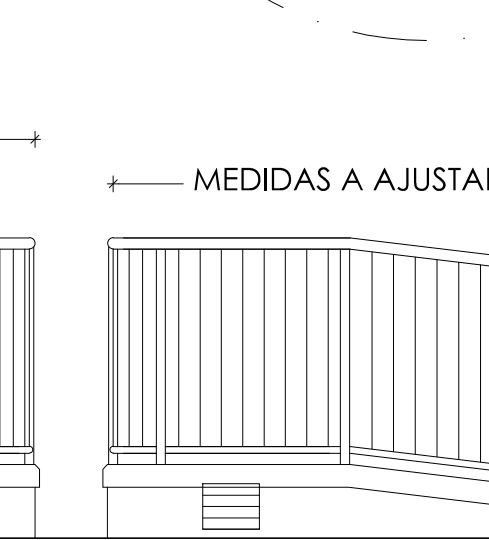
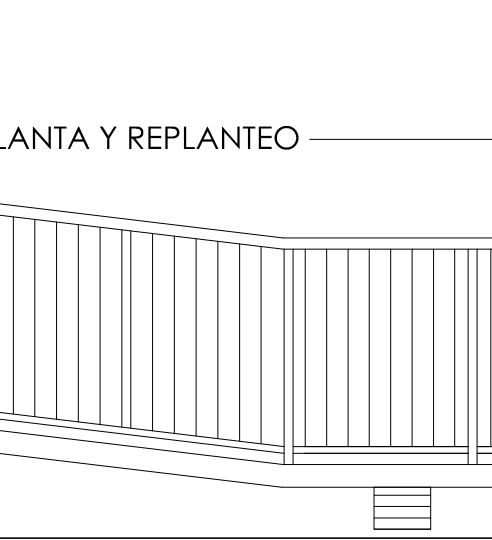
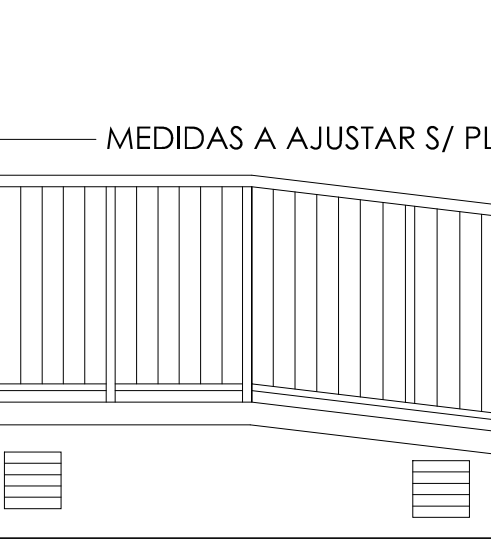
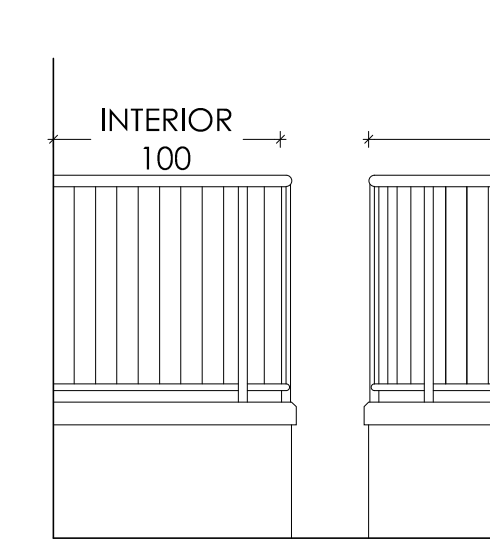


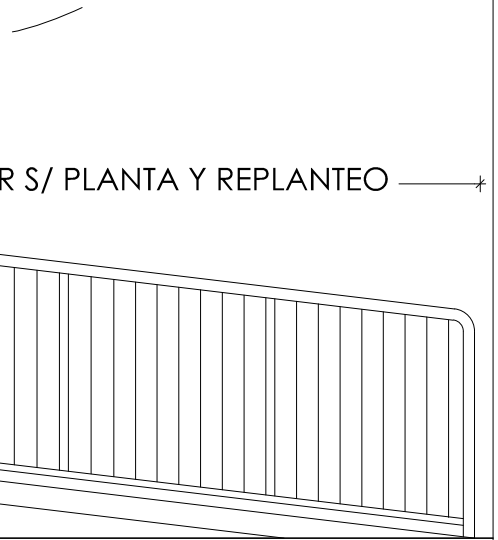
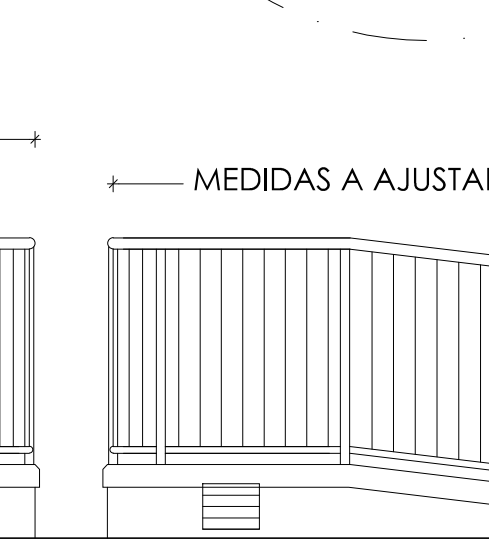
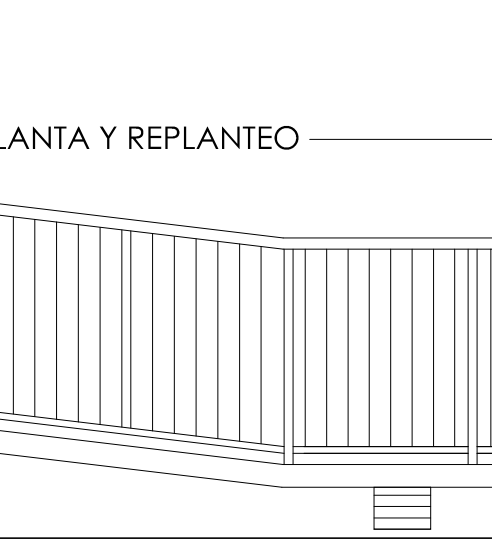
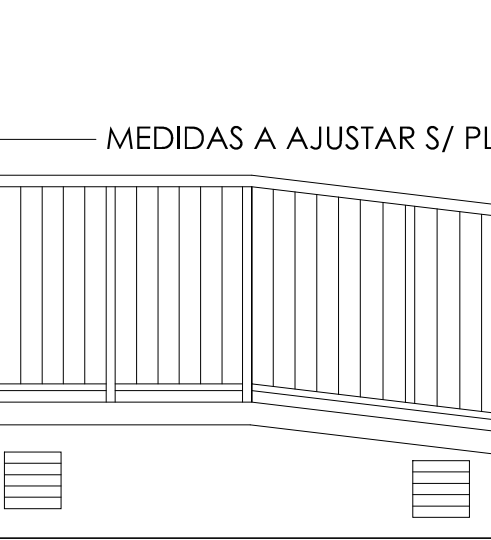
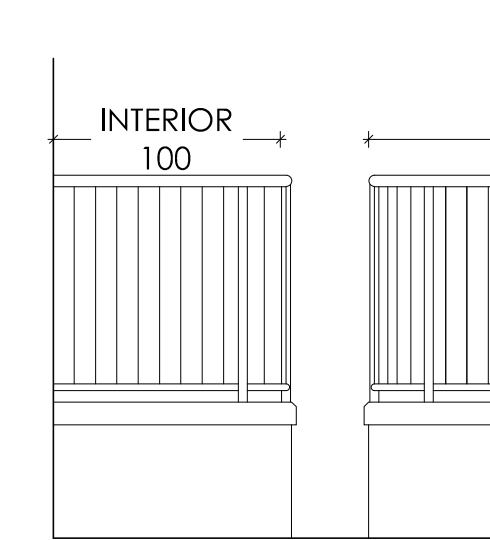


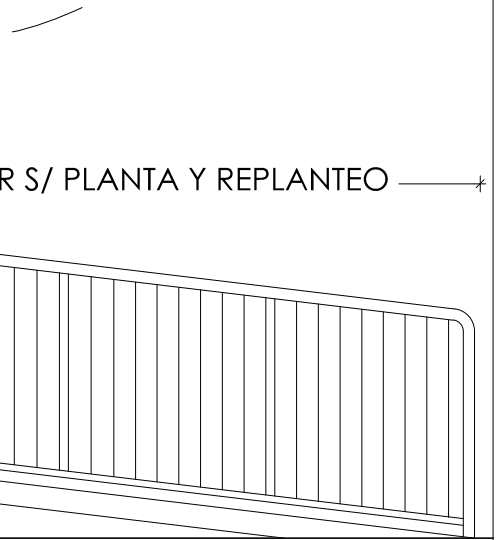
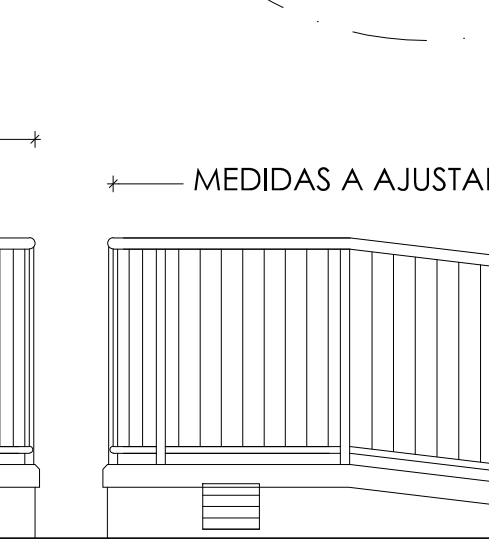
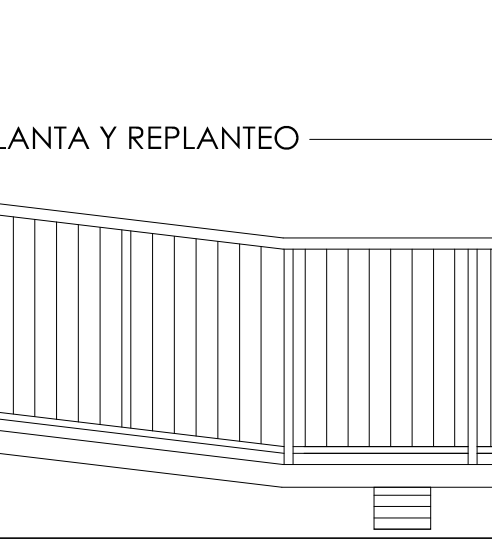
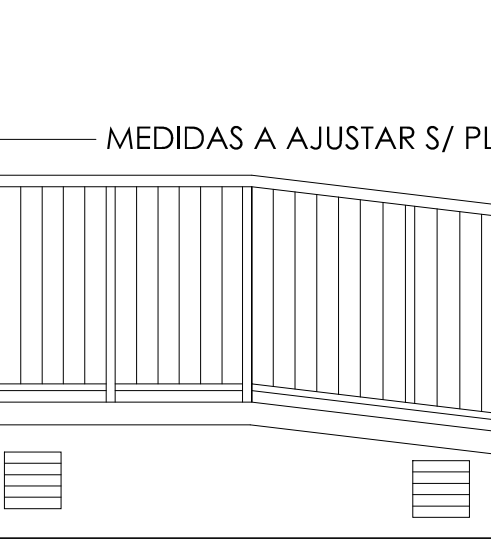
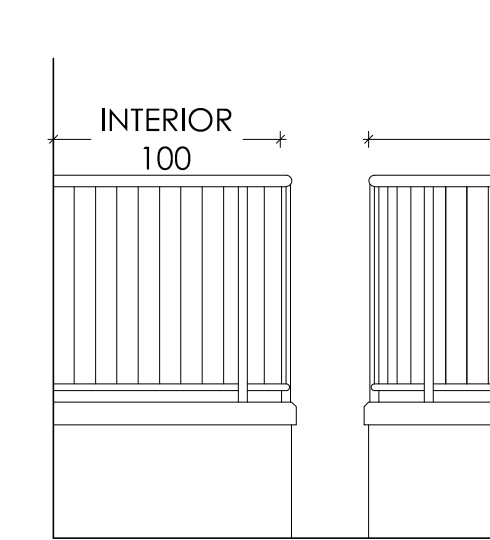


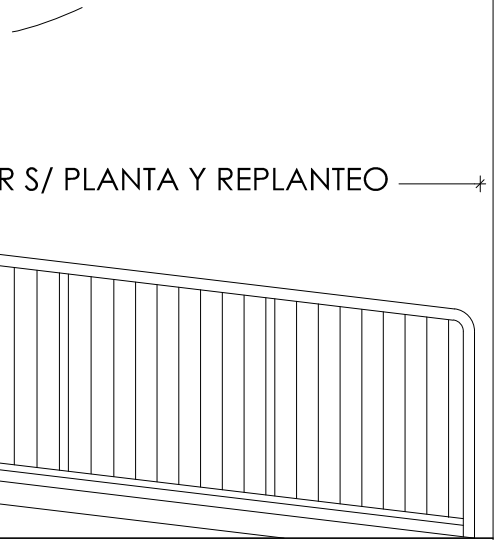
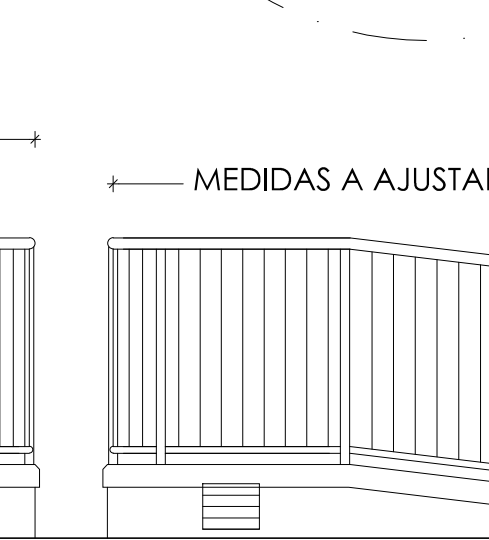
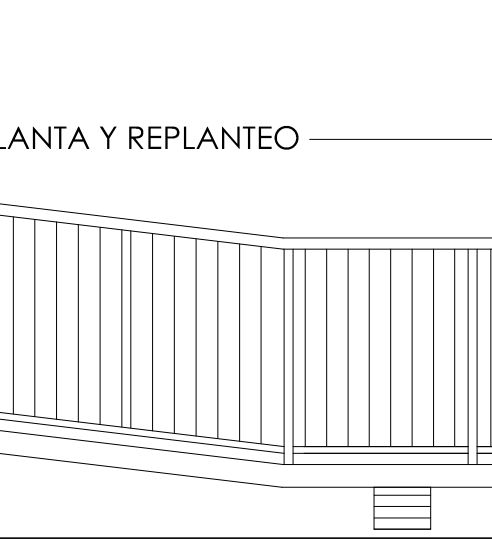
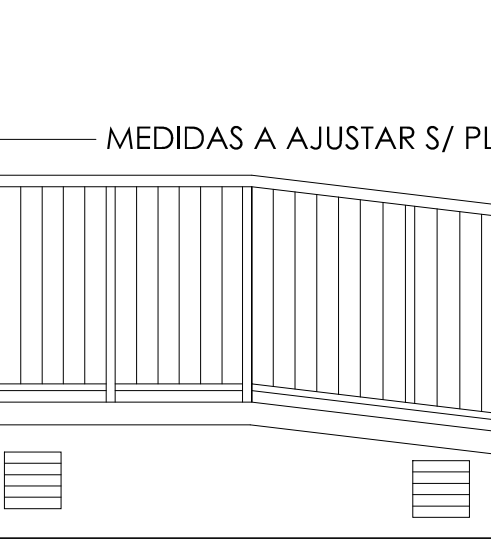
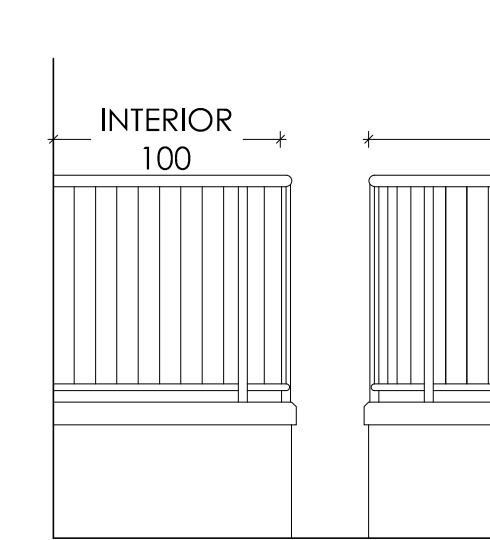


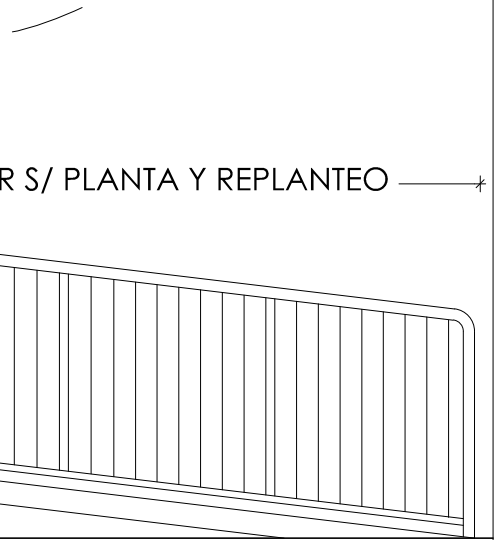
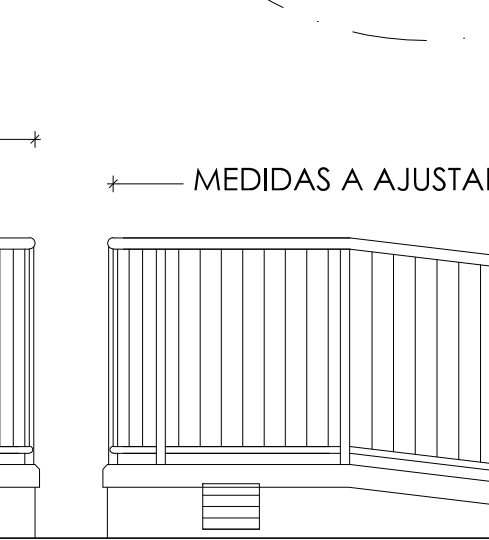
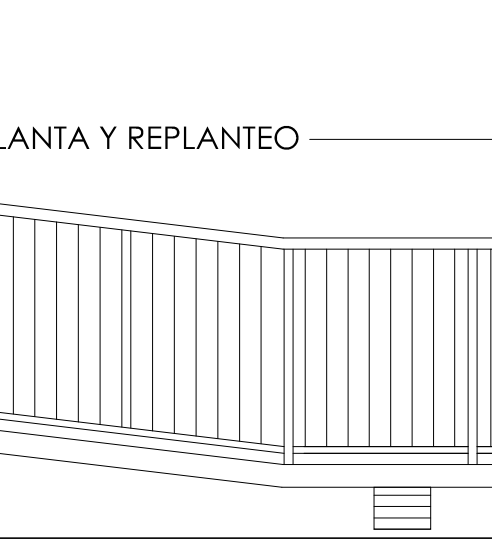
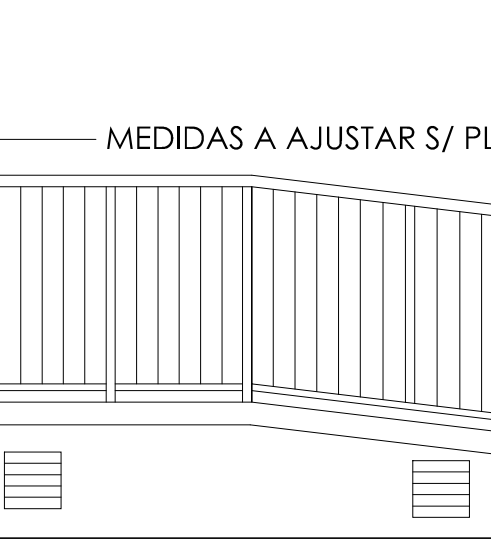
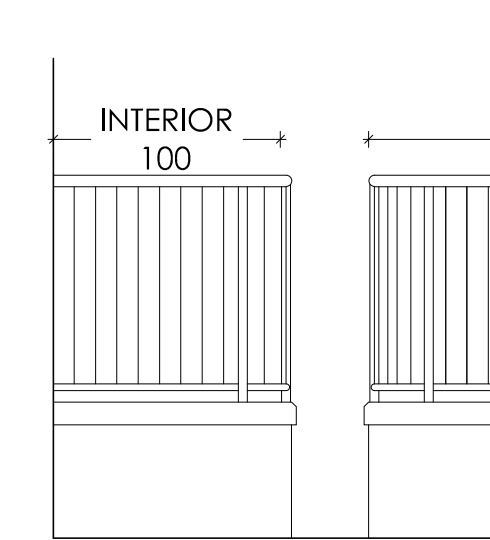


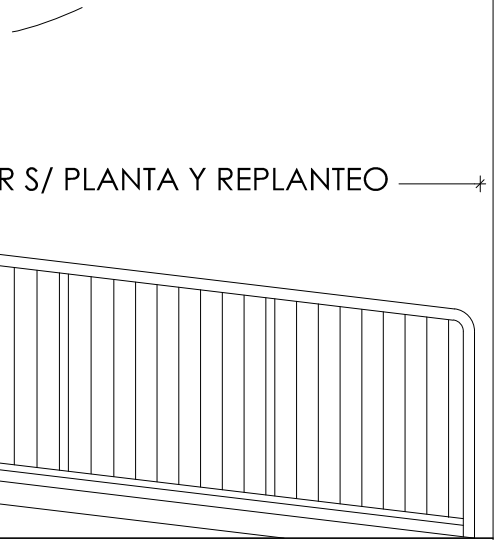
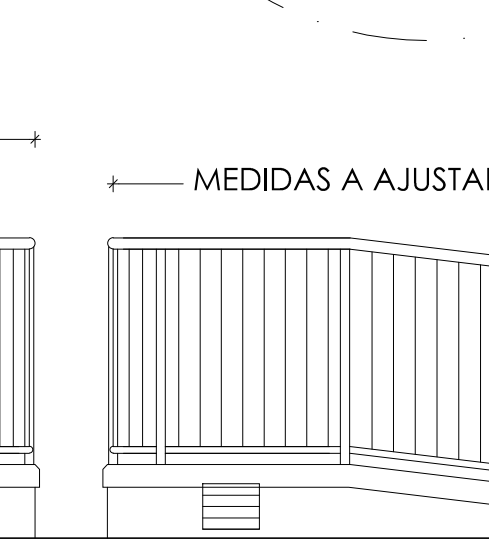
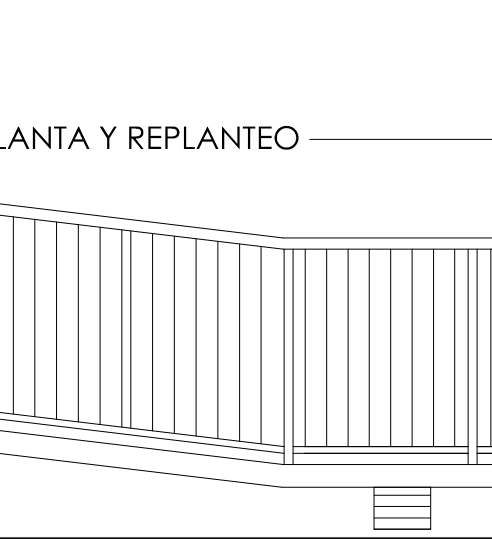
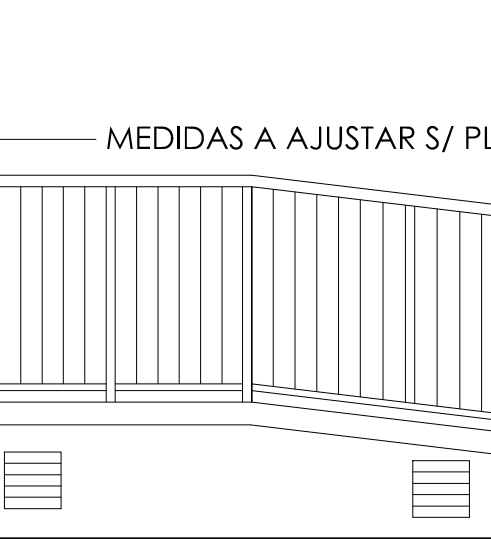
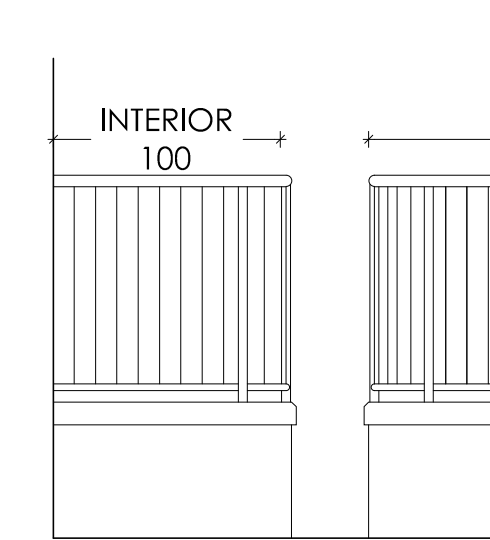


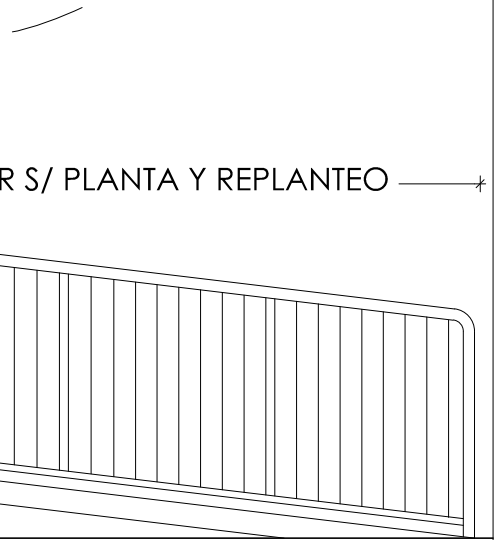
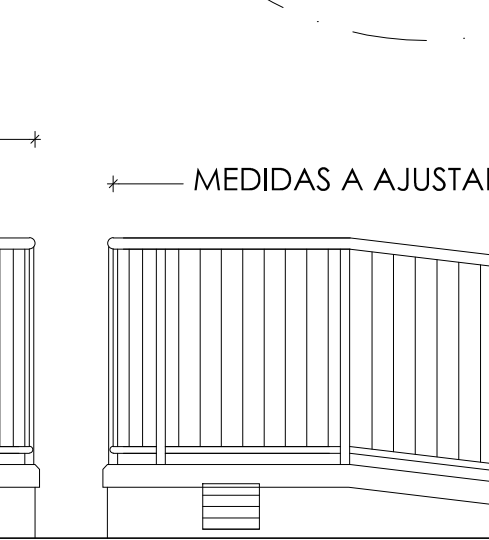
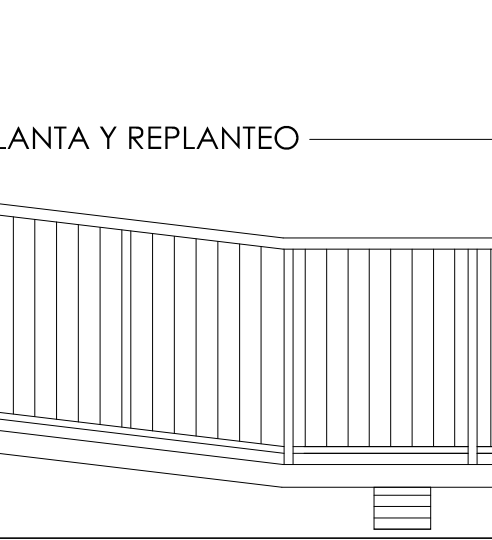
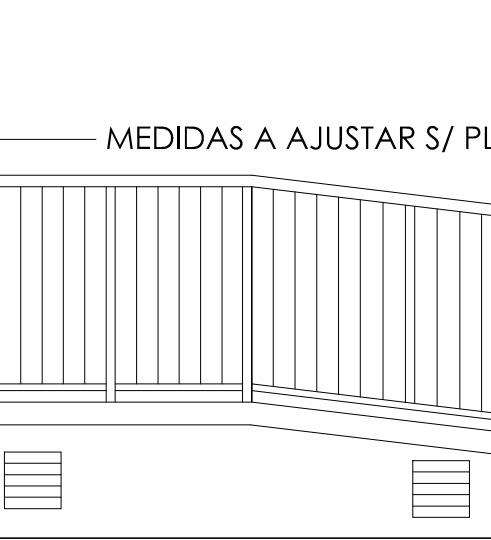
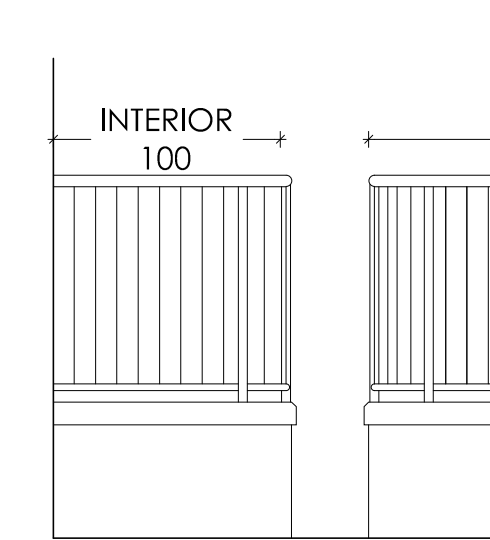


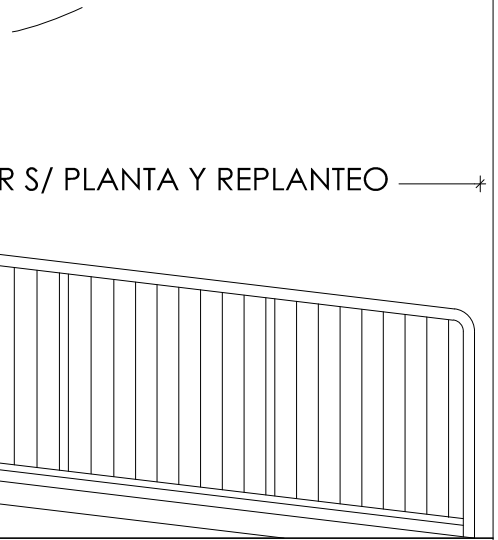
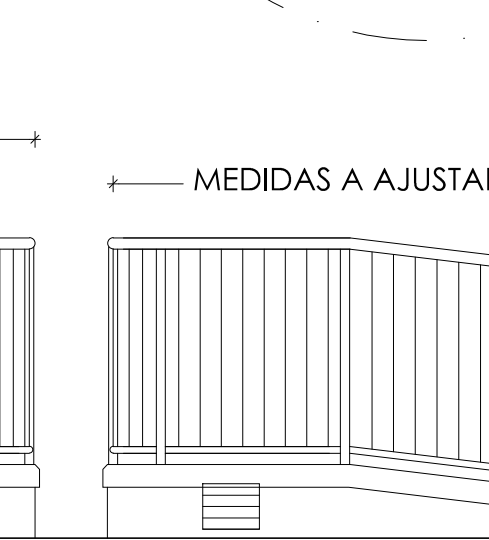
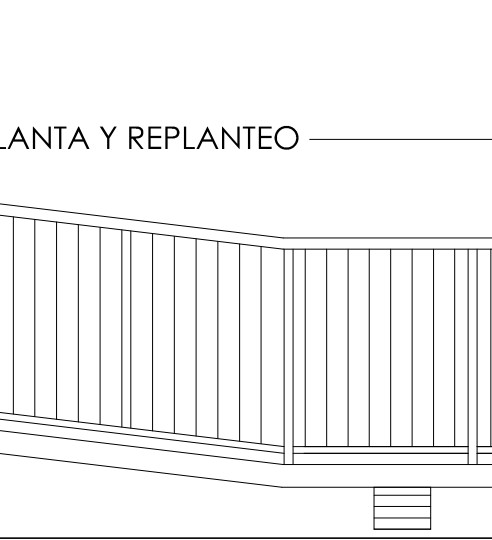
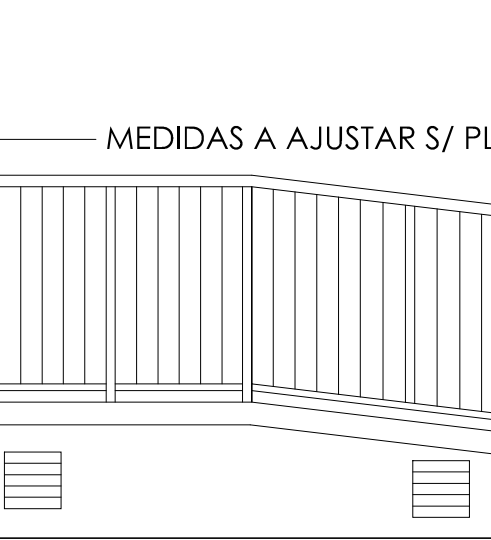
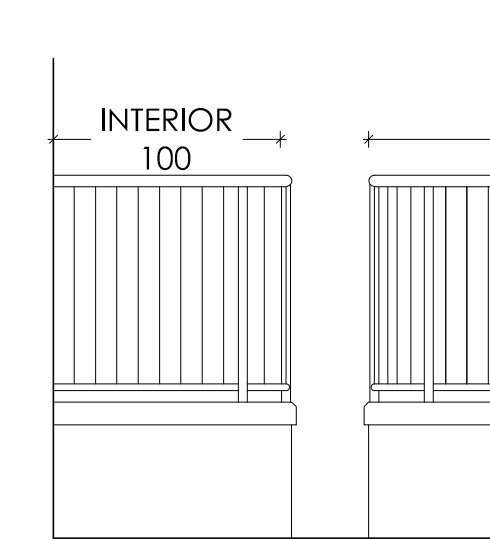


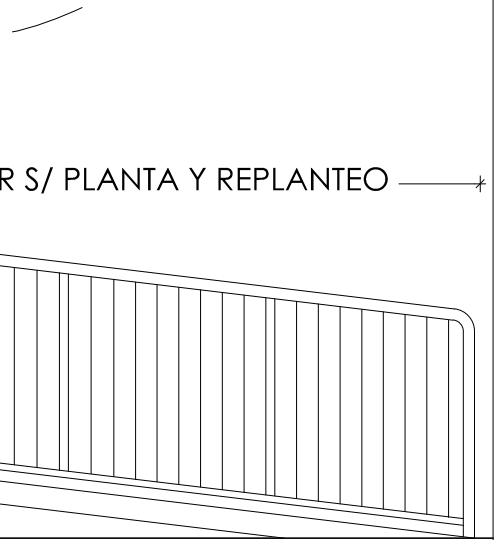
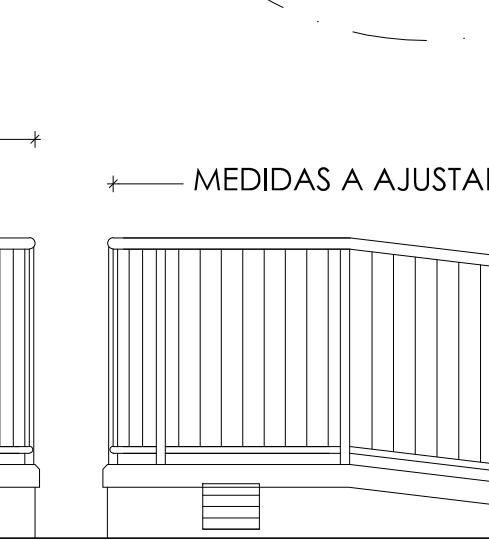
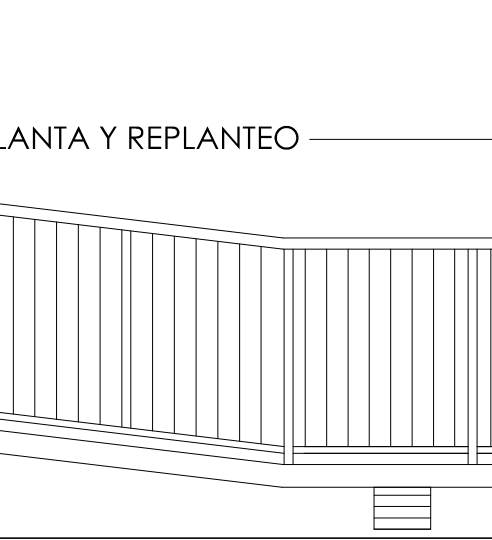
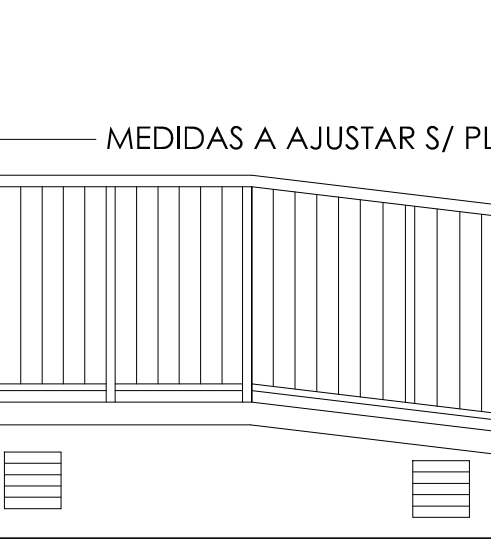
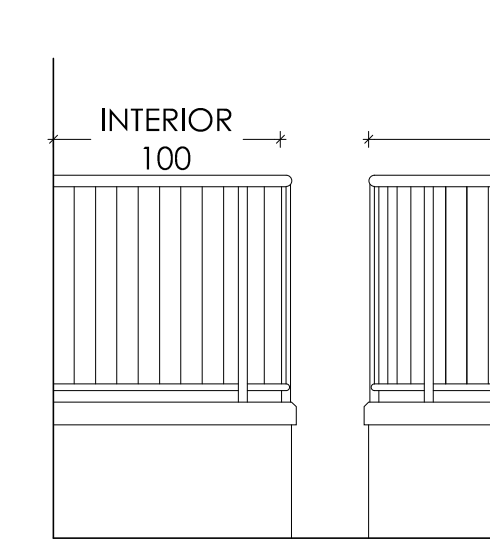


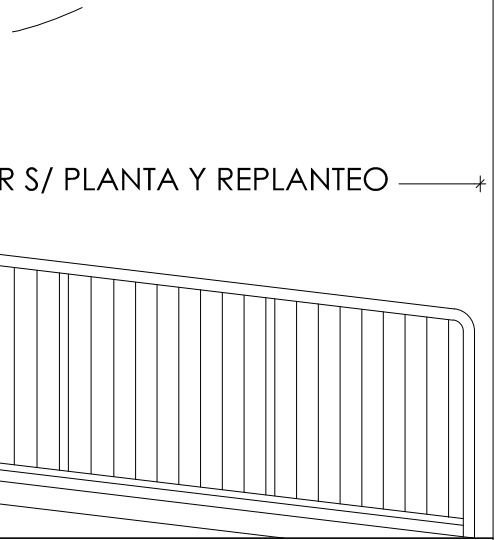
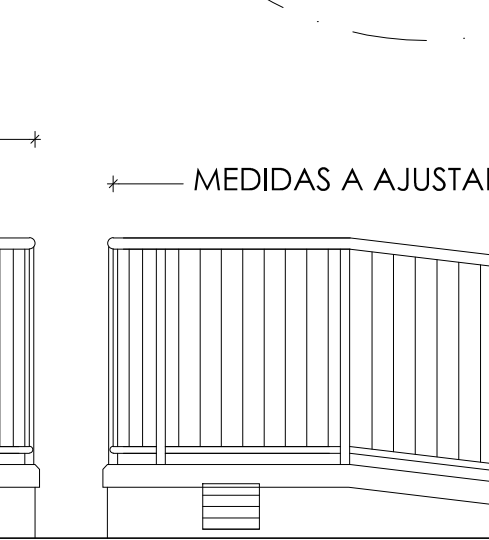
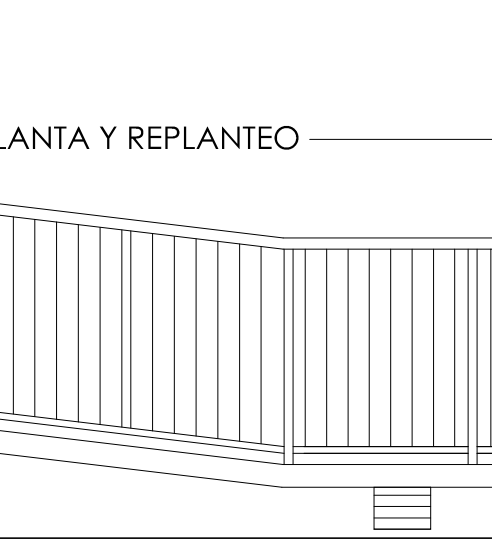
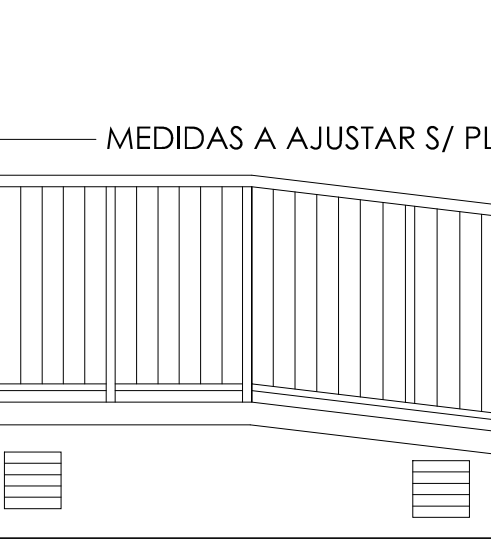
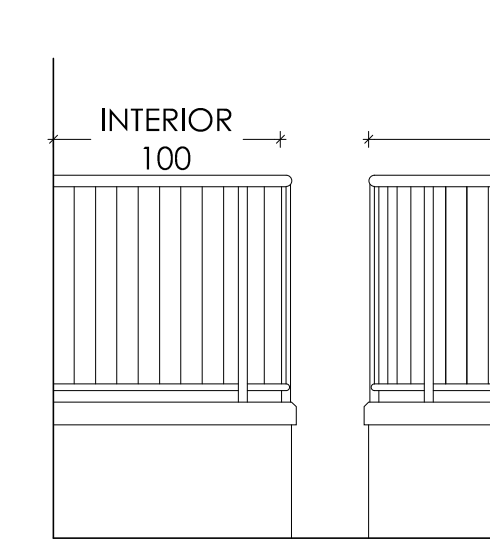


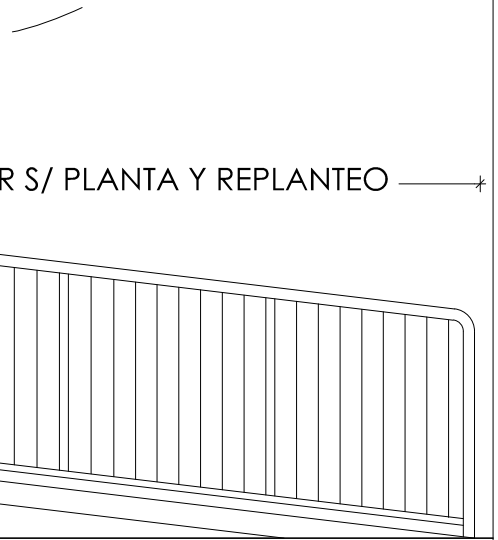
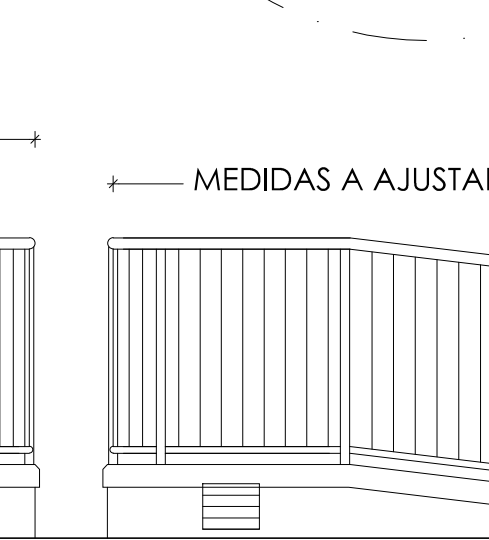
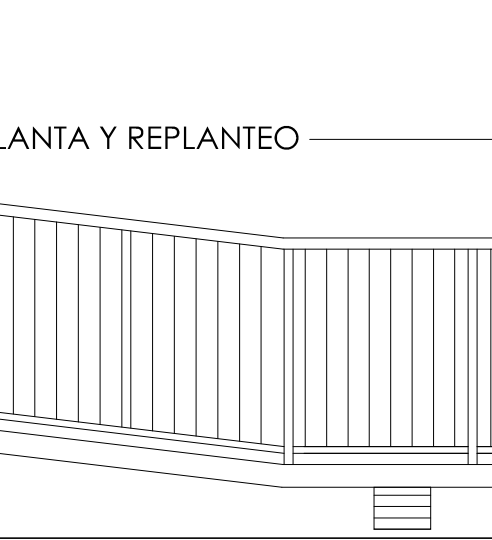
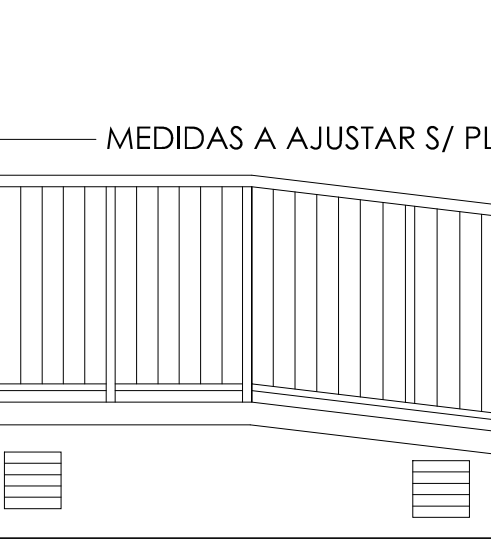
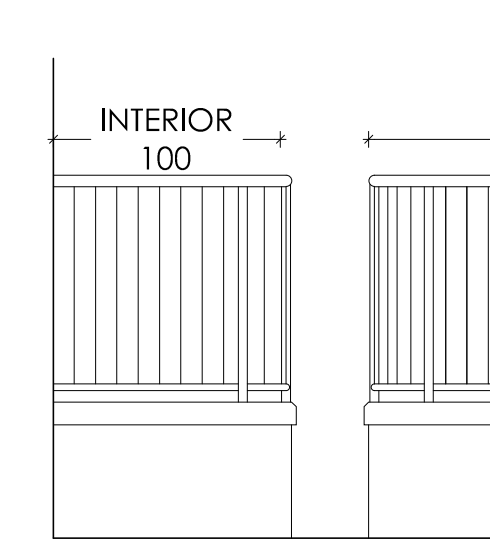


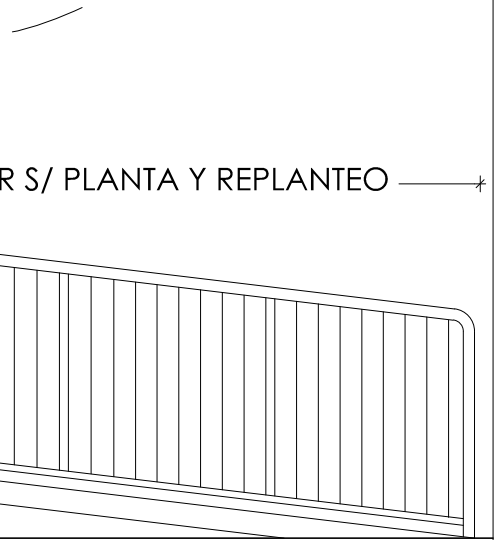
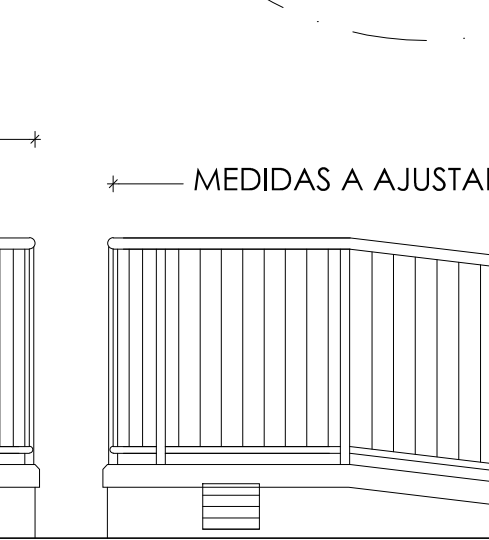
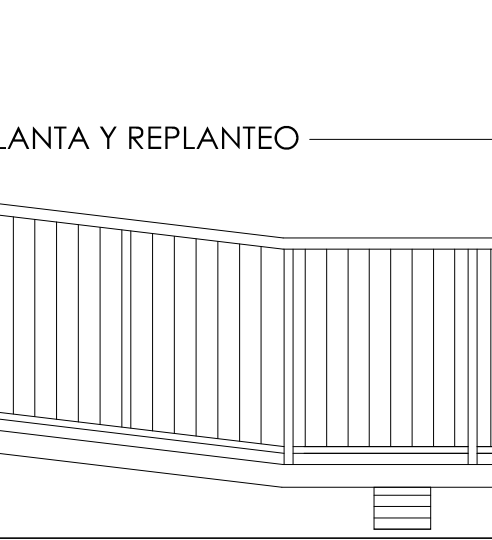
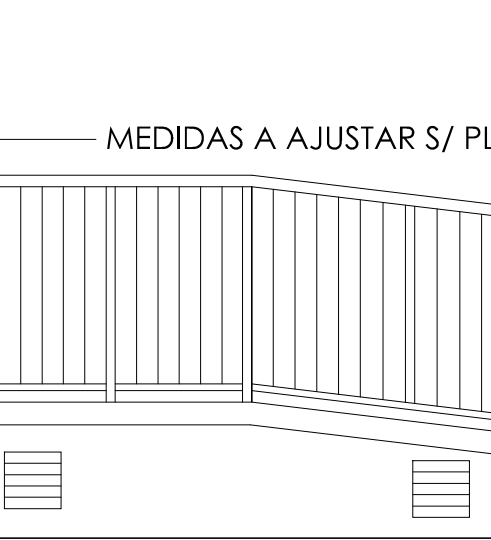
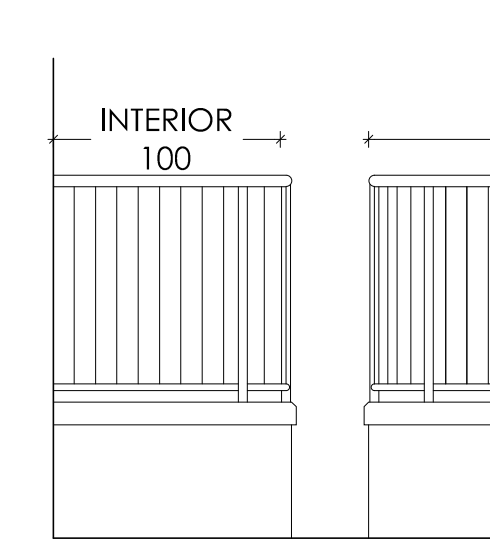


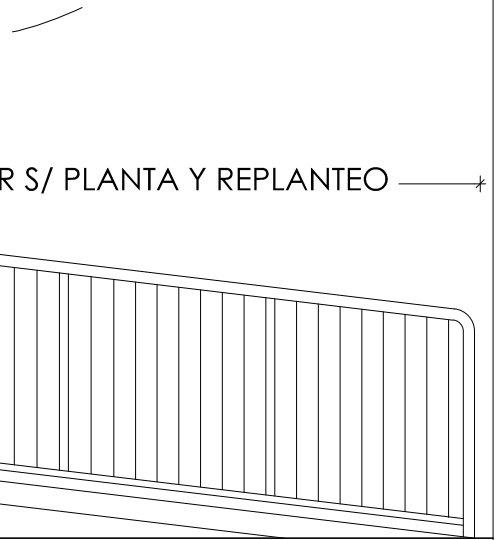
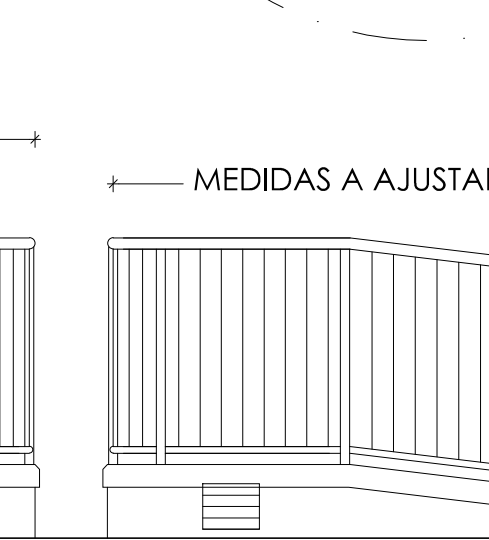
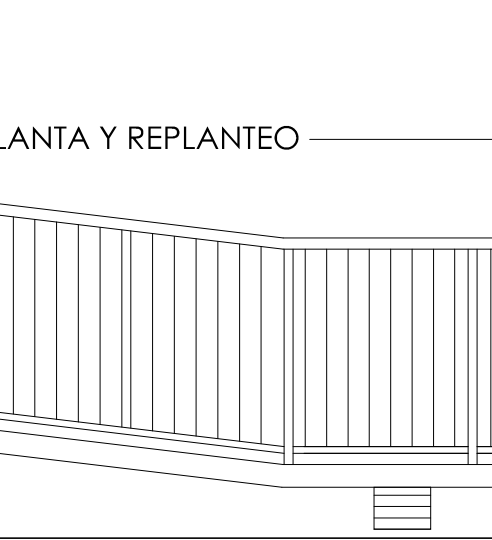
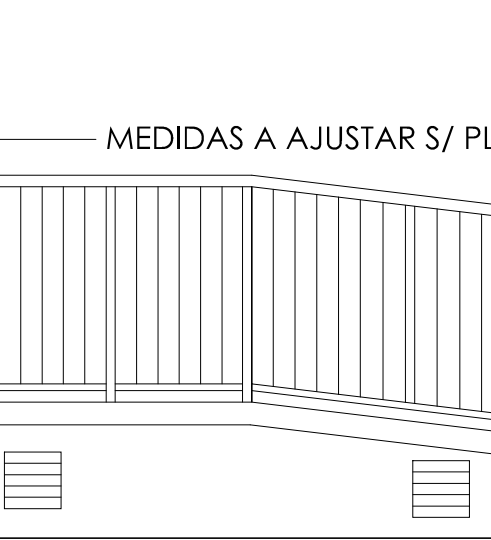
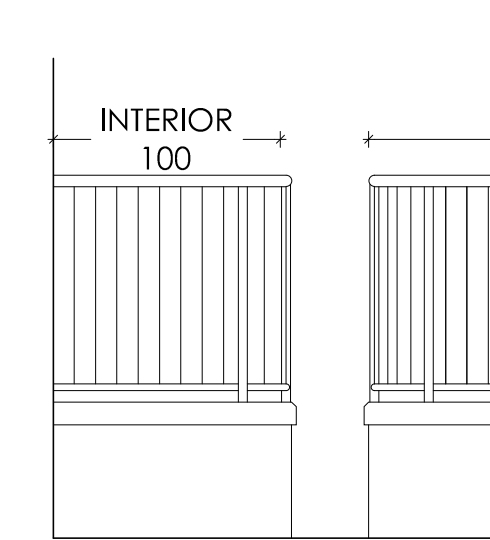


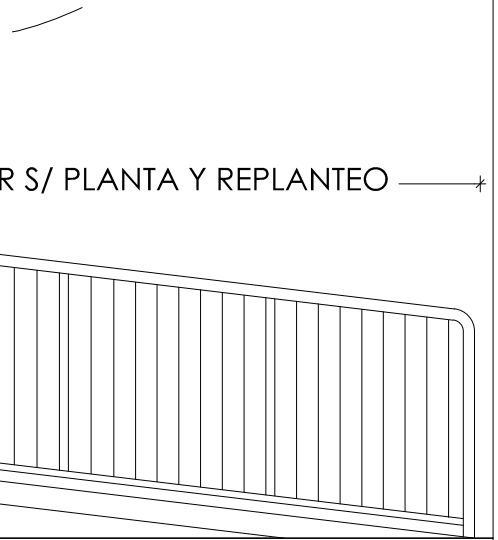
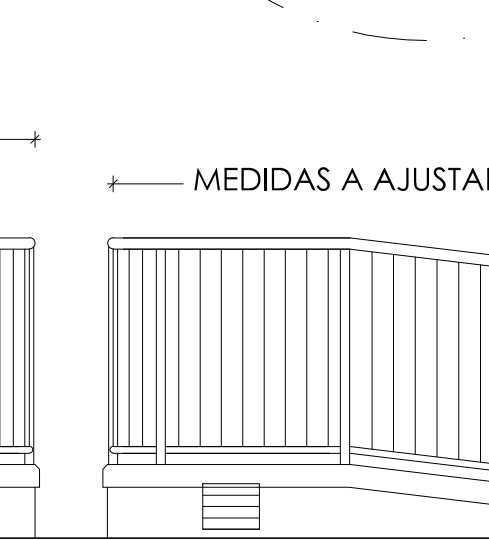
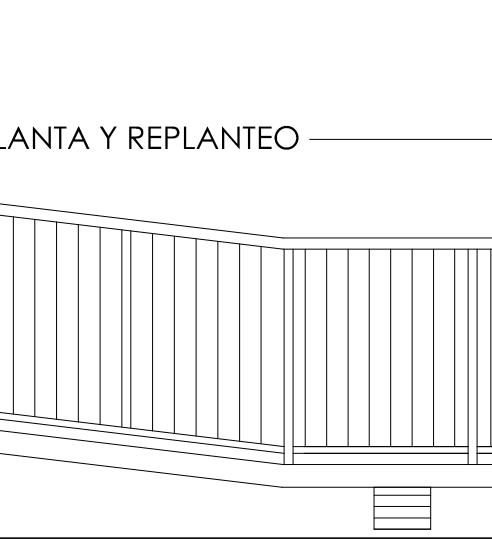
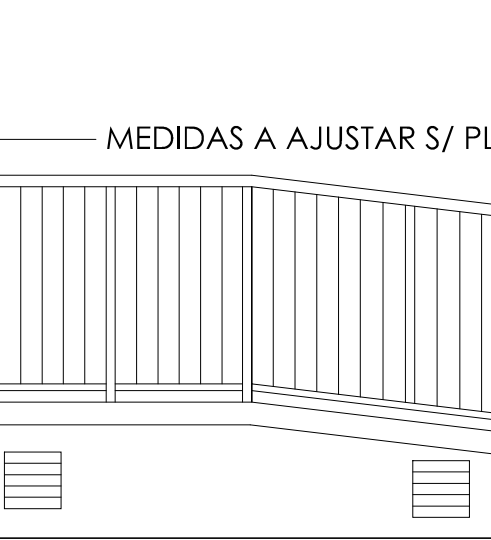
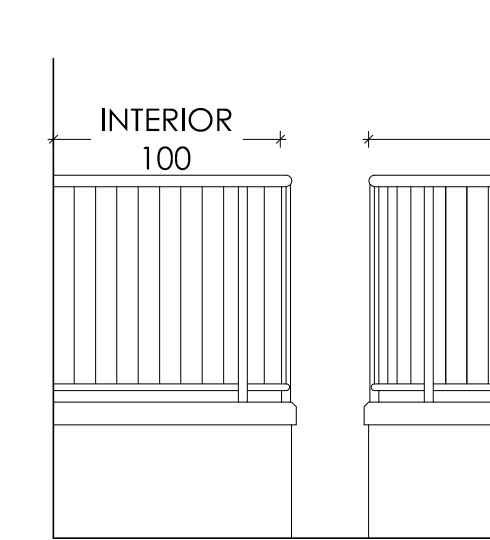


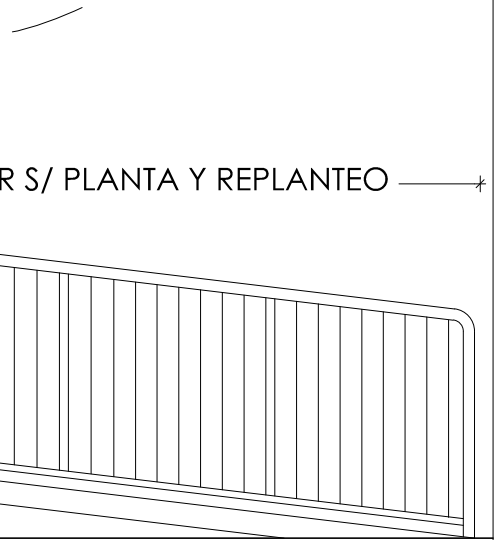
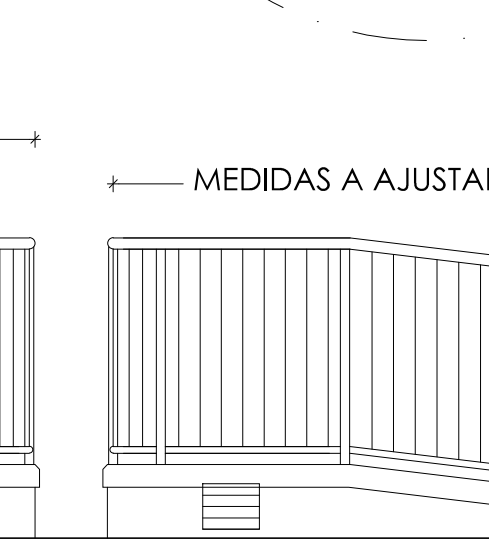
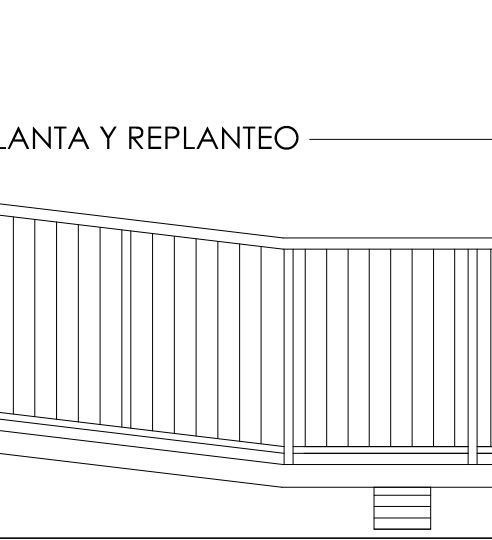
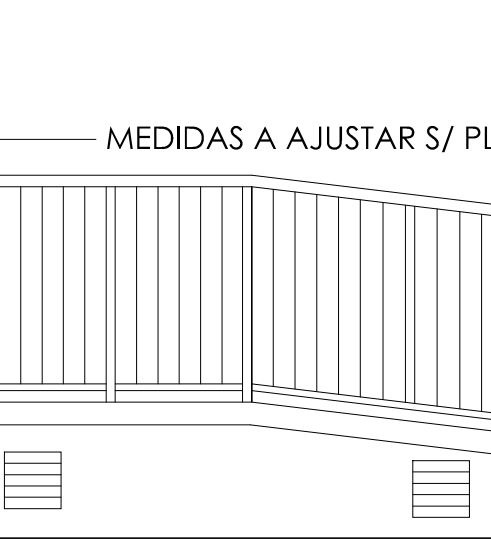
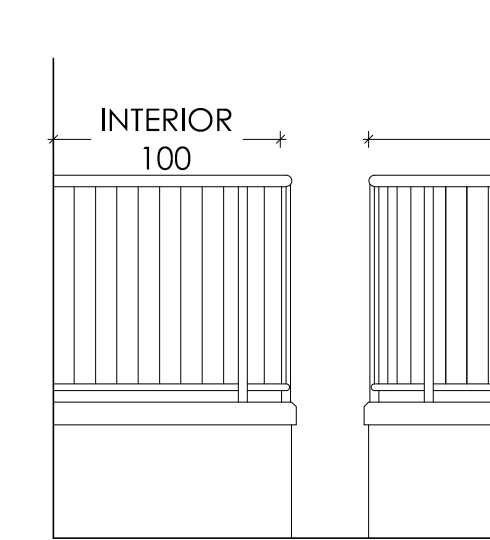


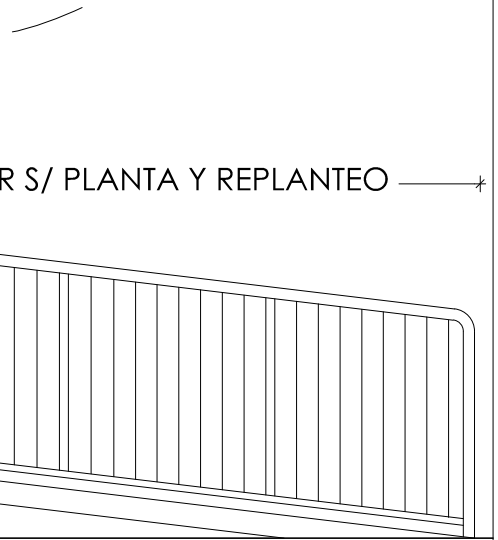
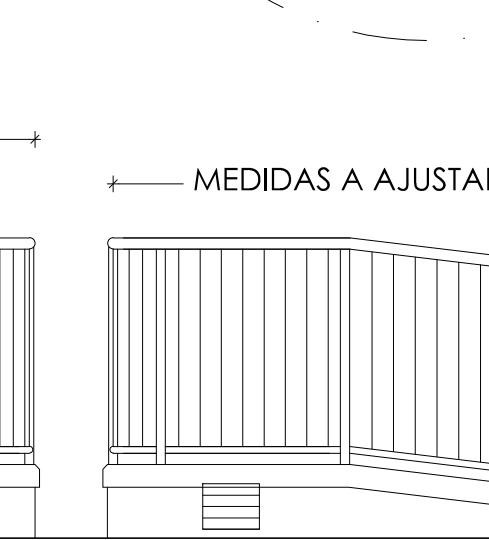
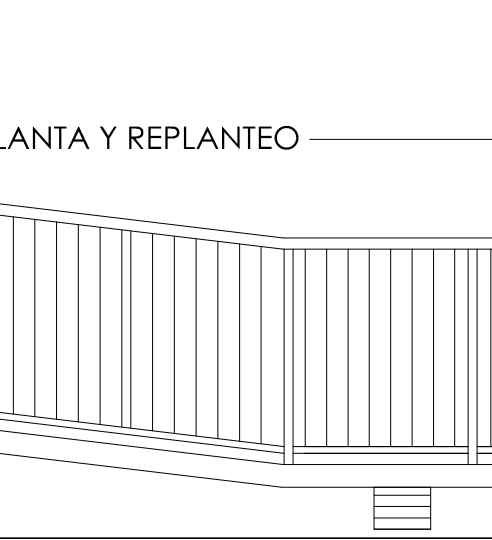
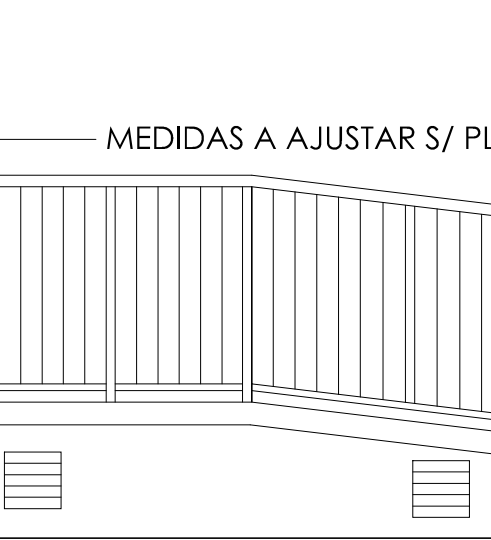
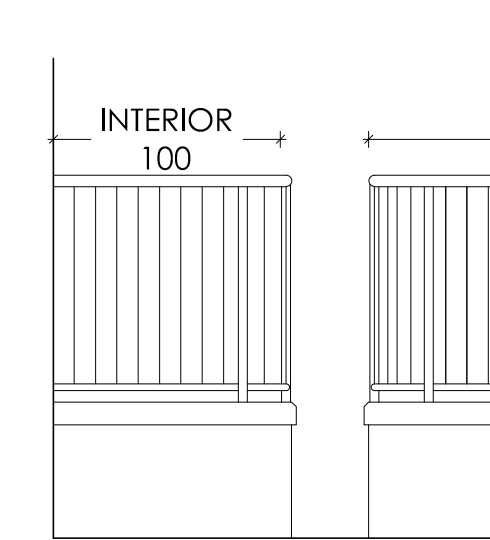


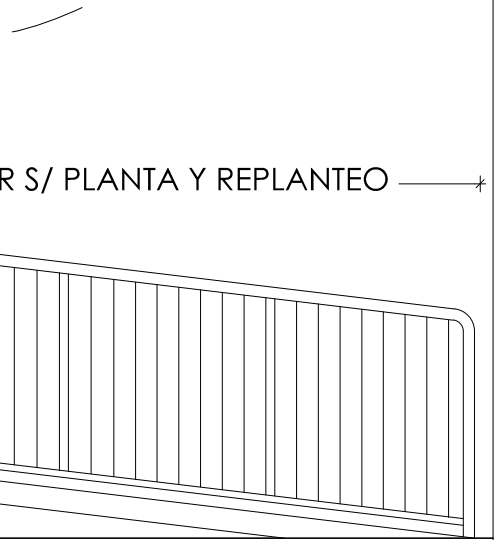
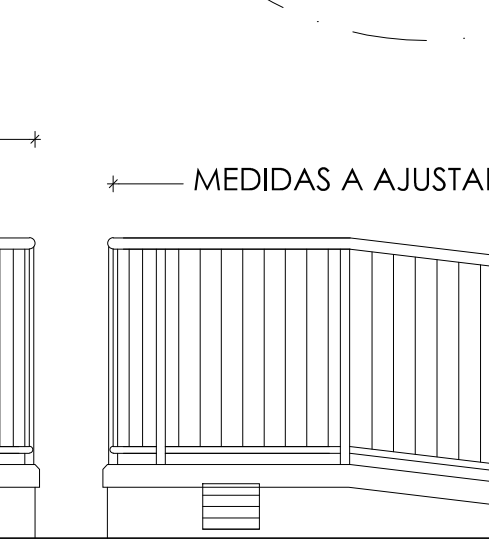
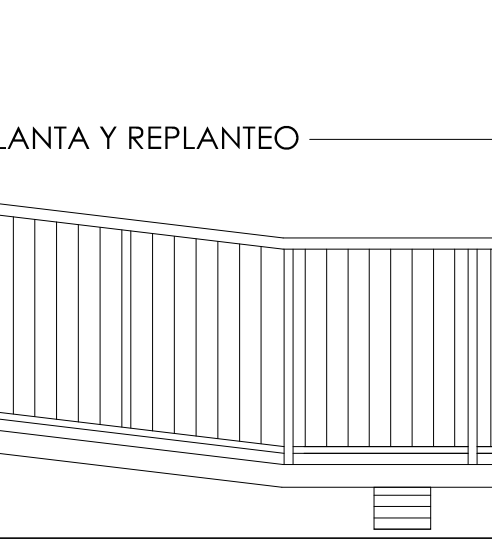
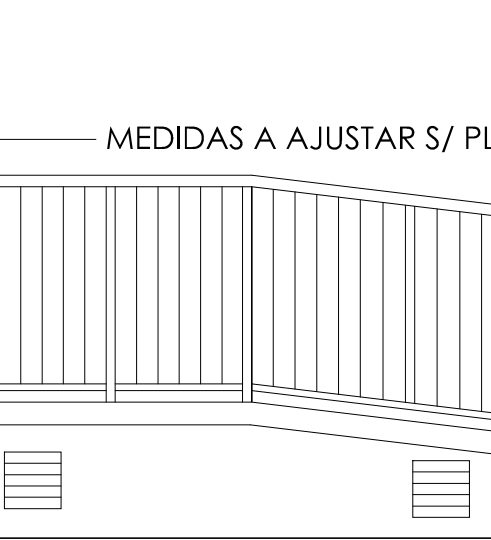
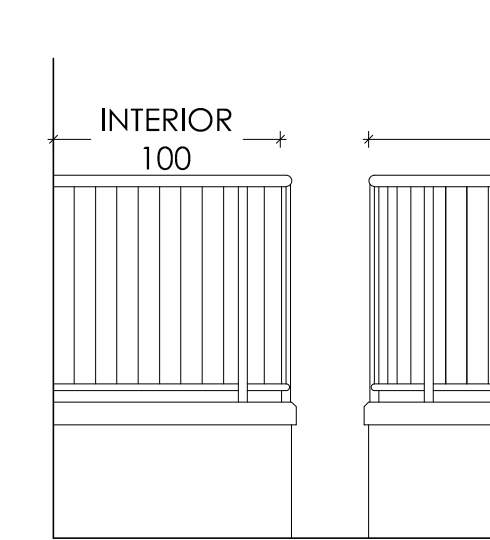


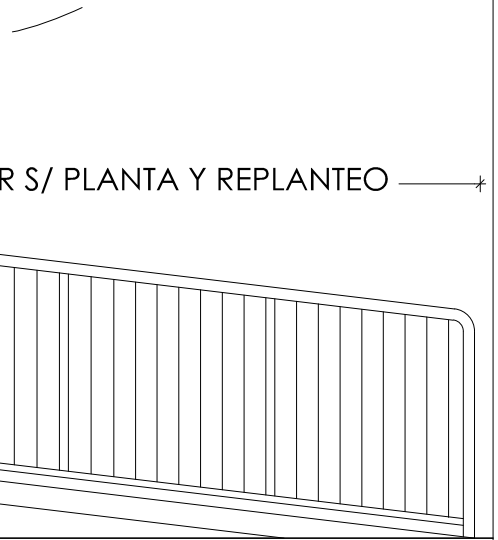
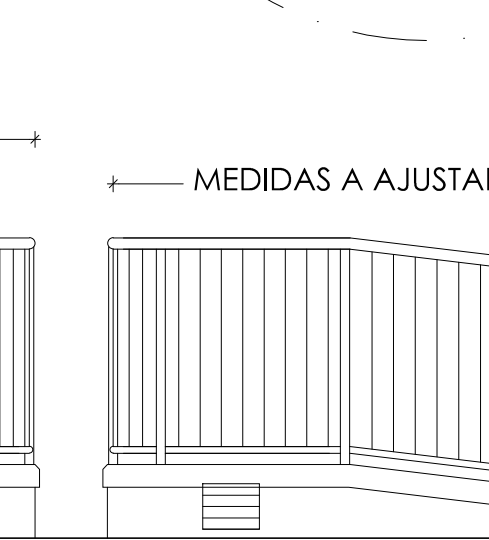
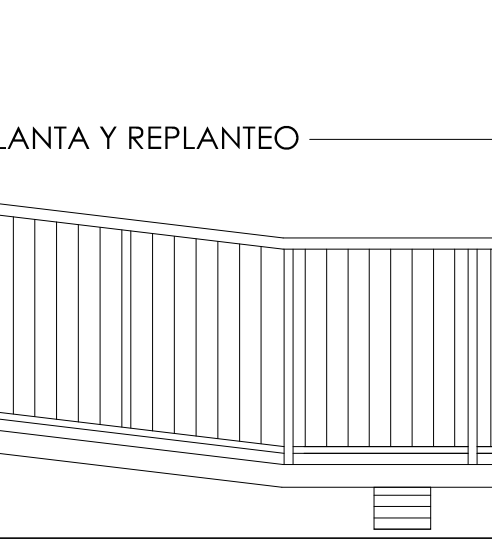
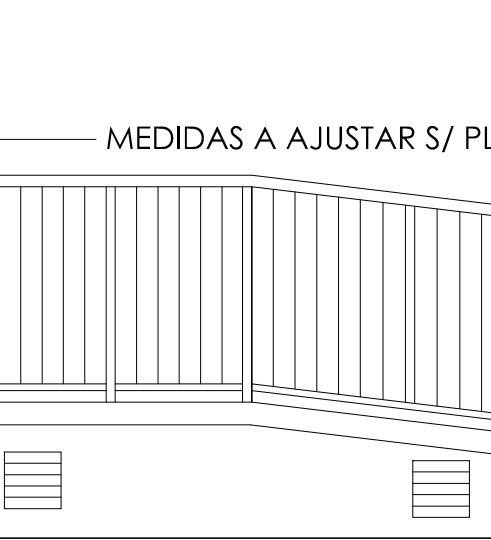
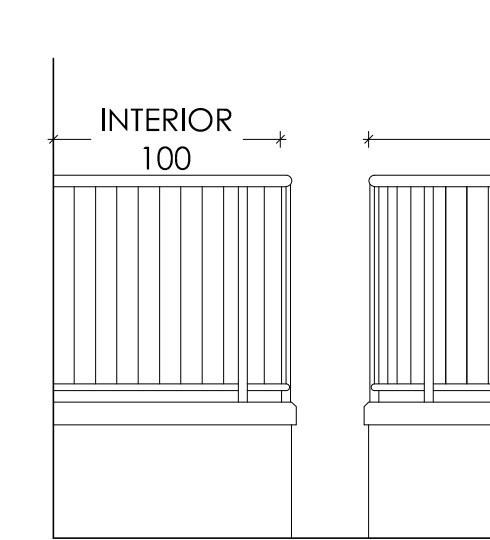


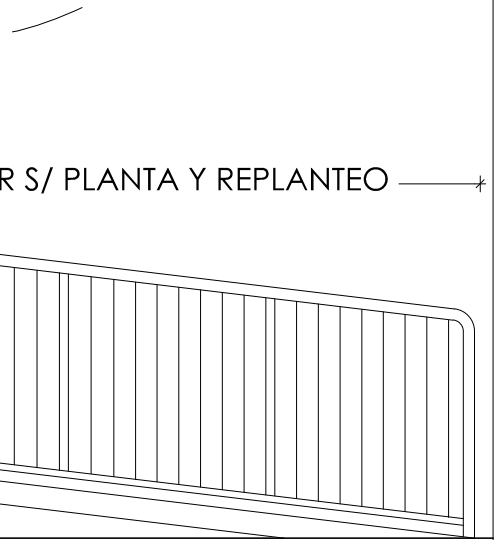
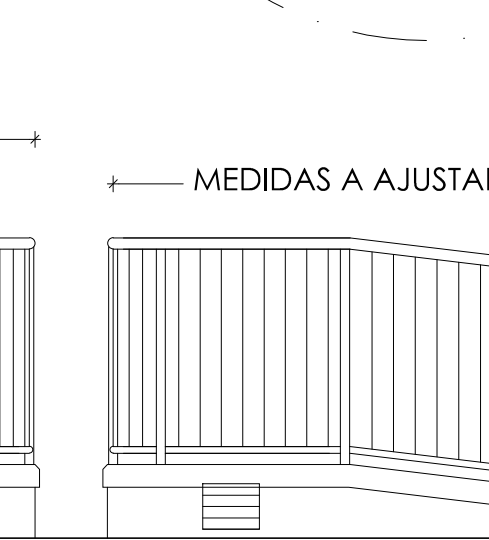
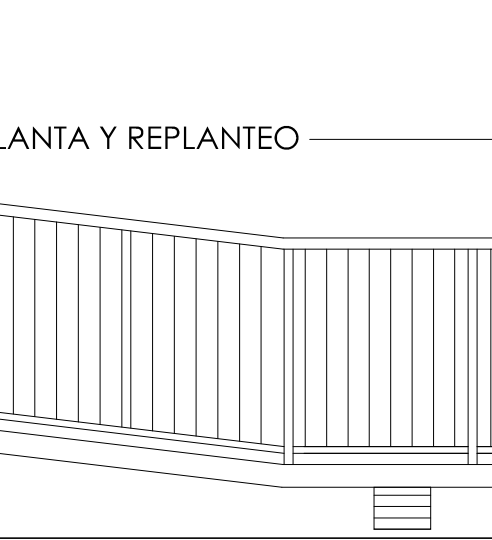
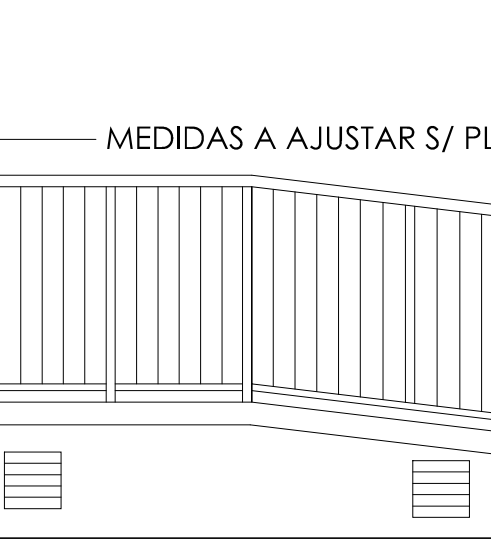
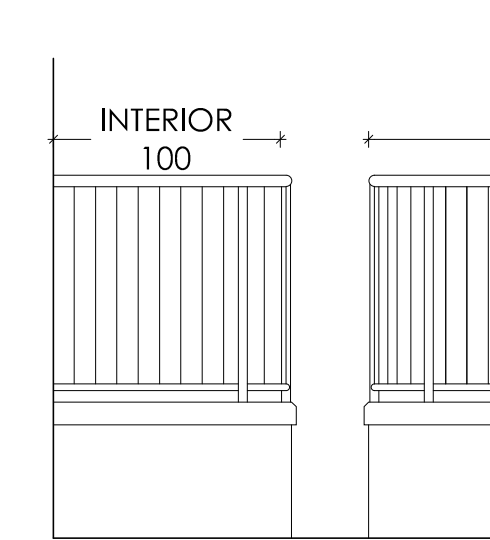


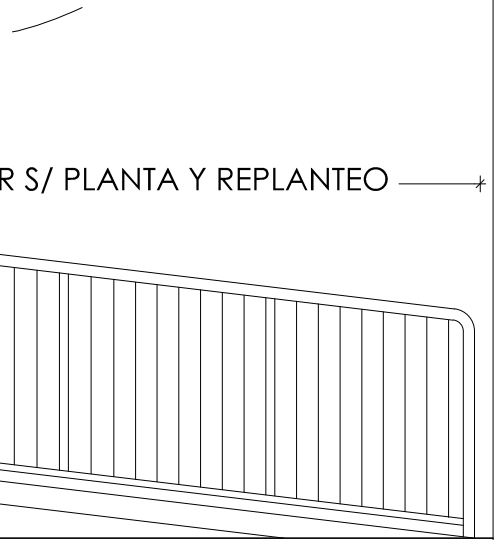
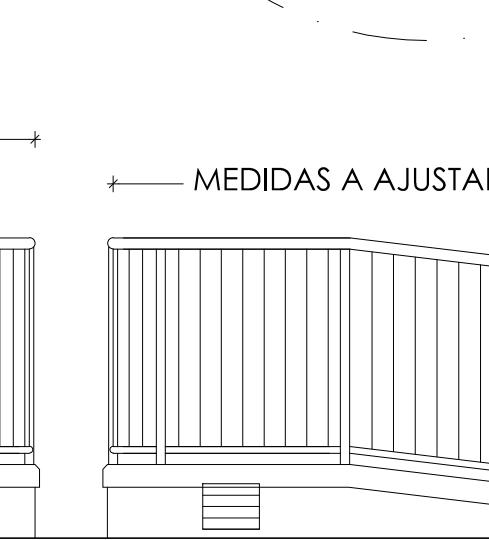
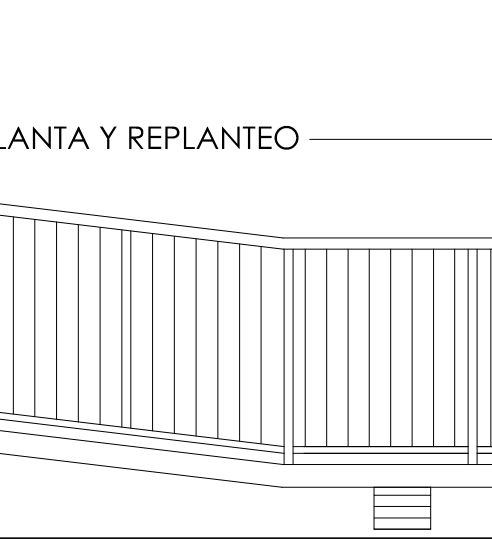
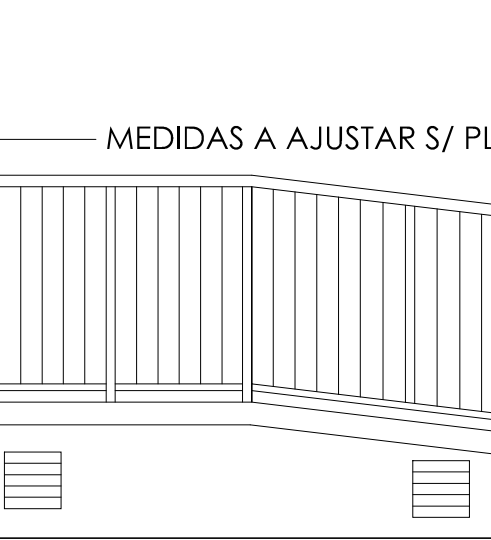
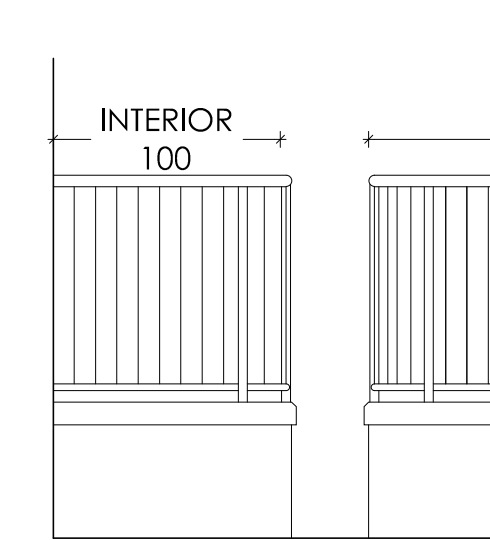


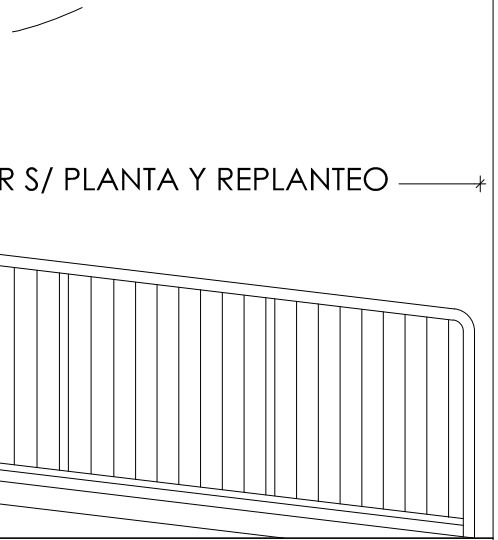
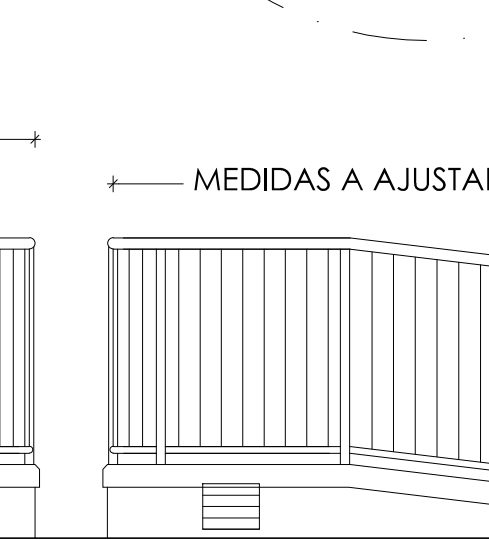
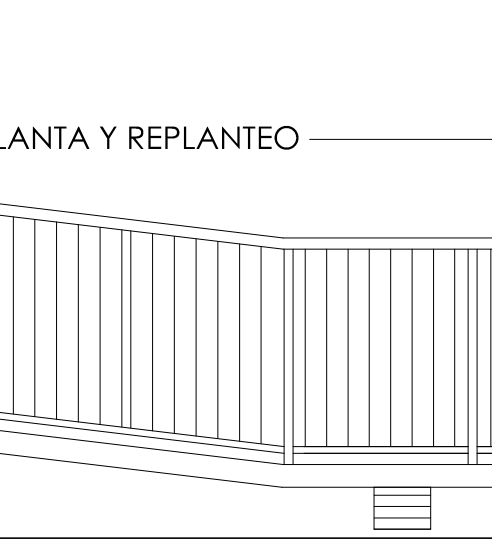
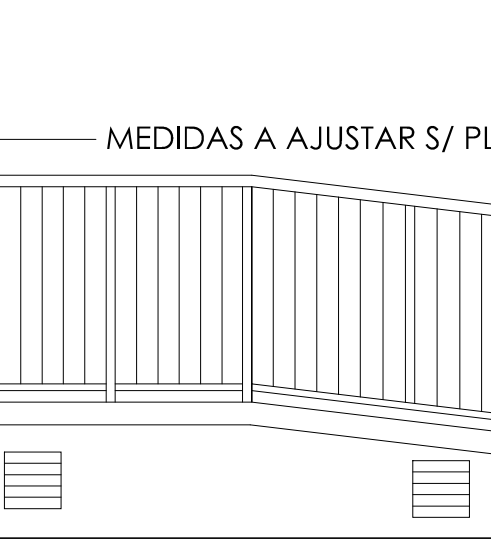
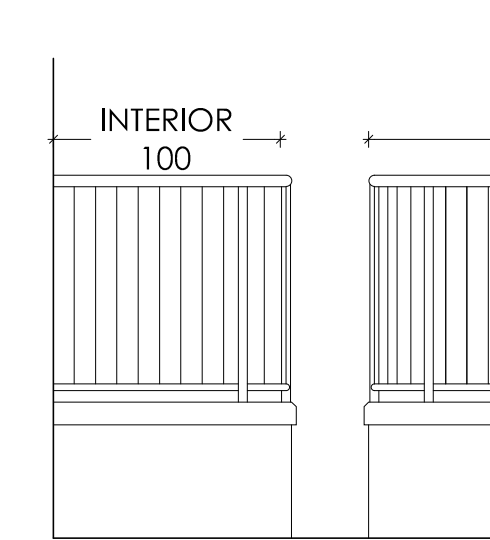


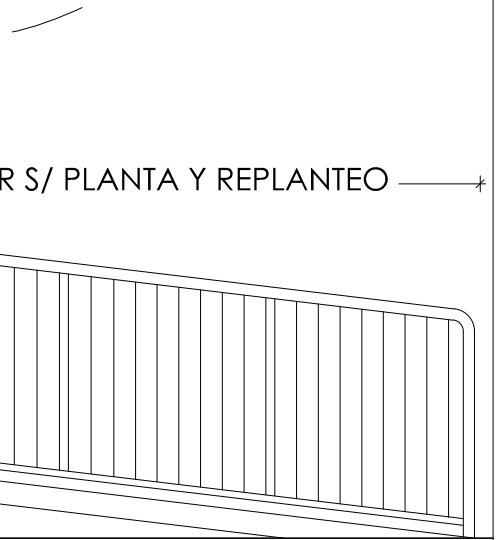
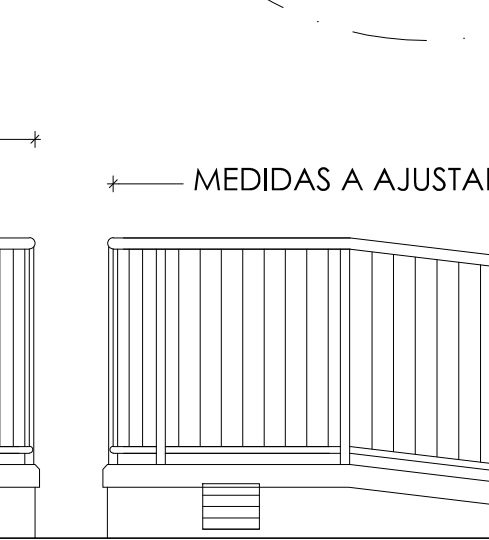
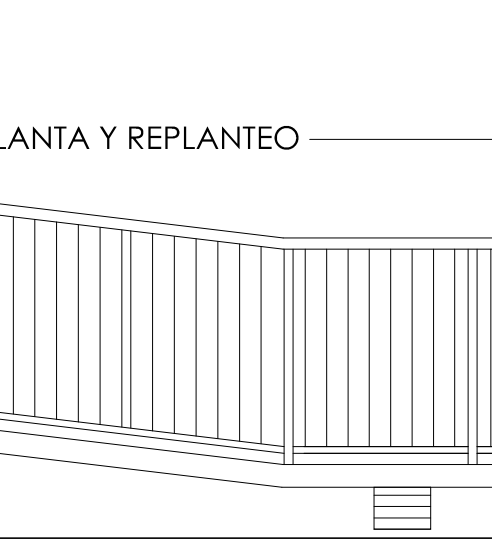
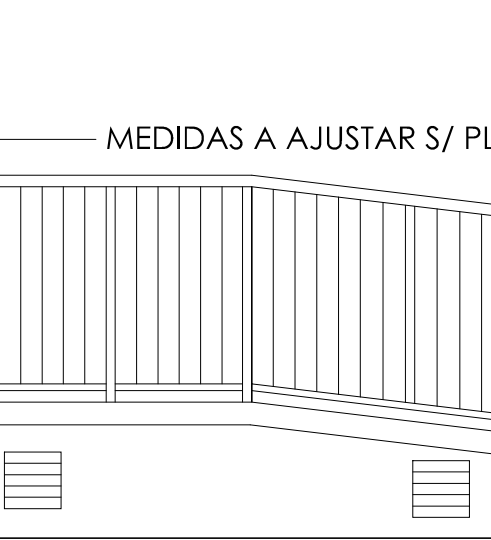
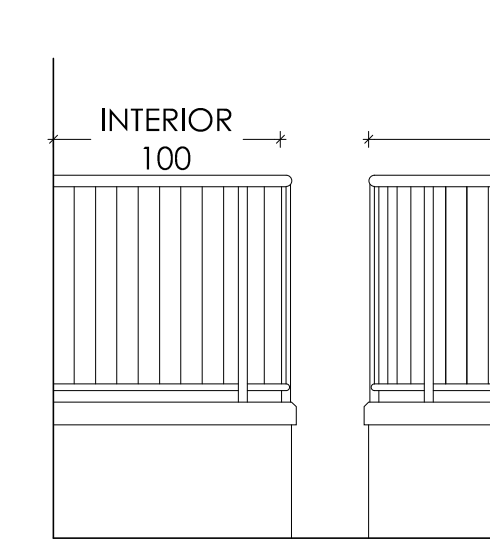


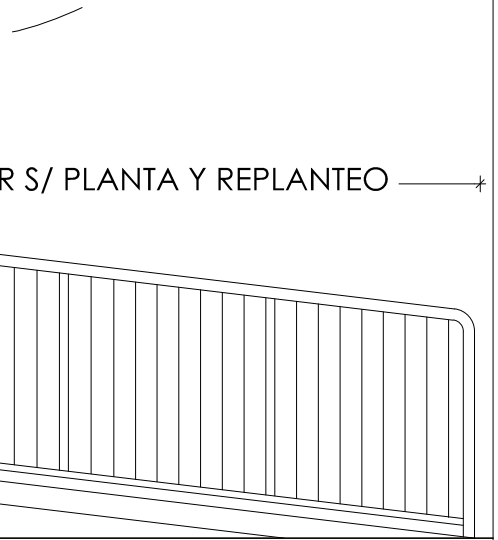
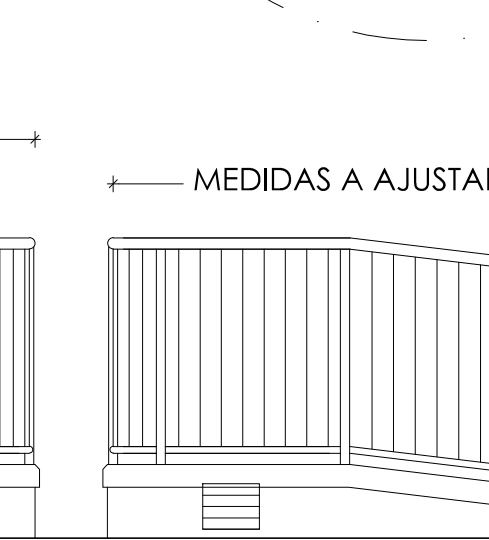
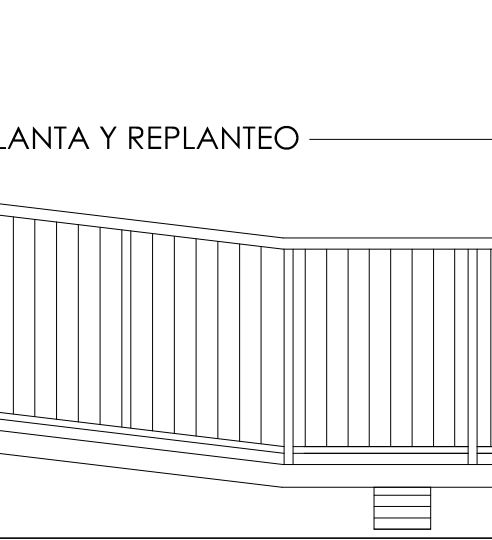
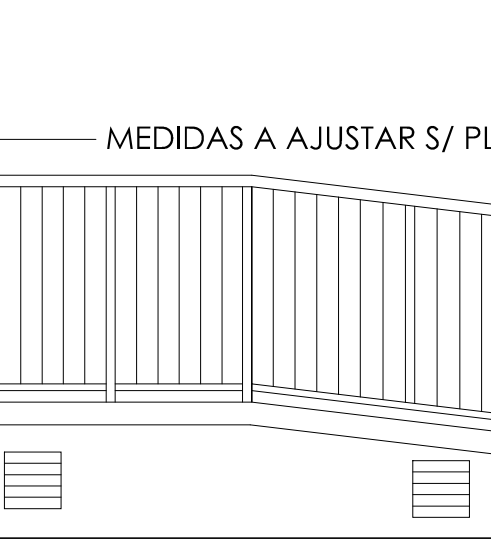
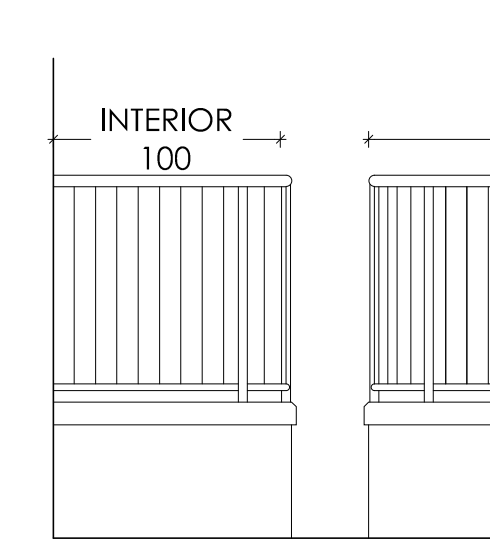


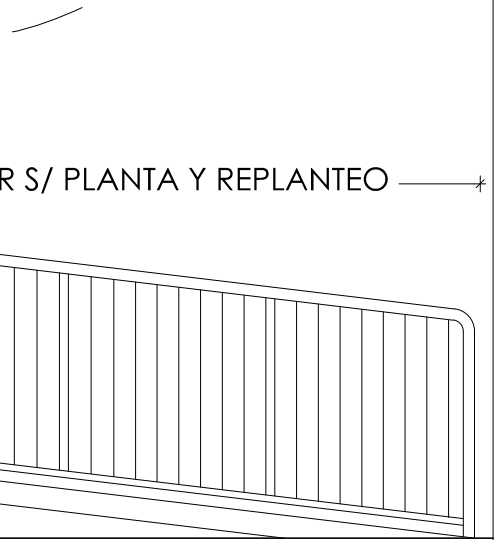
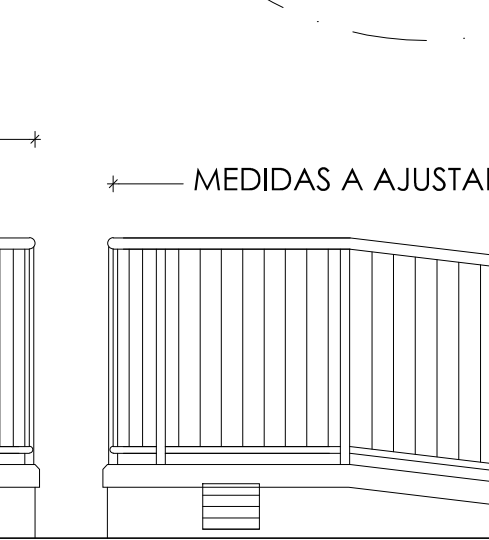
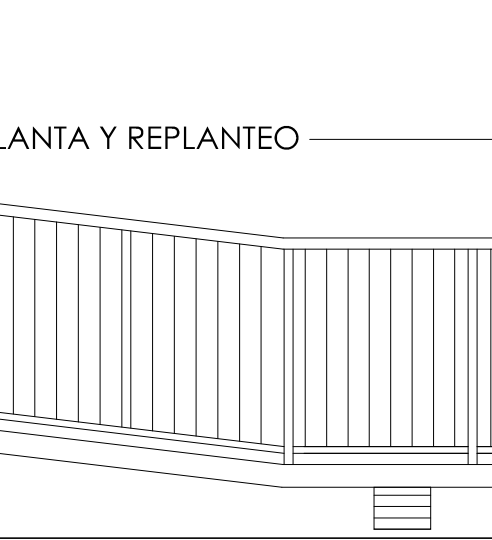
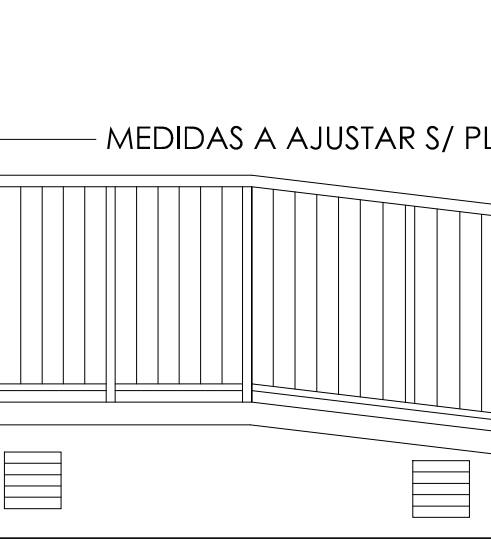
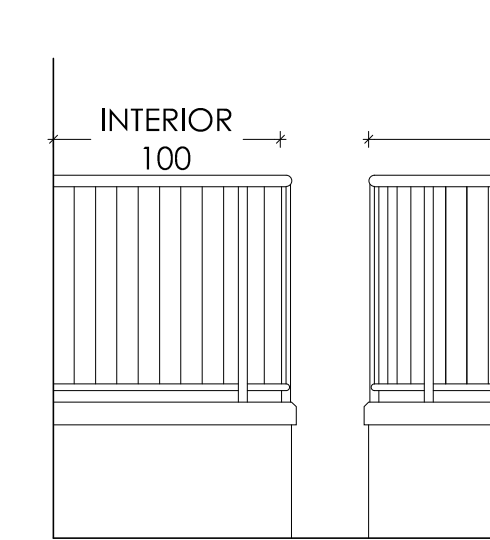


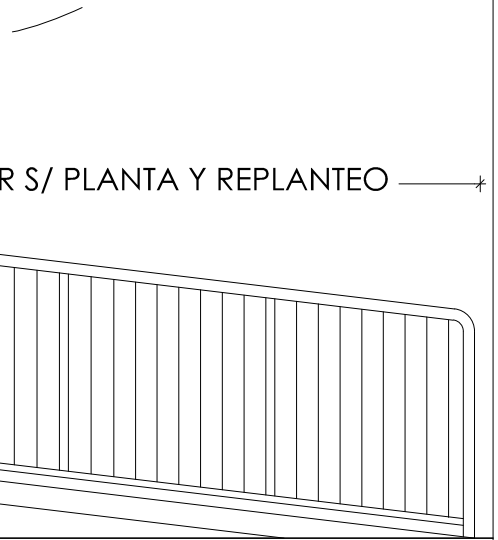
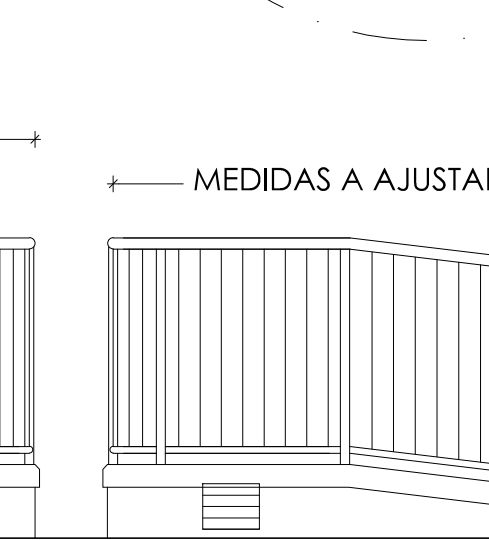
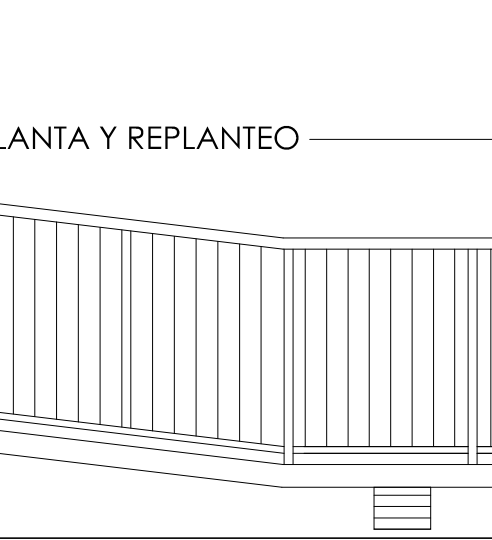
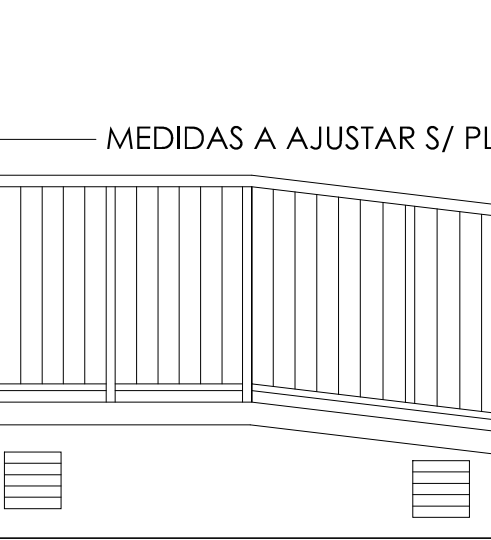
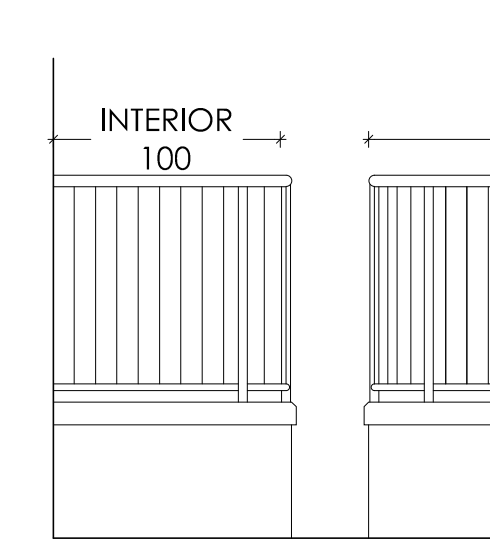


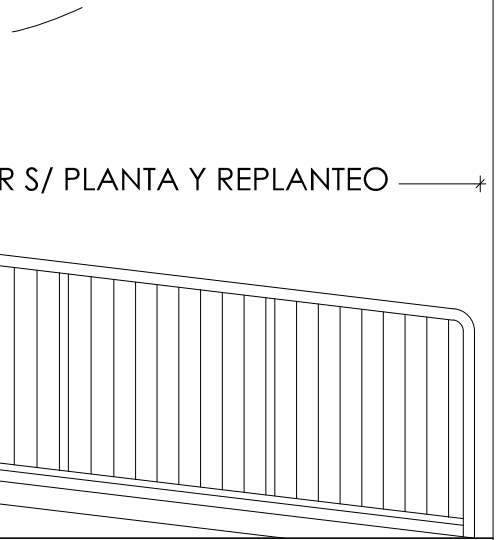
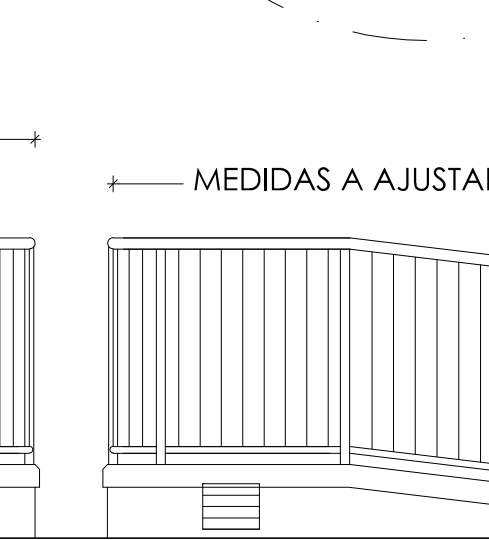
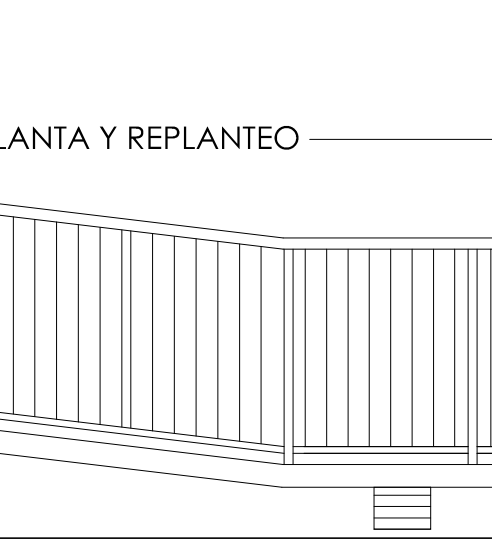
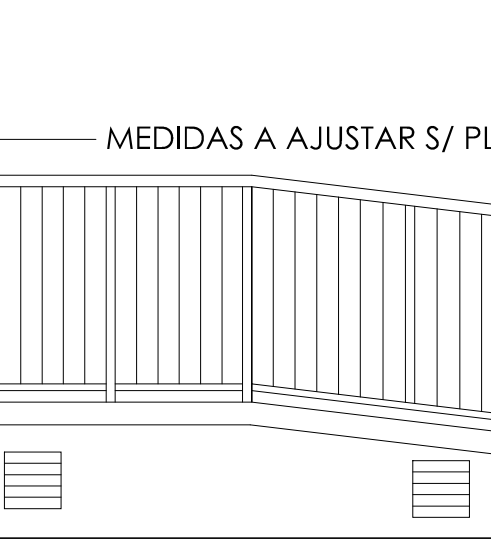
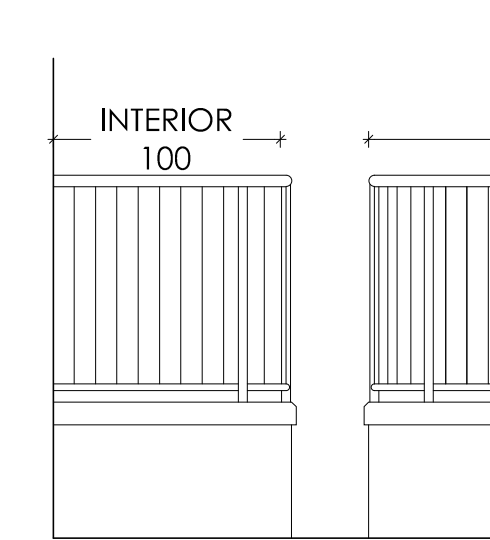


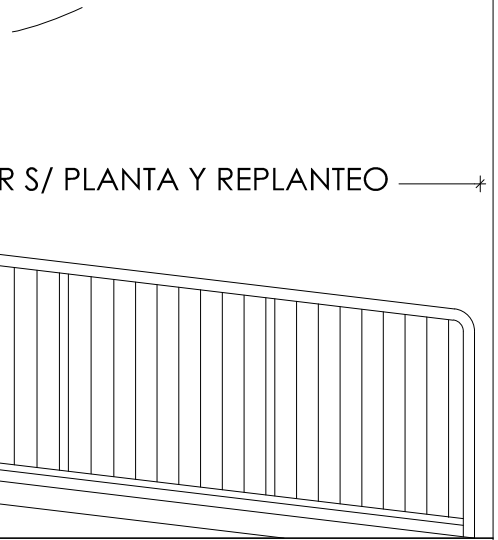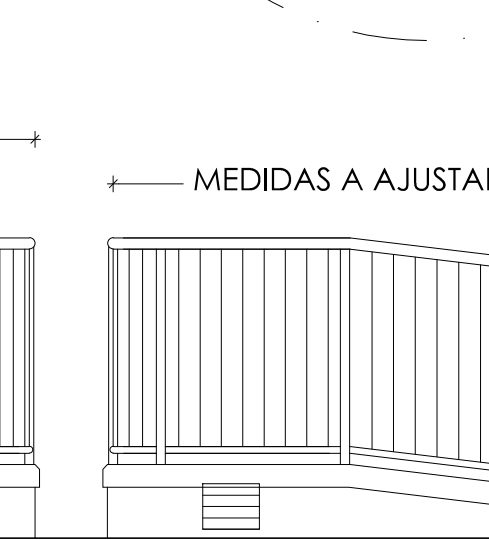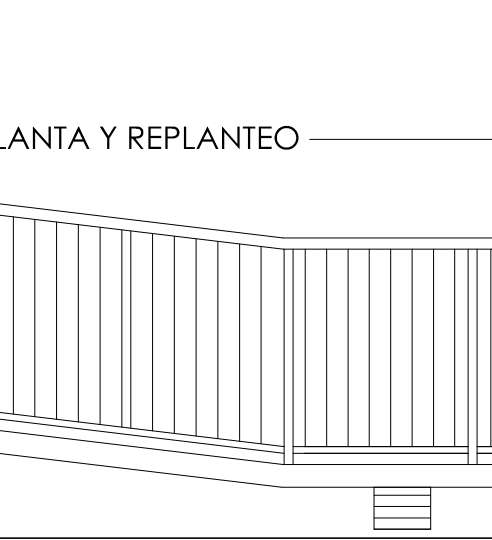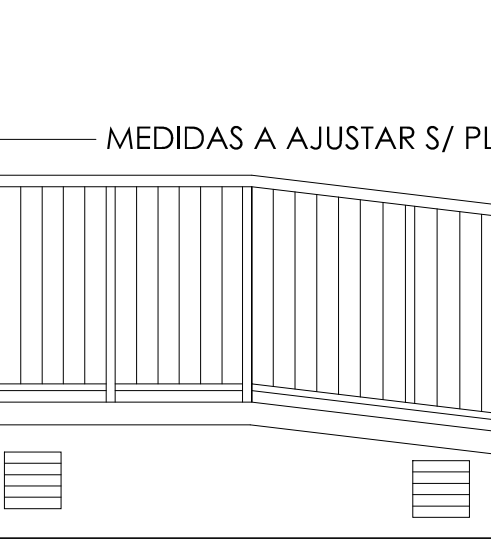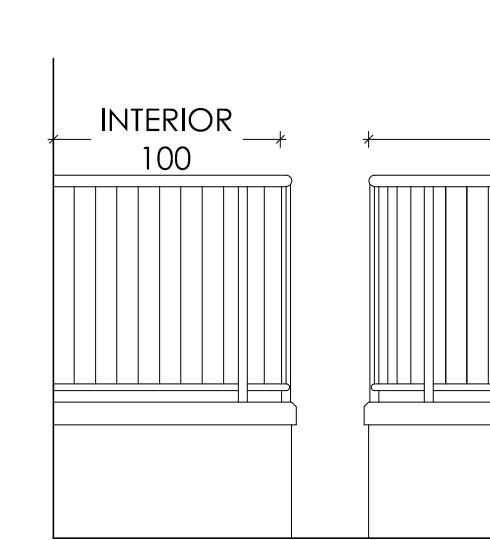


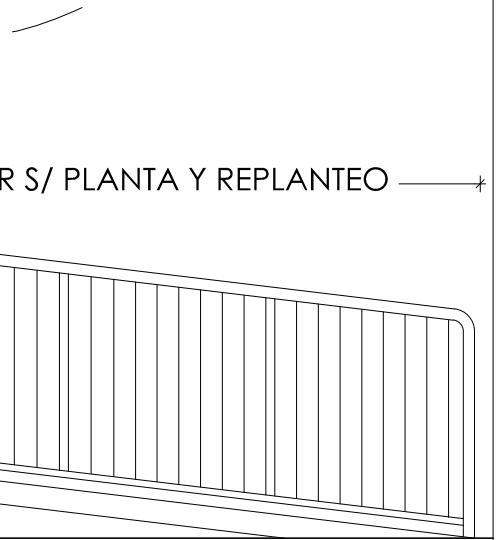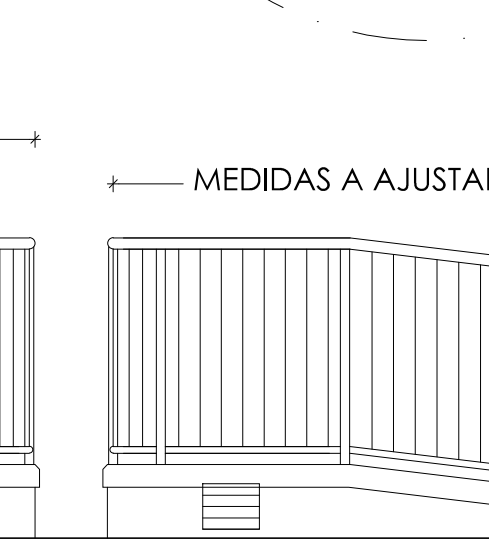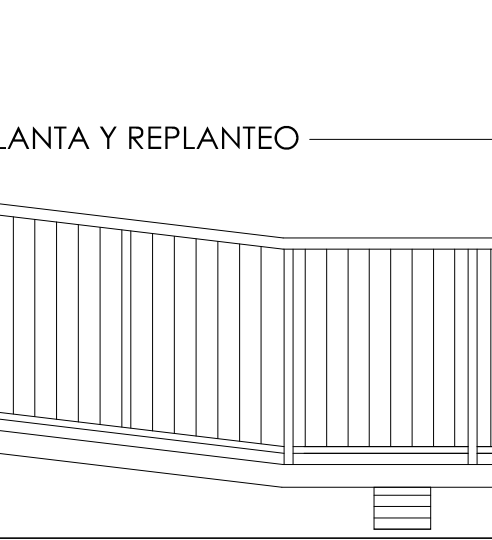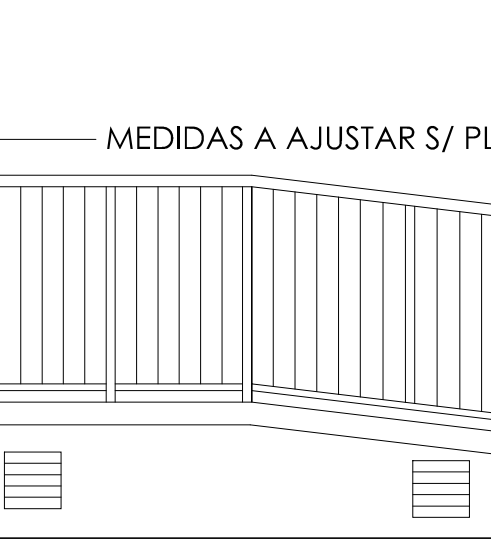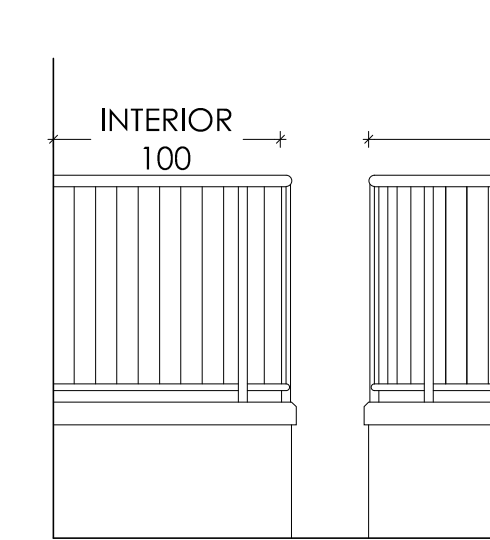


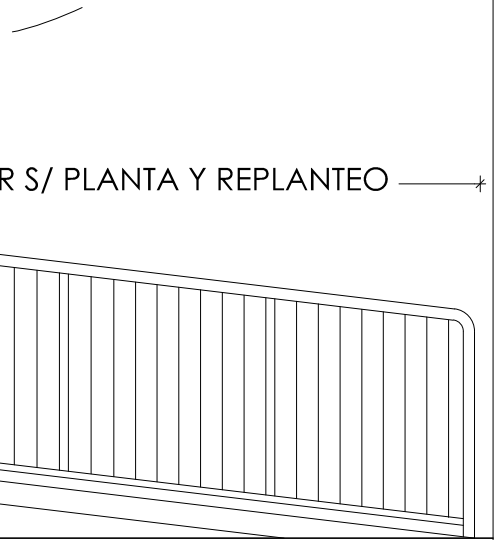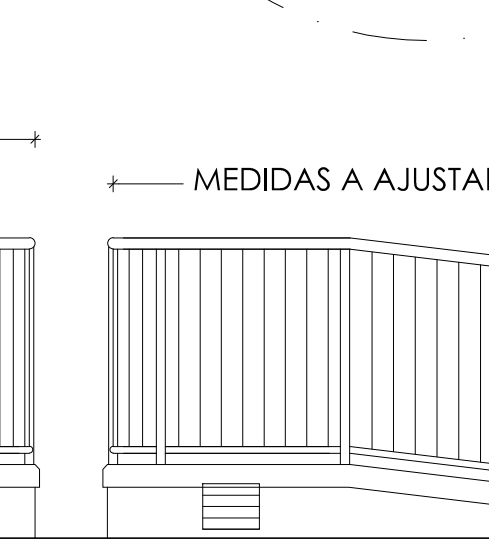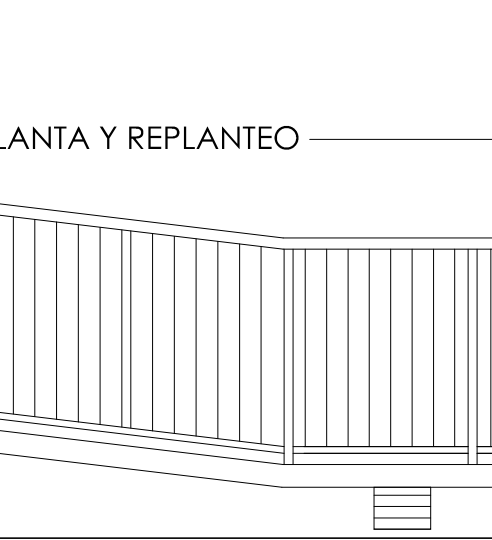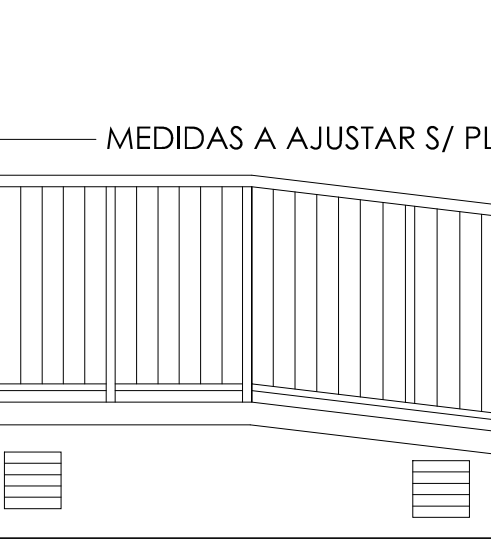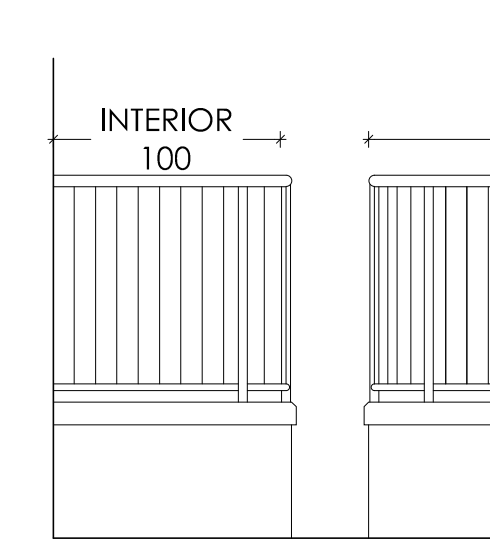

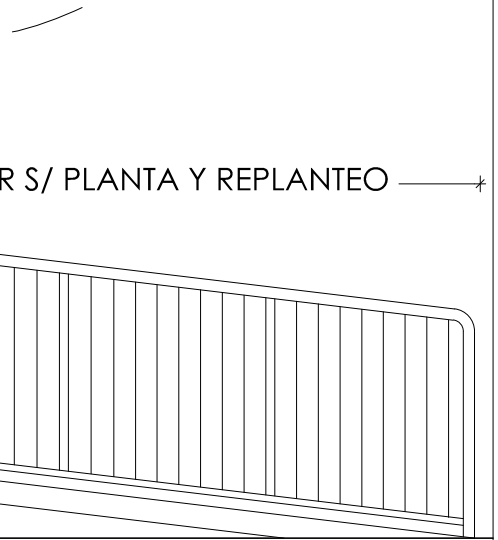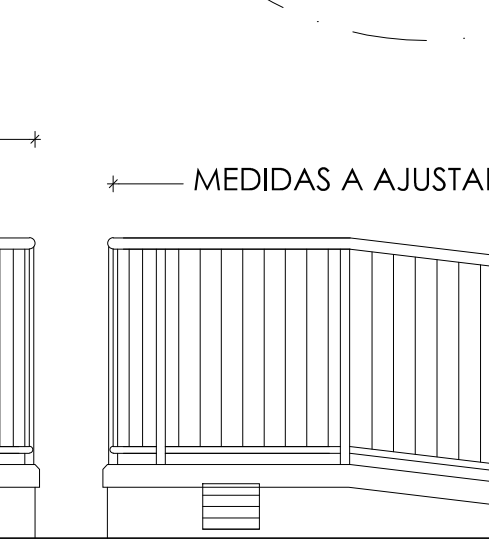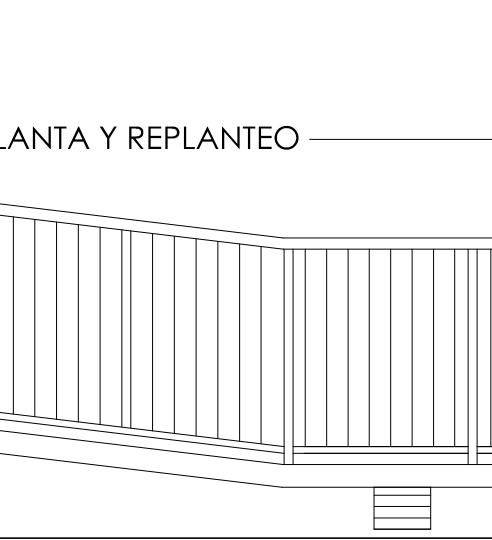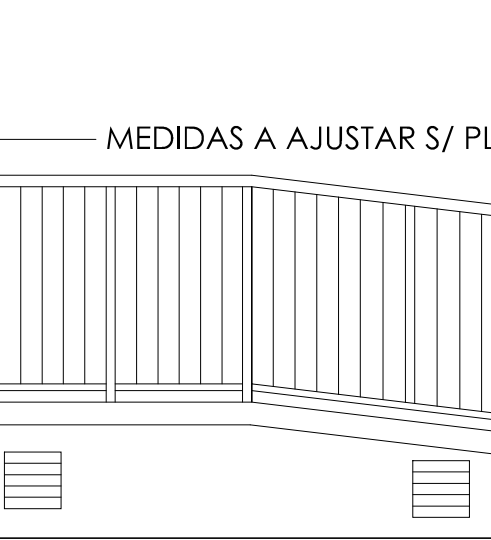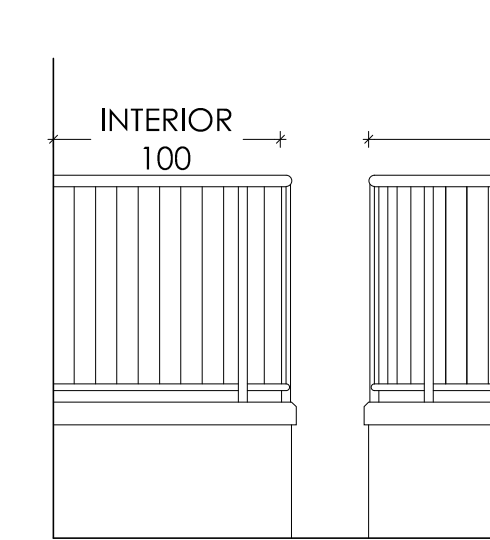

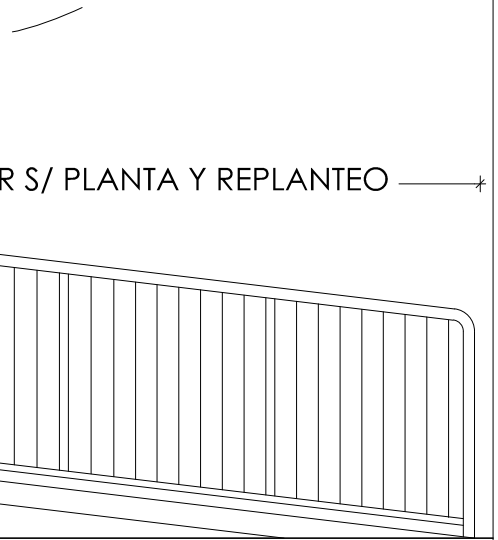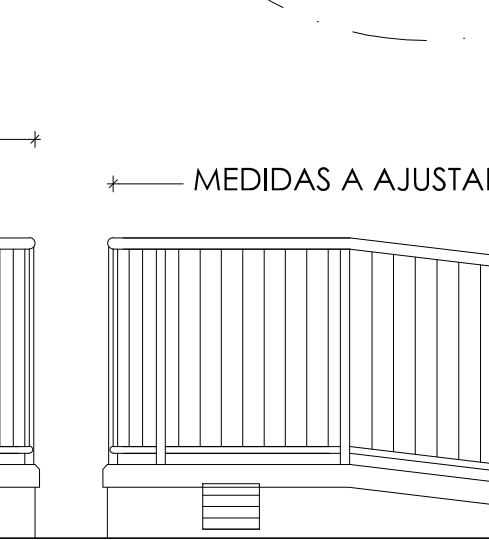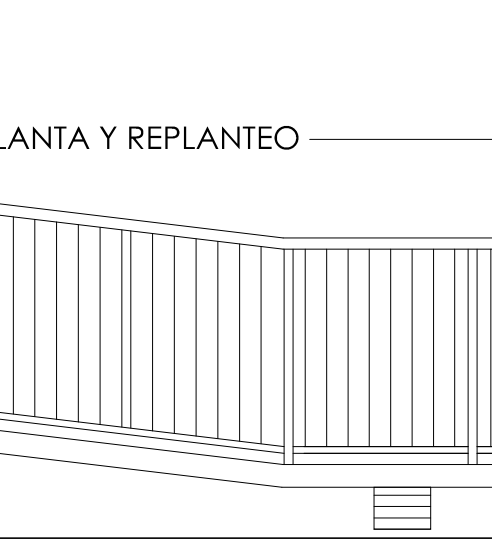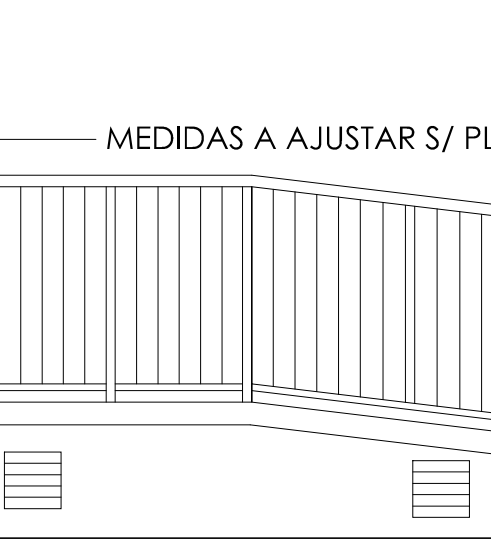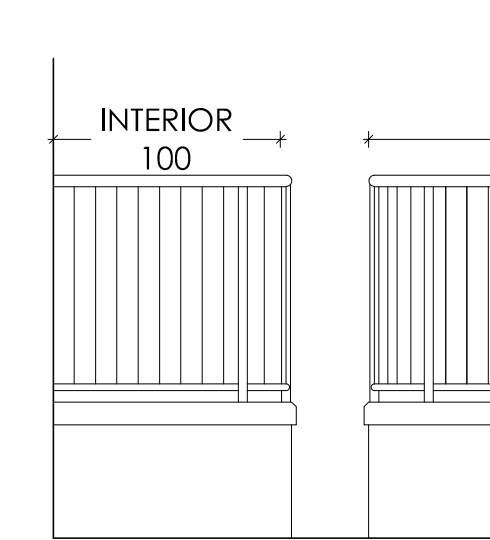

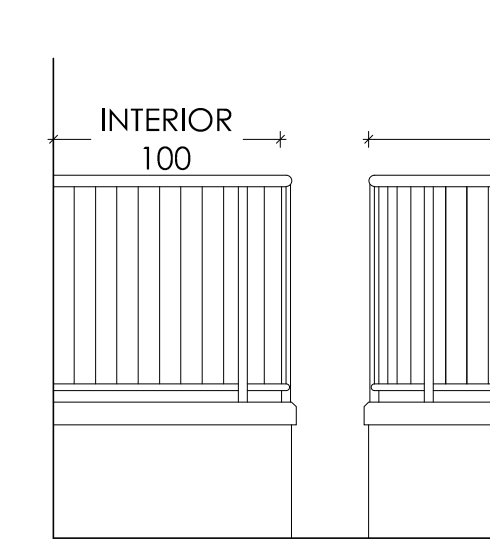

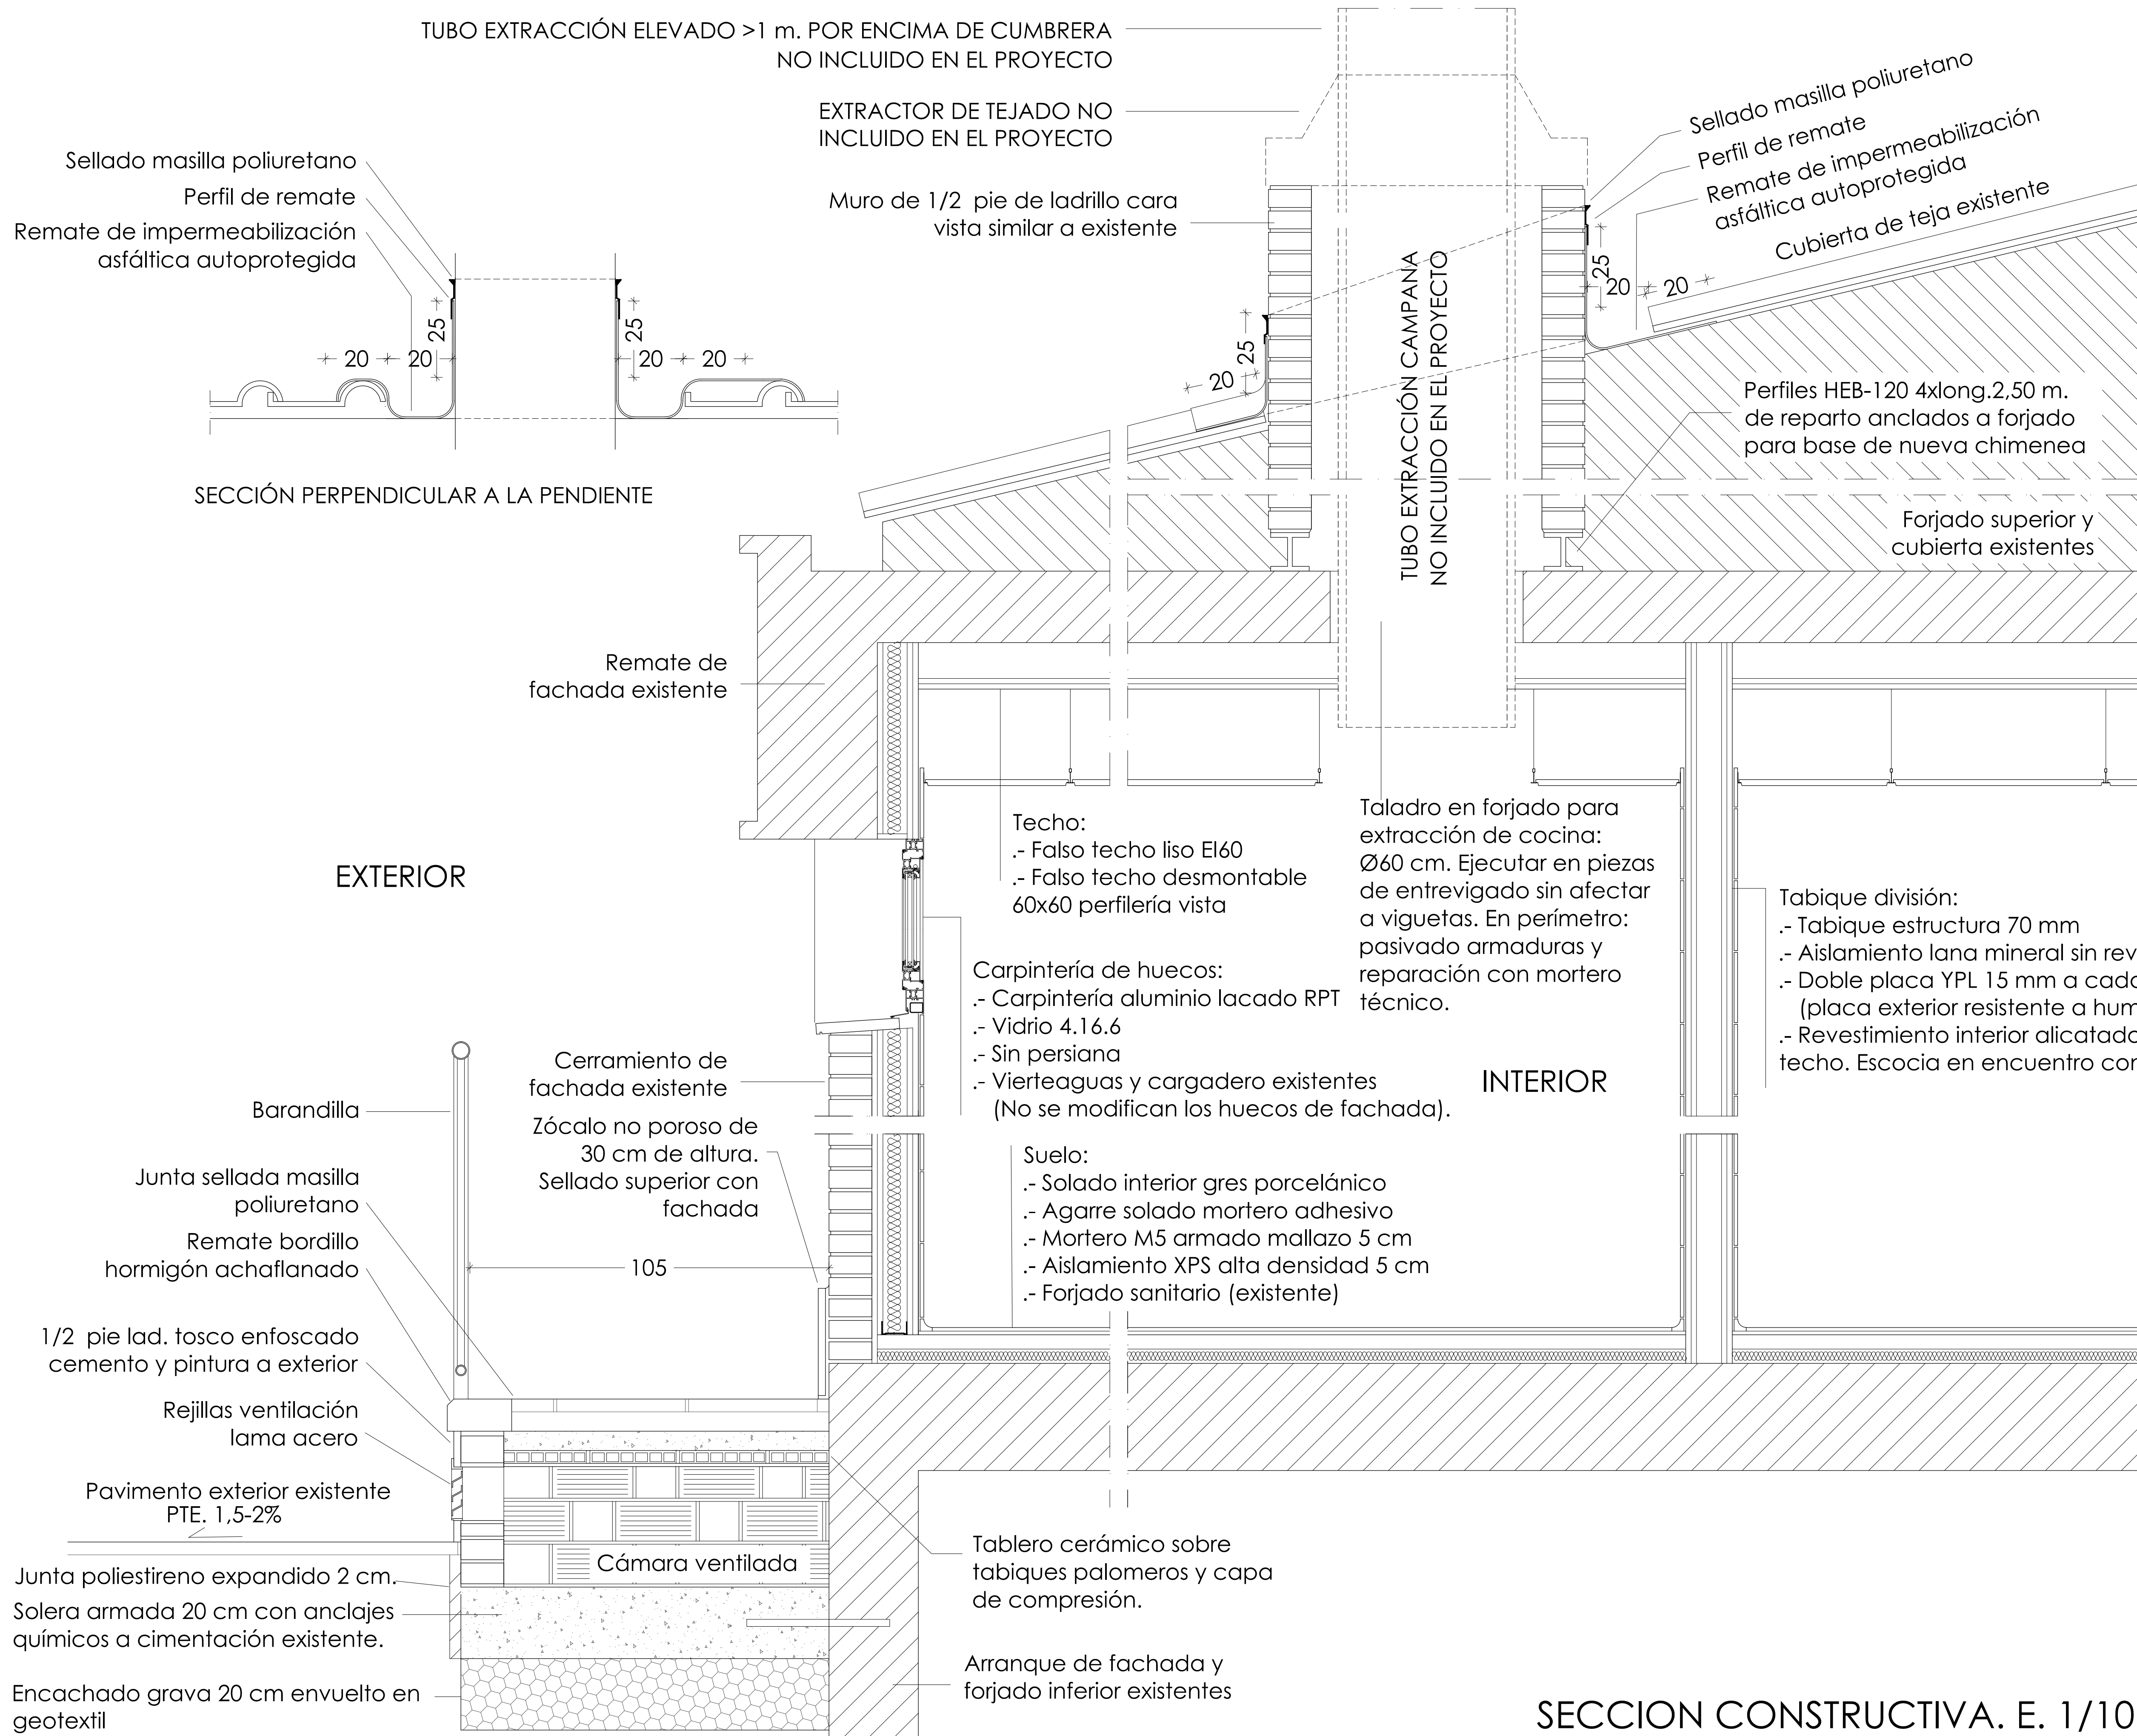

Dirección General de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"

SITUACIÓN
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO
ARQUITECTURA.
Reforma de cocina.
Sección constructiva.

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero


ESCALA

FECHA
REVISADO

DINA 1 1/10
JUNIO 2023

5A04

SECCION CONSTRUCTIVA. E. 1/10

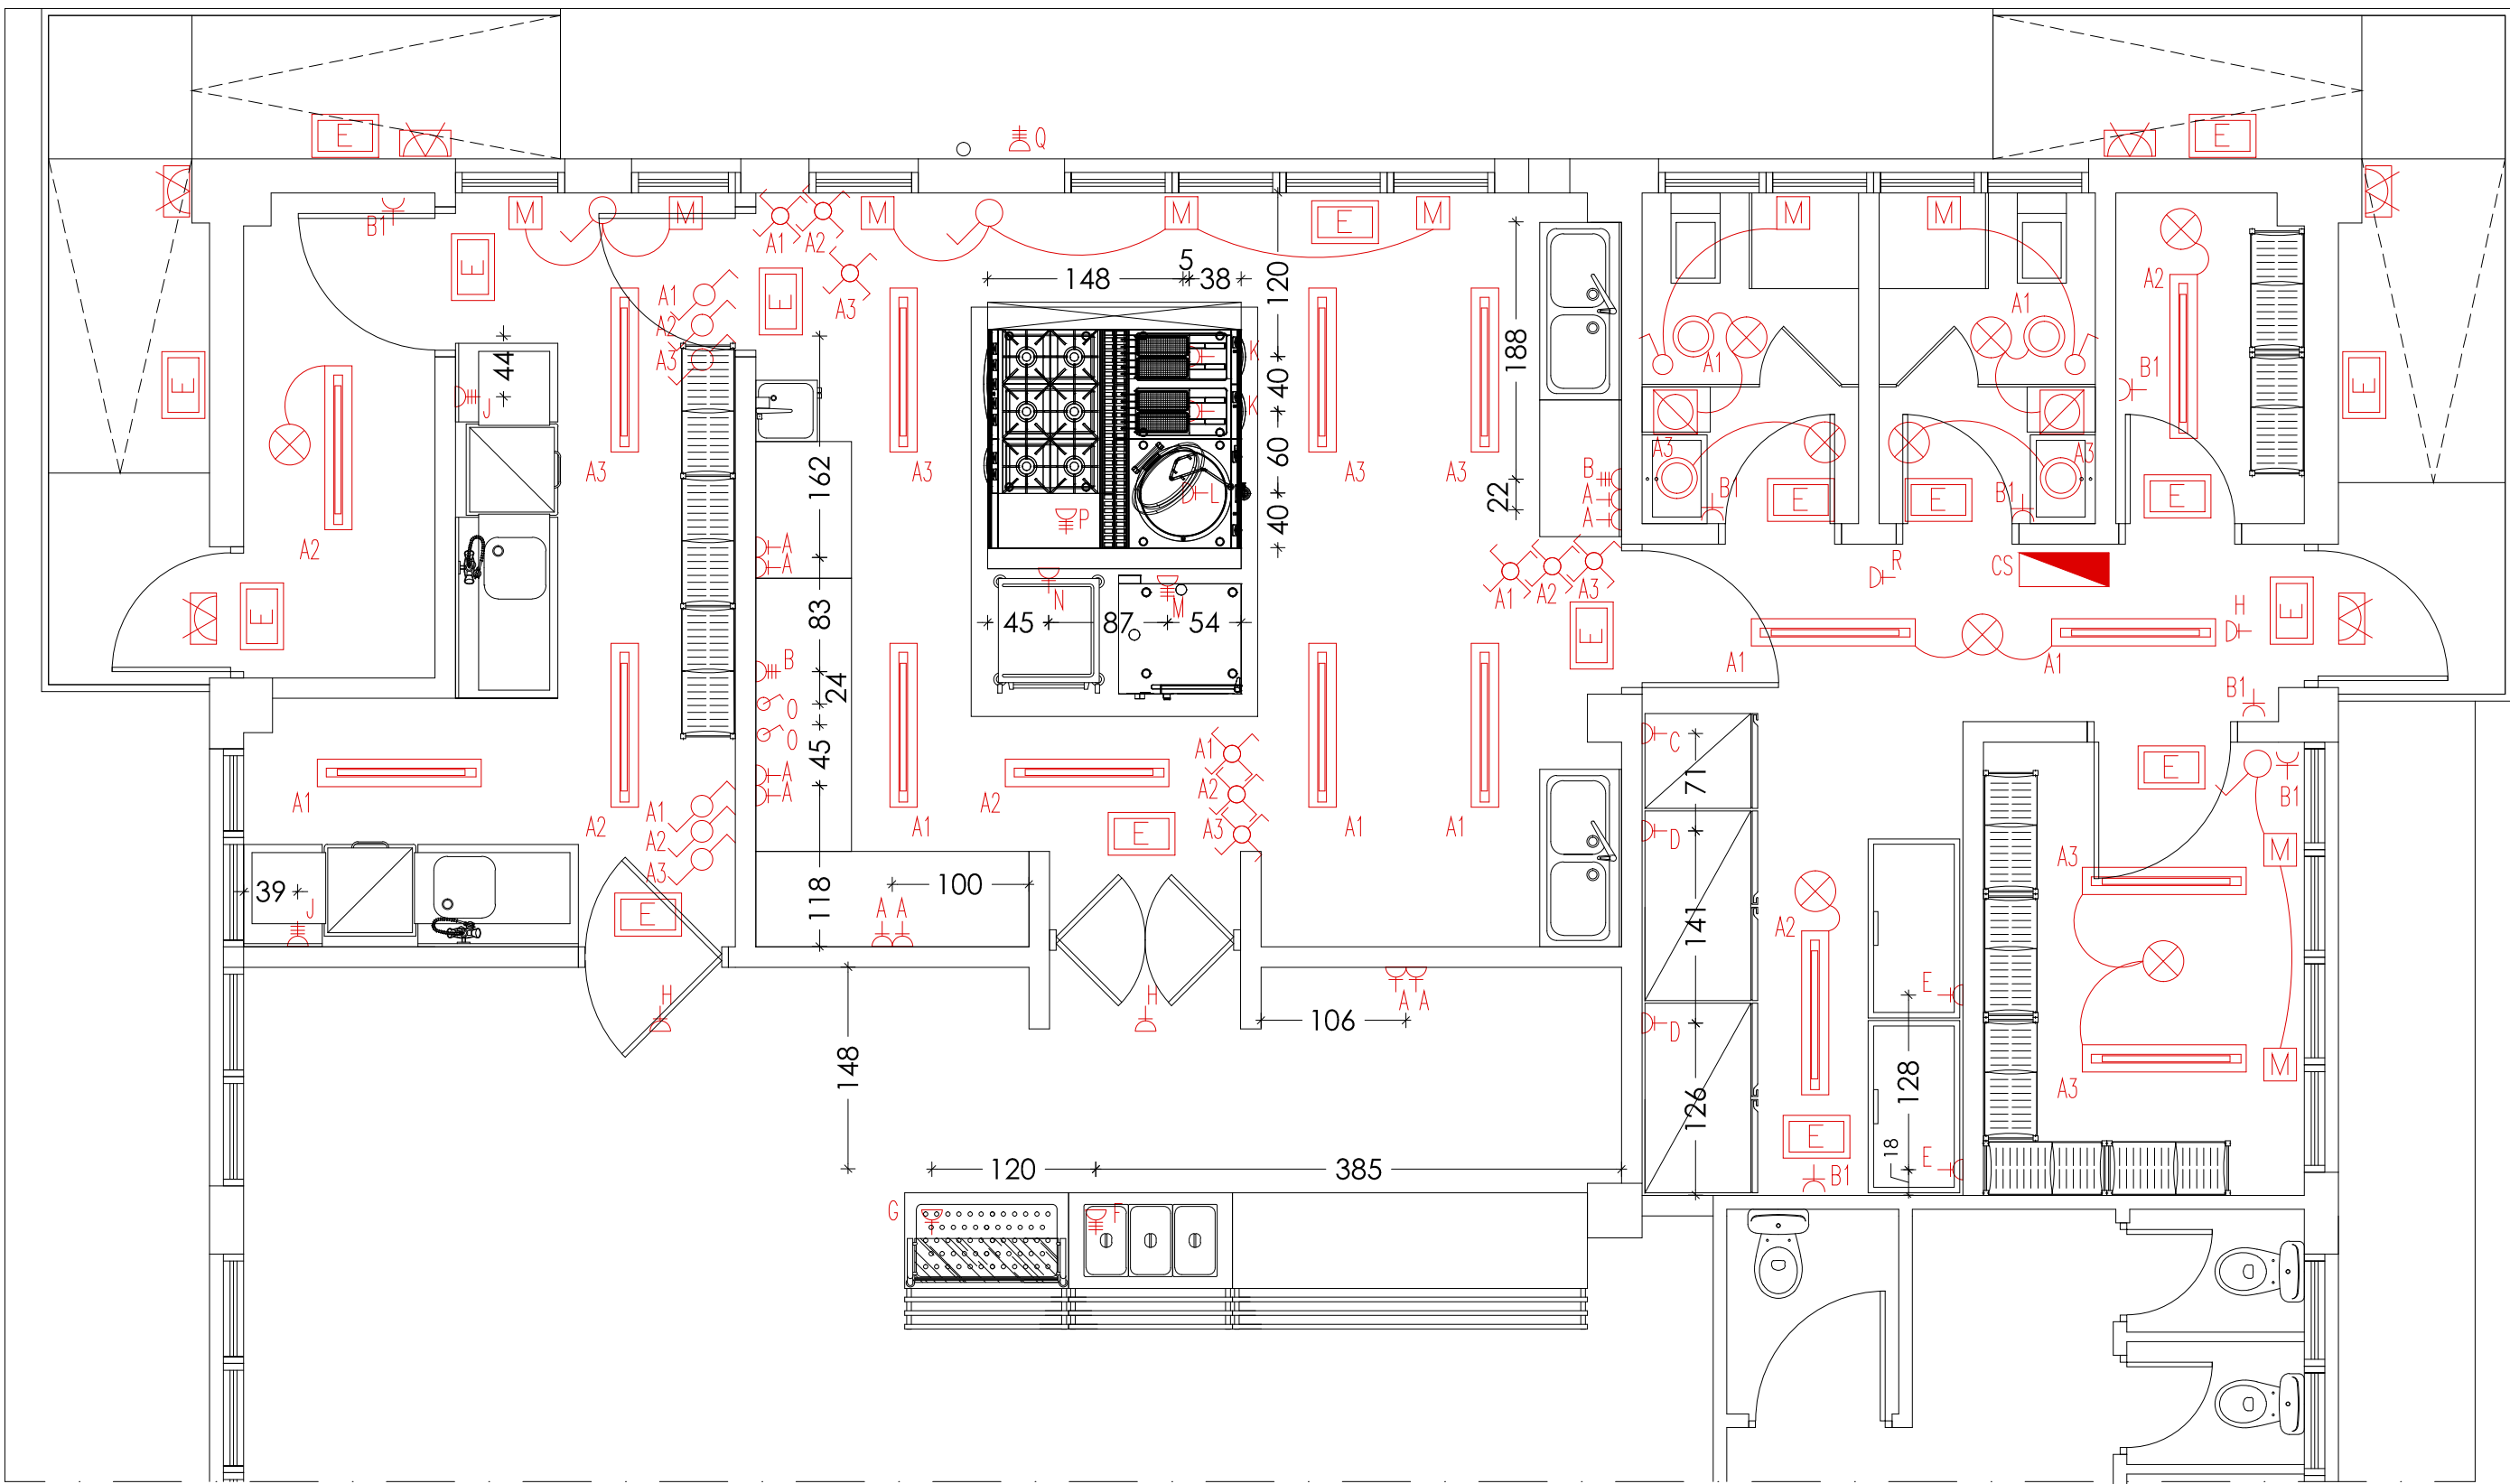


LEYENDA DE ELECTRICIDAD

- CUADRO SECUNDARIO DE COCINA
- LUMINARIA ESTANCA LINEAL LED
- INTERRUPTOR CONTROL PRESENCIA TEMPORIZADO
- INTERRUPTOR SENCILLO
- INTERRUPTOR CONMUTADO
- INTERRUPTOR CRUZAMIENTO
- APARATO AUTONOMO ALUMBRADO EMERGENCIA Y SEÑALIZACION ESTANCO
- DOWNLIGHT LED
- APLIQUE DE PARED EXTERIOR
- BASE ENCHUFE DE 16 A.
- EXTRACTOR DE TECHO ASEO
- PUNTO DE MOTORIZACIÓN DE VENTANA

TOMAS Y POTENCIA DE APARATOS

- A.- BASE DE ENCHUFE I +N 220V. POTENCIA 1 Kw/ 1200 mm de ALTURA (auxiliar). 10/ud.
- B.- BASE DE ENCHUFE Y CLAVIJA III +N +T 380V. POTENCIA 1,5 Kw/ 1200 mm de ALTURA (auxiliar). 2/ud.
- C.- BASE DE ENCHUFE I +N 220V. POTENCIA 0,21 Kw/ 2100 mm de ALTURA (frigorífico de 1 puerta_NO INCLUIDO EN PROYECTO).
- D.- BASE DE ENCHUFE I +N 220V. POTENCIA 0,90 Kw/ 2100 mm de ALTURA (frigorífico de 2 puertas_NO INCLUIDO EN PROYECTO). 2/ud.
- E.- BASE DE ENCHUFE I +N 220V. POTENCIA 0,25 Kw/ 1050 mm de ALTURA (arcon de congelados_NO INCLUIDO EN PROYECTO). 2/ud.
- F.- ACOMETIDA ELECTRICA III +N +T 380V. POTENCIA 4,50 Kw/ en SUELO. MANGUERA DE 2 m. (baño maría_NO INCLUIDO EN PROYECTO).
- G.- ACOMETIDA ELECTRICA I +N 220V. 1,00 kw/ en SUELO. MANGUERA DE 2 m (cuba fría_NO INCLUIDO EN PROYECTO).
- H.- BASE DE ENCHUFE I +N 220V. POTENCIA 0,5 KW/ EN TECHO. MANGERA DE 2 m. (exterminador_NO INCLUIDO EN PROYECTO). 3/ud.
- J.- BASE DE ENCHUFE Y CLAVIJA III +N +T 380V. POTENCIA 17,70 Kw/ 600 mm de ALTURA (lavavajillas_NO INCLUIDO EN PROYECTO). 2/ud.
- K.- ACOMETIDA ELECTRICA I +N 220V. 0,10 kw/ en SUELO. MANGUERA DE 2 m (freidora_NO INCLUIDO EN PROYECTO). 2/ud.
- L.- ACOMETIDA ELECTRICA I +N 220V. 0,10 kw/ en SUELO. MANGUERA DE 2 m (marmita_NO INCLUIDO EN PROYECTO).
- M.- BASE DE ENCHUFE Y CLAVIJA III +N +T 380V. POTENCIA 19,20 Kw/ 700 mm de ALTURA. MANGUERA DE 2 m. (horno_NO INCLUIDO EN PROYECTO).
- N.- BASE DE ENCHUFE I +N 220V. POTENCIA 3,00 Kw/ 1200 mm de ALTURA (carro caliente_NO INCLUIDO EN PROYECTO).
- O.- INTERRUPTOR MARCHA PARO PARA MOTOR DE EXTRACCION E IMPULSIÓN 2 HILOS DE MANIOBRA (CONTACTOR GUARDAMOTOR EN CUADRO). 1200 mm DE ALTURA. 2/ud.
- P.- UBICACION DEL MOTOR DE EXTRACCION DE HUMOS DE LA CAMPANA CENTRAL EN CHIMENEA DE CUBIERTA, ACOMETIDA ELECTRICA III +N +T 380V. POTENCIA 2,50 Kw/. MANGUERA DE 5 m. (extractor campana_NO INCLUIDO EN PROYECTO).
- Q.- ACOMETIDA ELECTRICA III +N +T 380V. POTENCIA 1,50 Kw/ en TECHO. MANGUERA DE 2 m. (VENTILADOR IMPULSION AIRE_SI INCLUIDO EN PROYECTO).
- R.- ACOMETIDA ELECTRICA I +N +T 220V. POTENCIA 0,20 Kw/ en TECHO. MANGUERA DE 2 m. (EXTRACTOR_SI INCLUIDO EN PROYECTO).

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

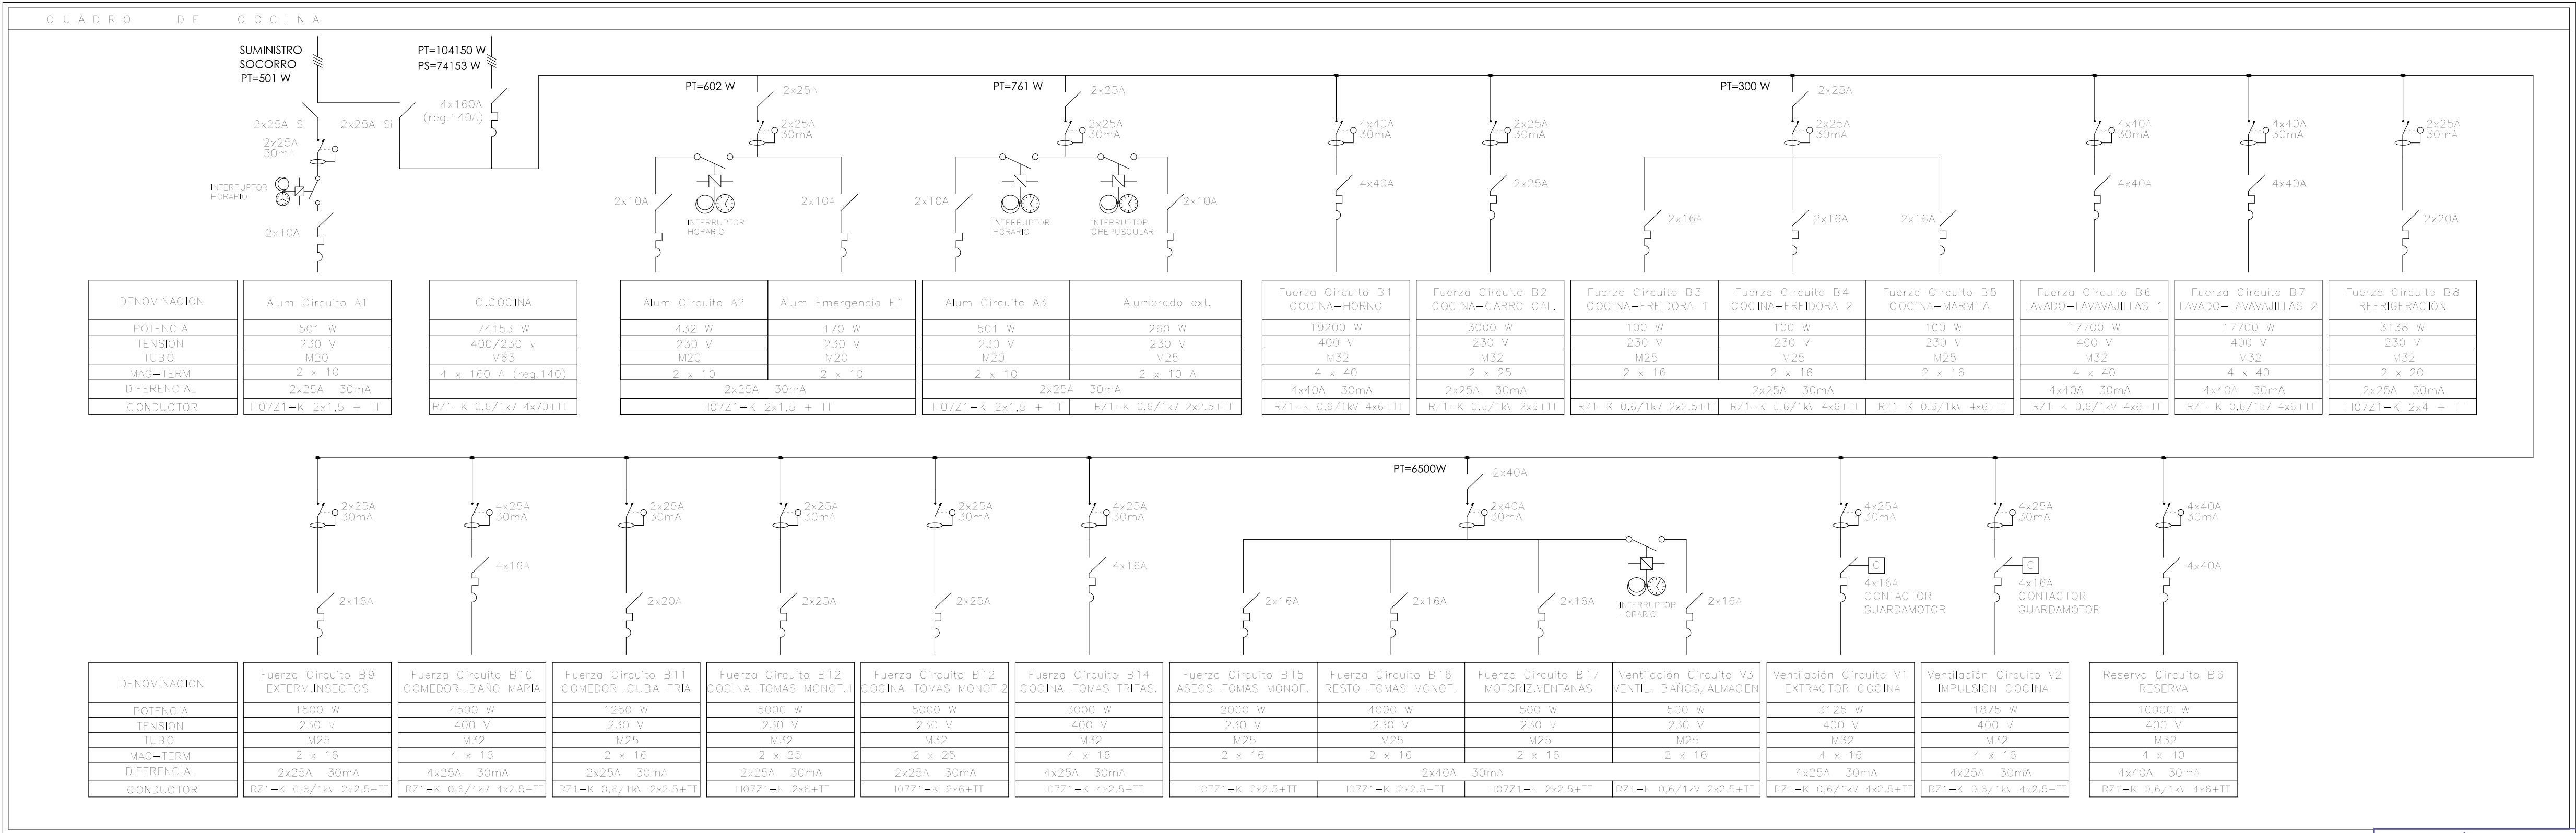

ESQUEMA UNIFILAR CUADRO SECUNDARIO

Dirección General de Infraestructuras y Servicios VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"

SITUACION Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO INSTALACIONES. Reforma cocina. Electricidad, Iluminación.Esquema Unifilar

PROPIEDAD D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades. c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid


ARQUITECTO Doña Elena Laudelina López Otero

ESCALA DINA 1 1/50


FECHA JUNIO 2023

REVISADO



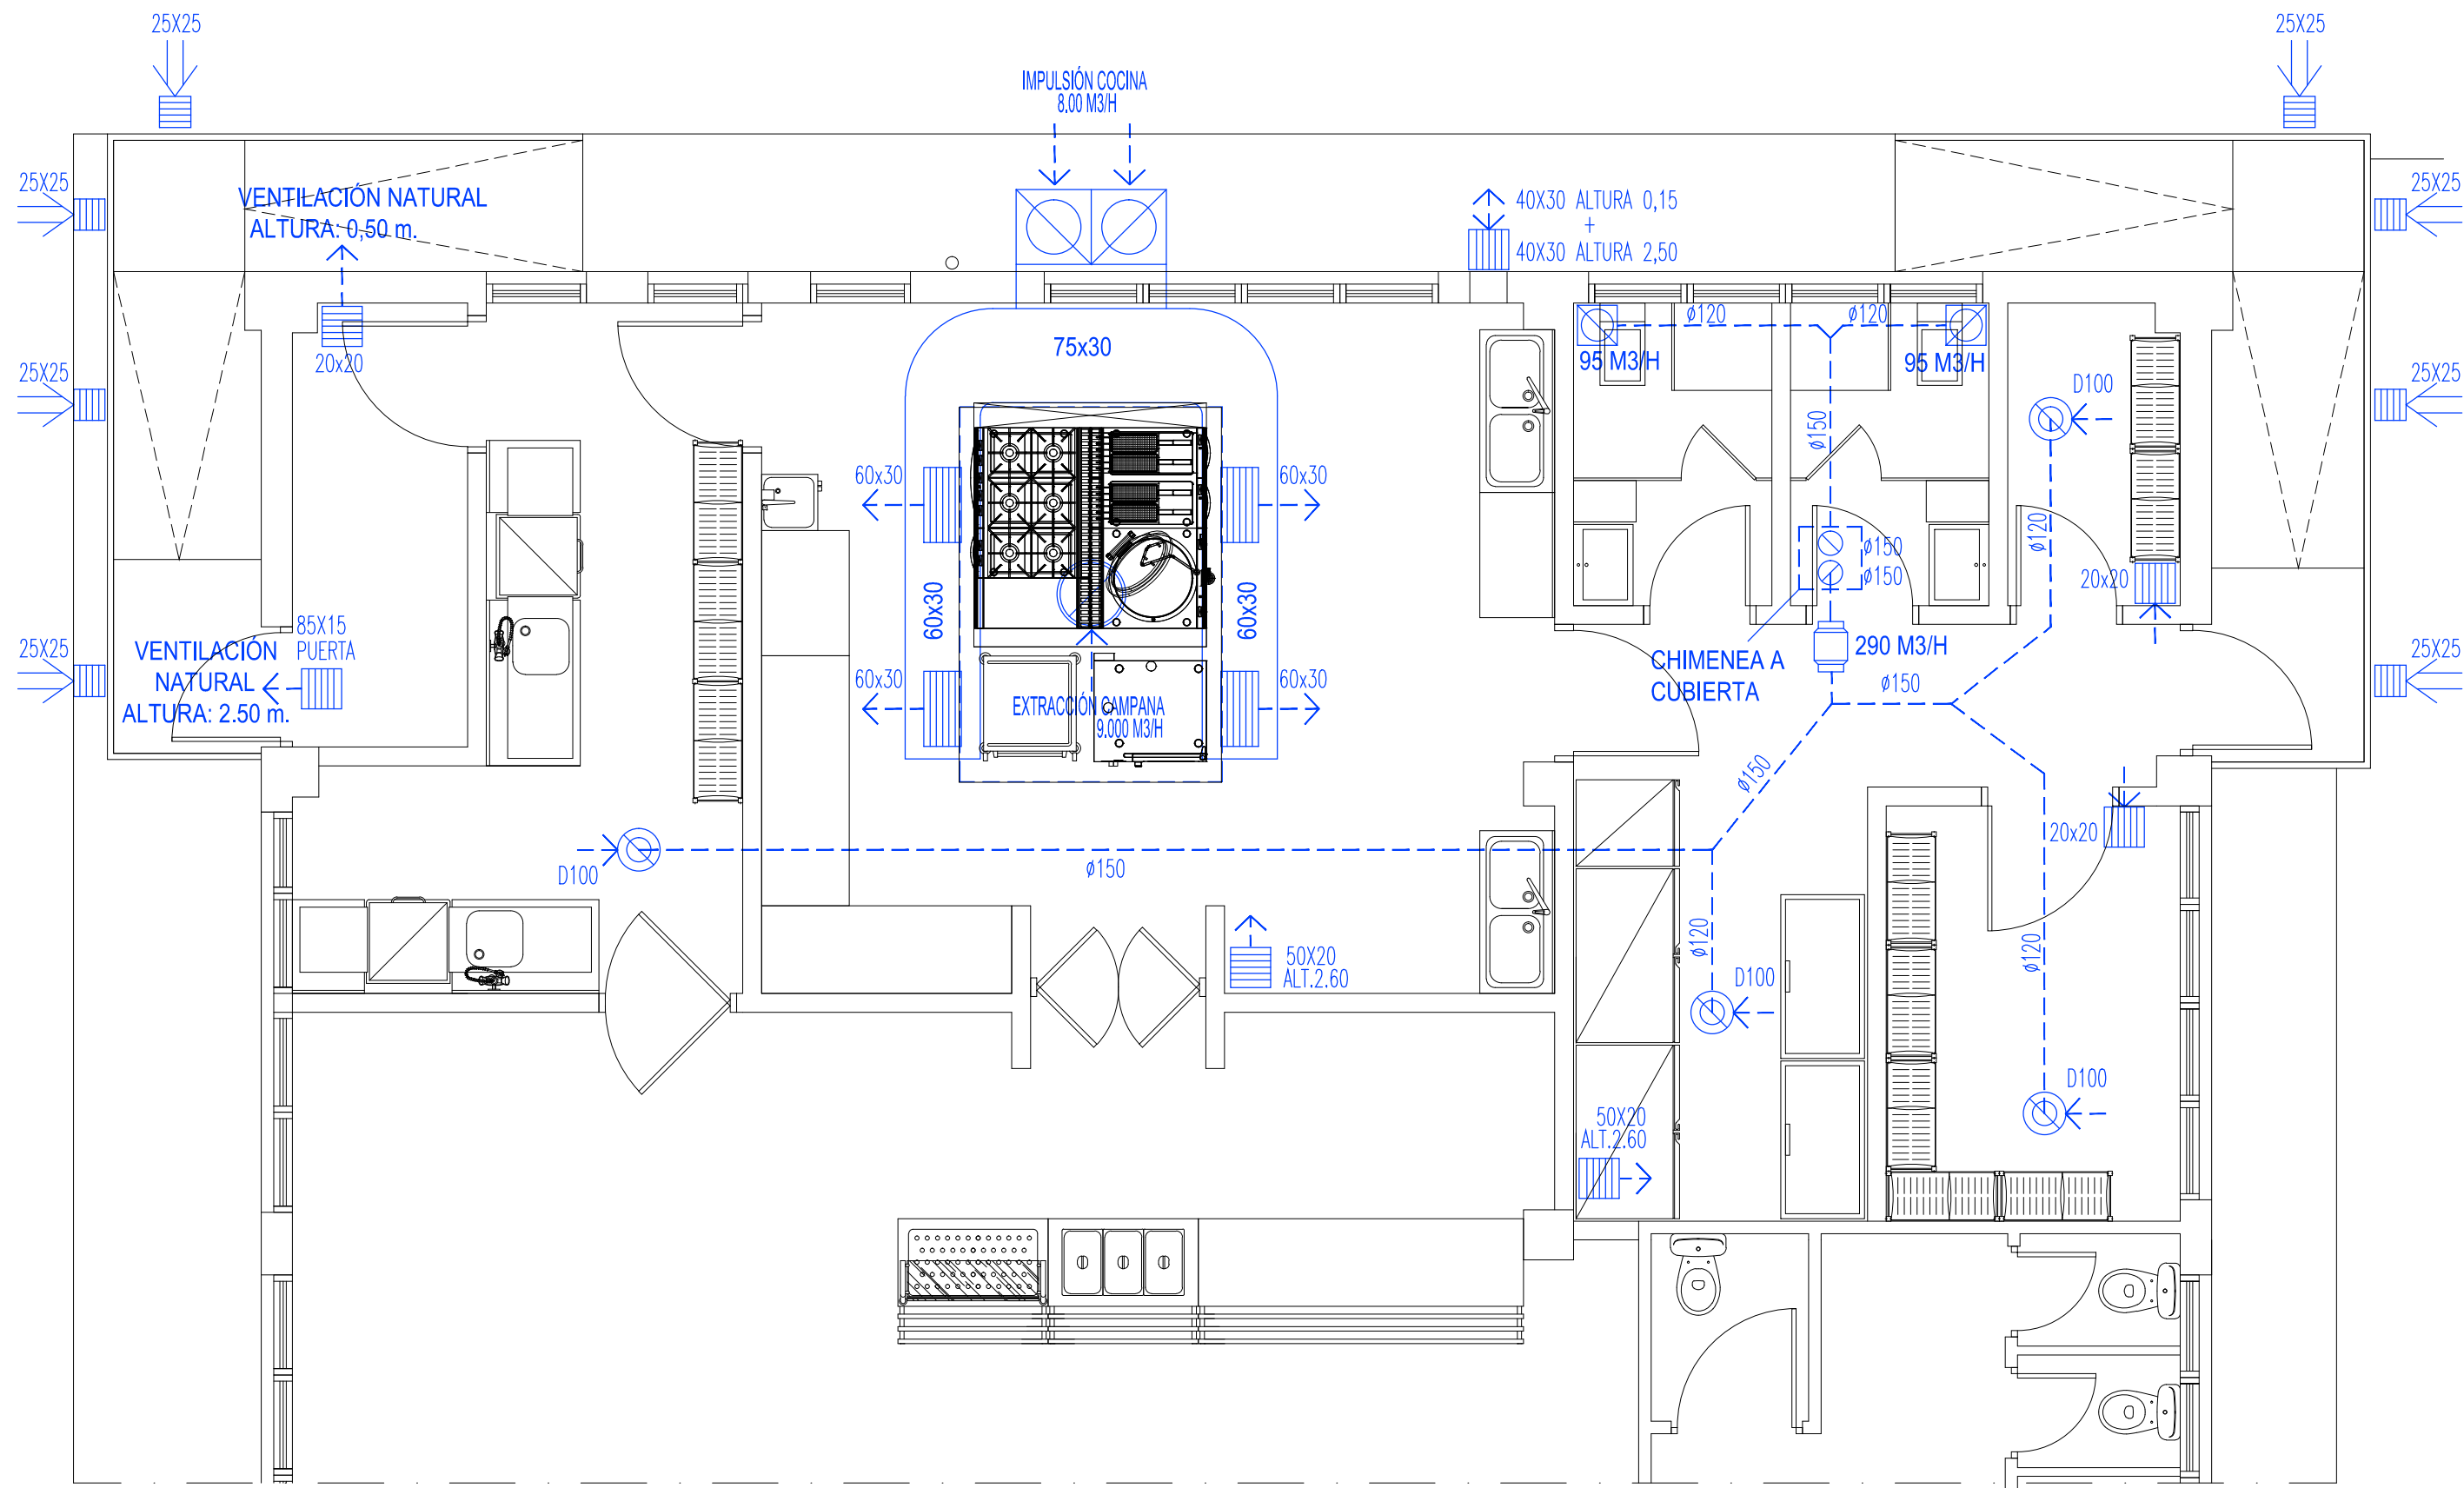

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

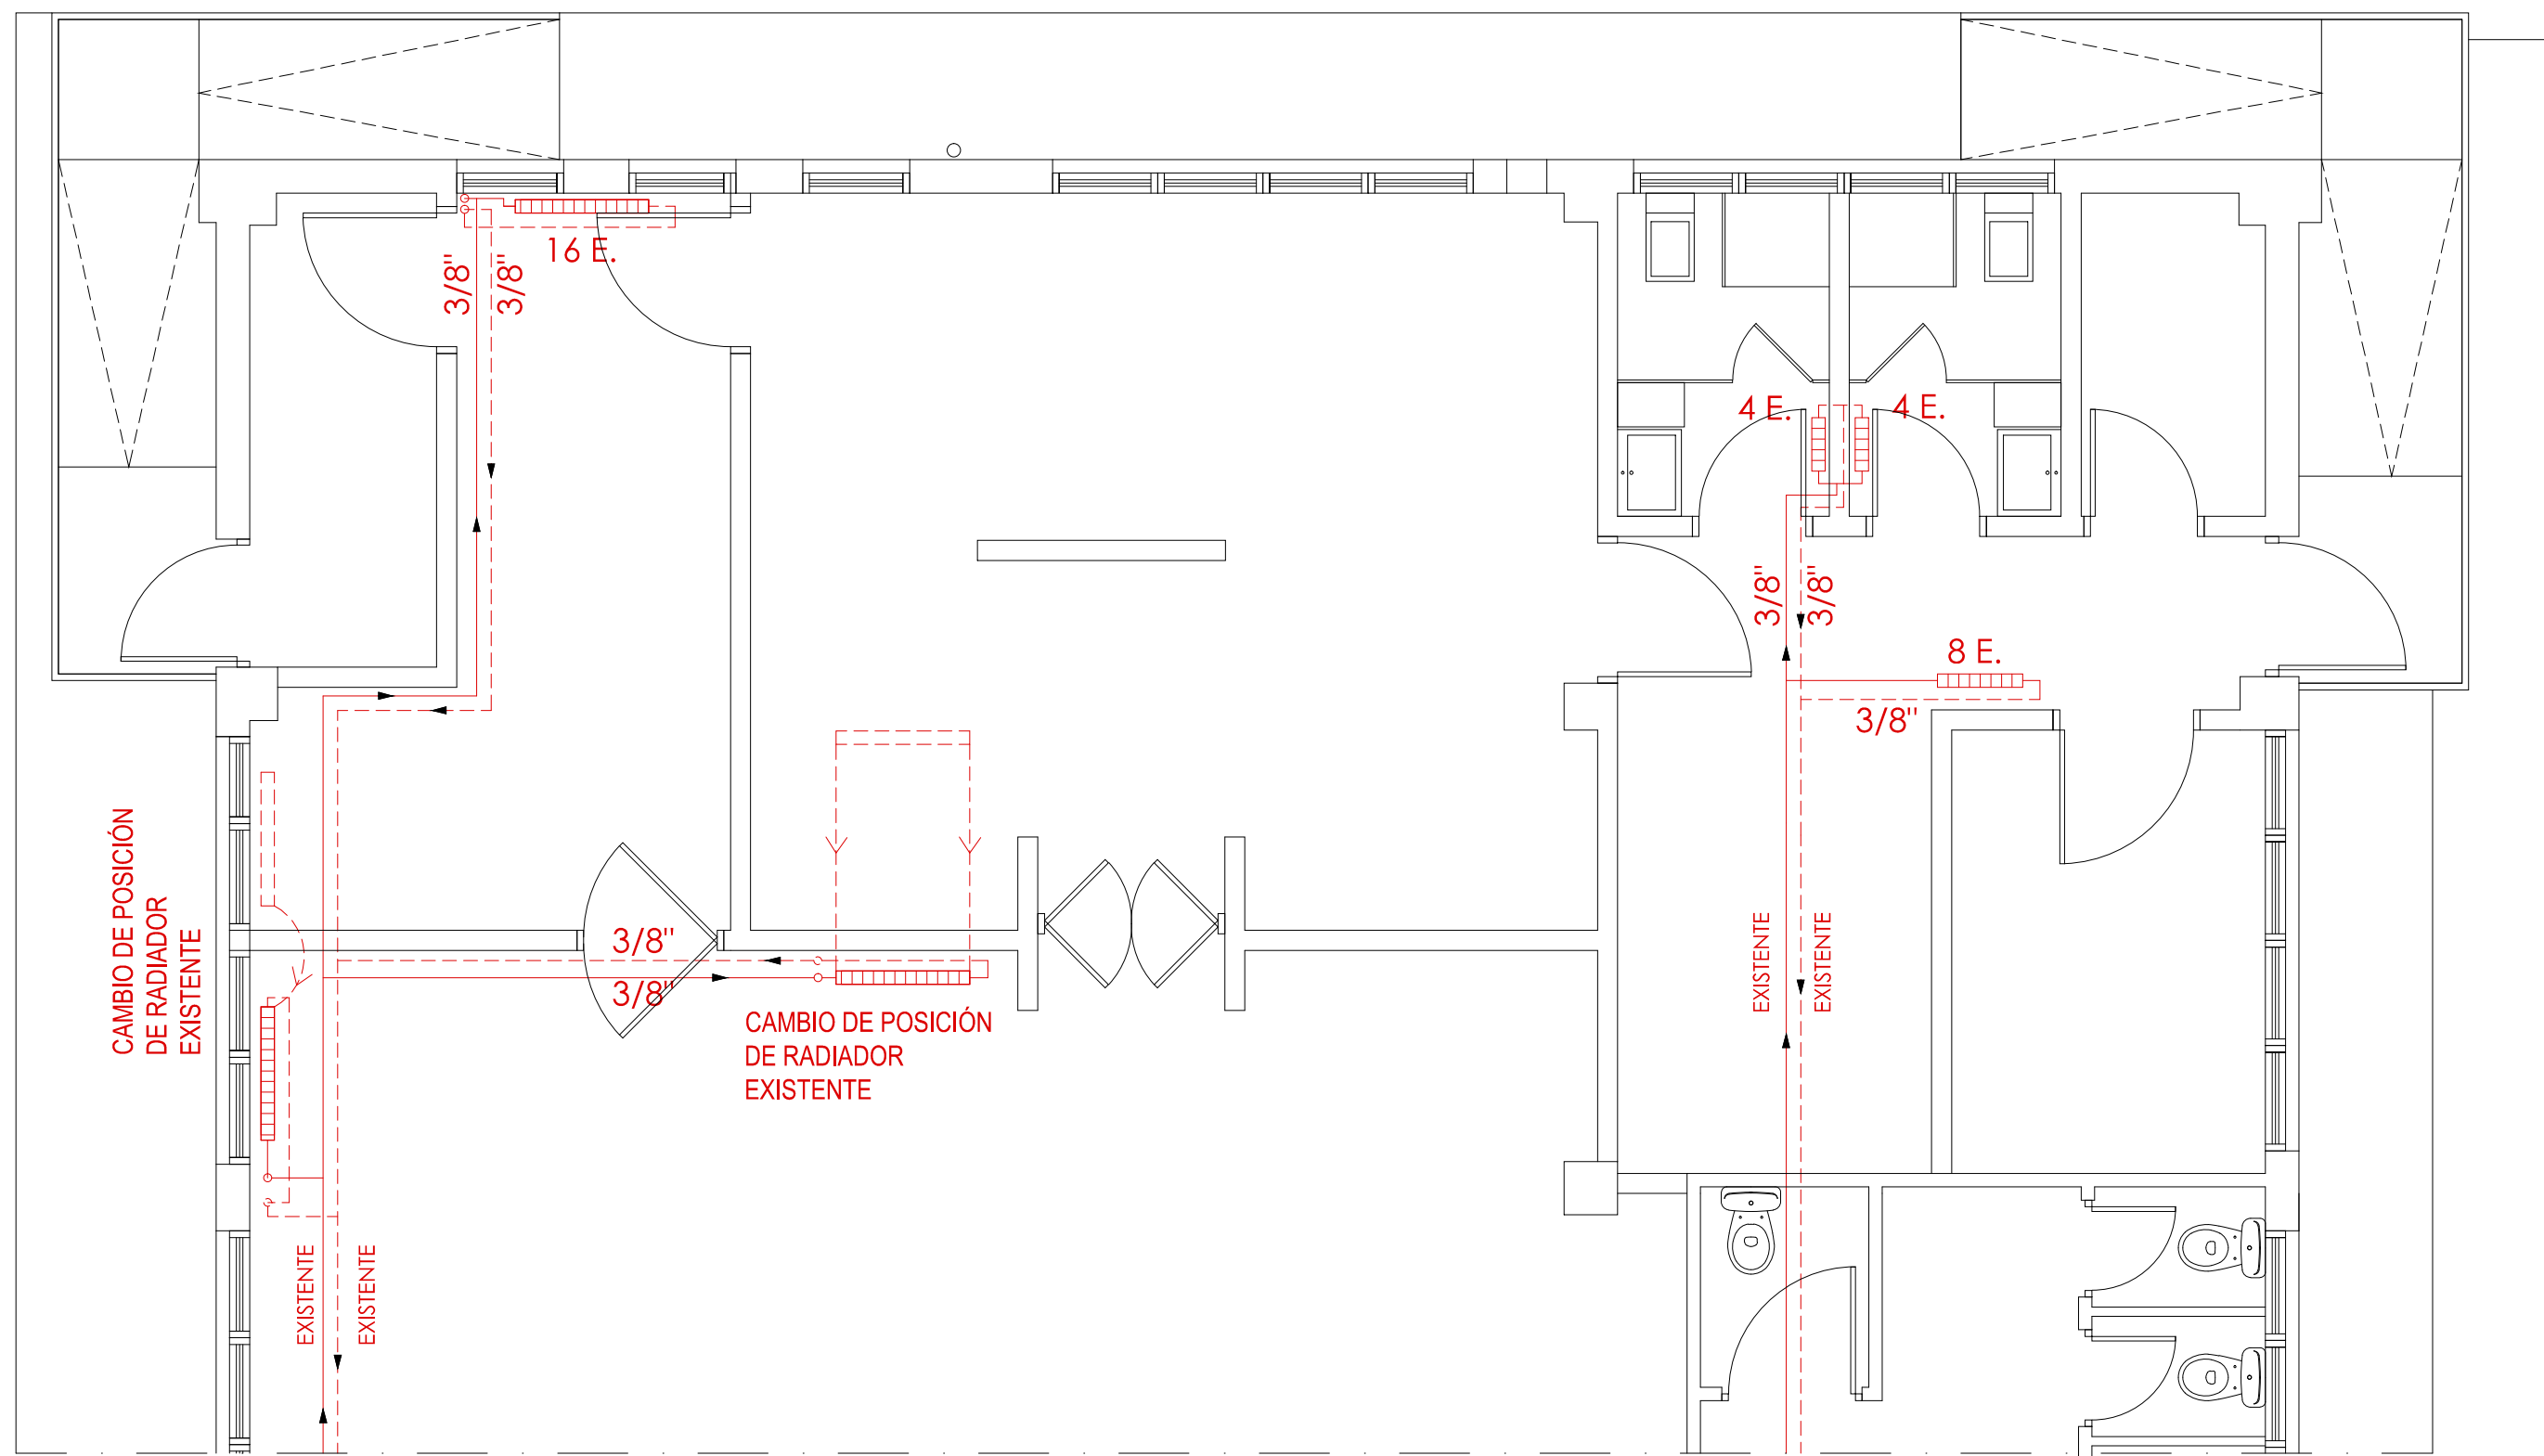


INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

LEYENDA DE VENTILACIÓN

- 95 M3/H: EXTRACTOR DE TECHO EN ASEO
- 290 M3/H: EXTRACTOR EN LÍNEA EN CONDUCTO DENTRO DE FALSO TECHO. RELOJ PROGRAMADOR EN CUADRO ELÉCTRICO
- Ø150: TUBERÍA DE EXTRACCIÓN DE LOCALES DE SERVICIO
- 8.000 M3/H: VENTILADORES DE APORTE DE AIRE A COCINA. 2x4.000 M3/H PRESIÓN SONORA MÁXIMA 45 dBA. FILTRADO F5+F7.

- 8.000 M3/H: PREVISIÓN PARA SALIDA DE CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE CAMPANA (NO INCLUIDO EN PROYECTO)
- 60x30: CONDUCTO DE IMPULSIÓN DE AIRE DE RENOVACIÓN.
- 60x30: REJILLA DE IMPULSIÓN DE AIRE DE RENOVACIÓN.
- 20x20: DOBLE REJILLA DE VENTILACIÓN A TRAVÉS DE TABIQUE O CERRAMIENTO
- AxB: VENTILACIÓN DE CÁMARA BAJO RAMPA CON REJILLA DE LAMAS DE ACERO DE DIMENSIONES AxB ACABADO ESMALTE COLOR Y TEXTURA A DECIDIR POR LA DF.

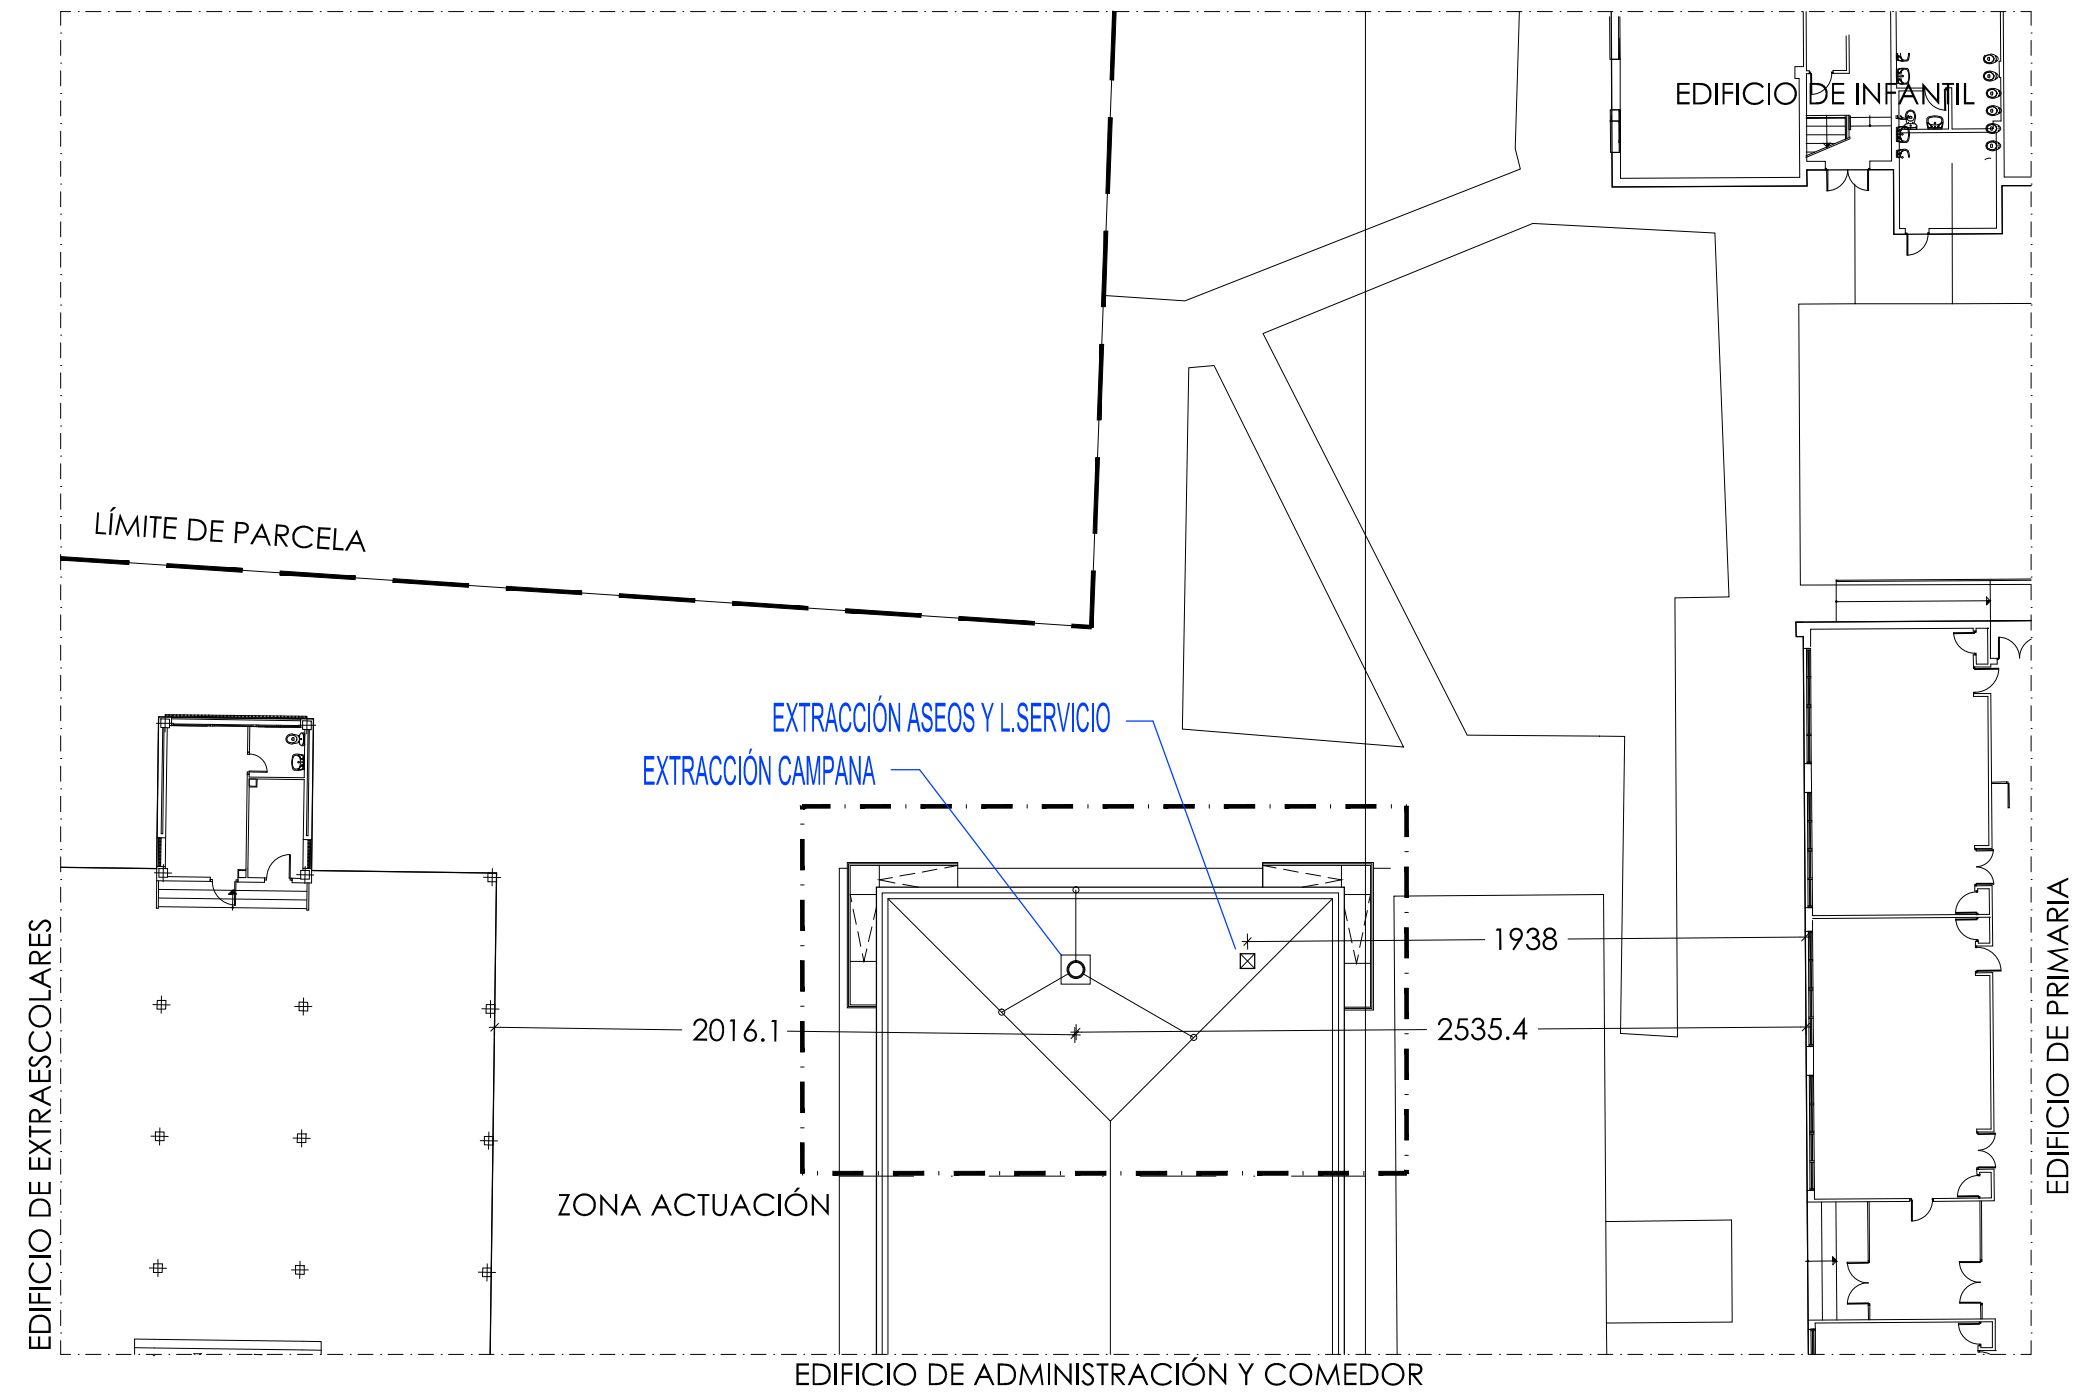

DISTANCIAS DE EXTRACCIÓN DE COCINA A EDIFICIOS PRÓXIMOS >15m.

LEYENDA DE CALEFACCIÓN

- : POSICIÓN DE RADIADOR EXISTENTE A RECUPERAR
- X / Y: RADIADOR DE ALUMINIO Nº X Y Nº DE ELEMENTOS Y
- : TUBERÍA IDA CALEFACCIÓN
- - - : TUBERÍA RETORNO CALEFACCIÓN

Dirección General de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"

SITUACION
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO
INSTALACIONES.
Reforma cocina.
Ventilación y Calefacción.

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid


ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

ESCALA

7102

DINA 1 1/50
JUNIO 2023



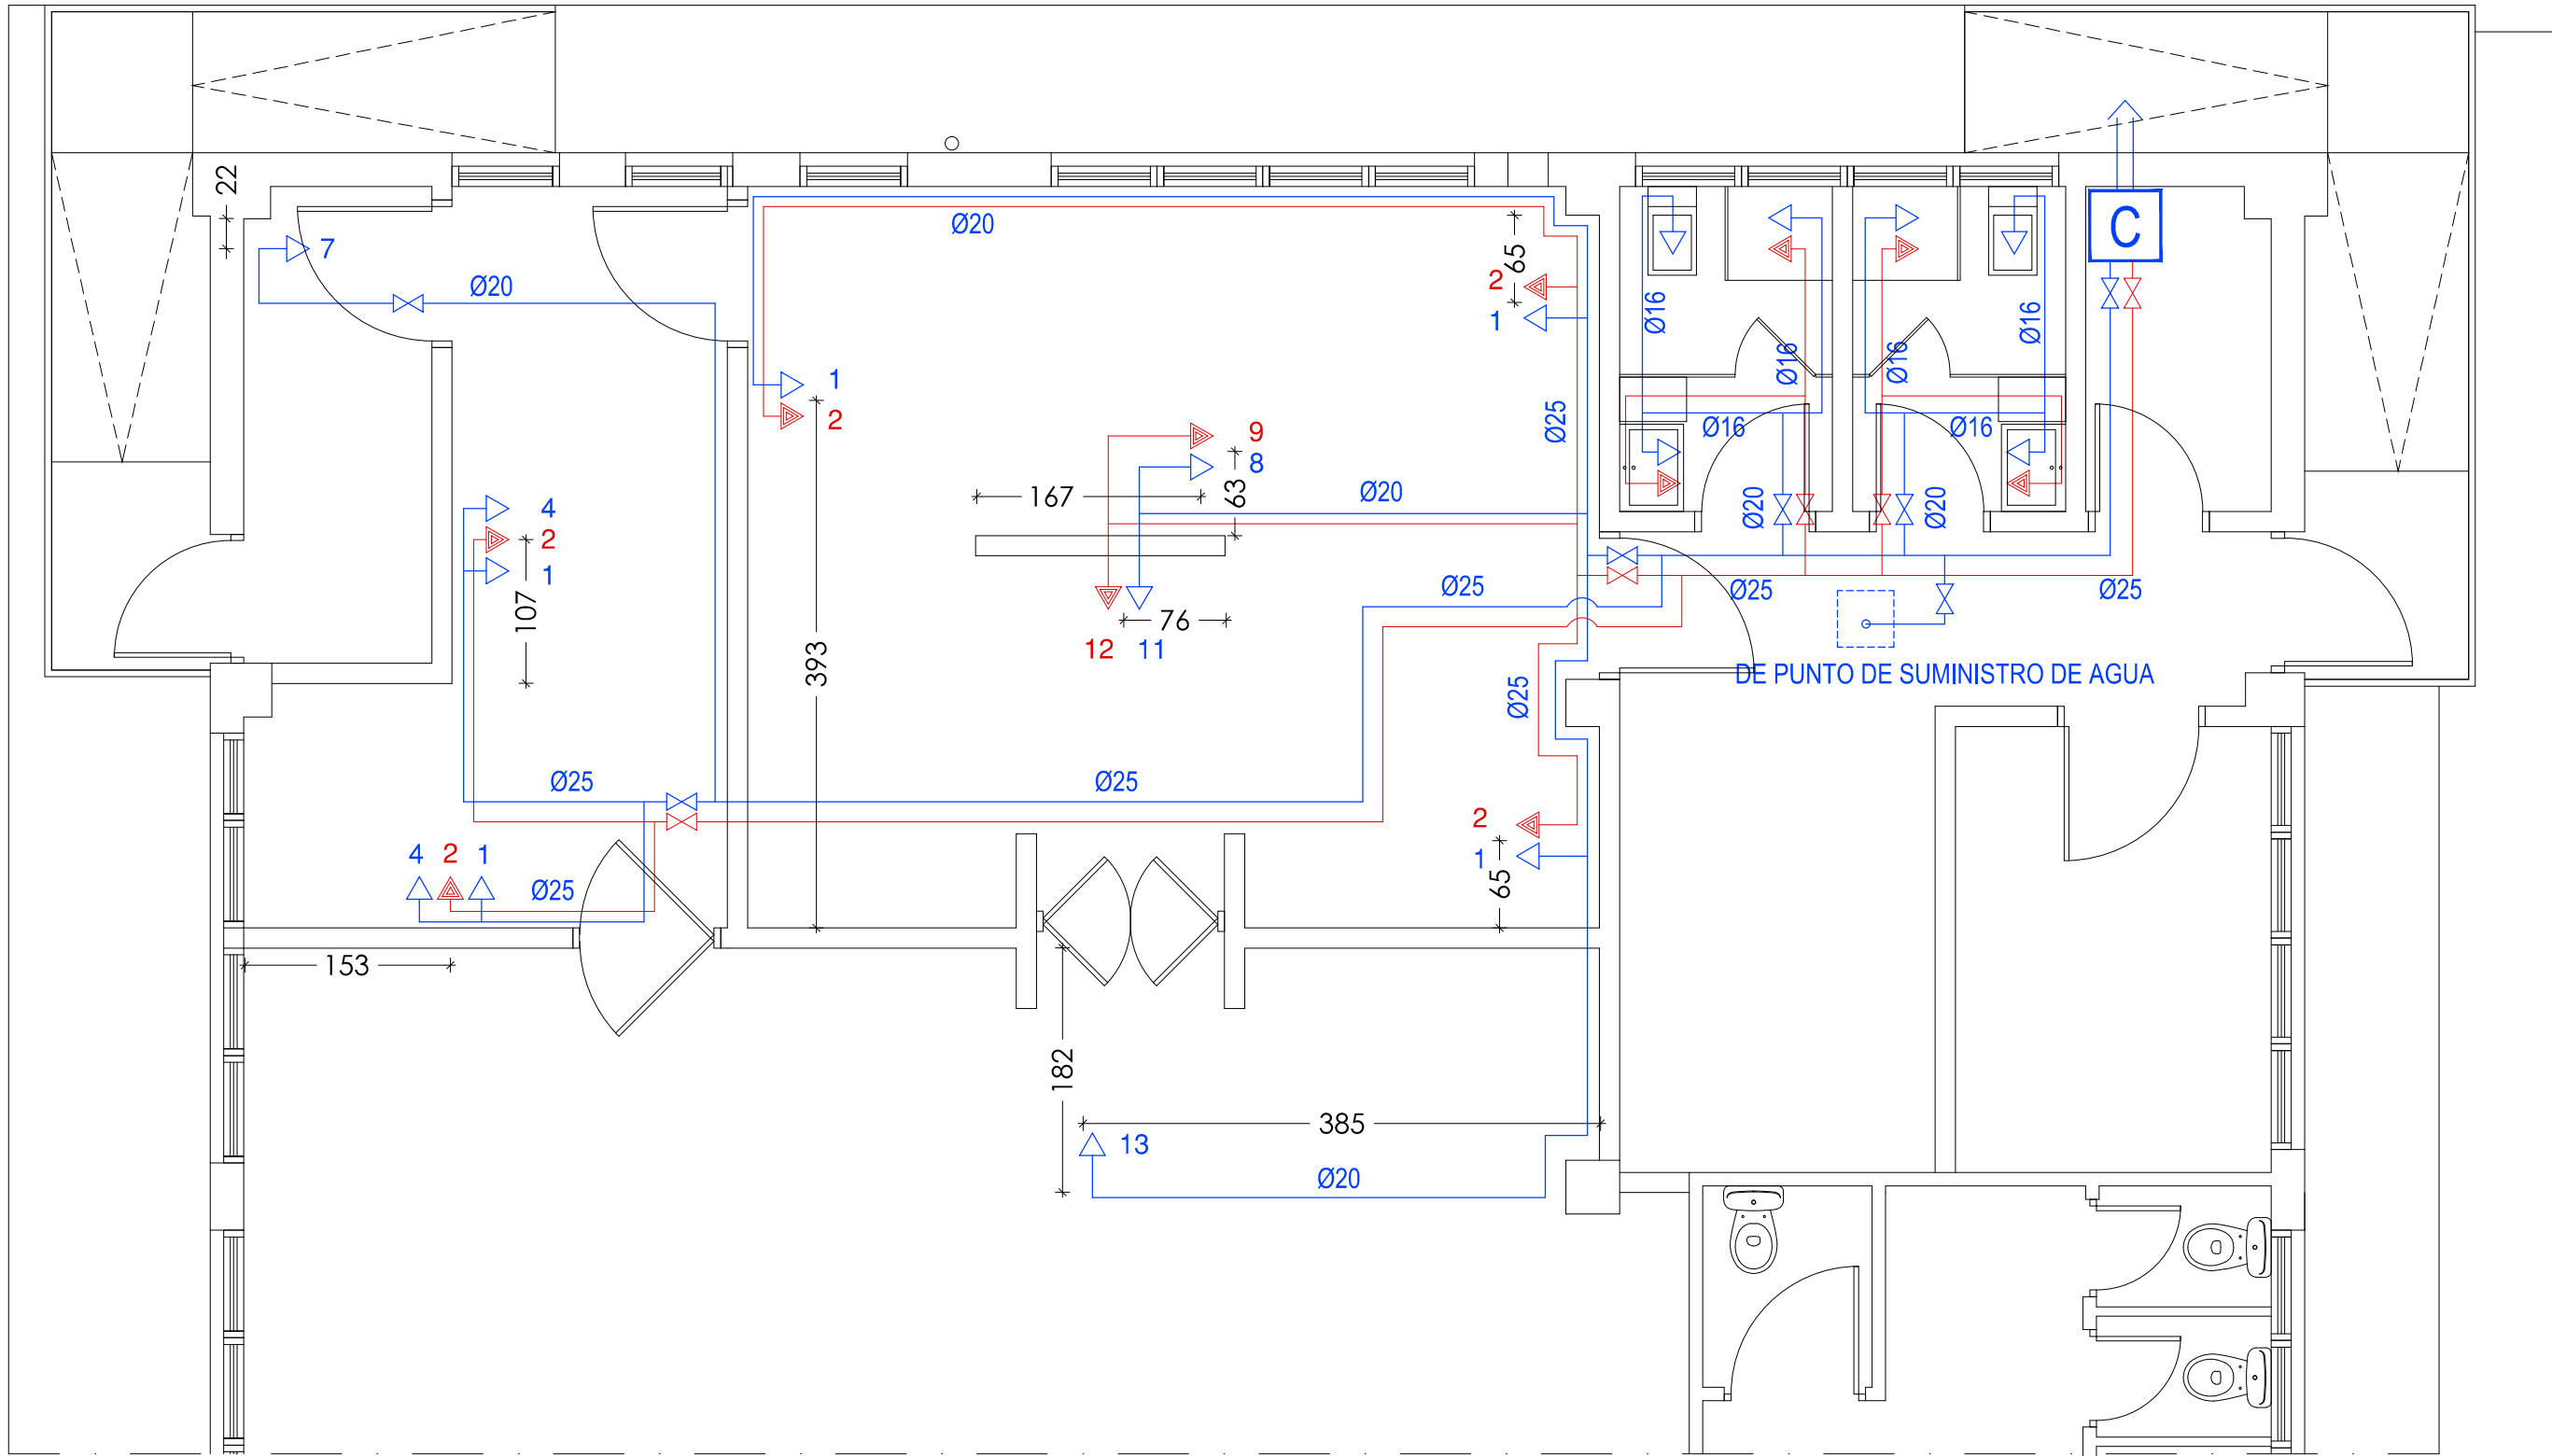

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

LEYENDA DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

- 1 TOMA DE AGUA FRIA 1/2" CON LLAVE DE CORTE 3/8"/ 400 mm DE ALTURA
- 2 TOMA DE AGUA CALIENTE 1/2" CON LLAVE DE CORTE 3/8"/ 400 mm DE ALTURA
- 3 DESAGÜE Ø50 mm. / 300 mm DE ALTURA
- 4 TOMA AGUA FRIA 1/2" CON LLAVE DE CORTE 3/4"/ 400 mm de ALTURA
- 5 DESAGÜE ø50/ en SUELO PEGADO A PARED
- 6 DESAGÜE ø110/ en SUELO
- 7 TOMA AGUA FRIA 1/2" CON LLAVE DE CORTE 1/2"/ 1000 mm de ALTURA
- 8 TOMA DE AGUA FRIA 1/2" CON LLAVE DE CORTE 1/2"/ EN SUELO
- 9 TOMA DE AGUA CALIENTE 1/2" CON LLAVE DE CORTE 1/2"/ EN SUELO
- 10 DESAGÜE ø50 mm. / 500 mm de ALTURA DE COBRE (2 primeros metros)
- 11 TOMA DE AGUA FRIA 1/2" CON LLAVE DE CORTE 3/4"/ 500 mm de ALTURA
- 12 TOMA DE AGUA CALIENTE 1/2" CON LLAVE DE CORTE 3/4"/ 500 mm de ALTURA
- 13 TOMA DE AGUA FRIA 1/2" CON LLAVE DE CORTE 3/4"/ EN SUELO
- 14 DESAGÜE ø50 mm / en SUELO DE COBRE (2 primeros metros)
- 15 DESAGÜE ø40 mm. / 500 mm de ALTURA / LAVABOS

C

CALENTADOR INSTANTÁNEO ESTANCO
GAS NATURAL

RED DE A.C.S.

RED DE AGUA FRIA

LLAVE DE PASO

VALVULA ANTIRETORNO

DESAGÜE

COLECTOR DE CU PTE. >1.5%

COLECTOR DE P.V.C. PTE. >1.5%

BOTE SIFÓNICO


SUMIDERO SIFÓNICO DE DUCHA

REJILLA DE SUELO Y CANALETA DE A/INOX. 1000x200 mm.

REJILLA DE SUELO Y CANALETA DE A/INOX. 300x300 mm.

ARQUETA DE REGISTRO

SEPARADORA DE GRASAS

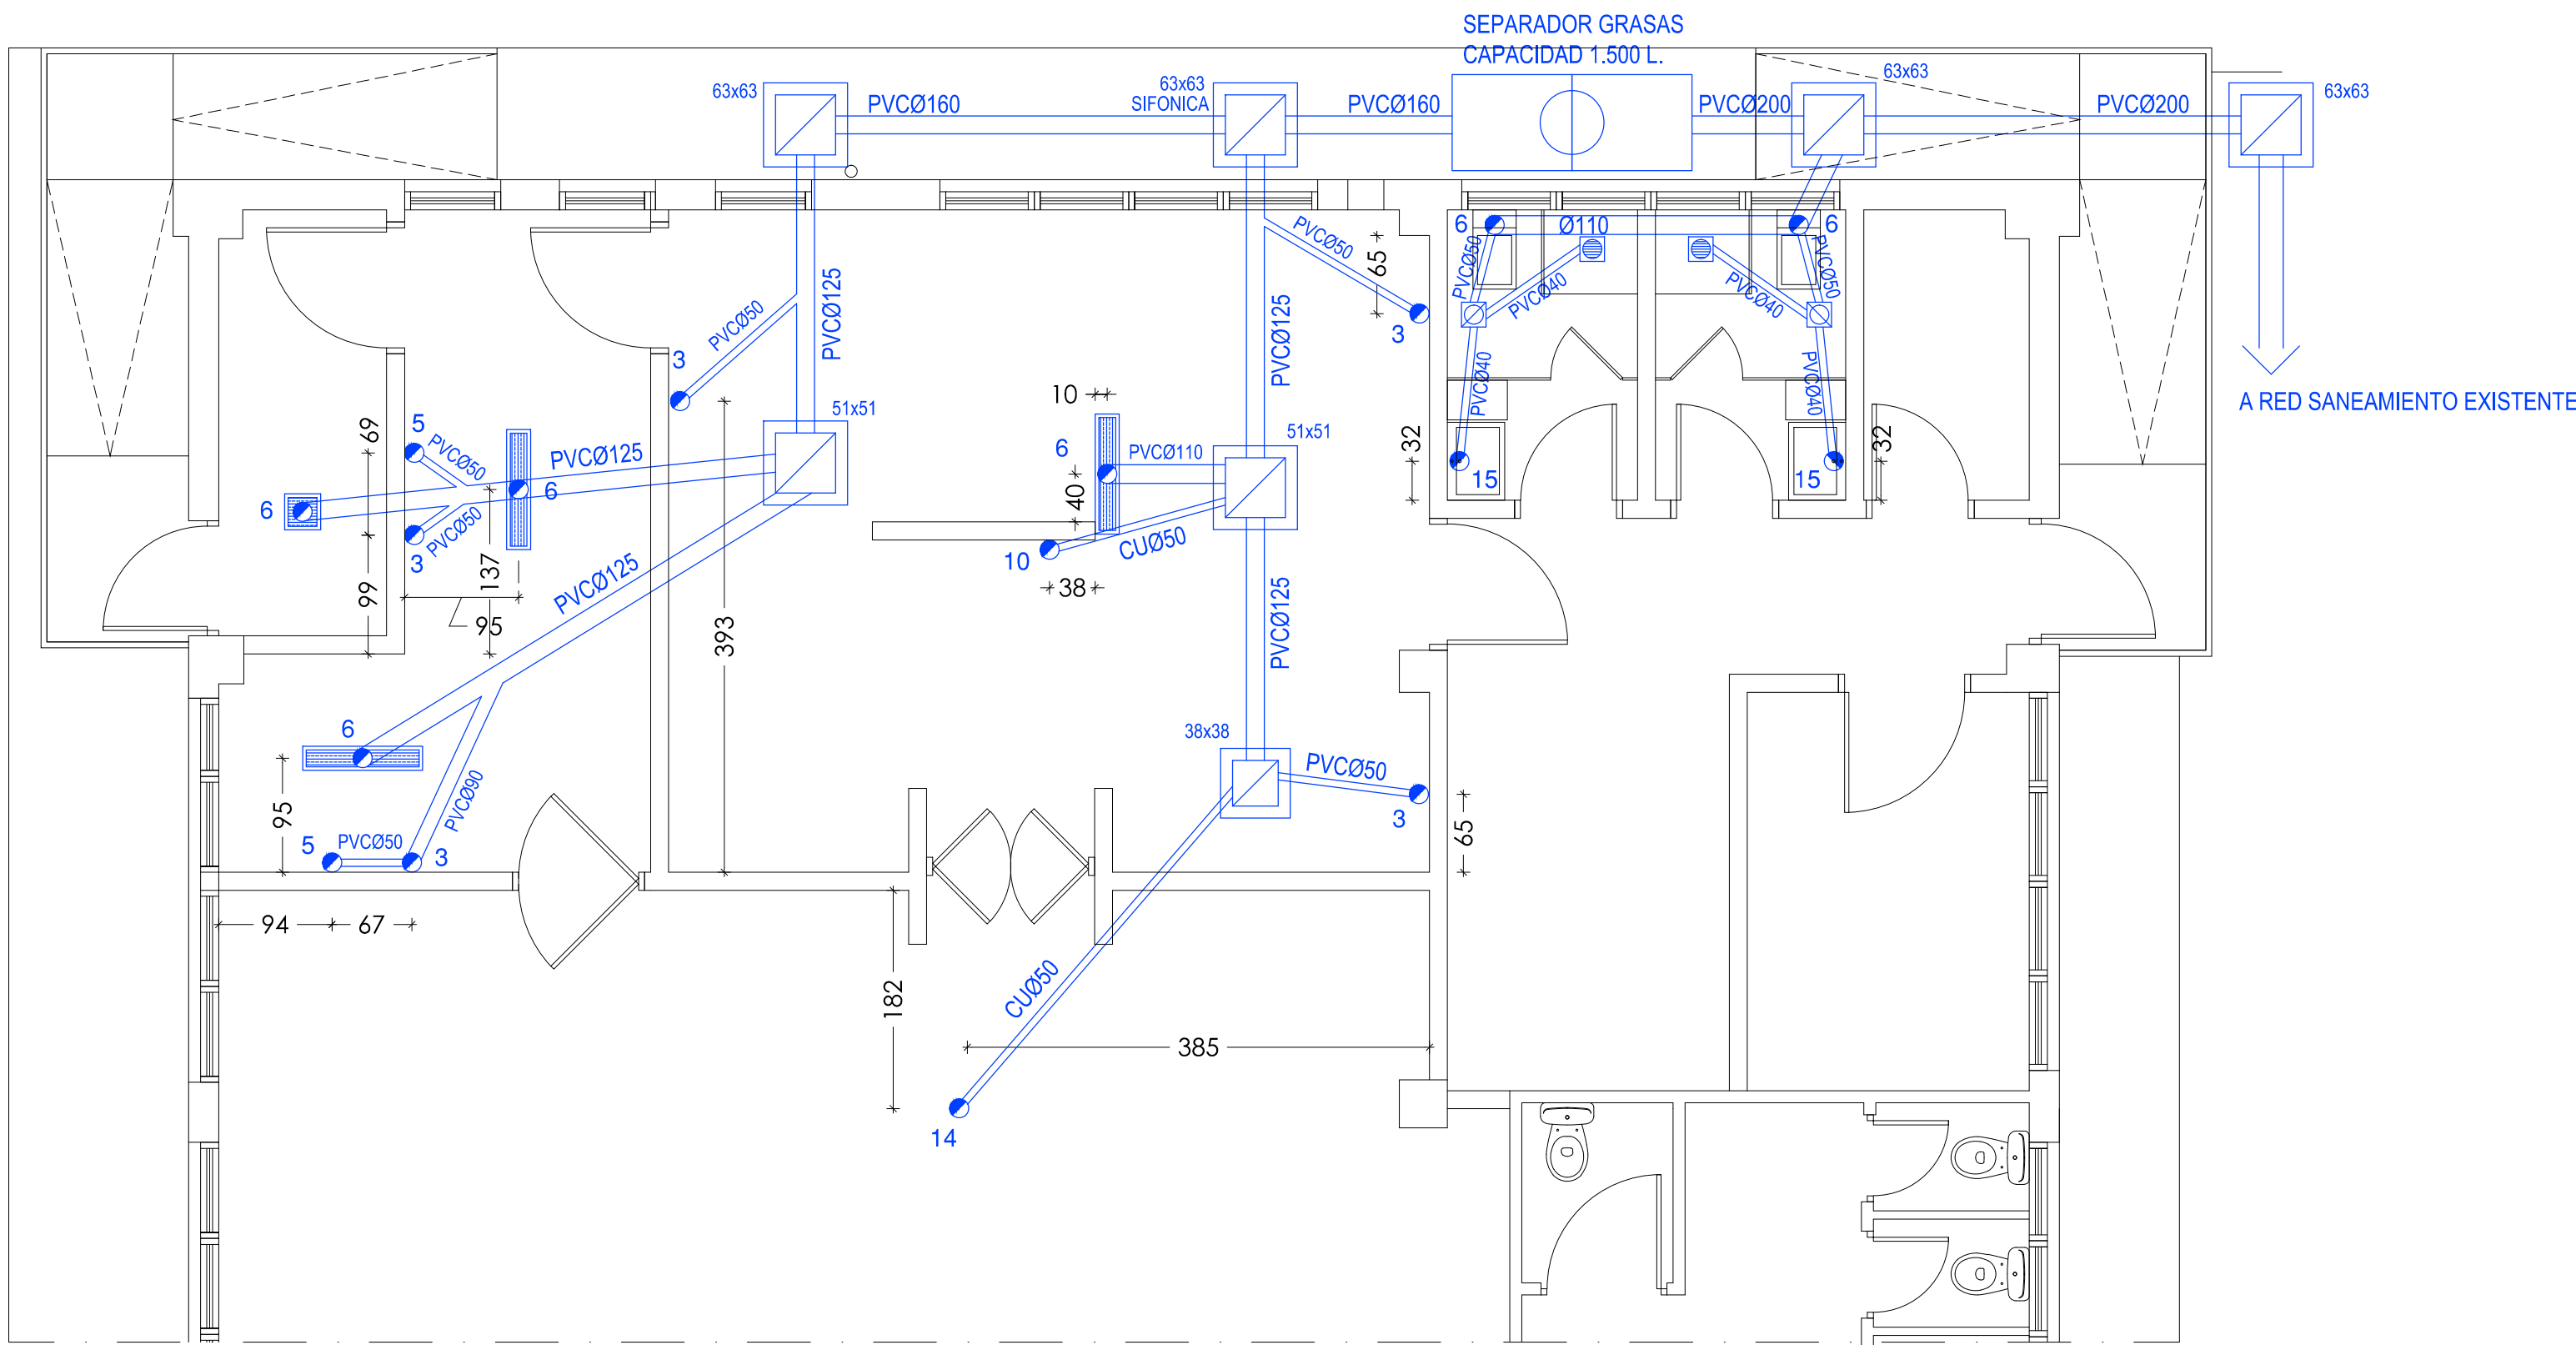

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
**REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE
ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN
INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"**

SITUACION
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO

INSTALACIONES.
Reforma cocina.
Fontanería y Saneamiento.

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

ESCALA


FECHA
REVISADO

8103


DINA 1 1/50
JUNIO 2023

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejería de Educación
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid


SUPERVISADO

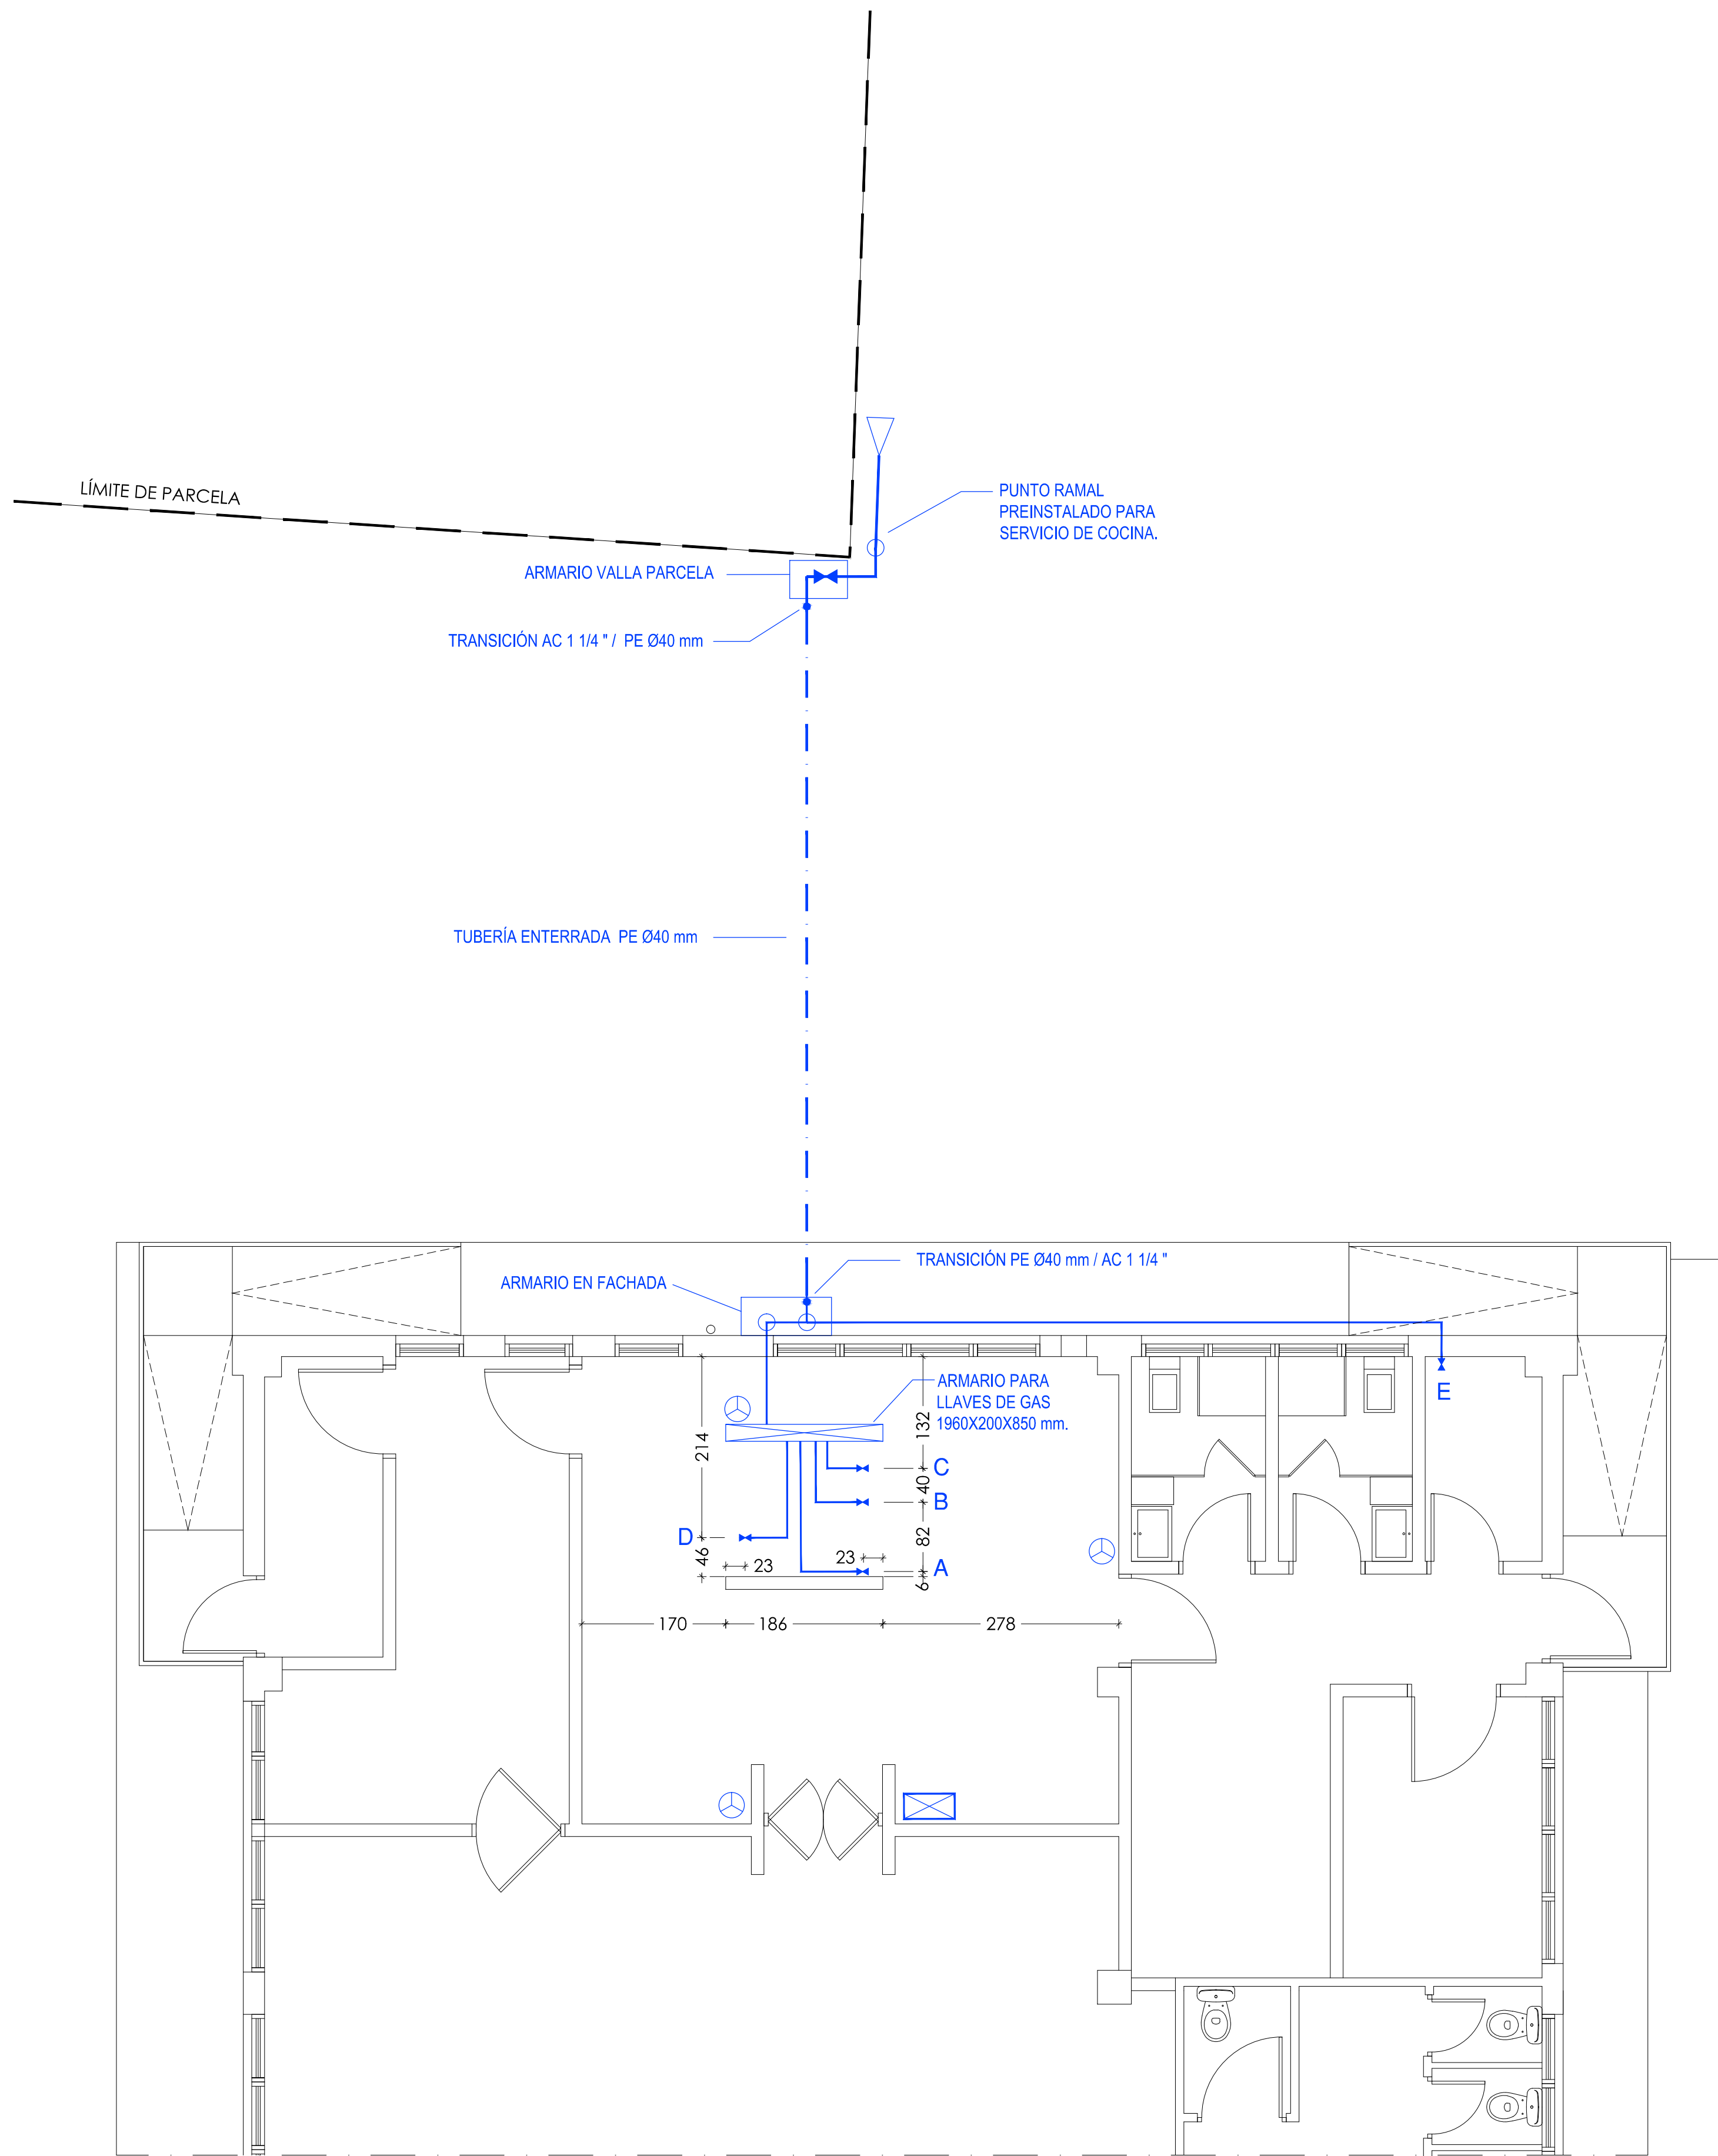

INSTALACIÓN DE GAS

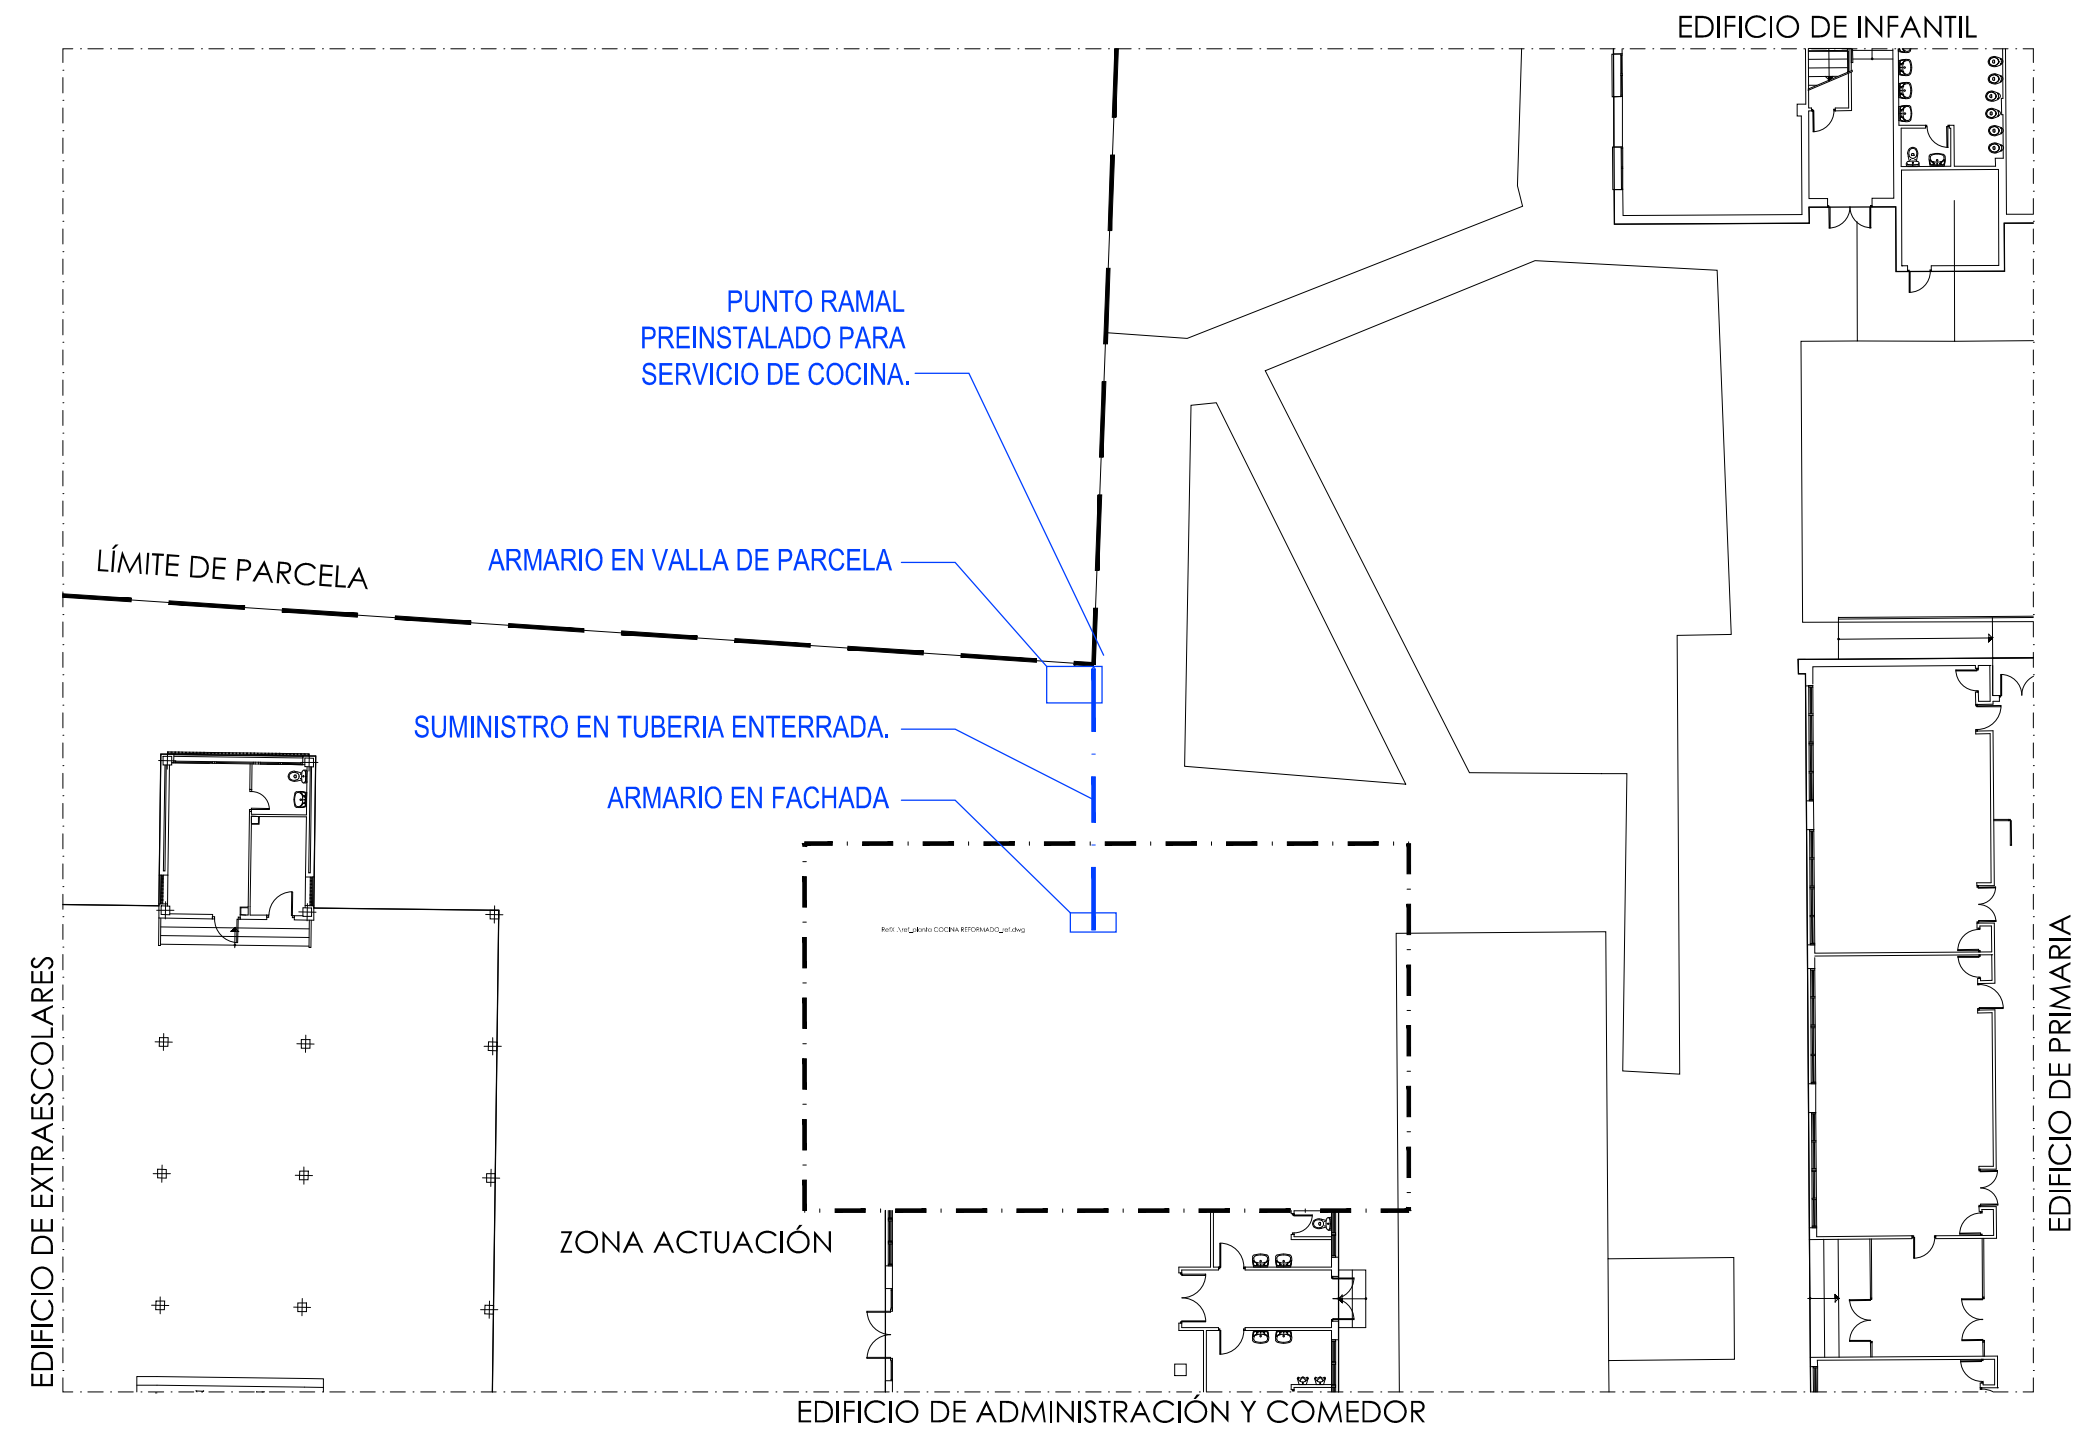

INSTALACIÓN EXTERIOR DE GAS

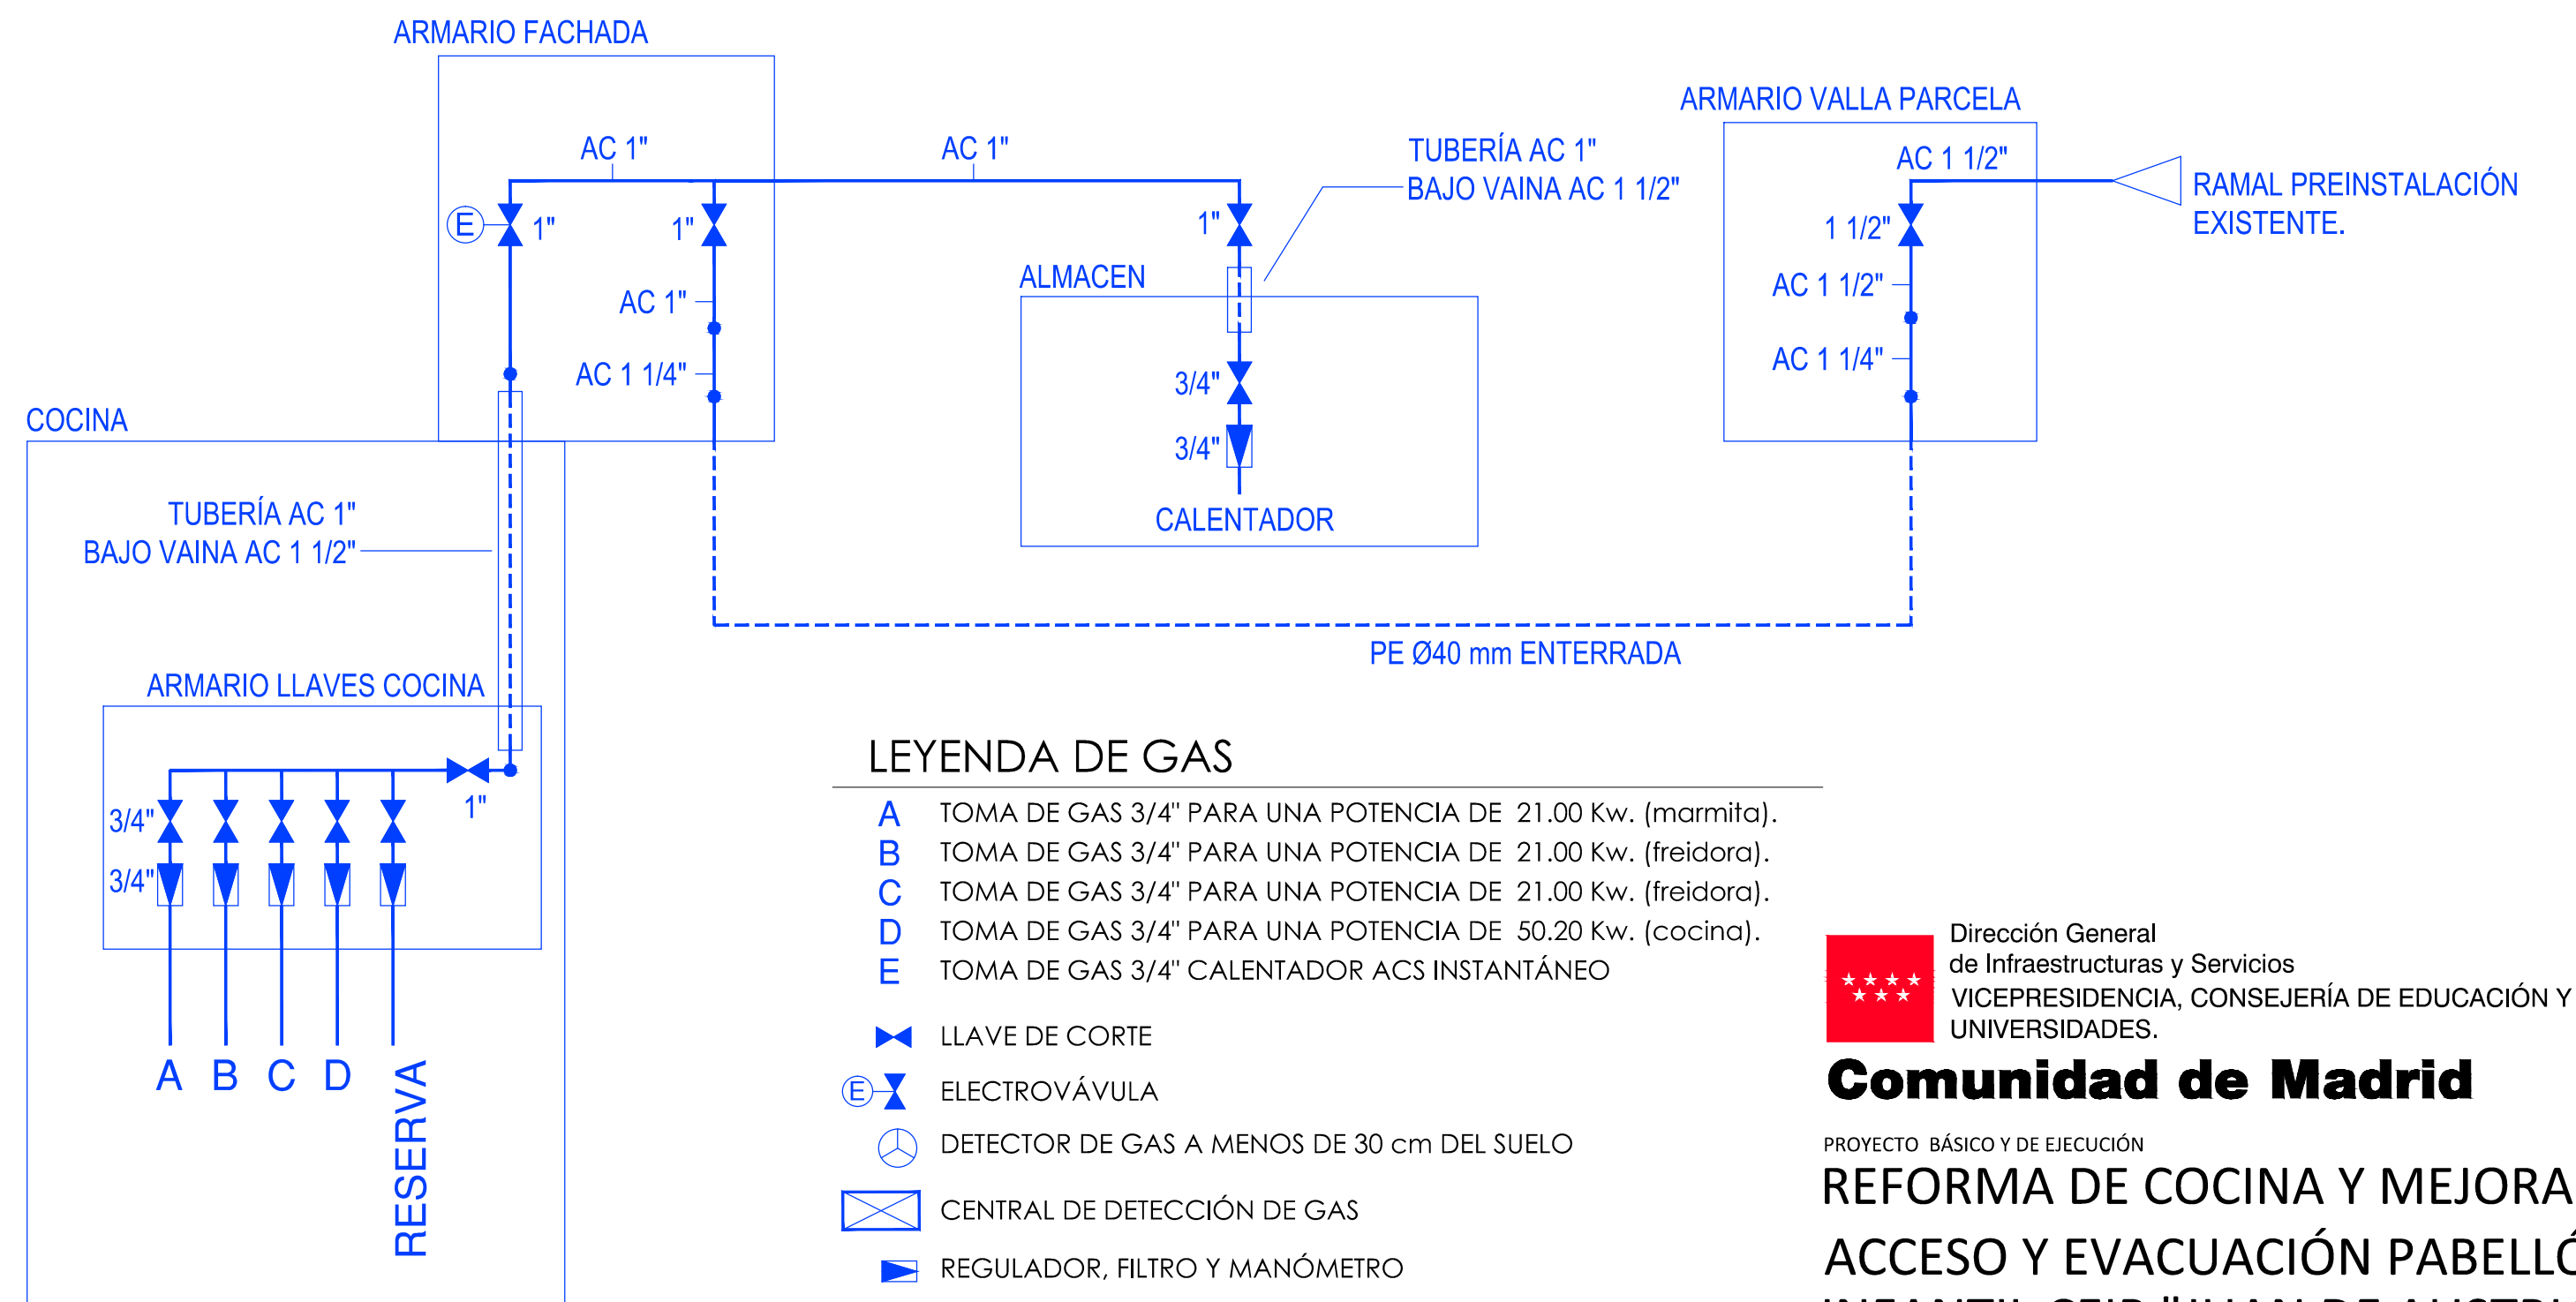

Dirección General de Infraestructuras y Servicios VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"

SITUACION
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO
INSTALACIONES.

Reforma cocina.

Instalación de Gas Natural.

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

ESCALA


FECHA
REVISADO

9104

DINA 1 1/50

JUNIO 2023



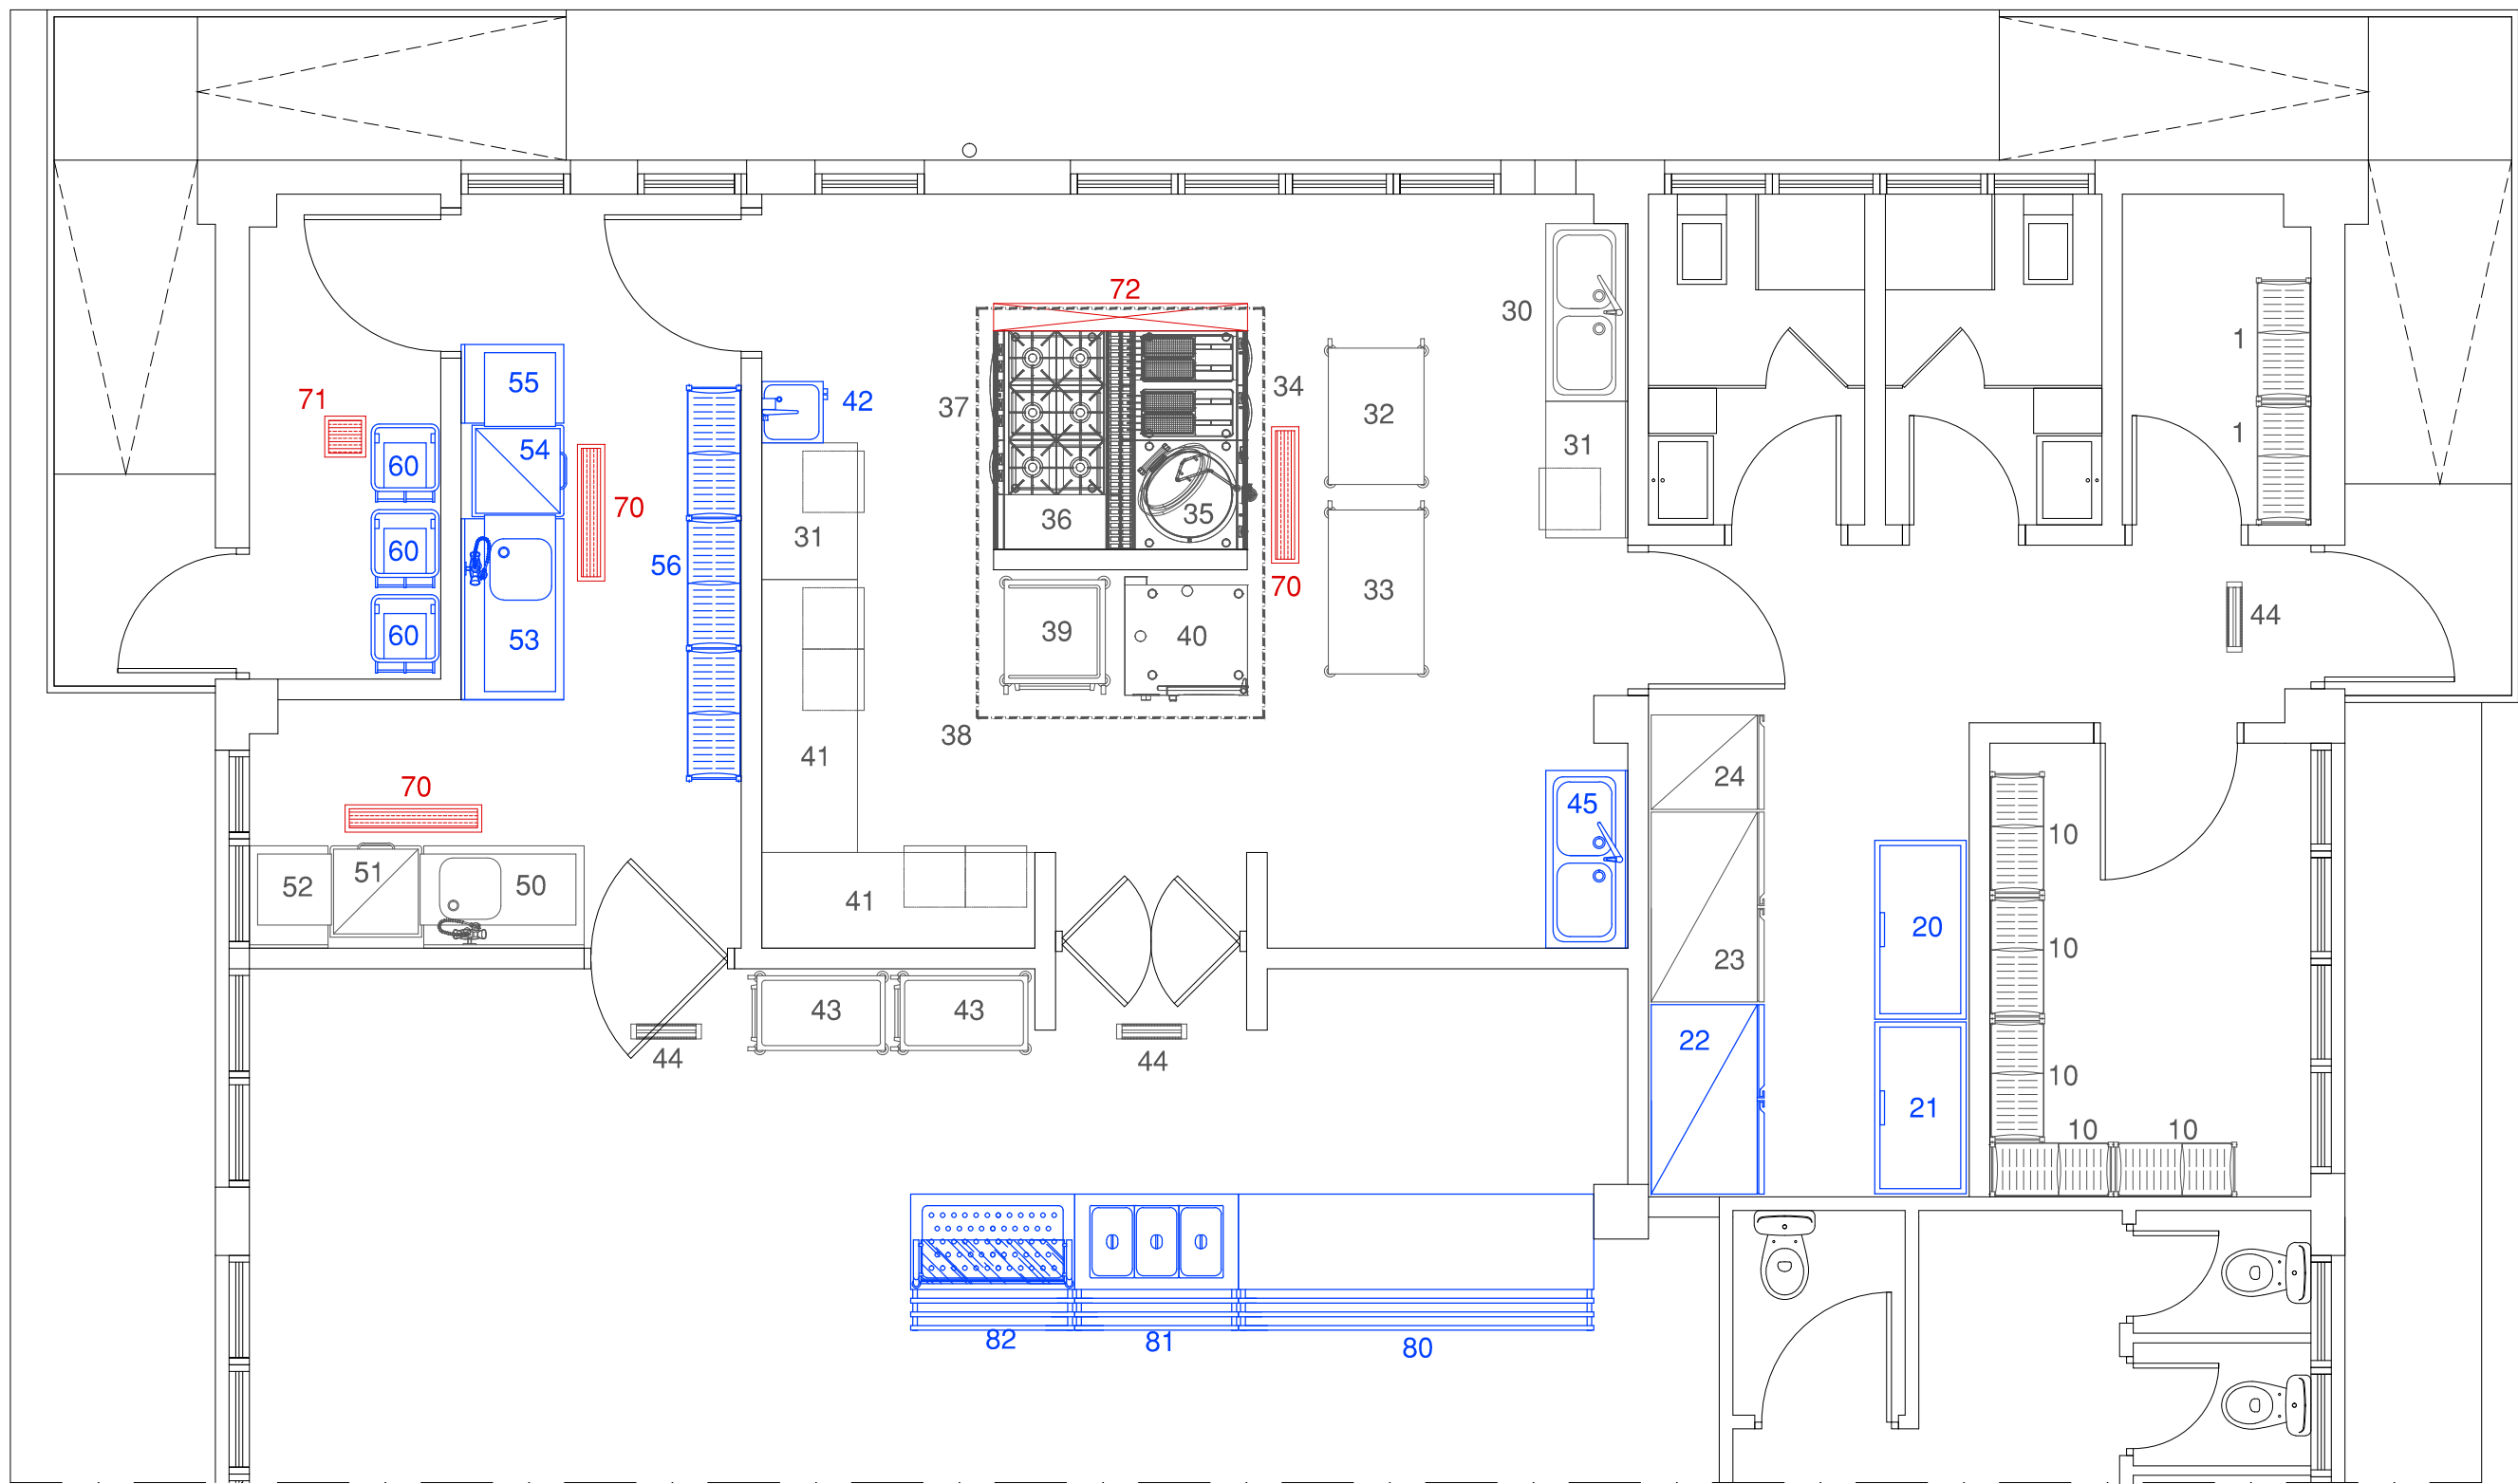

PLANTA. PREVISIÓN DE EQUIPAMIENTO. E. 1/50

LEYENDA

ELEMENTOS EXISTENTES A RECUPERAR

- 20.- ARCON DE CONGELADOS. 1310x670x850 mm. EXISTENTE.
- 21.- ARCON DE CONGELADOS. 1270x670x850 mm. EXISTENTE.
- 22.- ARMARIO DE REFRIGERACION DE 2 PUERTAS. AFP-1602 CR.
- 42.- LAVAMANOS. 450x450x850 mm. EXISTENTE.
- 45.- FREGADERO DE 2 SENOS. 1300x600x850 mm. EXISTENTE.
- 53.- MESA DE ENTRADA A LAVAVAJILLAS. 1350x800x850 mm.
- 54.- LAVAVAJILLAS DE CAPOTA ZANUSSI EXISTENTE.
- 55.- MESA DE SALIDA. 600x600x850 mm. EXISTENTE.
- 56.- ESTANTERIA DE ALUMINIO Y POLIPROPILENO 4E. 2920x400x1750 mm.
- 60.- CUBO DE BASURAS EXISTENTE. 3/ud.
- 80.- MUEBLE NEUTRO. 2600x750x850 mm. EXISTENTE.
- 81.- MUEBLE BAÑO MARIA 1200x750x850 mm. EXISTENTE.
- 82.- MUEBLE CUBA FRIA. 1200x750x850 mm. EXISTENTE.

ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL PRESENTE PROYECTO


- 70.- REJILLA DE SUELO Y CANALETA DE A/INOX. 1000x200 mm. 3/ud.
- 71.- REJILLA DE SUELO Y CANALETA DE A/INOX. 300x300 mm. 1/ud.
- 72.- ARMARIO PARA LLAVES DE GAS. 1960x200x850 mm.

ELEMENTOS PREVISTOS DE EQUIPAMIENTO
NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PROYECTO

- 1.- ESTANTERIA DE COCINA. (MC110). 2/ud.
- 10.- ESTANTERIA DE COCINA. (MC110). 5/ud.
- 23.- FRIGORIFICO DE 2 PUERTAS. (MC130).
- 24.- FRIGORIFICO DE 1 PUERTA. (MC130P).
- 30.- FREGADERO DE 2 SENOS. 1300x600x850 mm.
- 31.- MESA DE TRABAJO MURAL PEQUEÑA. 1000x700x850 mm. (MC015P). 2/ud.
- 32.- MESA DE TRABAJO MURAL CON RUEDAS PEQUEÑA. 1000x700x850 mm. MC233P.
- 33.- MESA DE TRABAJO MURAL CON RUEDAS GRANDE. 1200x700x850 mm. MC233G.
- 34.- FREIDORA DE DOBLE CUBA DE MAS DE 20 LITROS. MC120-20.
- 35.- MARMITA DE 150 LITROS. MC150.
- 36.- ELEMENTO NEUTRO. (MC016).
- 37.- COCINA A GAS DE 6 FUEGOS CON HORNO. (MC040-6).
- 38.- CAMPANA DE HUMOS CENTRAL. 3000x2100 mm. 12 FILTROS.
- 39.- MANTENEDOR DE ALIMENTOS CON HUMIDIFICADOR. (10 GN1/1). MC234.
- 40.- HORNO MIXTO 10 NIVELES. (MC250).
- 41.- MESA DE TRABAJO MURAL GRANDE. 2000x700x850 mm. (MC015G). 2/ud.
- 43.- CARRO PORTAVIANDAS. (MC030). 2/ud.
- 44.- EXTERMINADOR DE INSECTOS. (MC061). 3/ud.
- 50.- MESA DE ENTRADA CON SENO. 1200x770x850 mm. (MC140).
- 51.- LAVAVAJILLAS DE CAPOTA (MC140).
- 52.- MESA DE SALIDA. 700x770x850 mm. (MC140). 2/ud.

LEYENDA DE P.C.I Y UTILIZACIÓN

- | | SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN EN COCINA
(NO INCLUIDO EN EL PROYECTO) | | ORIGEN DE EVACUACIÓN | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---|--------------|---------|-----------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
| | EXTINTOR PORTÁTIL 21A-113B ALTURA 0.80-1.20 M. | | RECORRIDO DE EVACUACIÓN | | | | | | | | | |
| | SEÑAL "EXTINTOR" | | BARRA ANTIPÁNICO EN SENTIDO DE EVACUACIÓN | | | | | | | | | |
| | SEÑAL SALIDA | <table><tr><th>LOCAL</th><th>NOMBRE LOCAL</th></tr><tr><td>0.00 M2</td><td>SUPERFICIE ÚTIL</td></tr><tr><td>OCUP. (1)</td><td>OCUPACIÓN (OCUP.ALTERNATIVA)</td></tr><tr><td>L.S. 0.00 m</td><td>LONGITUD HASTA SALIDA</td></tr><tr><td>L.A. 0.00 m</td><td>LONG.HASTA ITINERARIO ALTERNATIVO</td></tr></table> | LOCAL | NOMBRE LOCAL | 0.00 M2 | SUPERFICIE ÚTIL | OCUP. (1) | OCUPACIÓN (OCUP.ALTERNATIVA) | L.S. 0.00 m | LONGITUD HASTA SALIDA | L.A. 0.00 m | LONG.HASTA ITINERARIO ALTERNATIVO |
| LOCAL | NOMBRE LOCAL | | | | | | | | | | | |
| 0.00 M2 | SUPERFICIE ÚTIL | | | | | | | | | | | |
| OCUP. (1) | OCUPACIÓN (OCUP.ALTERNATIVA) | | | | | | | | | | | |
| L.S. 0.00 m | LONGITUD HASTA SALIDA | | | | | | | | | | | |
| L.A. 0.00 m | LONG.HASTA ITINERARIO ALTERNATIVO | | | | | | | | | | | |
| | SEÑAL SALIDA EMERGENCIA | | | | | | | | | | | |
| | SEÑAL SIN SALIDA | | | | | | | | | | | |

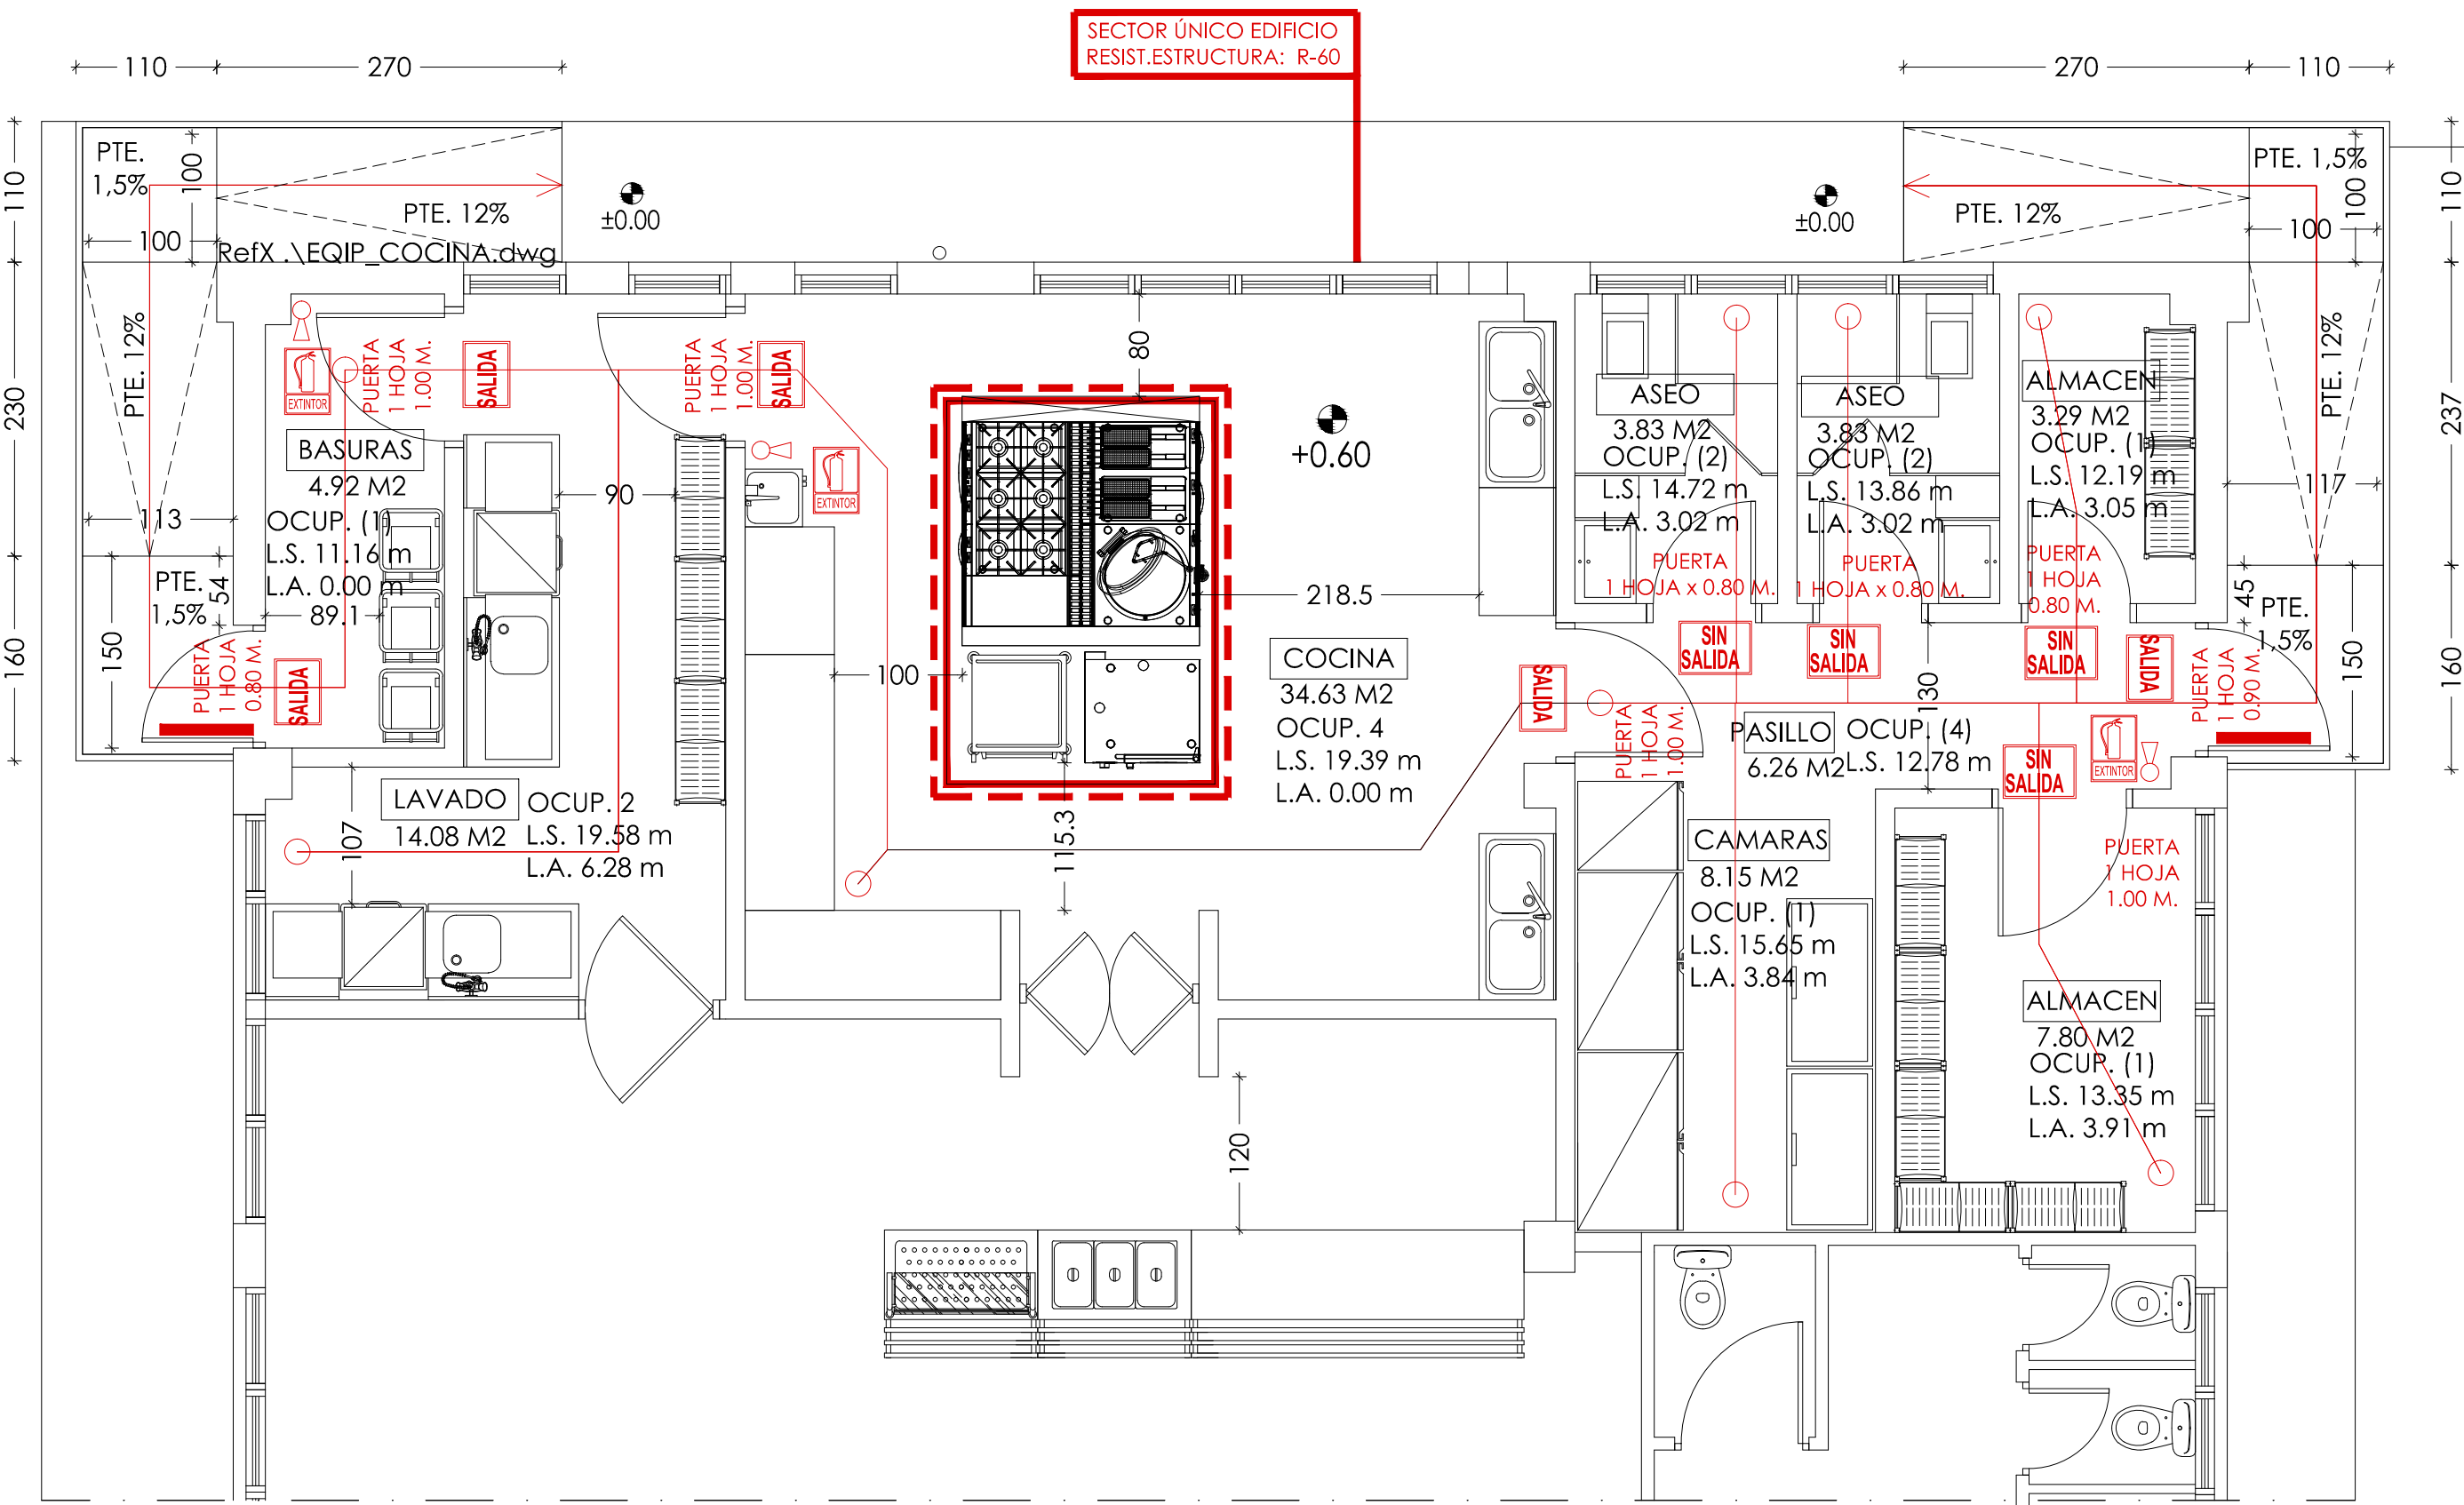

PLANTA. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD. E. 1/50

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE
ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN
INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"

SITUACION
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO

INSTALACIONES.
Reforma cocina.
Equipamiento y PCI.

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

ESCALA


FECHA
REVISADO

10I05

DINA 1 1/50

JUNIO 2023



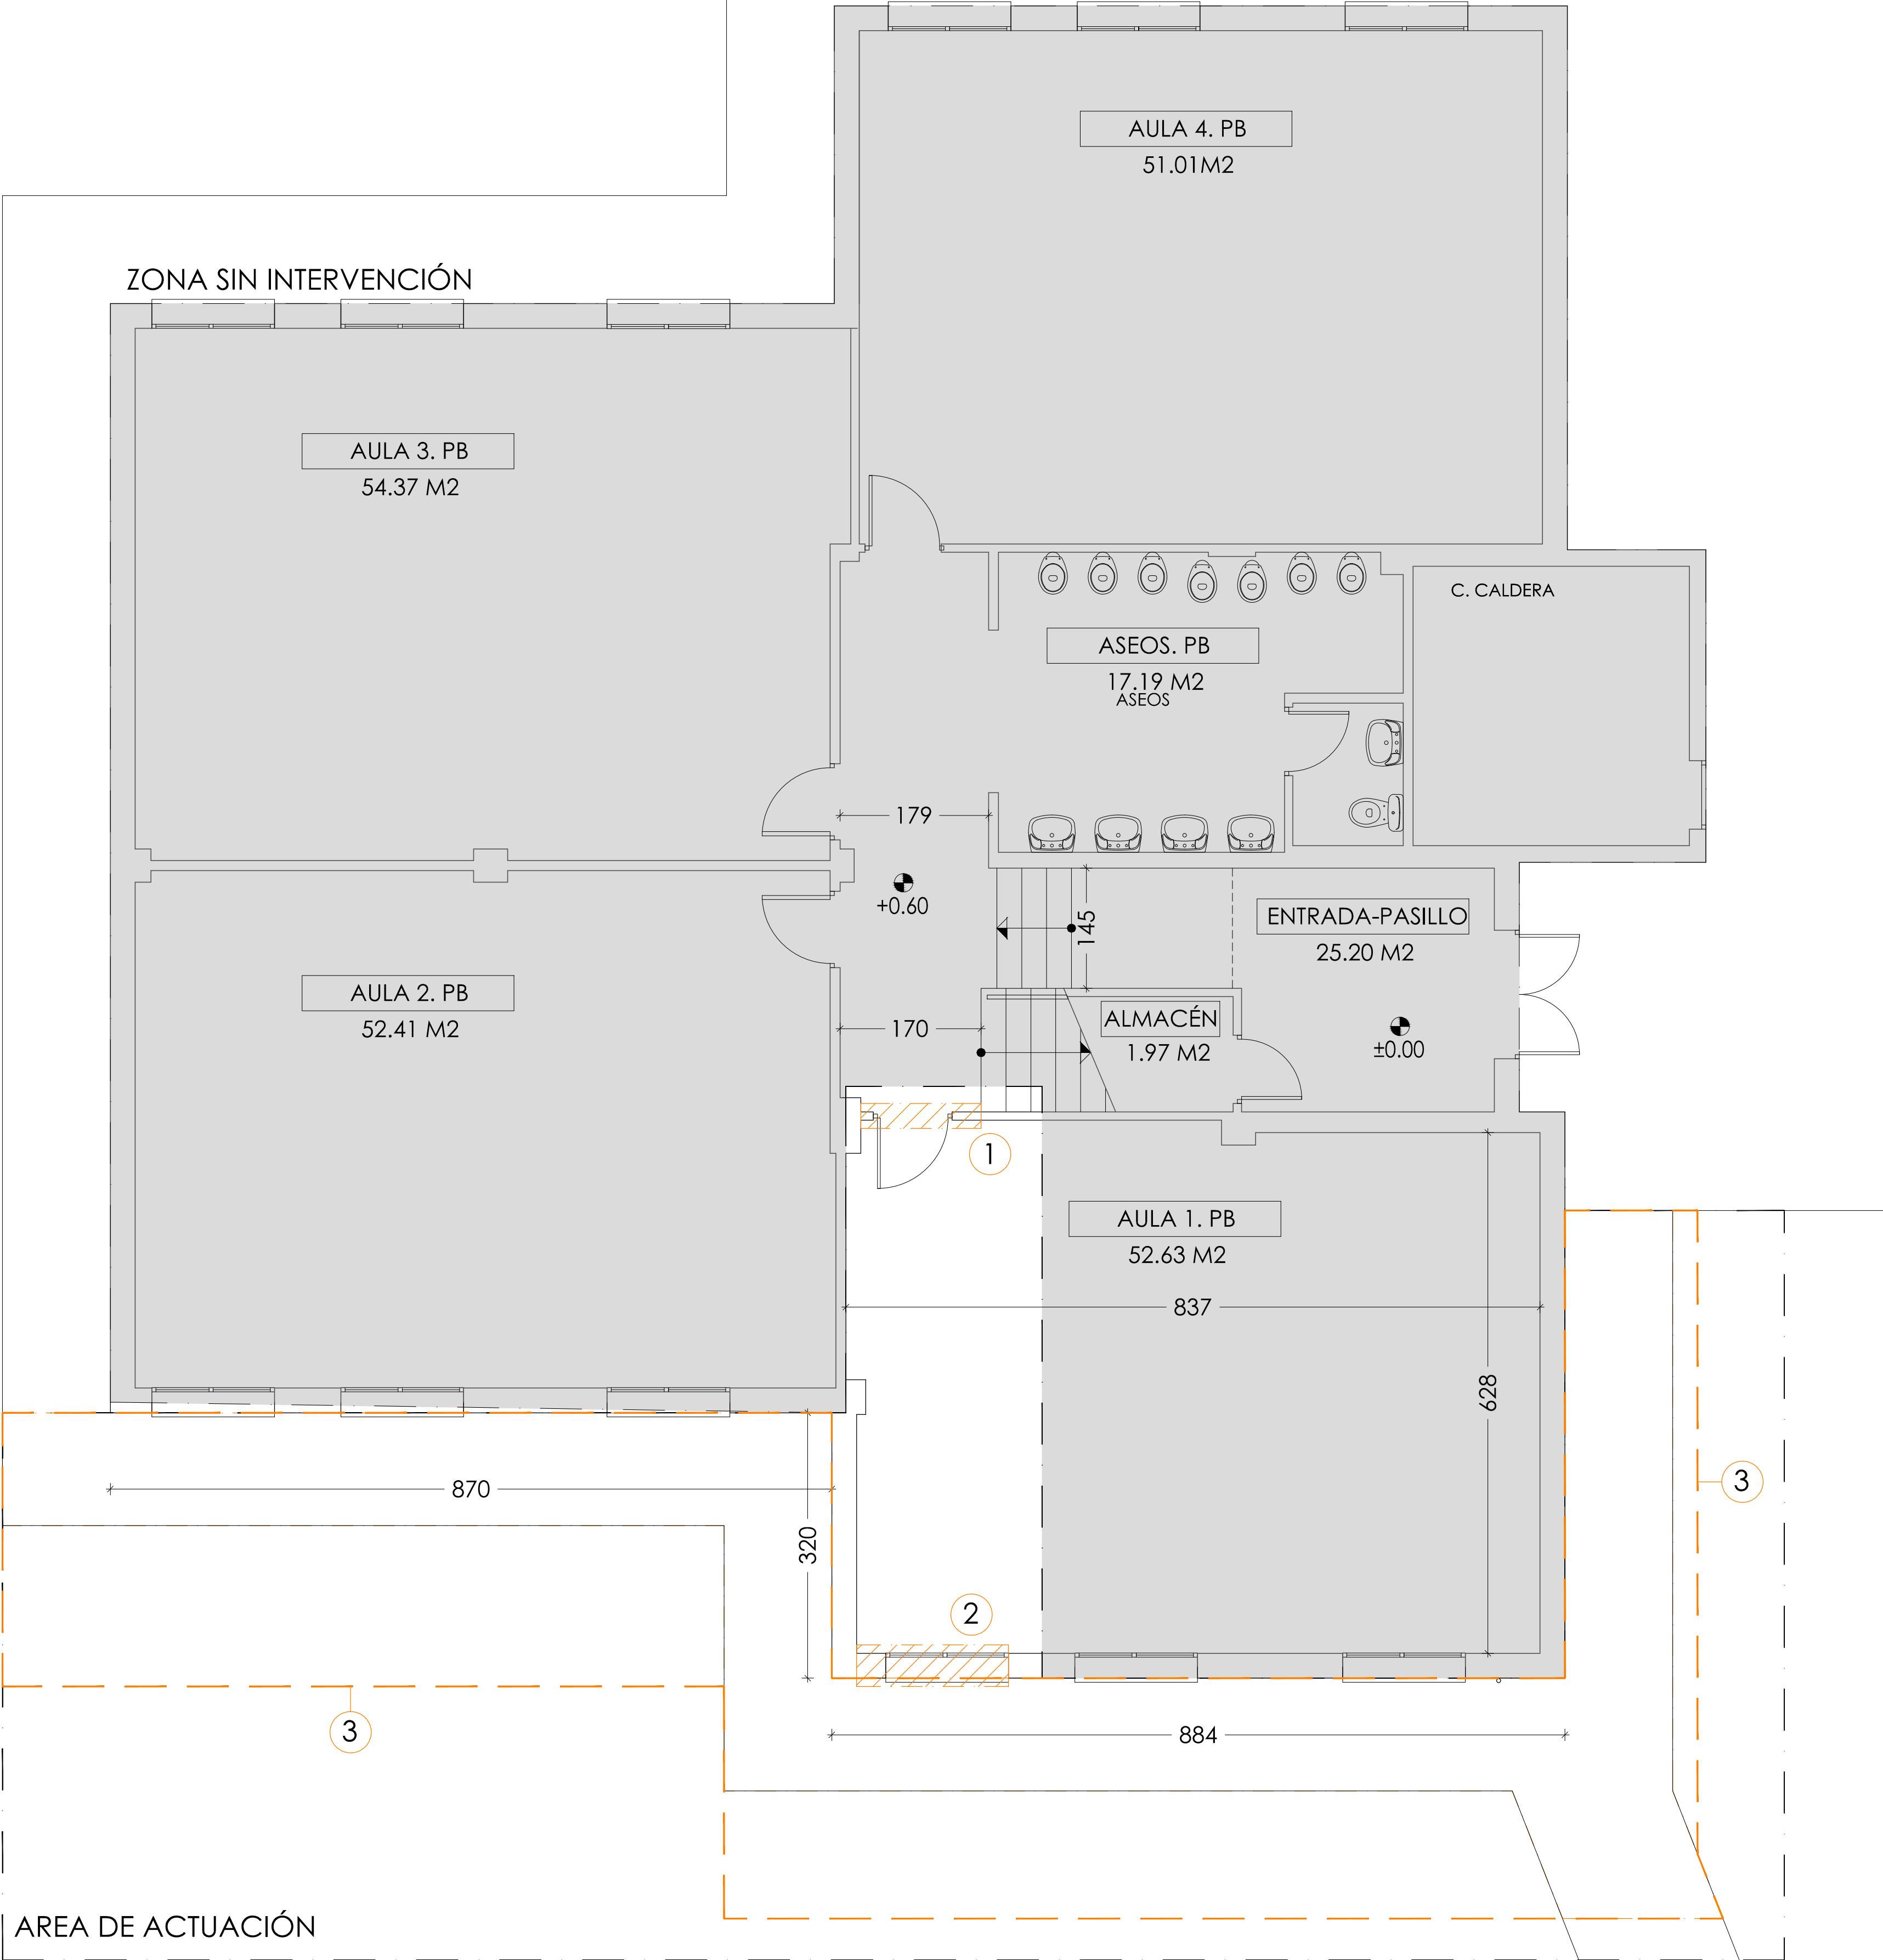


PLANTA BAJA. ESTADO ACTUAL
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:
INTERIOR: 17,43 M2
EXTERIOR: 76,06 M2

LEYENDA DE ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

DEMOLICIONES

 DEMOLICIONES A REALIZAR SOBRE EL ESTADO ACTUAL

- 1 DEMOLICIÓN DE PUERTA Y TRAMO DE TABIQUE. COMPROBAR REPLANTEO
- 2 APERTURA DE HUECO DE PASO EN FACHADA. COMPROBAR REPLANTEO.
- 3 EN ZONA SEÑALADA: RETIRADA DE ARENA DE ARENERO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS Y SOLERAS. COMPROBAR REPLANTEOS

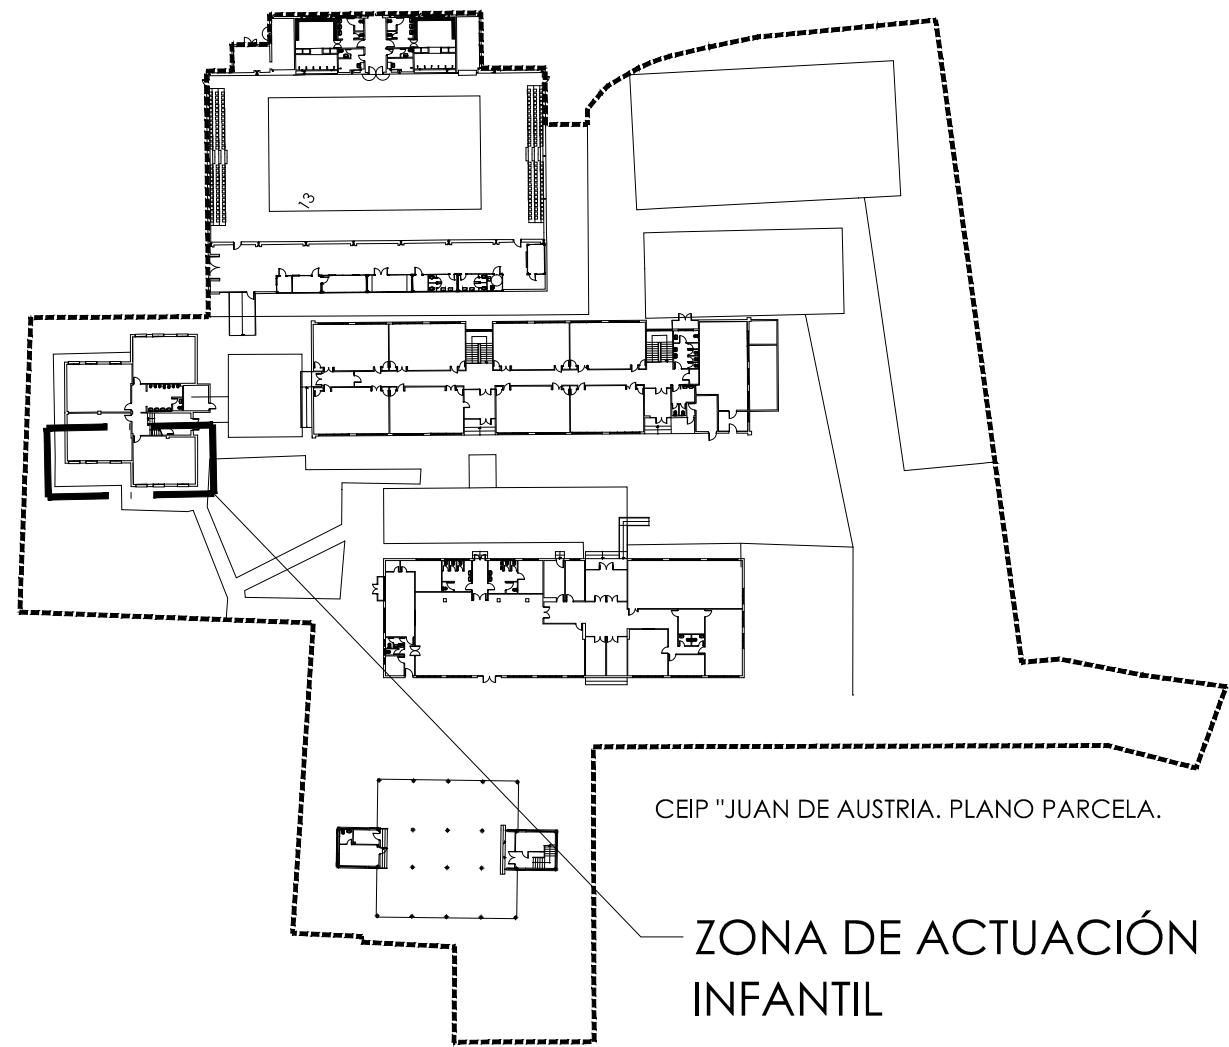

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
**REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE
ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN
INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"**

SITUACIÓN
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO
ARQUITECTURA.
Pabellón infantil.
Estado actual. Planta baja.

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero


ESCALA

FECHA
REVISADO


11A01

DINA 1 1/50
JUNIO 2023




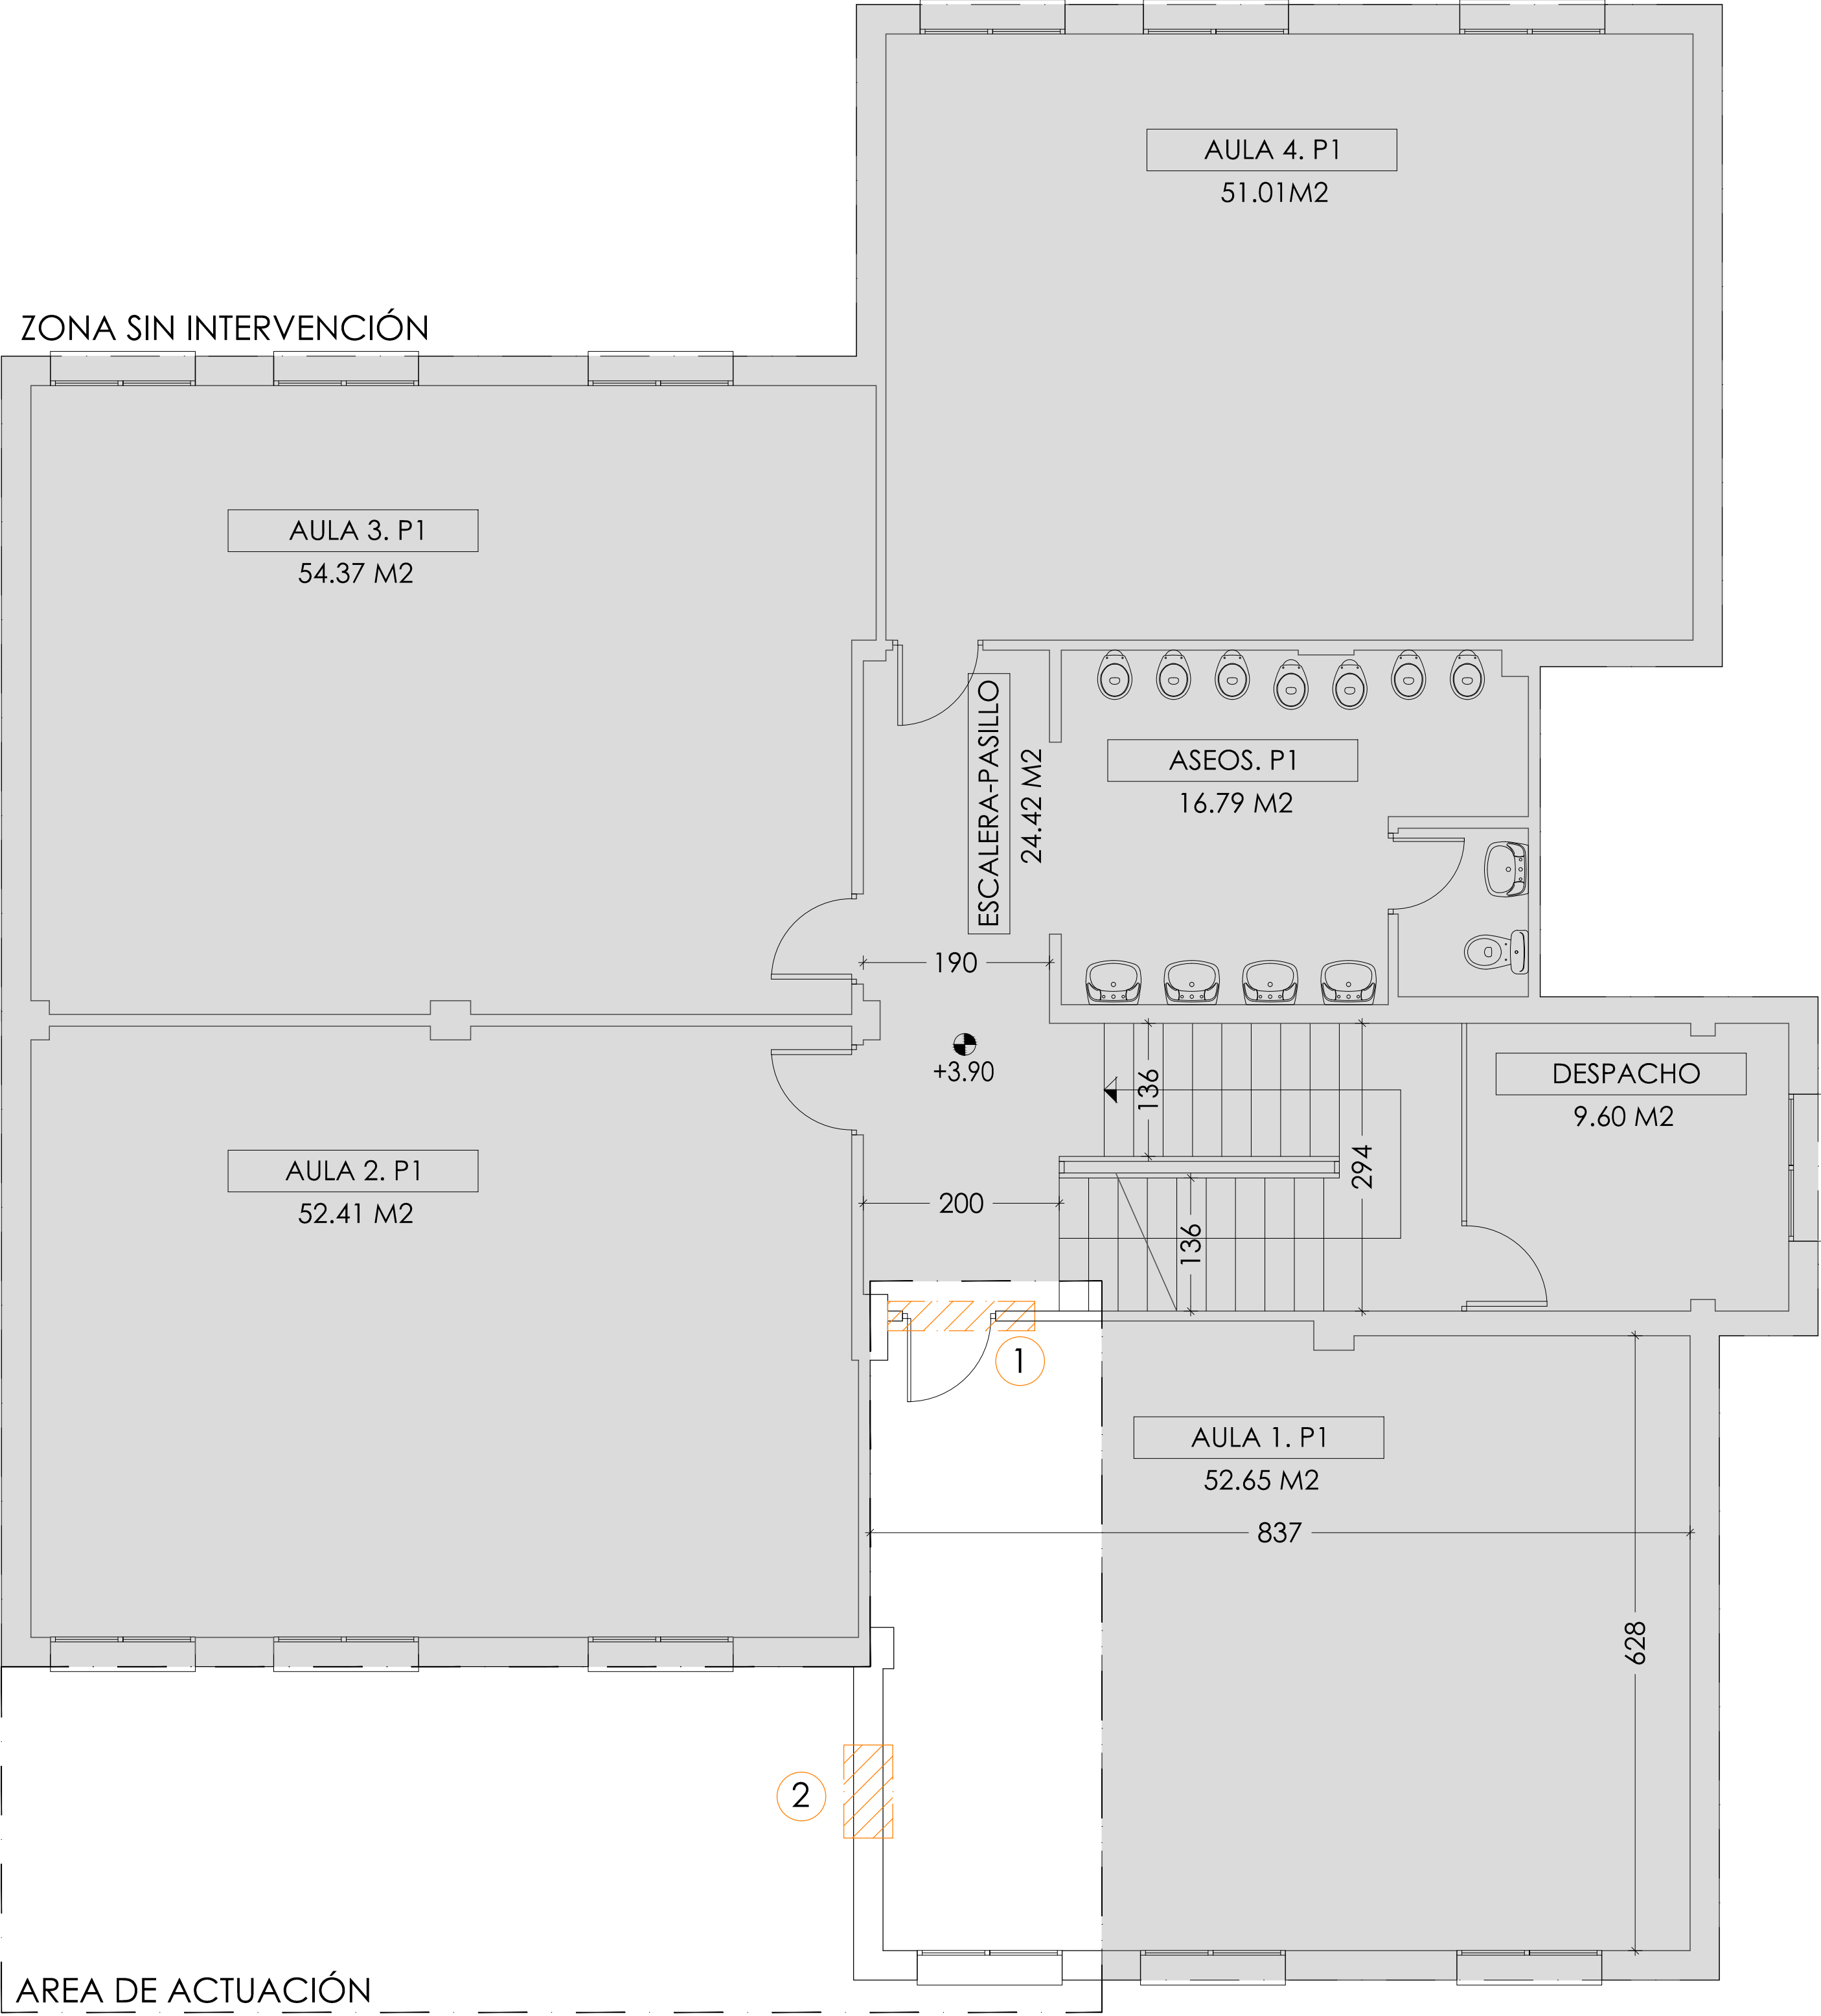

PLANTA PRIMERA. ESTADO ACTUAL
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:
INTERIOR: 17,43 M2

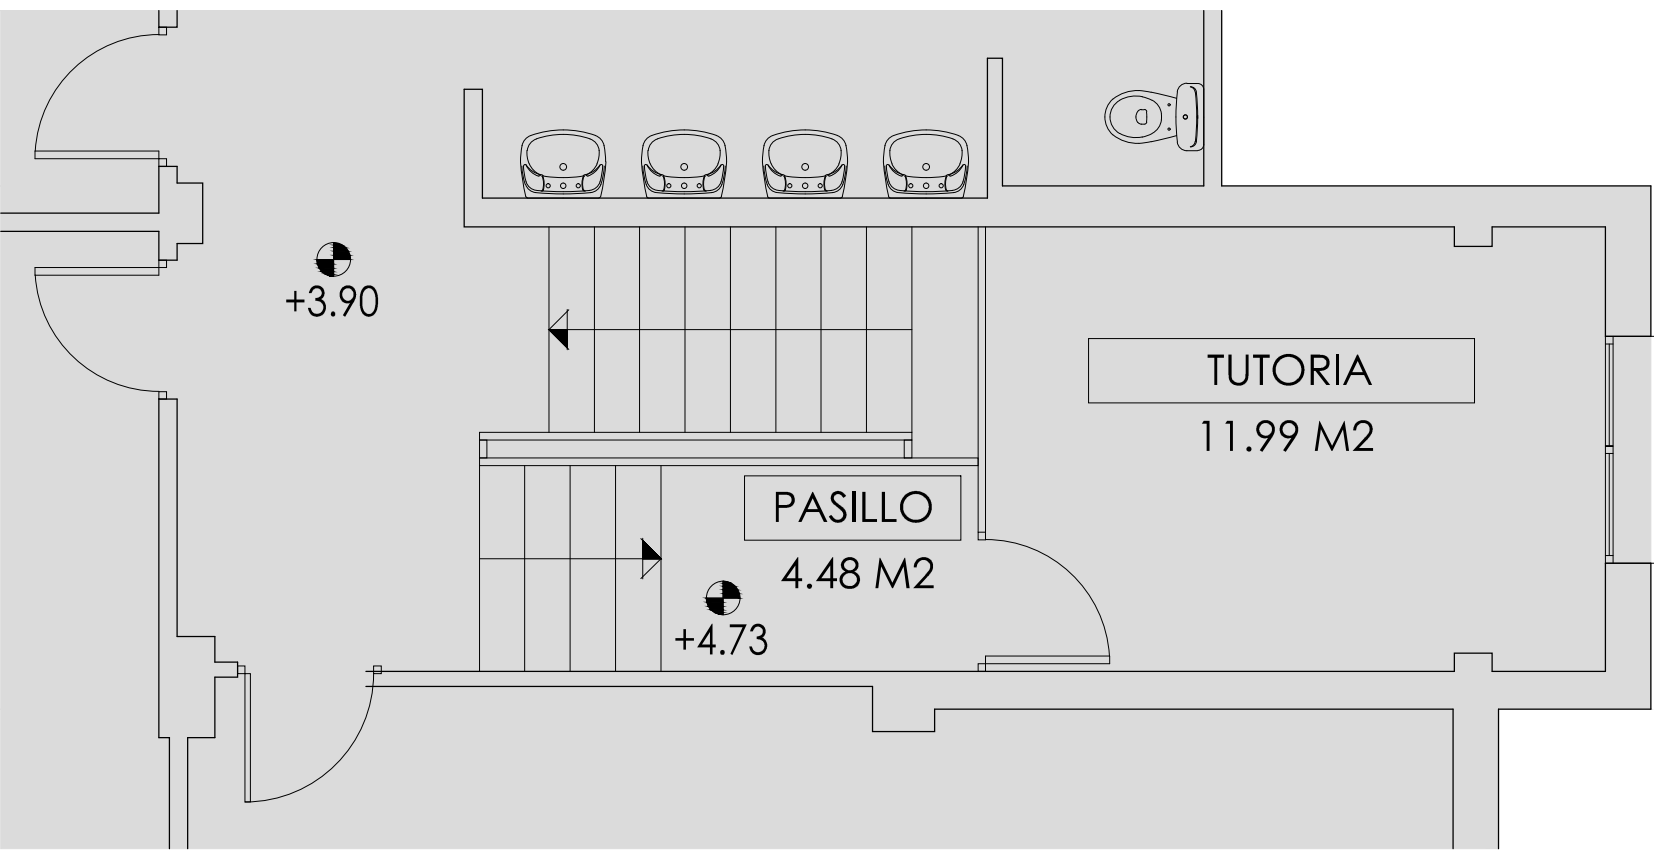

ENTREPLANTA SUPERIOR. ESTADO ACTUAL

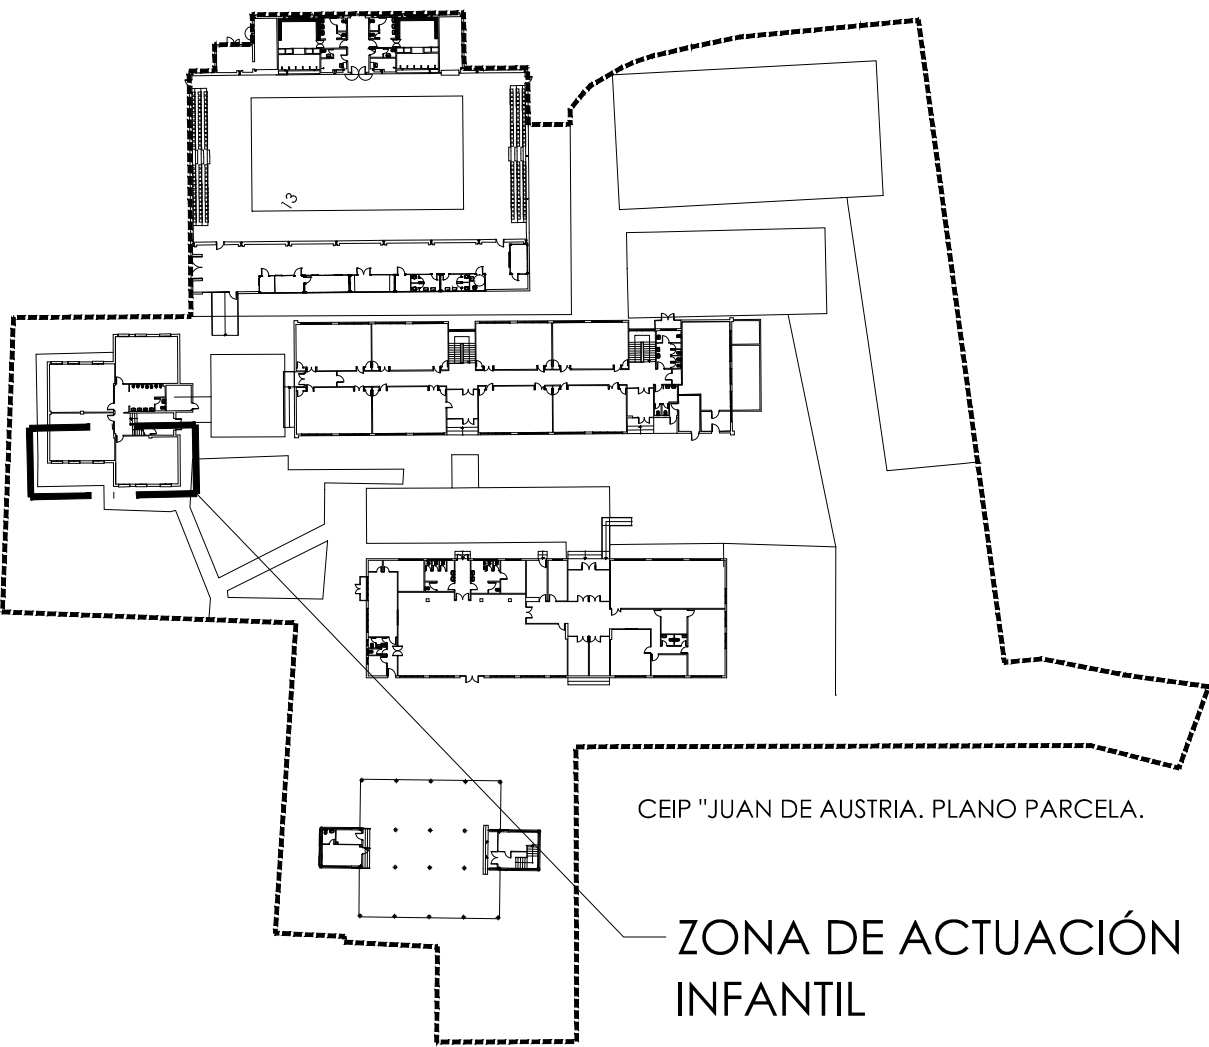

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
**REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE
ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN
INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"**

SITUACIÓN
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO

ARQUITECTURA.
Pabellón infantil.
Estado actual.Planta primera

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

FECHA
REVISADO

DINA 1 1/50
JUNIO 2023




LEYENDA DE ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES


DEMOLICIONES

 DEMOLICIONES A REALIZAR SOBRE EL ESTADO ACTUAL

- 1 DEMOLICIÓN DE PUERTA Y TRAMO DE TABIQUE.
COMPROBAR REPLANTEO
- 2 APERTURA DE HUECO DE PASO EN FACHADA.
COMPROBAR REPLANTEO.
- 3 EN ZONA SEÑALADA: RETIRADA DE ARENA DE ARENERO, DEMOLICIÓN DE
PAVIMENTOS Y SOLERAS. COMPROBAR REPLANTEOS

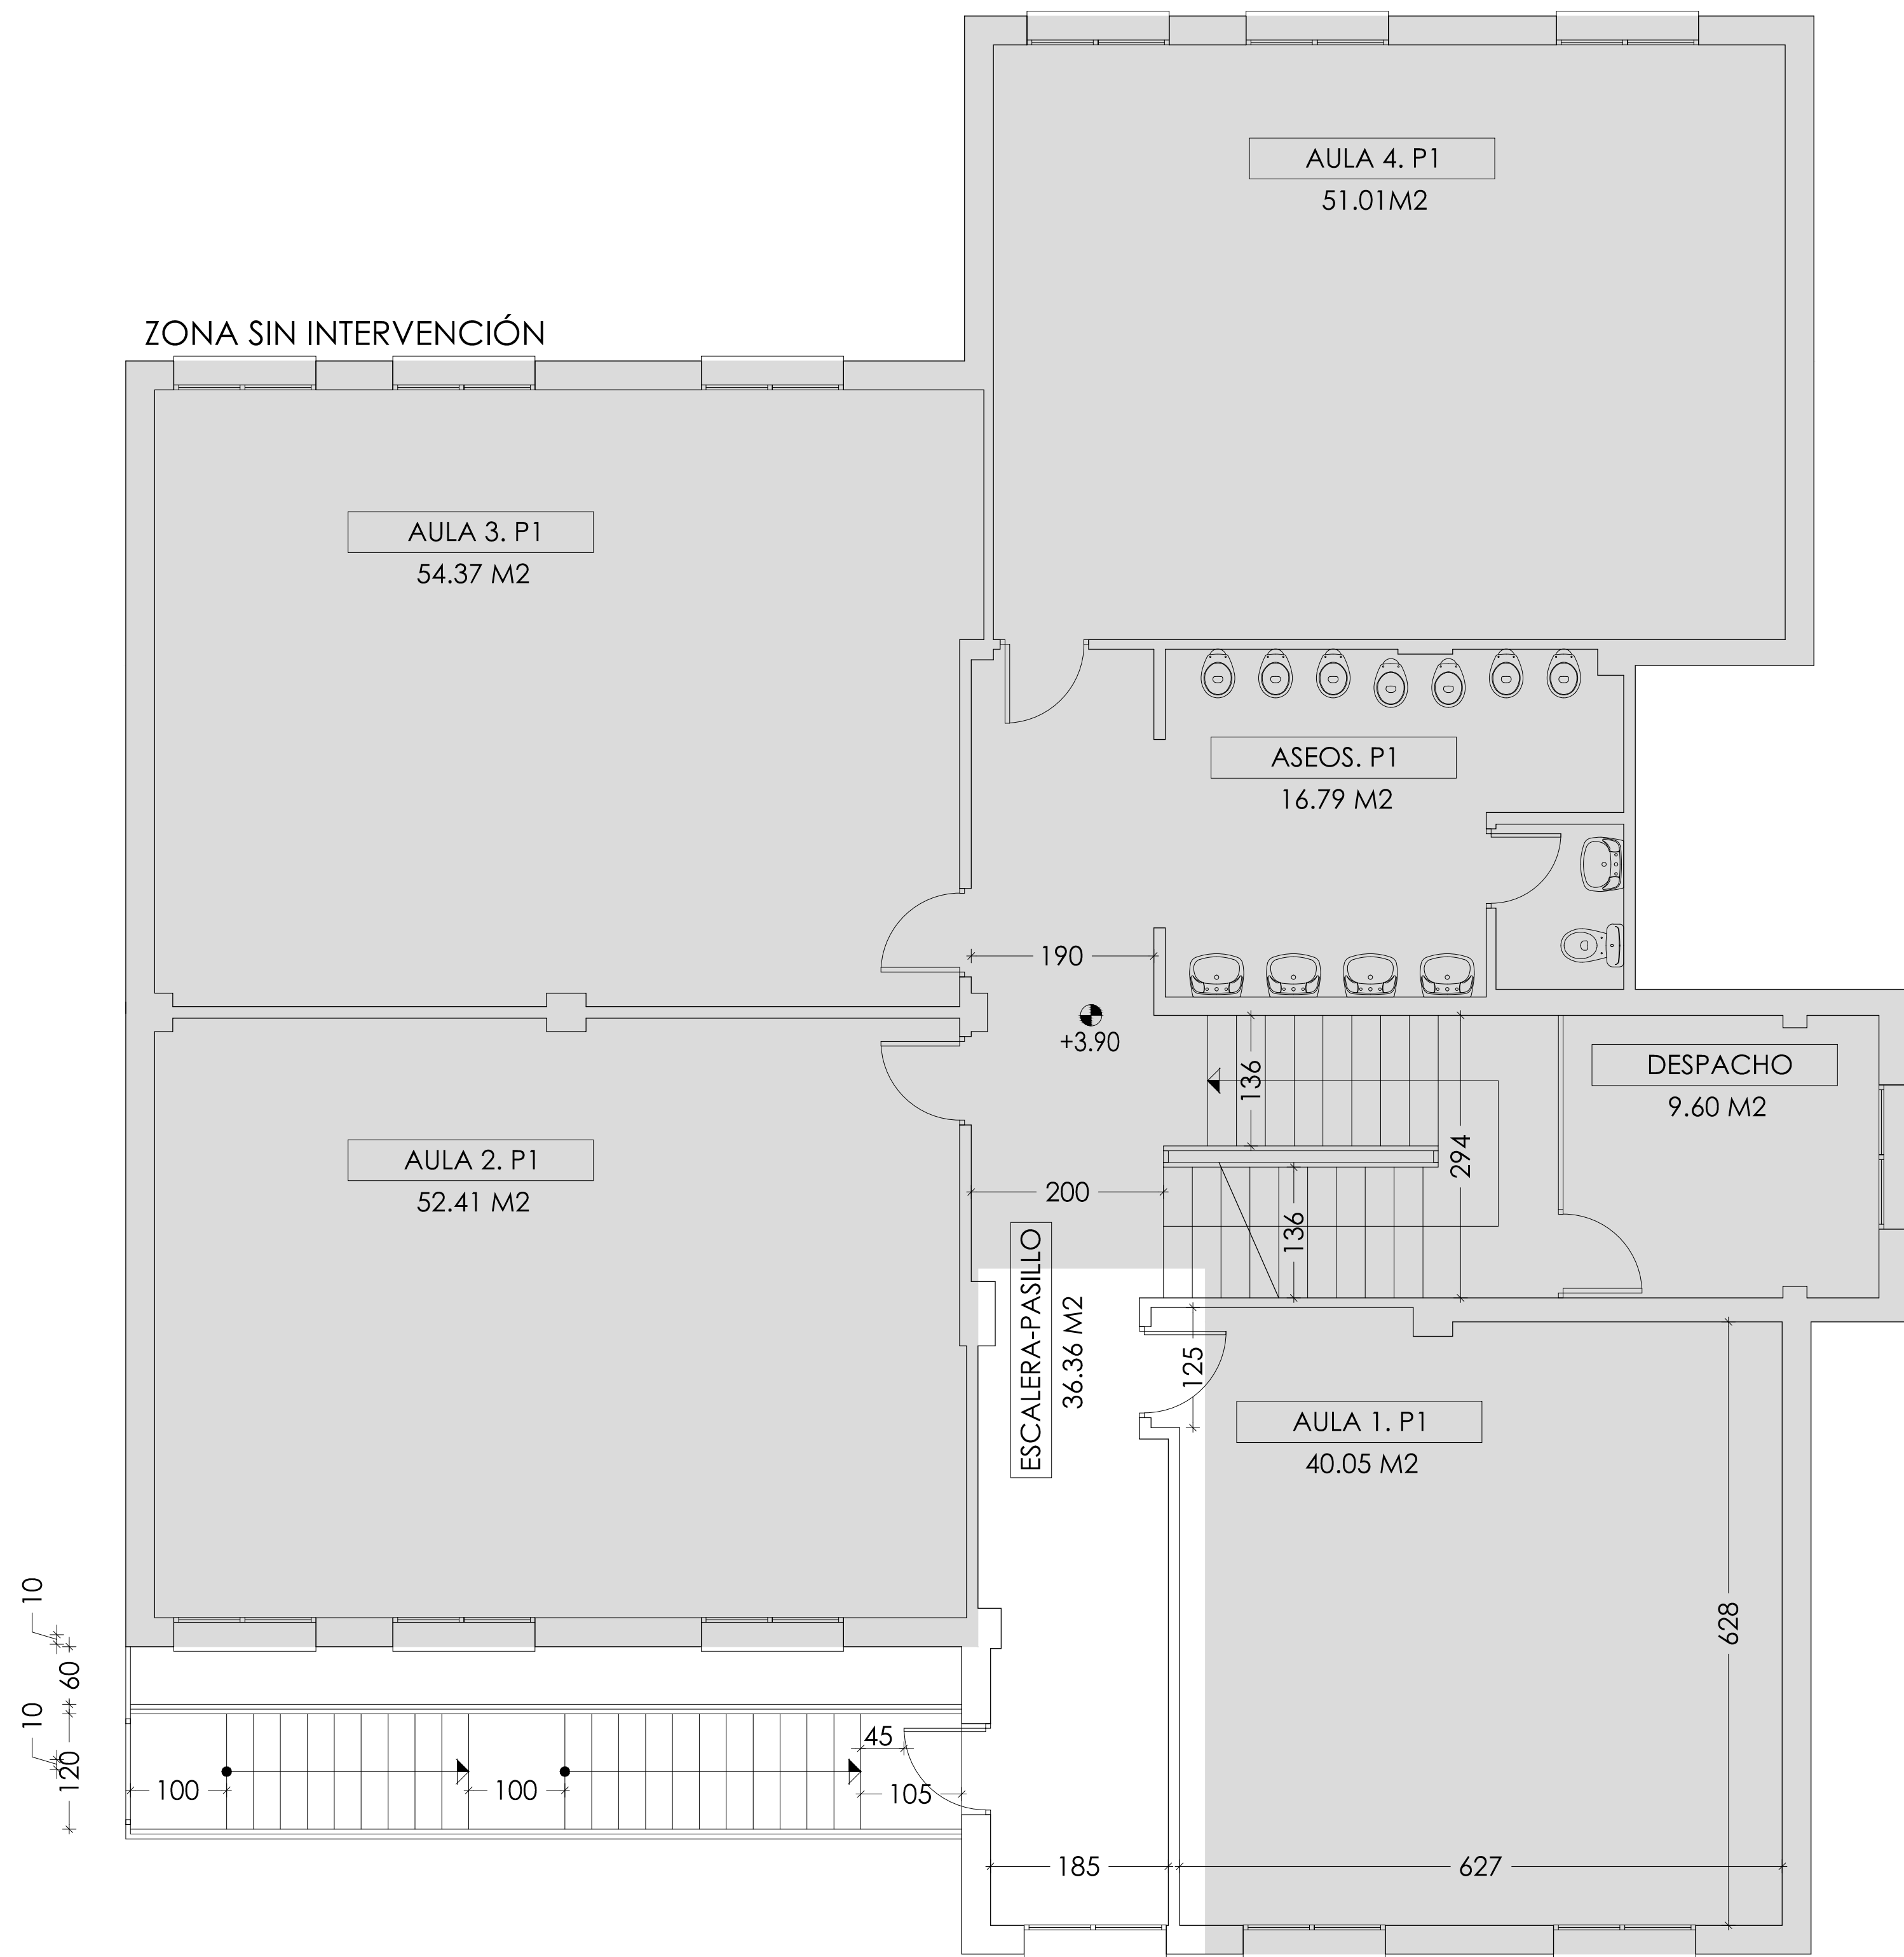

PLANTA PRIMERA. ESTADO REFORMADO
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:
INTERIOR: 17,43 M2

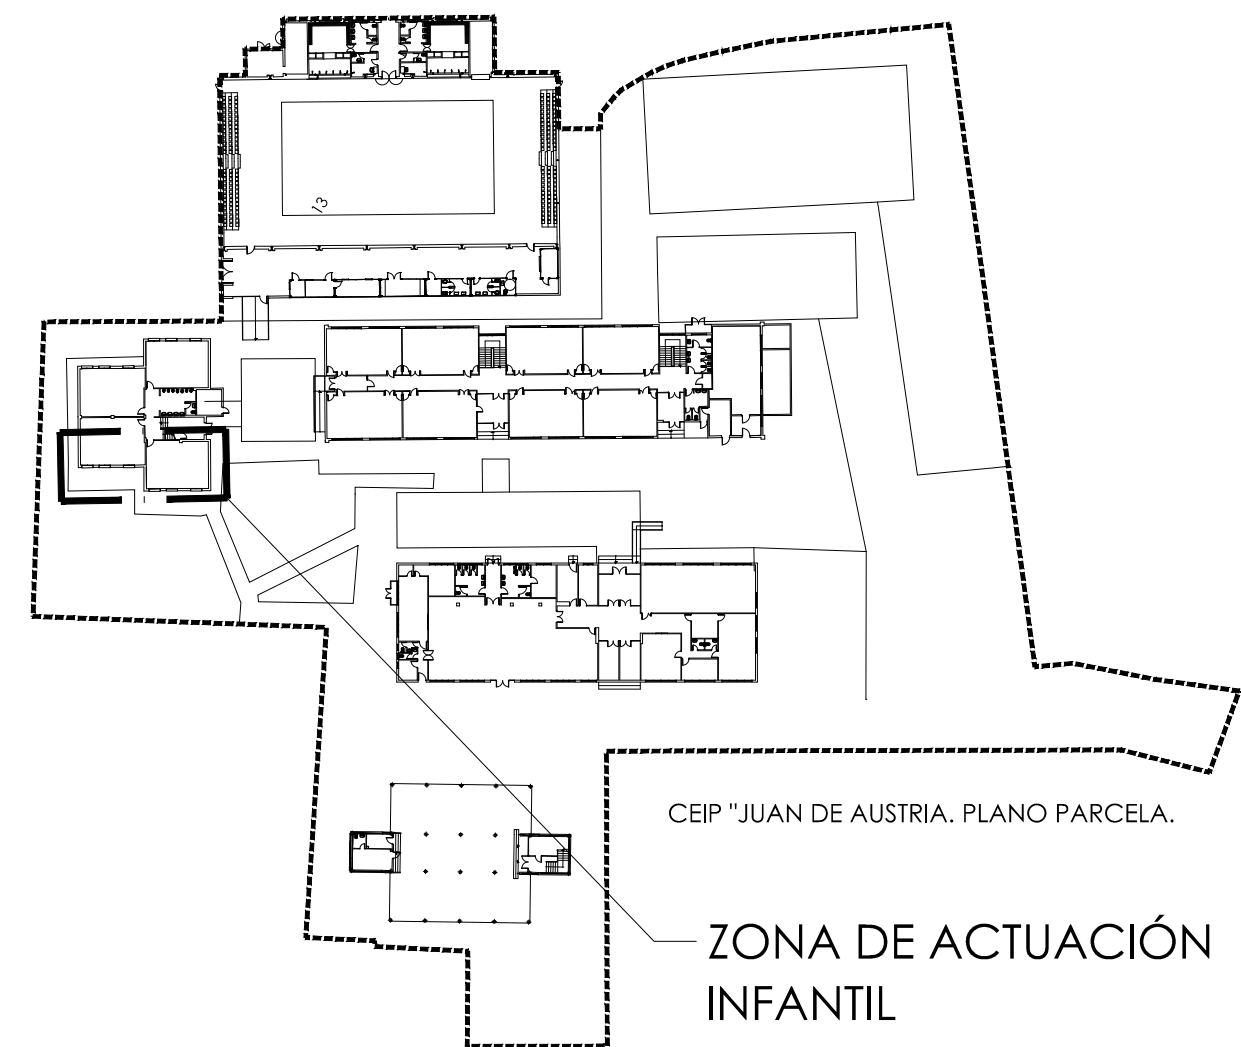

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
**REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE
ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN
INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"**

SITUACION
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO
ARQUITECTURA.
**Pabellón infantil. Estado
reformado. Planta primera.**

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero


ESCALA
DINA 1 1/50
FECHA
JUNIO 2023
REVISADO






1. ALZADO FRONTAL. ESTADO ACTUAL


4. SECCIÓN. ESTADO ACTUAL

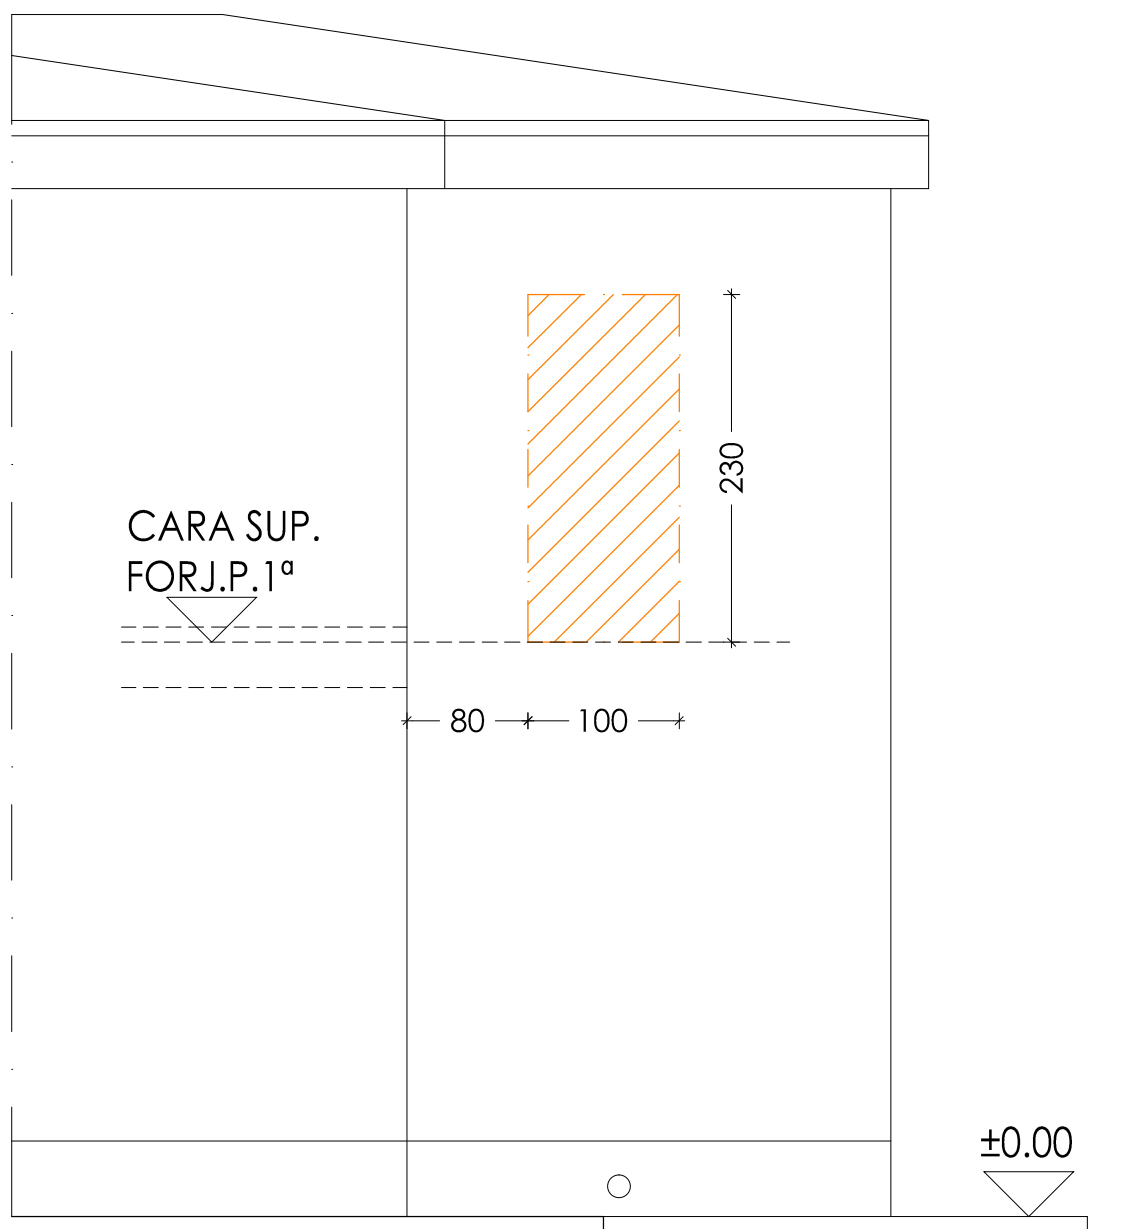

2. ALZADO LATERAL.
ESTADO ACTUAL

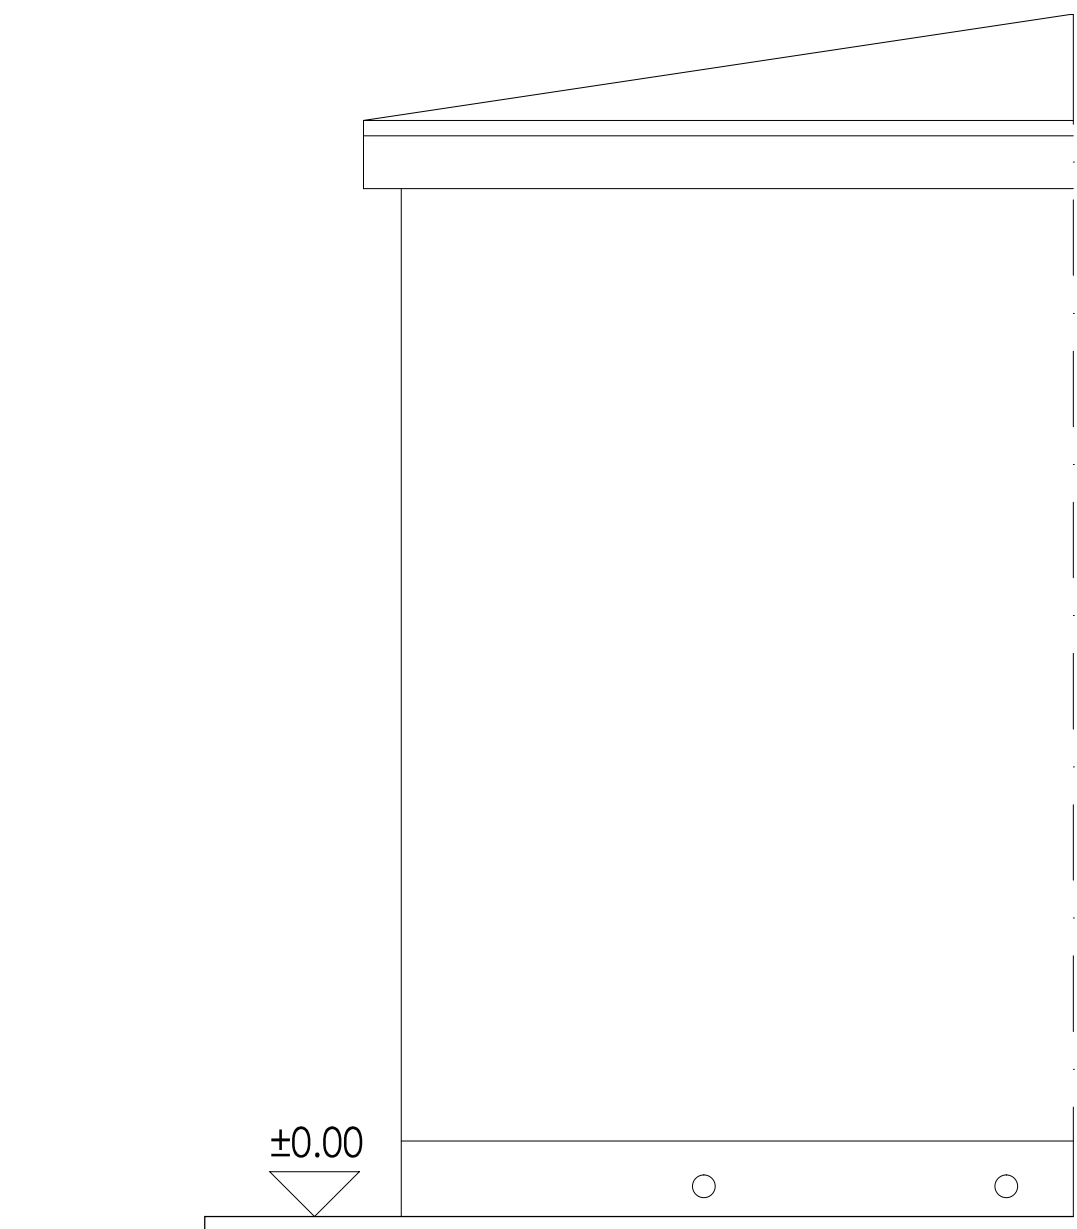

3. ALZADO LATERAL.
ESTADO ACTUAL

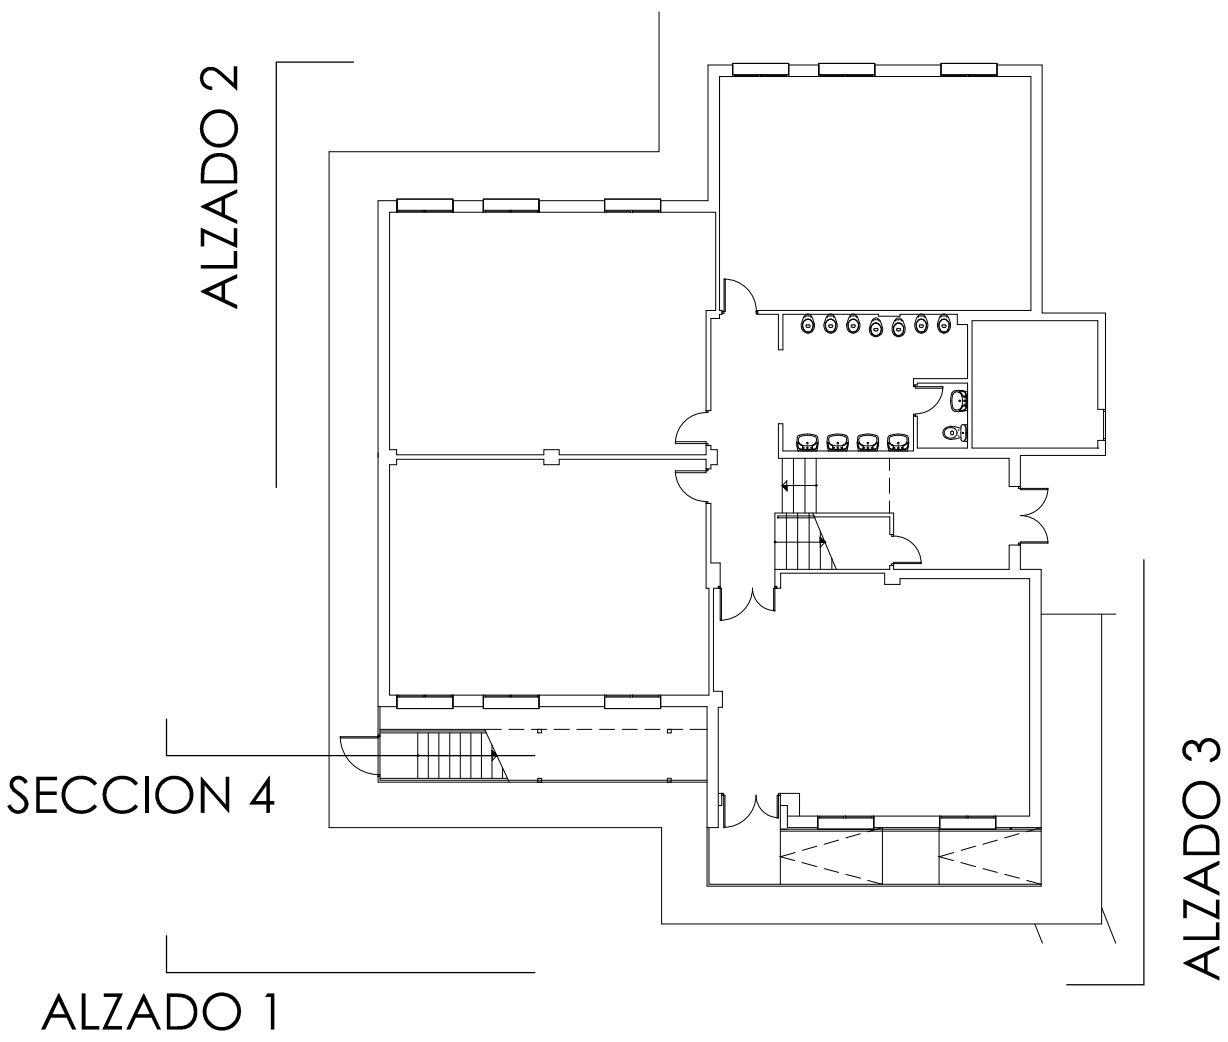

LEYENDA DE ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

DEMOLICIONES

DEMOLICIONES A REALIZAR SOBRE EL ESTADO ACTUAL

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

**REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE
ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN
INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"**

SITUACIÓN
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO

ARQUITECTURA.
**Pabellón infantil. Estado
actual. Alzados y sección.**

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ESCALA

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

FECHA
JUNIO 2023

REVISADO

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejería de Educación
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

15A05


DINA 1 1/50




1. ALZADO FRONTAL. ESTADO REFORMADO




4. SECCIÓN. ESTADO REFORMADO

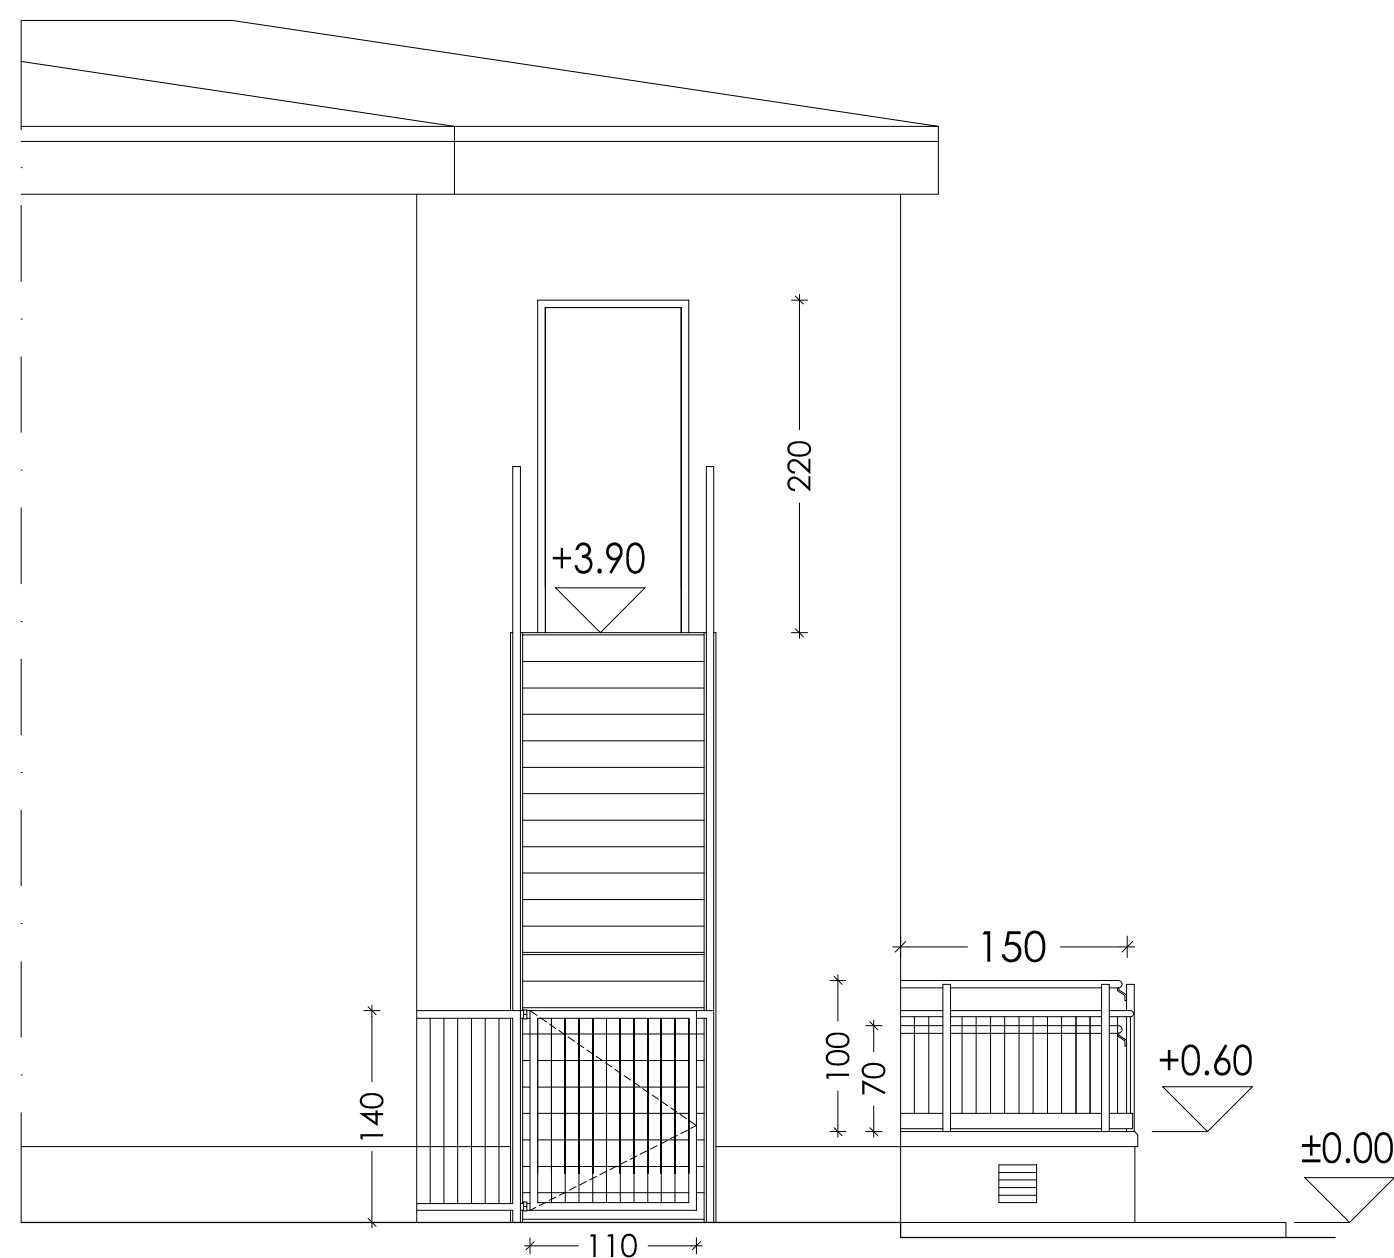

2. ALZADO LATERAL.
ESTADO REFORMADO

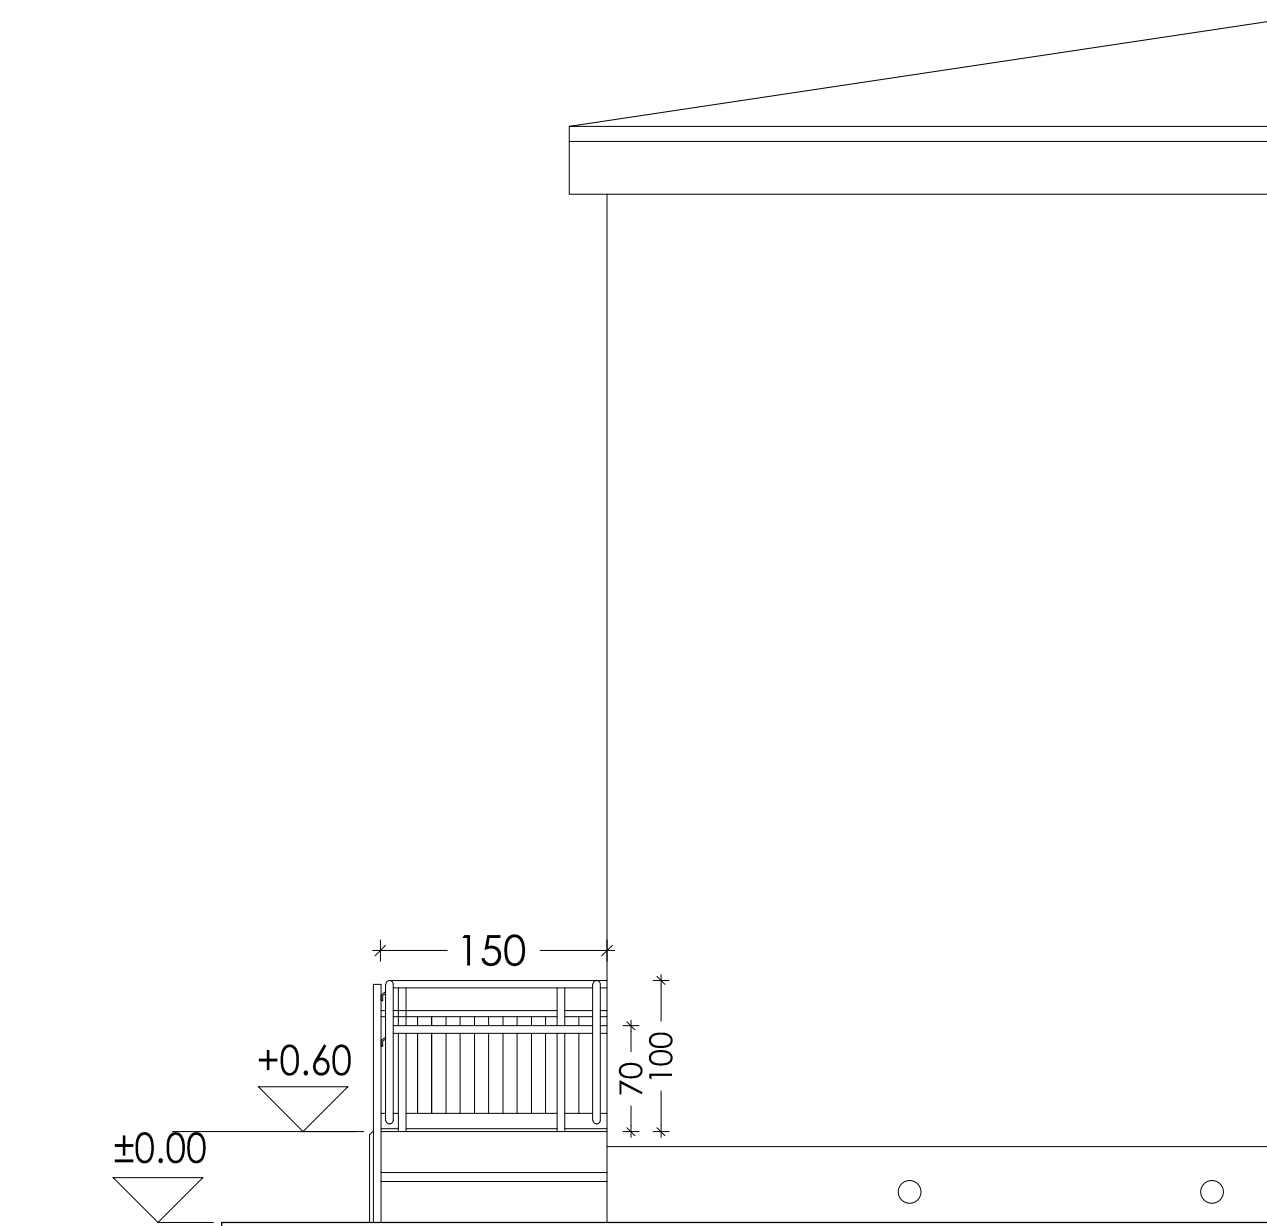

3. ALZADO LATERAL.
ESTADO REFORMADO

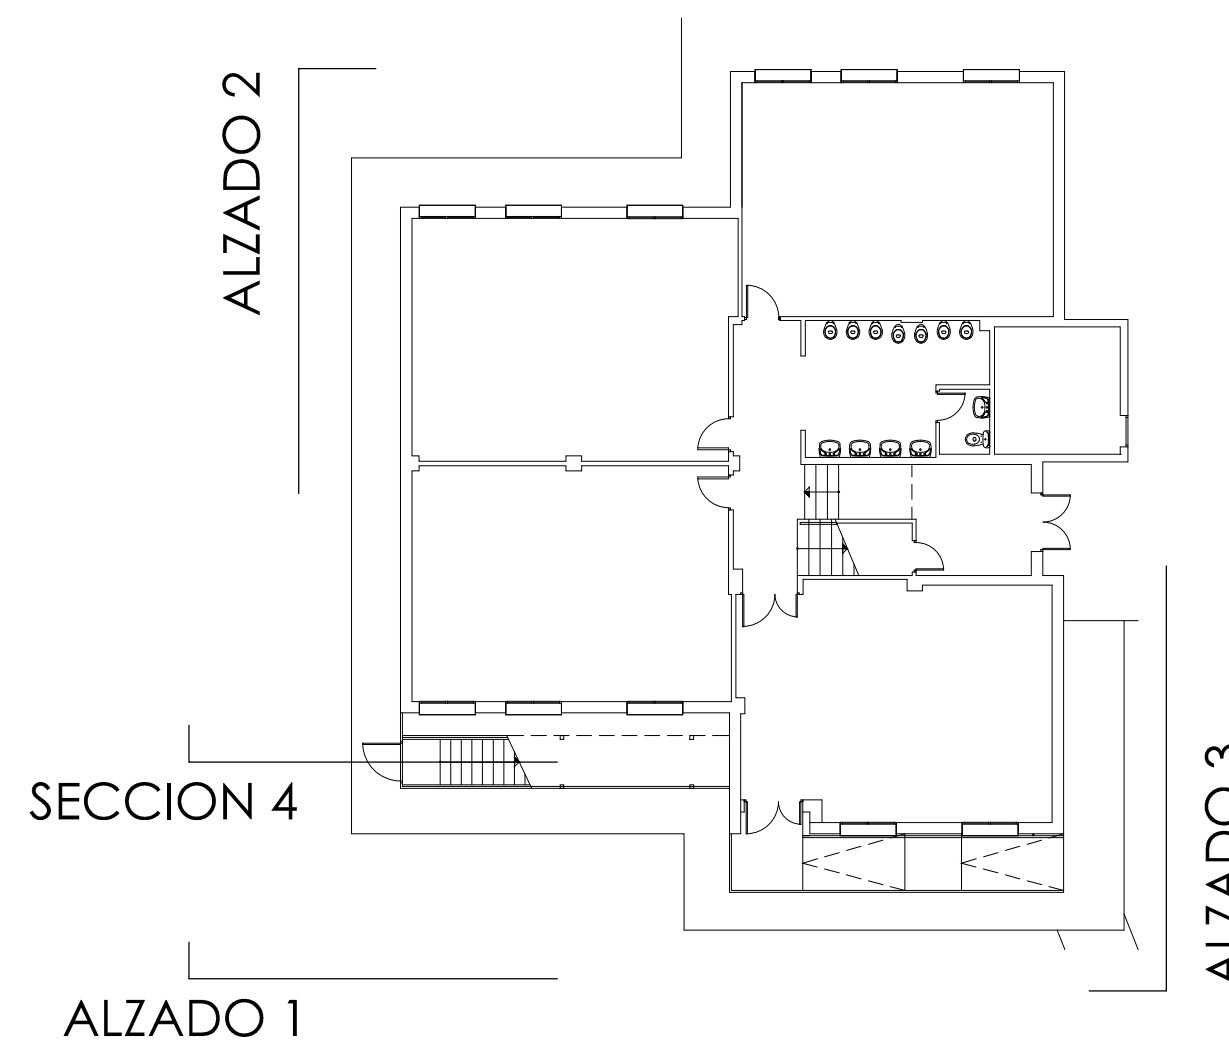

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
**REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE
ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN
INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"**

SITUACIÓN
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO

ARQUITECTURA.
**Pabellón infantil. Estado
reformado.**Alzados y sección

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

ESCALA

FECHA
REVISADO

DINA 1 1/50

JUNIO 2023





LEYENDA DE ACABADOS

TECHOS		
RT	SE MANTIENE EL TECHO EXISTENTE. REPARACIÓN DE REMATES DE TECHO AFECTADOS POR LAS OBRAS.	
Cy+ Ppl	FALSO TECHO CONTÍNUO DE YESO LAMINADO EXTERIOR ACABADO PINTURA PLASTICA COLOR A ELEGIR POR LA DF.	
PAREDES		
RP	SE MANTIENEN LOS PARAMENTOS EXISTENTES. REPARACIÓN DE REMATES DE PARAMENTOS AFECTADOS POR LAS OBRAS.	
Cy+ Ppl + Rt	BASE DE CARTON YESO + PINTURA PLÁSTICA LISA HASTA TECHO. COLORES A DEFINIR POR LA D.F. + RODAPIE DE TERRAZO SIMILAR A EXISTENTE.	
SUELOS		
RS	SE MANTIENE EL PAVIMENTO EXISTENTE. REPARACIÓN DE REMATES DE SUELO AFECTADOS POR LAS OBRAS.	
BTC3	PAVIMENTO DE BALDOSA DE TERRAZO ARIDO LAVADO EXTERIOR RESISTENCIA A DESLIZAMIENTO CLASE 3. COLORES Y DISEÑO A DEFINIR POR LA D.F.	

LEYENDA DE TABIQUERÍA Y CERRAMIENTOS


CERRAMIENTOS DE FACHADA

HOJA EXTERIOR CERRAMIENTO LADRILLO TOSCO
ENFOSCADO Y PINTADO A EXTERIOR, ENFOSCADO
HIDROFUGO A INTERIOR Y AISLAMIENTO LANA ROCA 6 CM

— TRASDOSADO AUTOPORTANTE FACHADA

TABIQUERÍA	
	TABIQUE DE PLACA DE YESO LAMINADO CON AISLAMIENTO LANA ROCA 8 CM



 Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"

SITUACION
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid

PLANO

ARQUITECTURA. Pabellón infantil. Tabiquería, acabados y sección constructiva.





PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

ESCALA

DINA1 1/50
FECHA JUNIO 2023

REVISADO

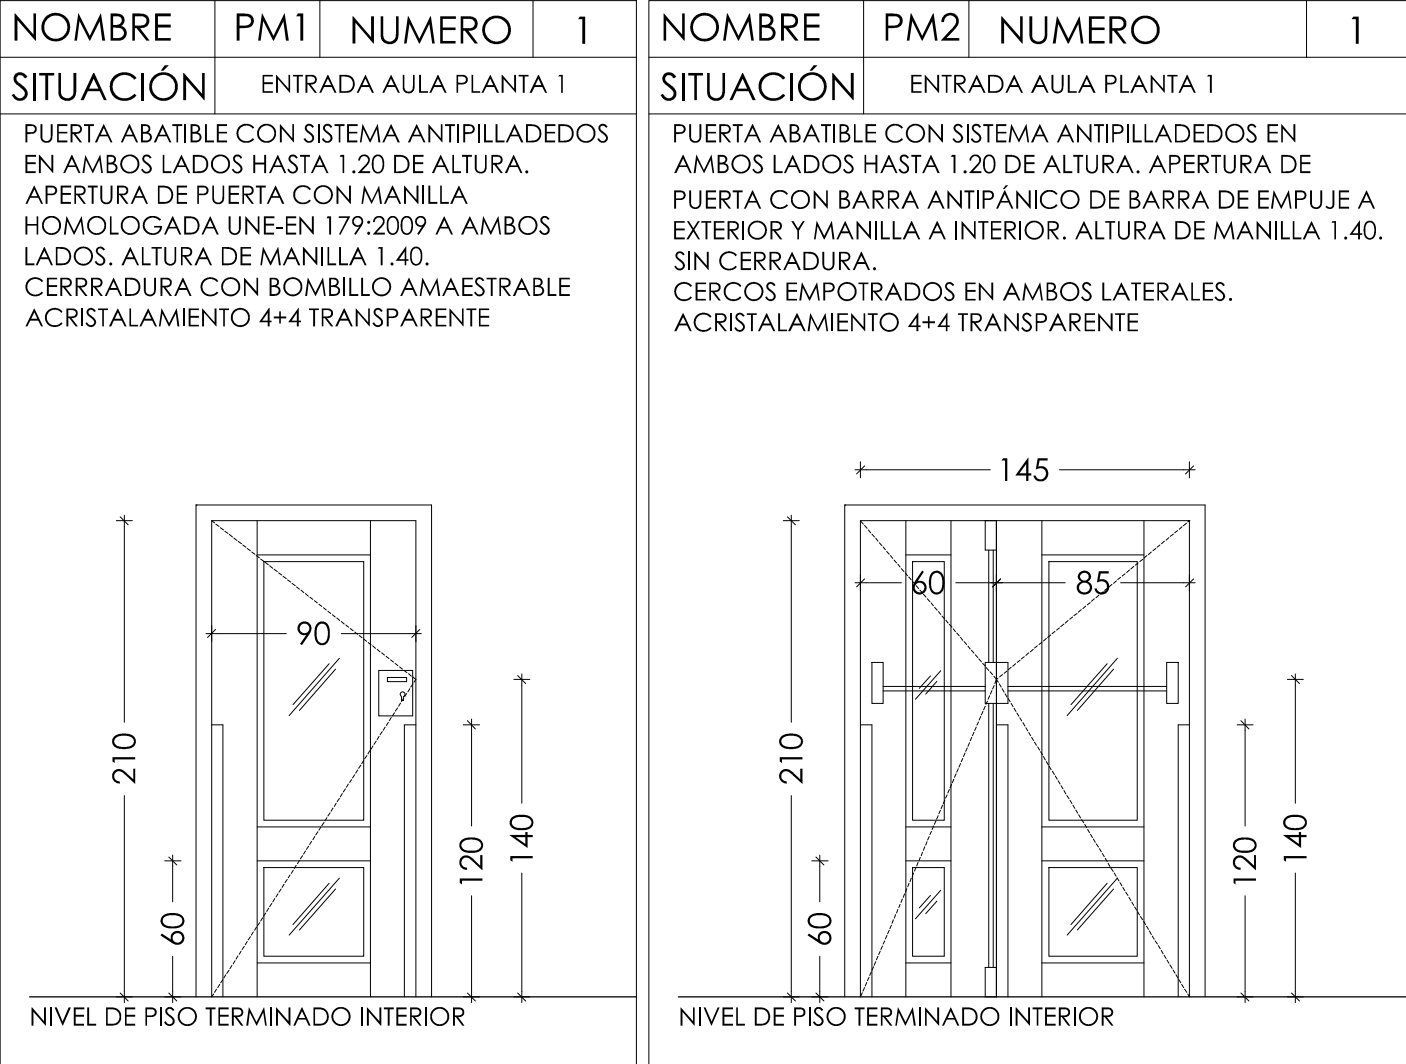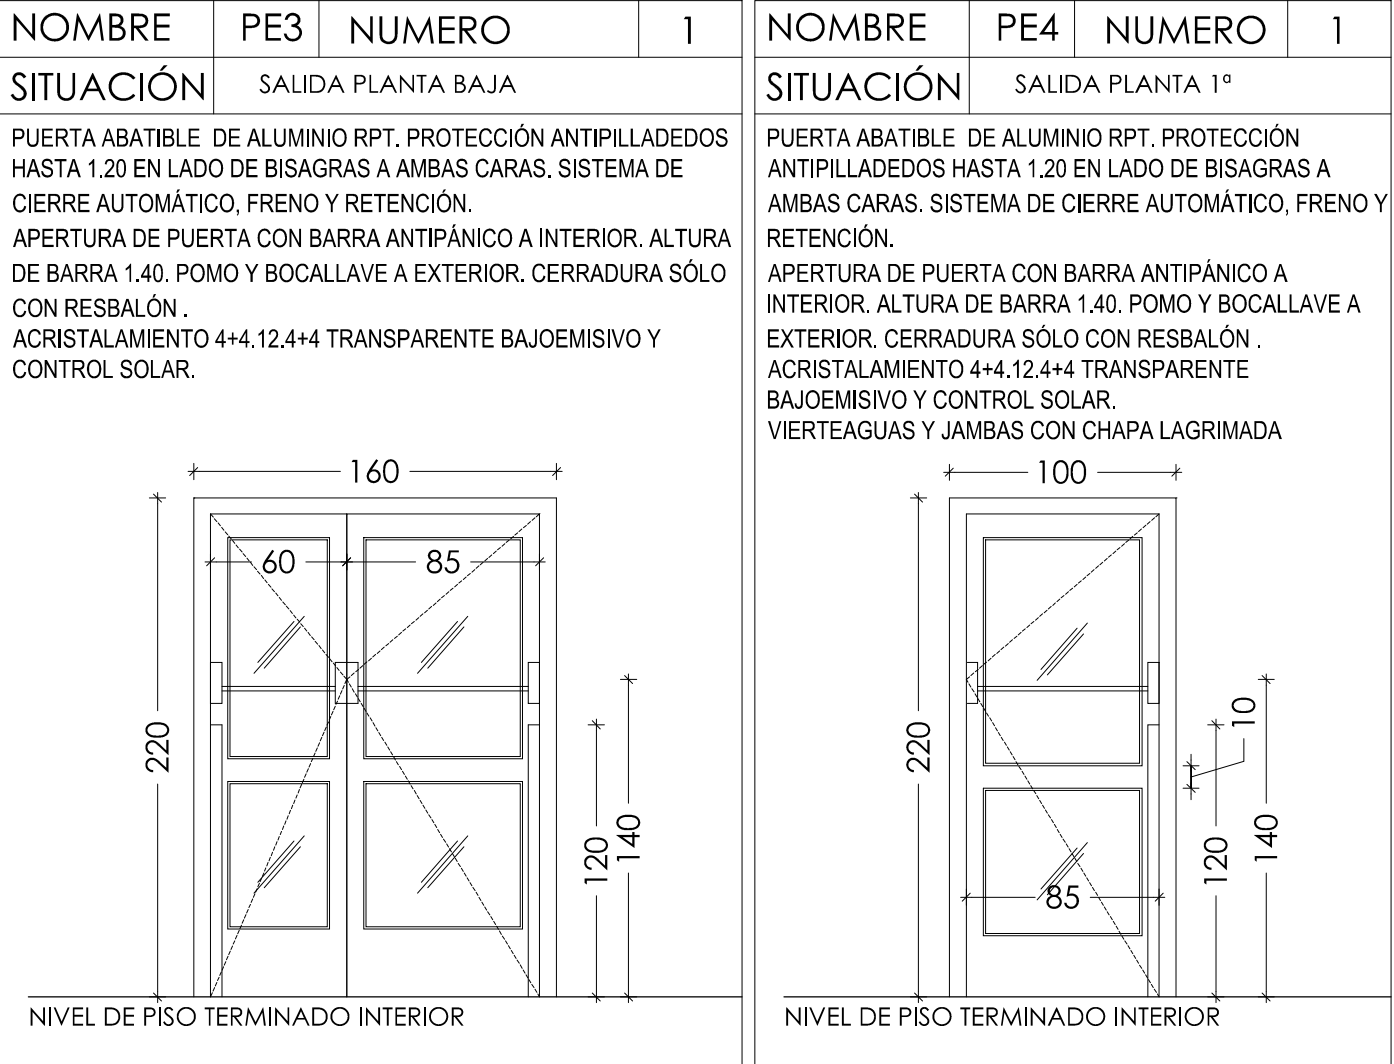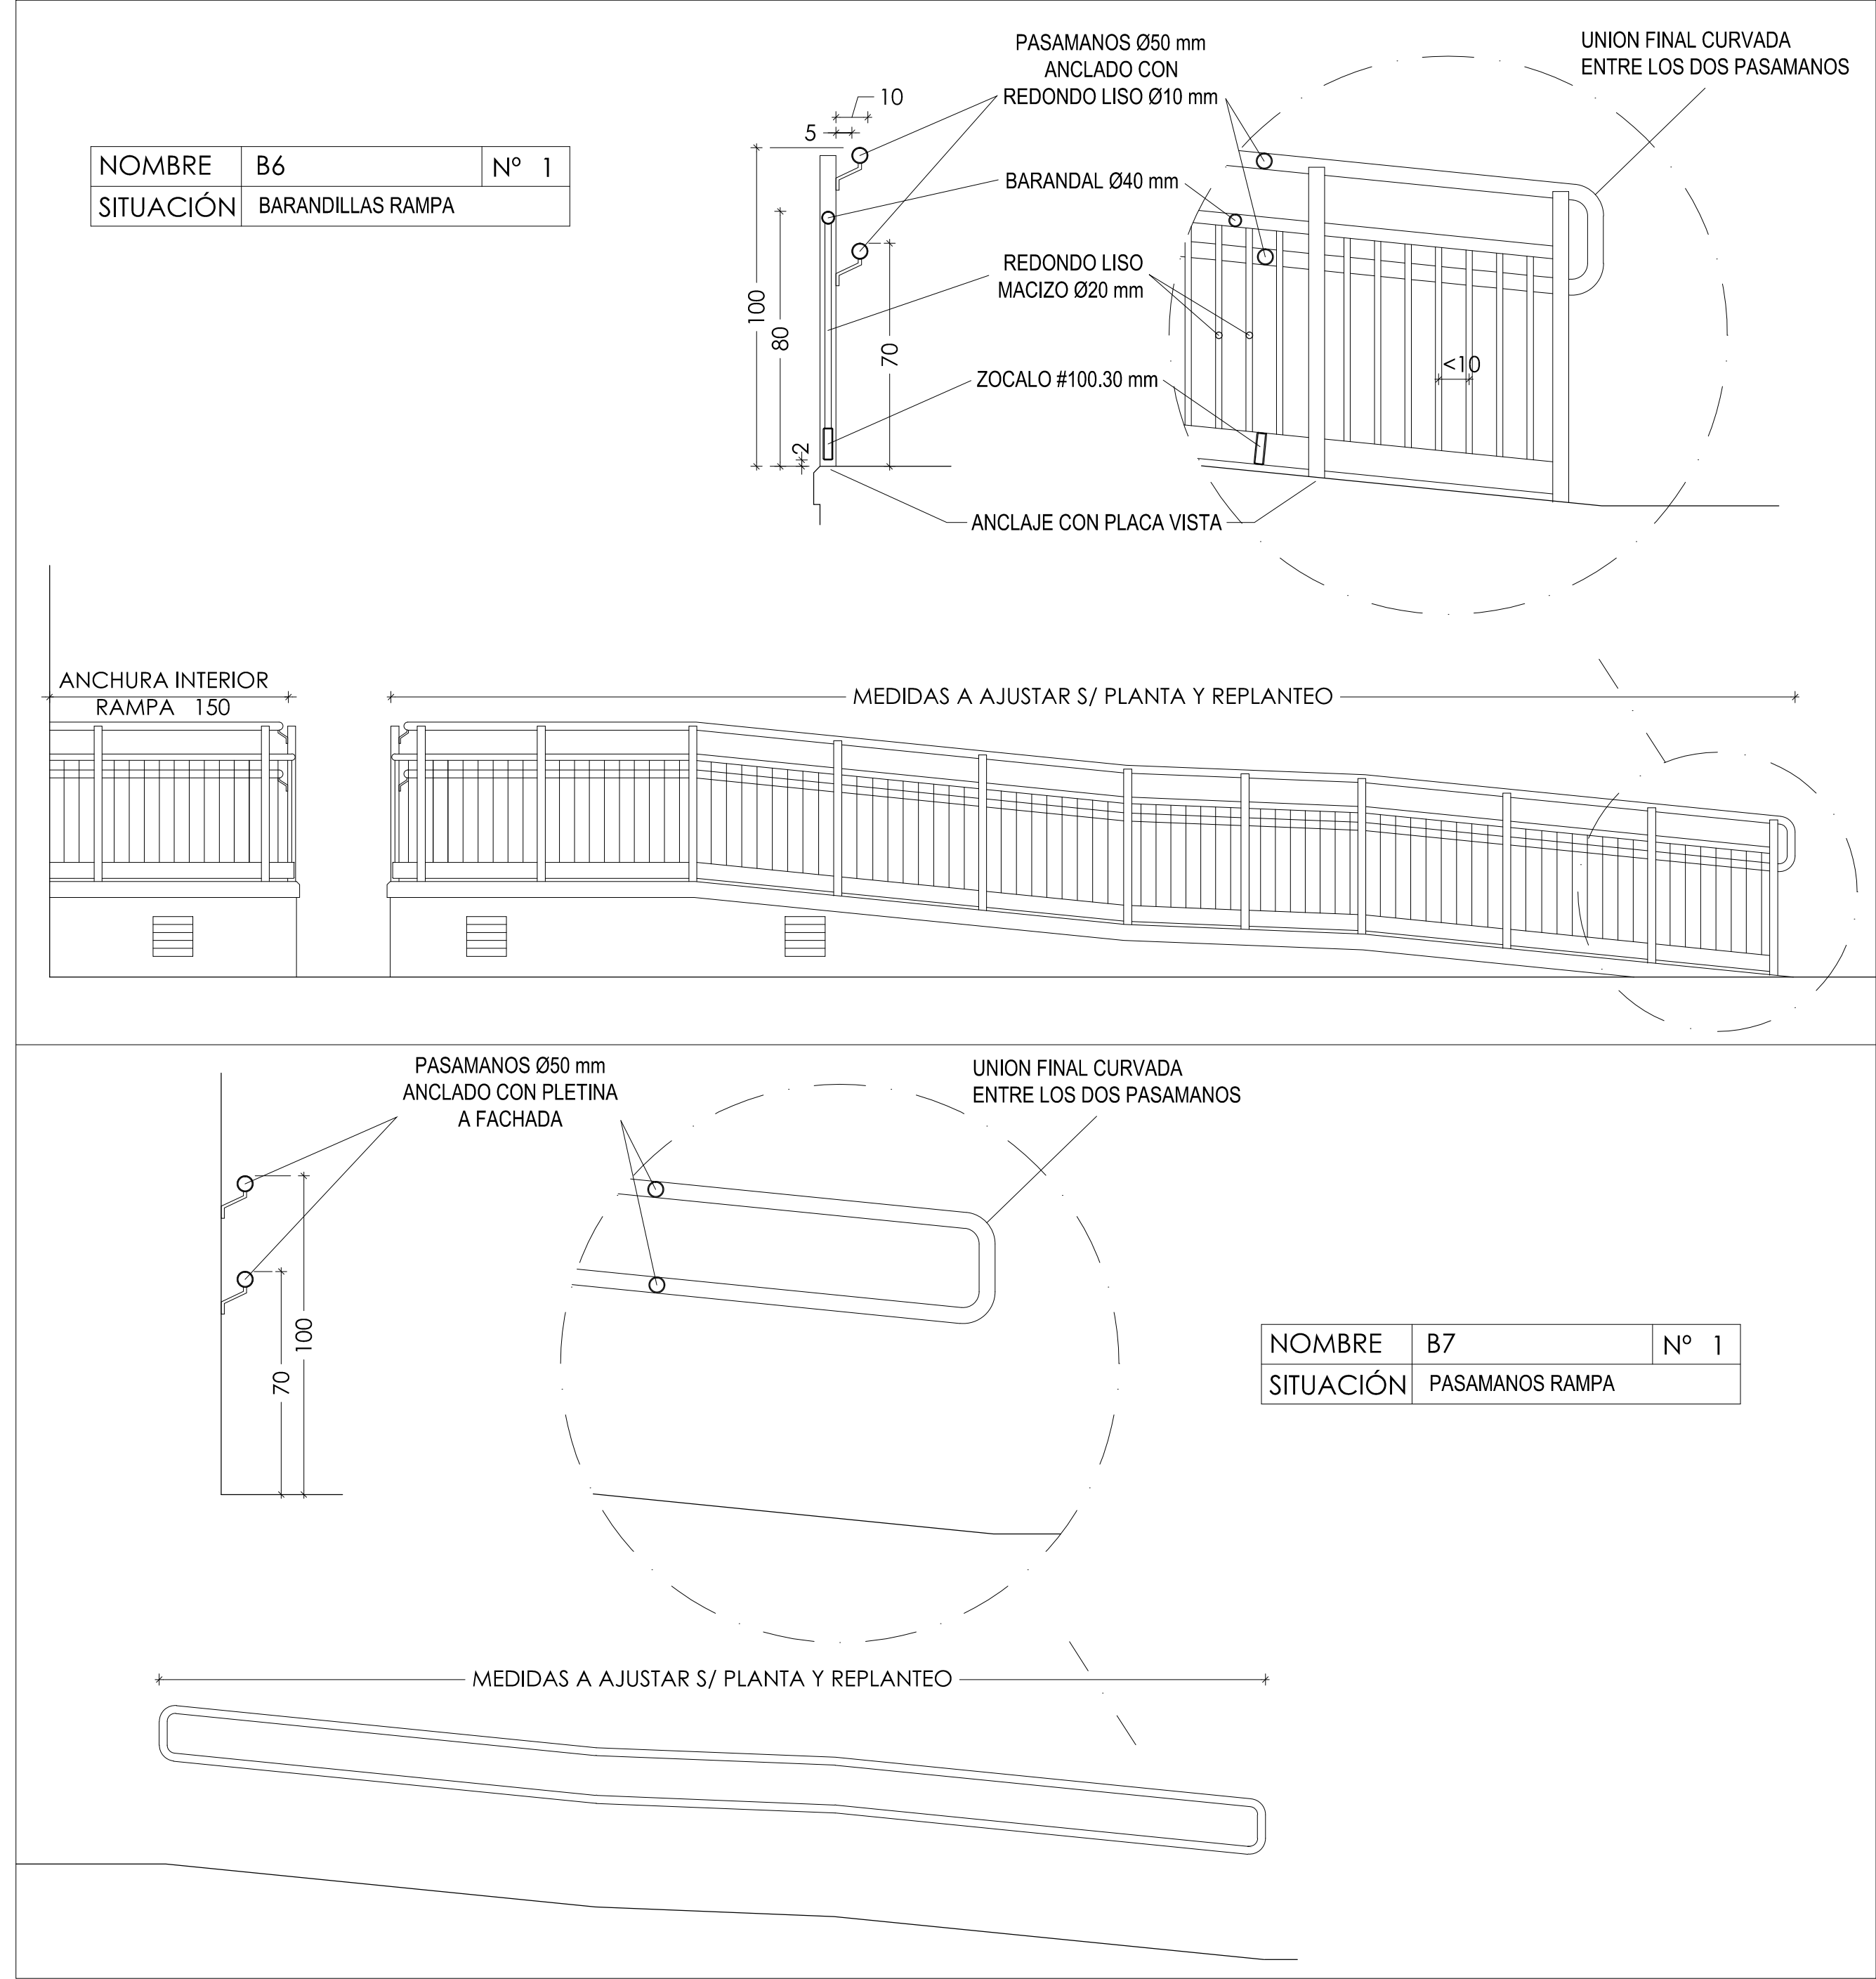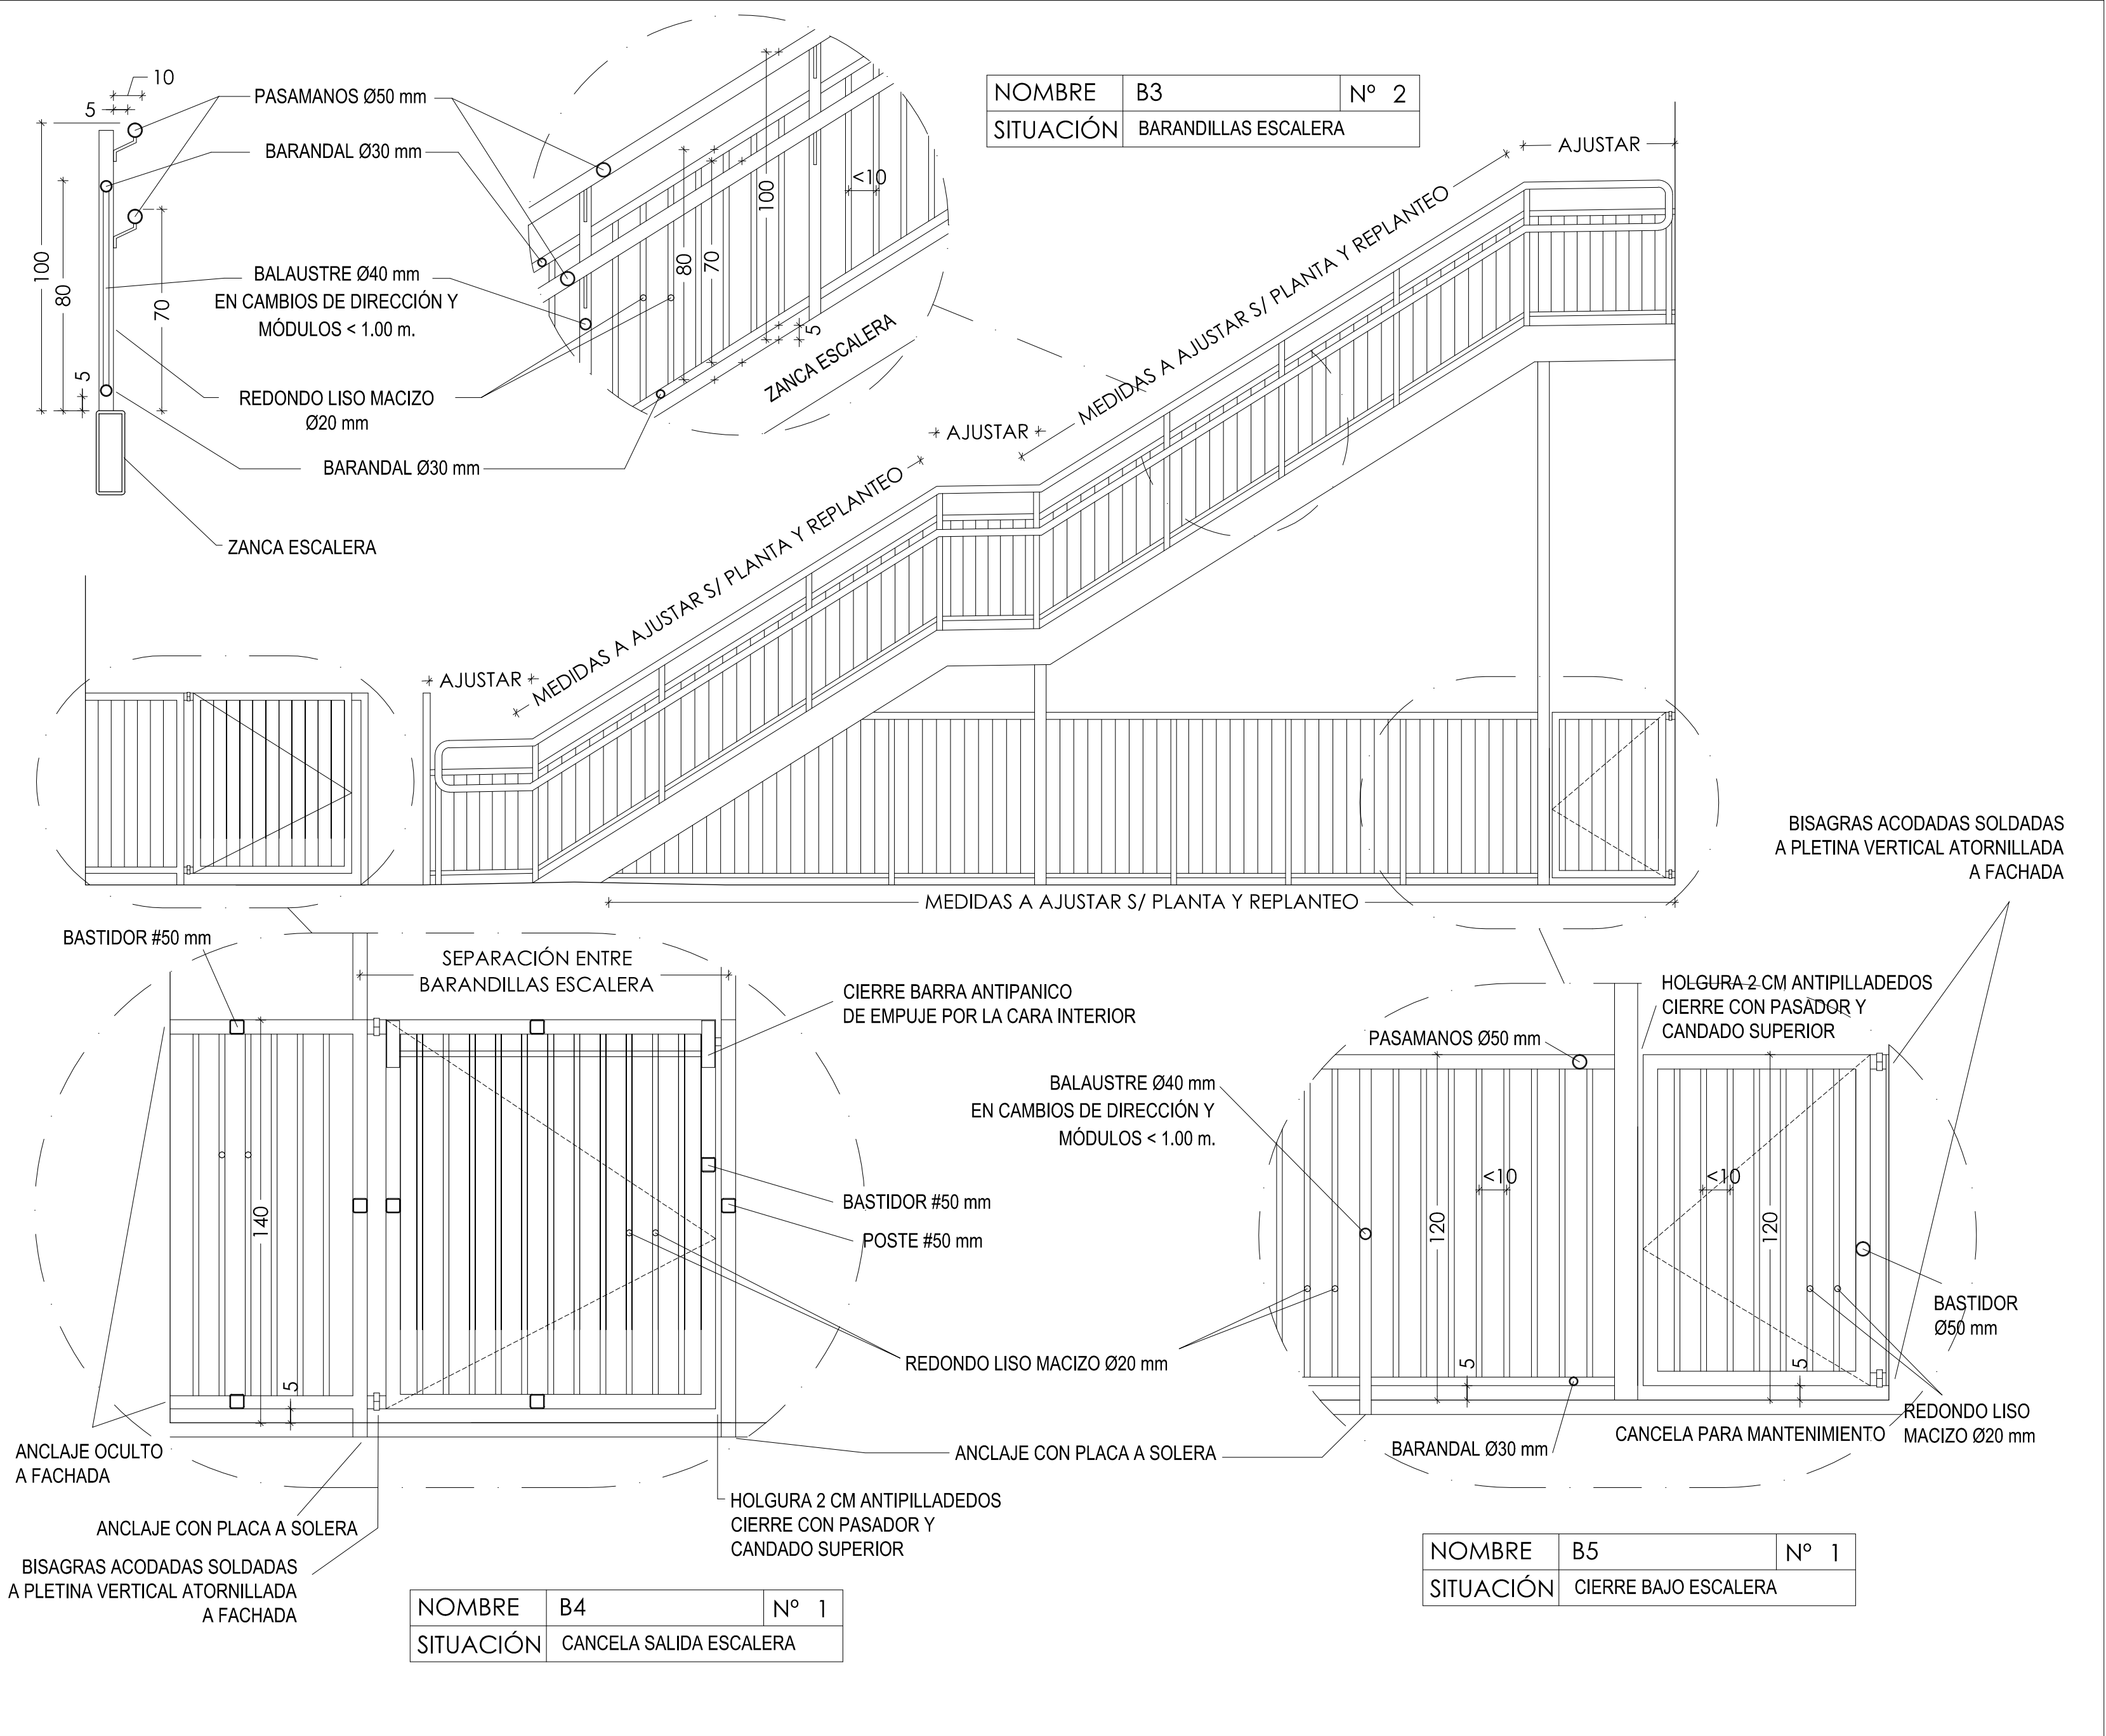

.- NOTA IMPORTANTE: TODAS LAS BARANDILLAS Y PASAMANOS SE REALIZAÁN CON PERFILES REDONDOS O PERFILES RECTANGULARES CON LAS ARISTAS REDONDEADAS. LAS PLETINAS Y PLACAS DE ANCLAJE SE REPASARÁN PARA QUE NO PRESENTEN ARISTAS VIVAS. TODAS ALS SOLDADURAS SE REPASARÁN PARA QUE NO PRESENTEN PUNTAS O ARISTAS PUNZANTES O CORTANTES. TODOS LOS REMATES DE PASAMANOS O PERFILES DE BARANDILLAS SE REALIZARÁN EN CURVA EN FORMA DE "U" PARA EVITAR ENGANCHES. LAS MANILLAS DE LAS PUERTAS Y VENTANAS SERÁN DE SECCIÓN CIRCULAR, DE LONGITUD LARGA Y EN FORMA DE "U" PARA EVITAR ENGANCHES.

Dirección General de Infraestructuras y Servicios

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"

SITUACION

Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO

ARQUITECTURA. Pabellón infantil. Escaleras, detalles y memoria de carpinterías.

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades.

18A08

DINA 1 1/50

ARQUITECTO

Doña Elena Laudelina López Otero

ESCALA

JUNIO 2023

FECHA

REVISADO

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS


Consejería de Educación, Ciencia y Universidades

Comunidad de Madrid


SUPERVISADO

CARPINTERIA MADERA

CARPINTERIA METÁLICA

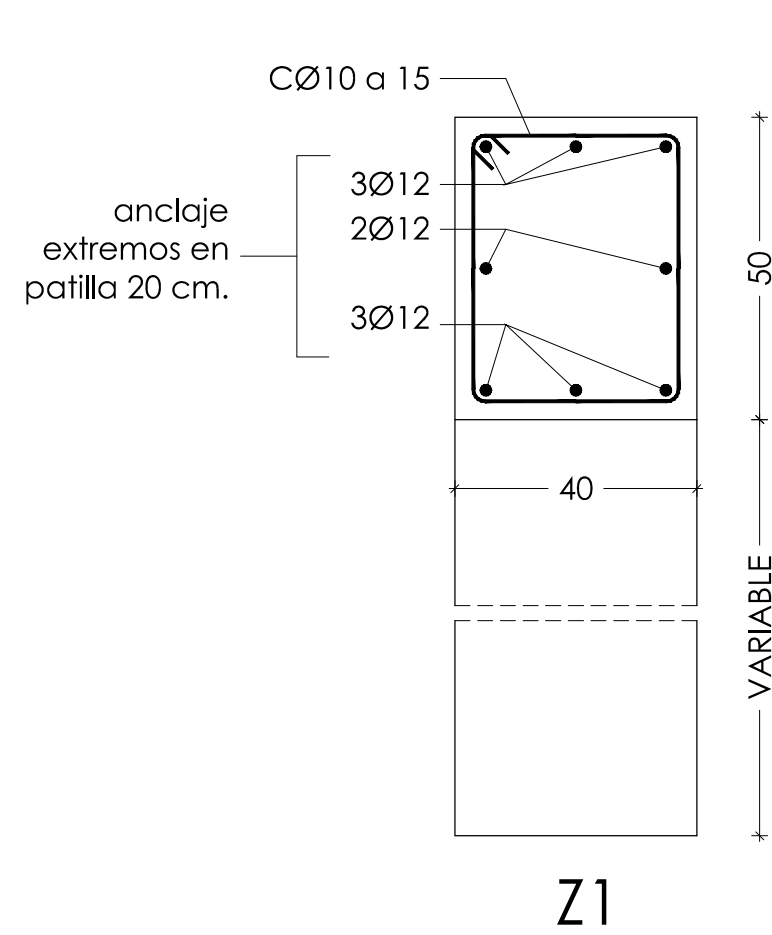

COEFICIENTE DE CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES DE SEGURIDAD			
ACCIONES	E.L.U. E.L.S.	Yg=1.35 Yq=1.5 Yg=Yq=1.0	
HORMIGÓN	ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO	COEFICIENTE DE SEGURIDAD	CONTROL DE EJECUCIÓN
HORMIGÓN ARMADURAS	TODA LA OBRA TODA LA OBRA	Yc=1.5 Ys=1.15	NORMAL NORMAL
TIPO DE HORMIGÓN	ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO	RECUBRIMIENTO (Rho)mm	CONTROL DE MATERIALES
HA-25/B/40/XC2	CIMENTACIÓN Cemento CEM I o CEM II/A.	50	ESTADÍSTICO
TIPO DE ACERO	ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO	RESISTENCIA CARACTERÍSTICA	CONTROL DE MATERIALES
B-500S	TODA LA OBRA	500 N/mm2	NORMAL
RECUBRIMIENTOS NOMINALES	80 mm CIMENTACIÓN CONTRA TERRENO 40 mm RESTO ARMADURAS DE CIMENTACION 30 mm RESTO ESTRUCTURA		
ACERO			
ACERO LAMINADO	TODA LA OBRA	Ym0=1.05	
TIPO DE ACERO	ESPECIFICACIÓN DEL ELEMENTO	RESISTENCIA CARACTERÍSTICA	
S-275JR	LAMINADOS	275 N/mm2	
6.80	TORNILLERÍA	480 N/mm2	

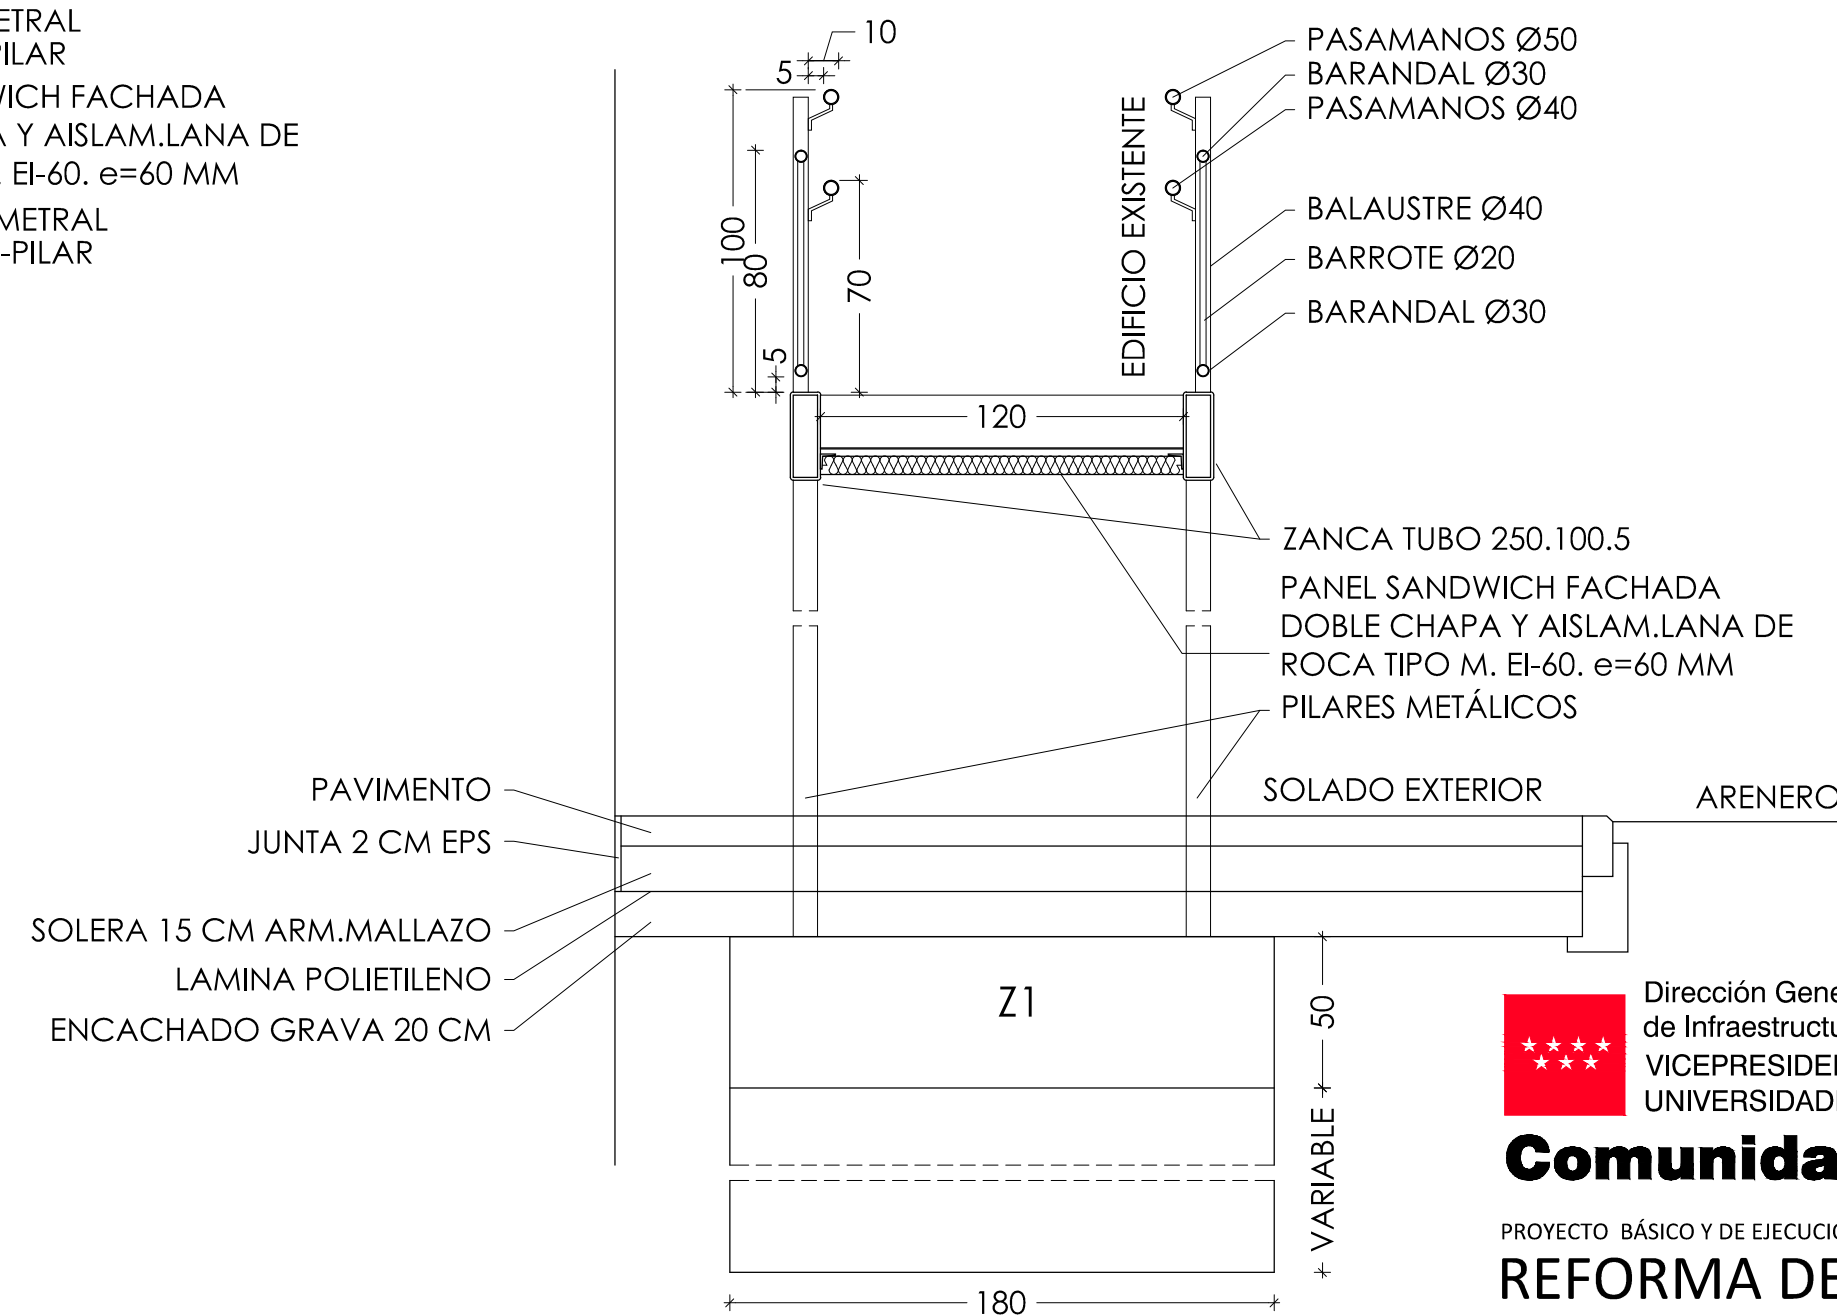


Comunidad de Madrid

SITUACION
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid


19E01

ESCALA

DINA1 1/50
JUNIO 2023

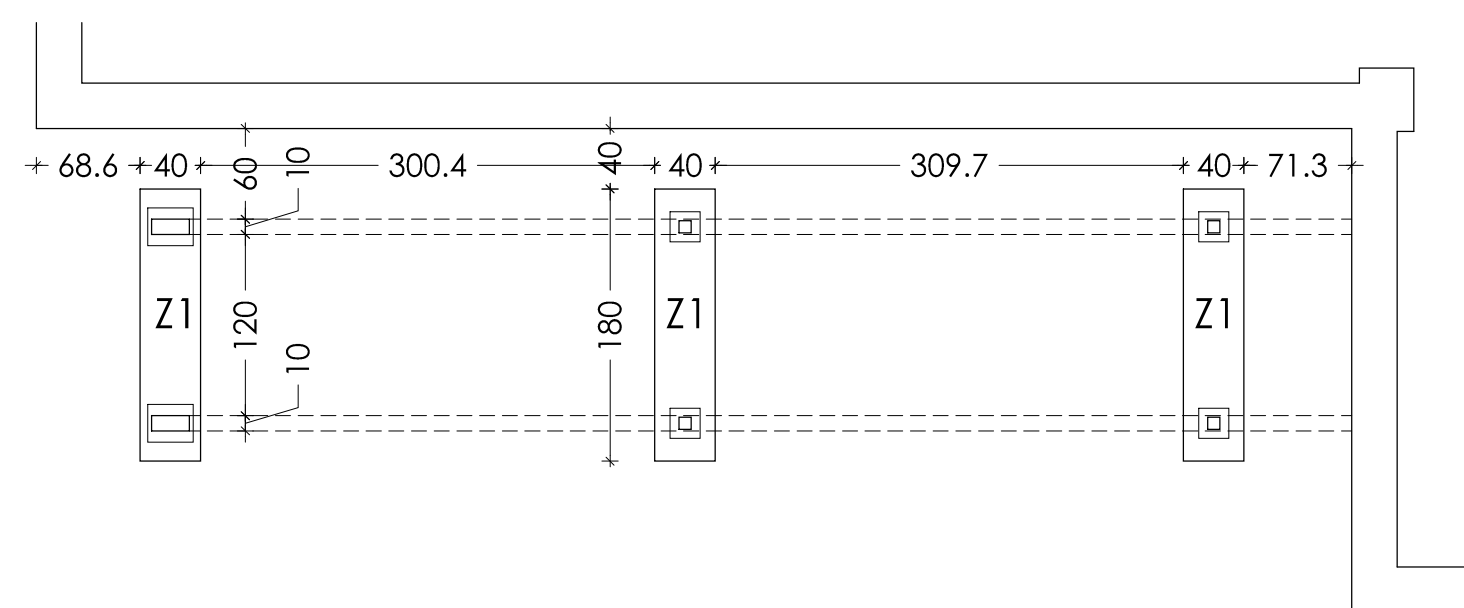


ANCHO NOMINAL ENTRE ZANCAS	1,20 m
PELDAÑOS	HUELLA 28 cm
	TABICA 17,5 cm
BARANDILLAS	H=100 cm

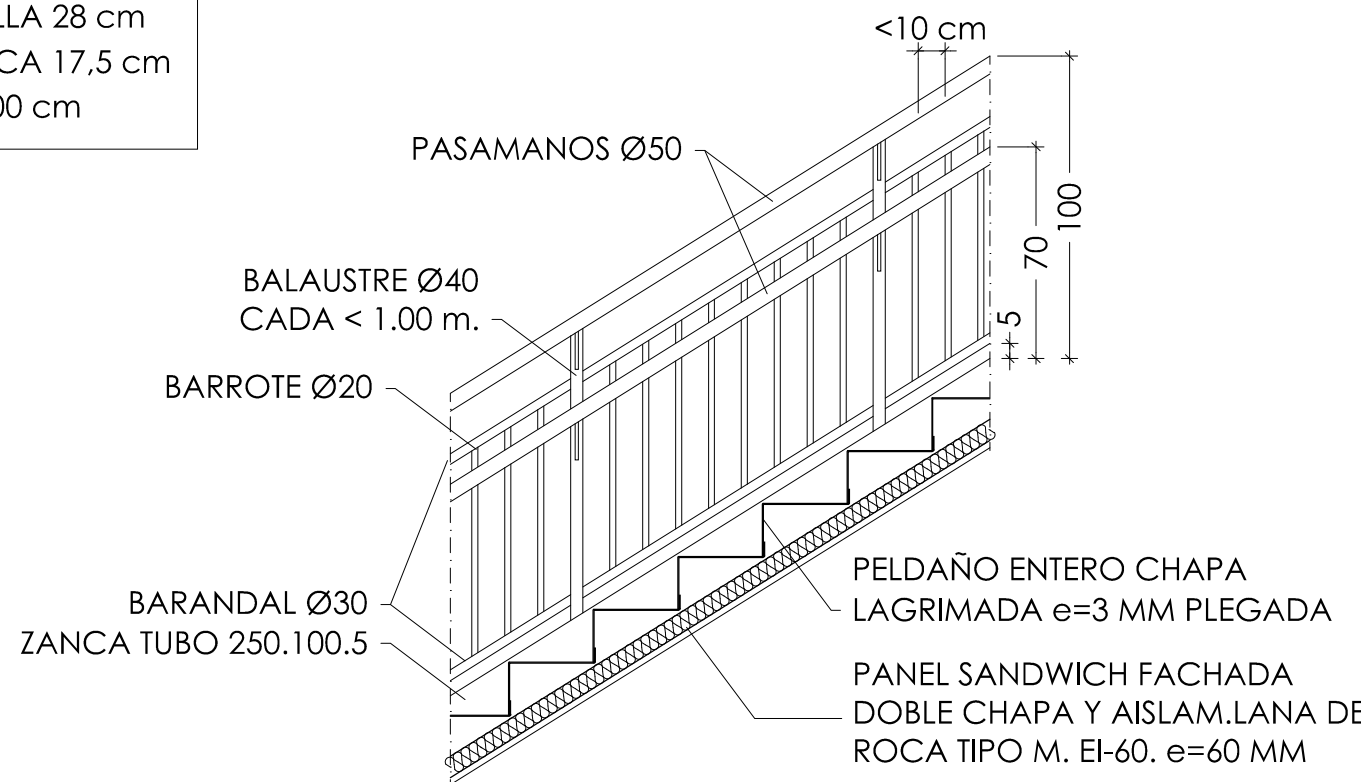

DETALLE-SECCIÓN TRANSVERSAL.

ESTRUCTURA. PLANTA

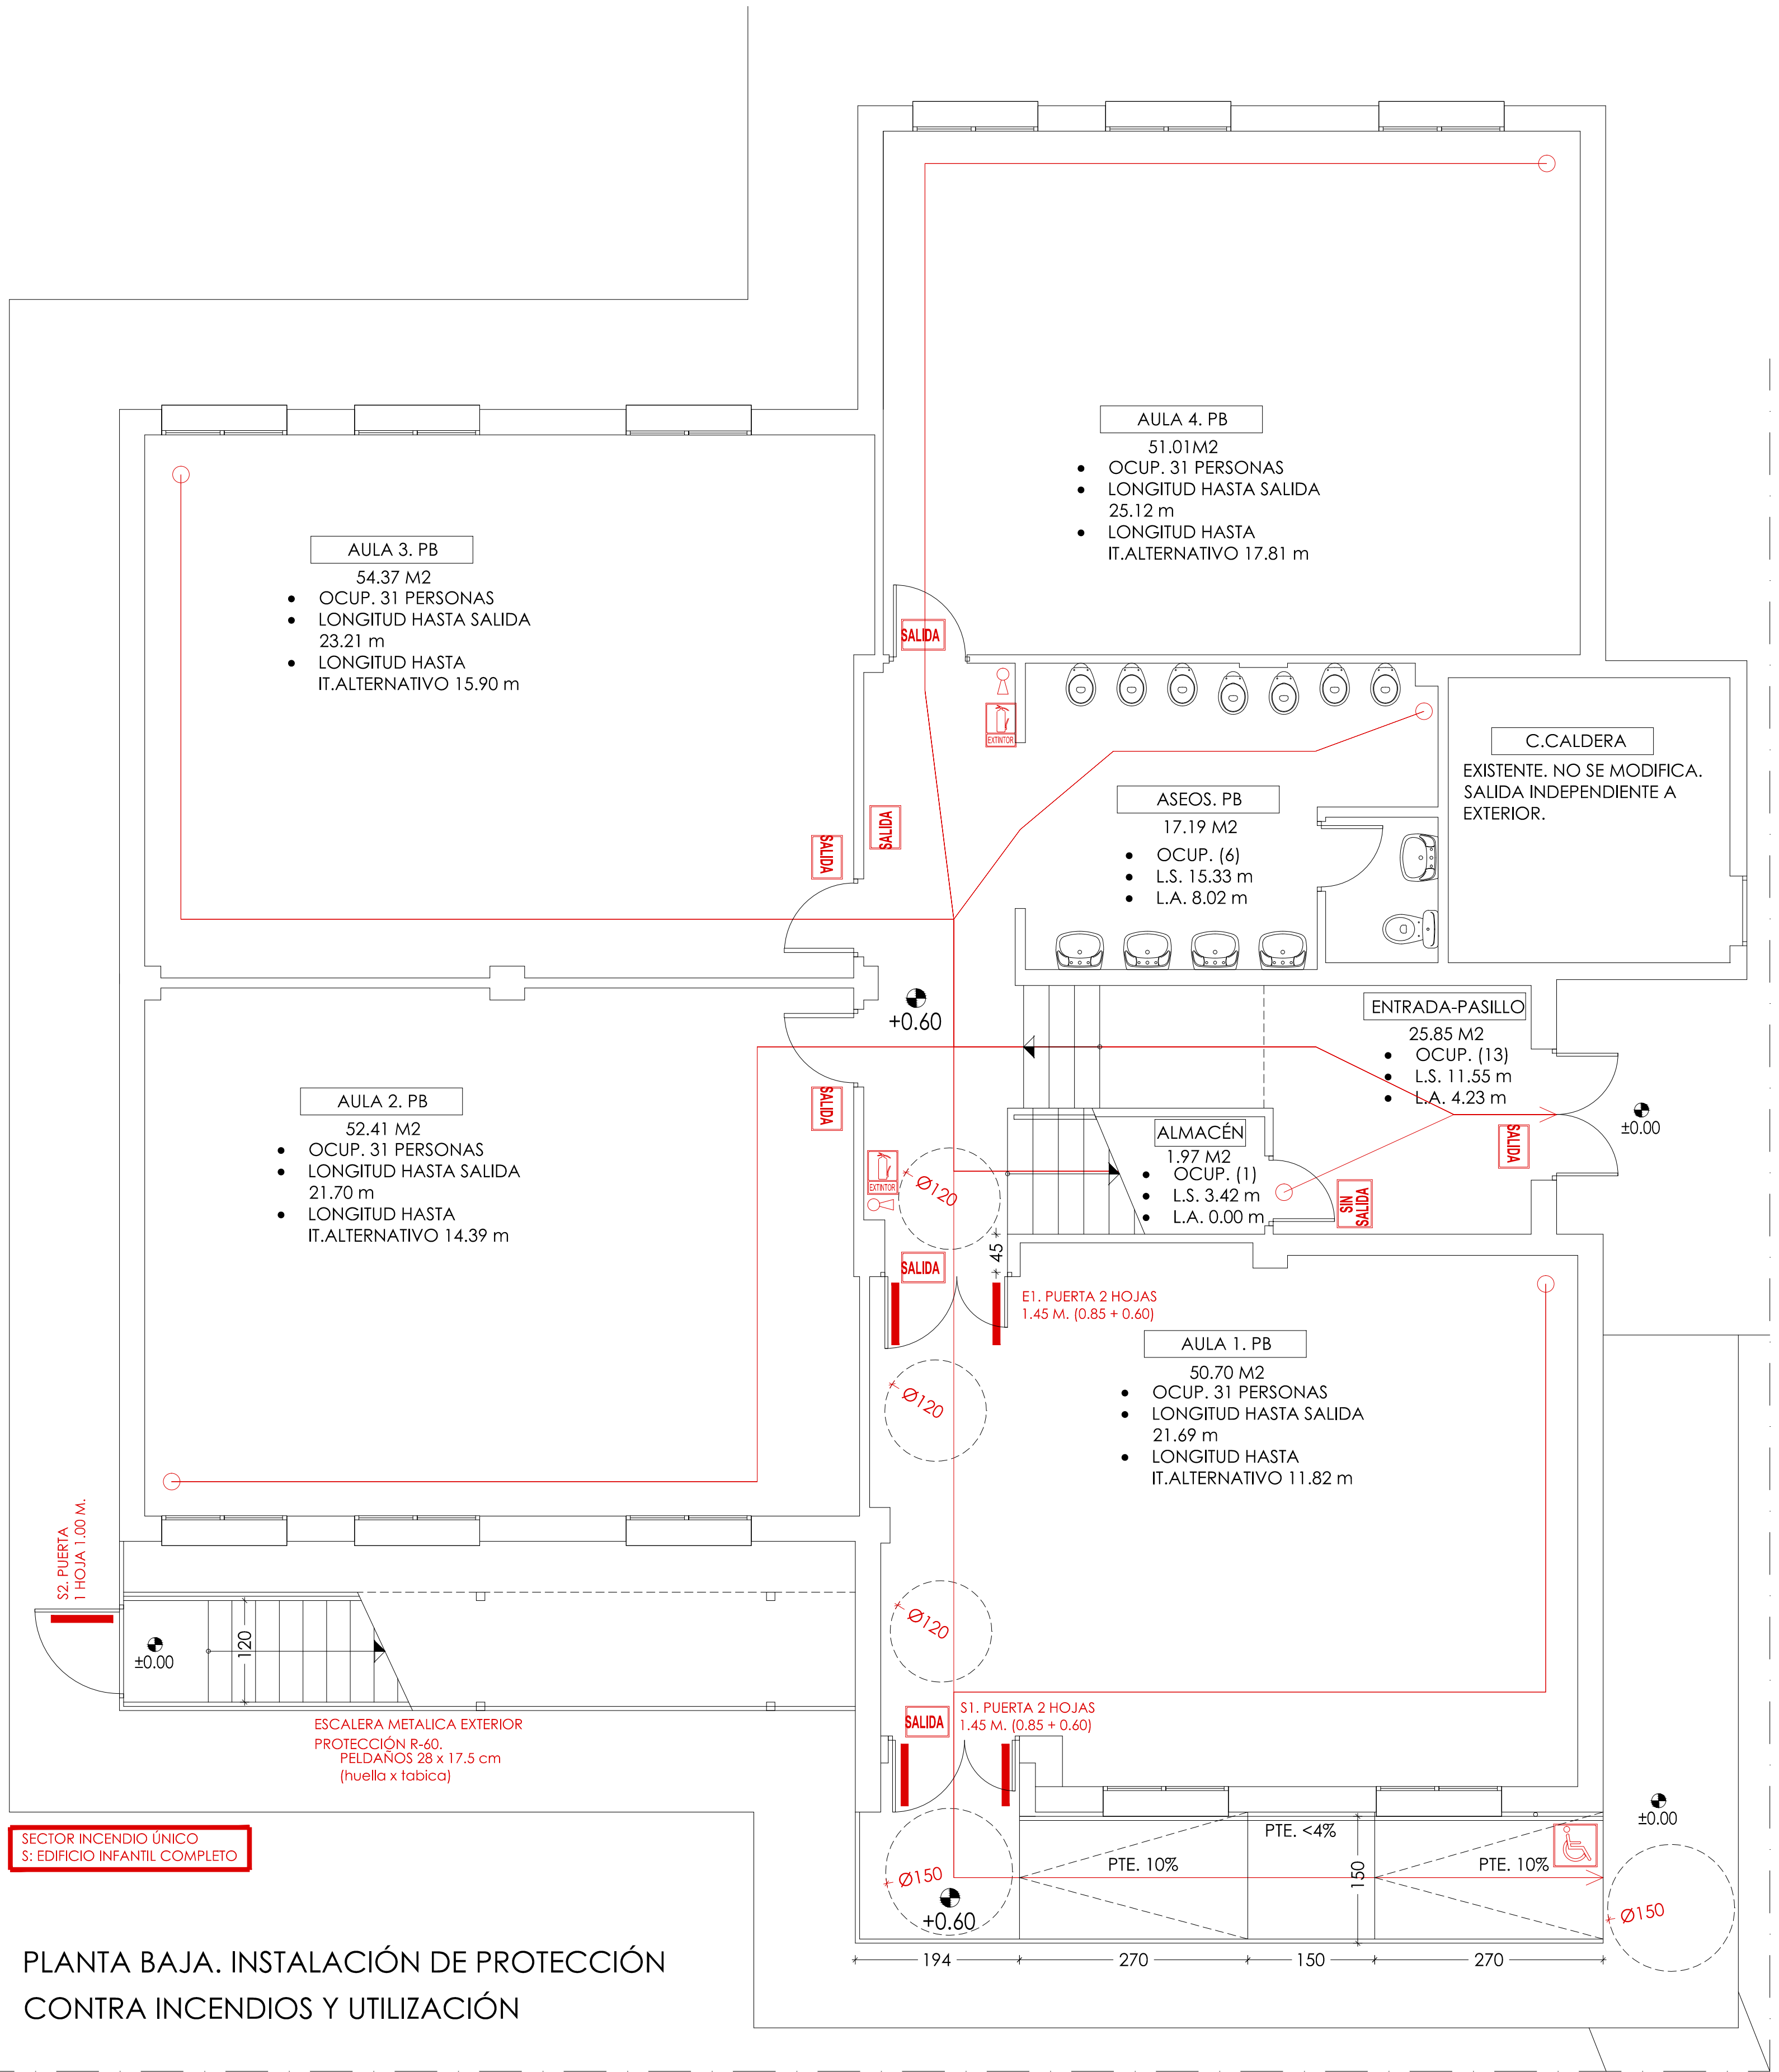

SECTOR INCENDIO ÚNICO
S: EDIFICIO INFANTIL COMPLETO

PLANTA BAJA. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS Y UTILIZACIÓN

LEYENDA DE P.C.I Y ACCESIBILIDAD

	EXTINTOR PORTÁTIL 21A-113B ALTURA 0.80-1.20 M.		ORIGEN DE EVACUACIÓN
	SEÑAL "EXTINTOR"		RECORRIDO DE EVACUACIÓN
	SEÑAL SALIDA		BARRA ANTIPÁNICO EN SENTIDO DE EVACUACIÓN
	SEÑAL SALIDA EMERGENCIA		SEÑAL DE ITINERARIO ACCESIBLE
	SEÑAL SIN SALIDA		

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

**REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE
ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN
INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"**

SITUACION
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO

INSTALACIONES.
Pabellón infantil. Planta baja.
PCI y Seguridad de utilización

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid


ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

ESCALA


DINA 1 1/50

FECHA
JUNIO 2023
REVISADO



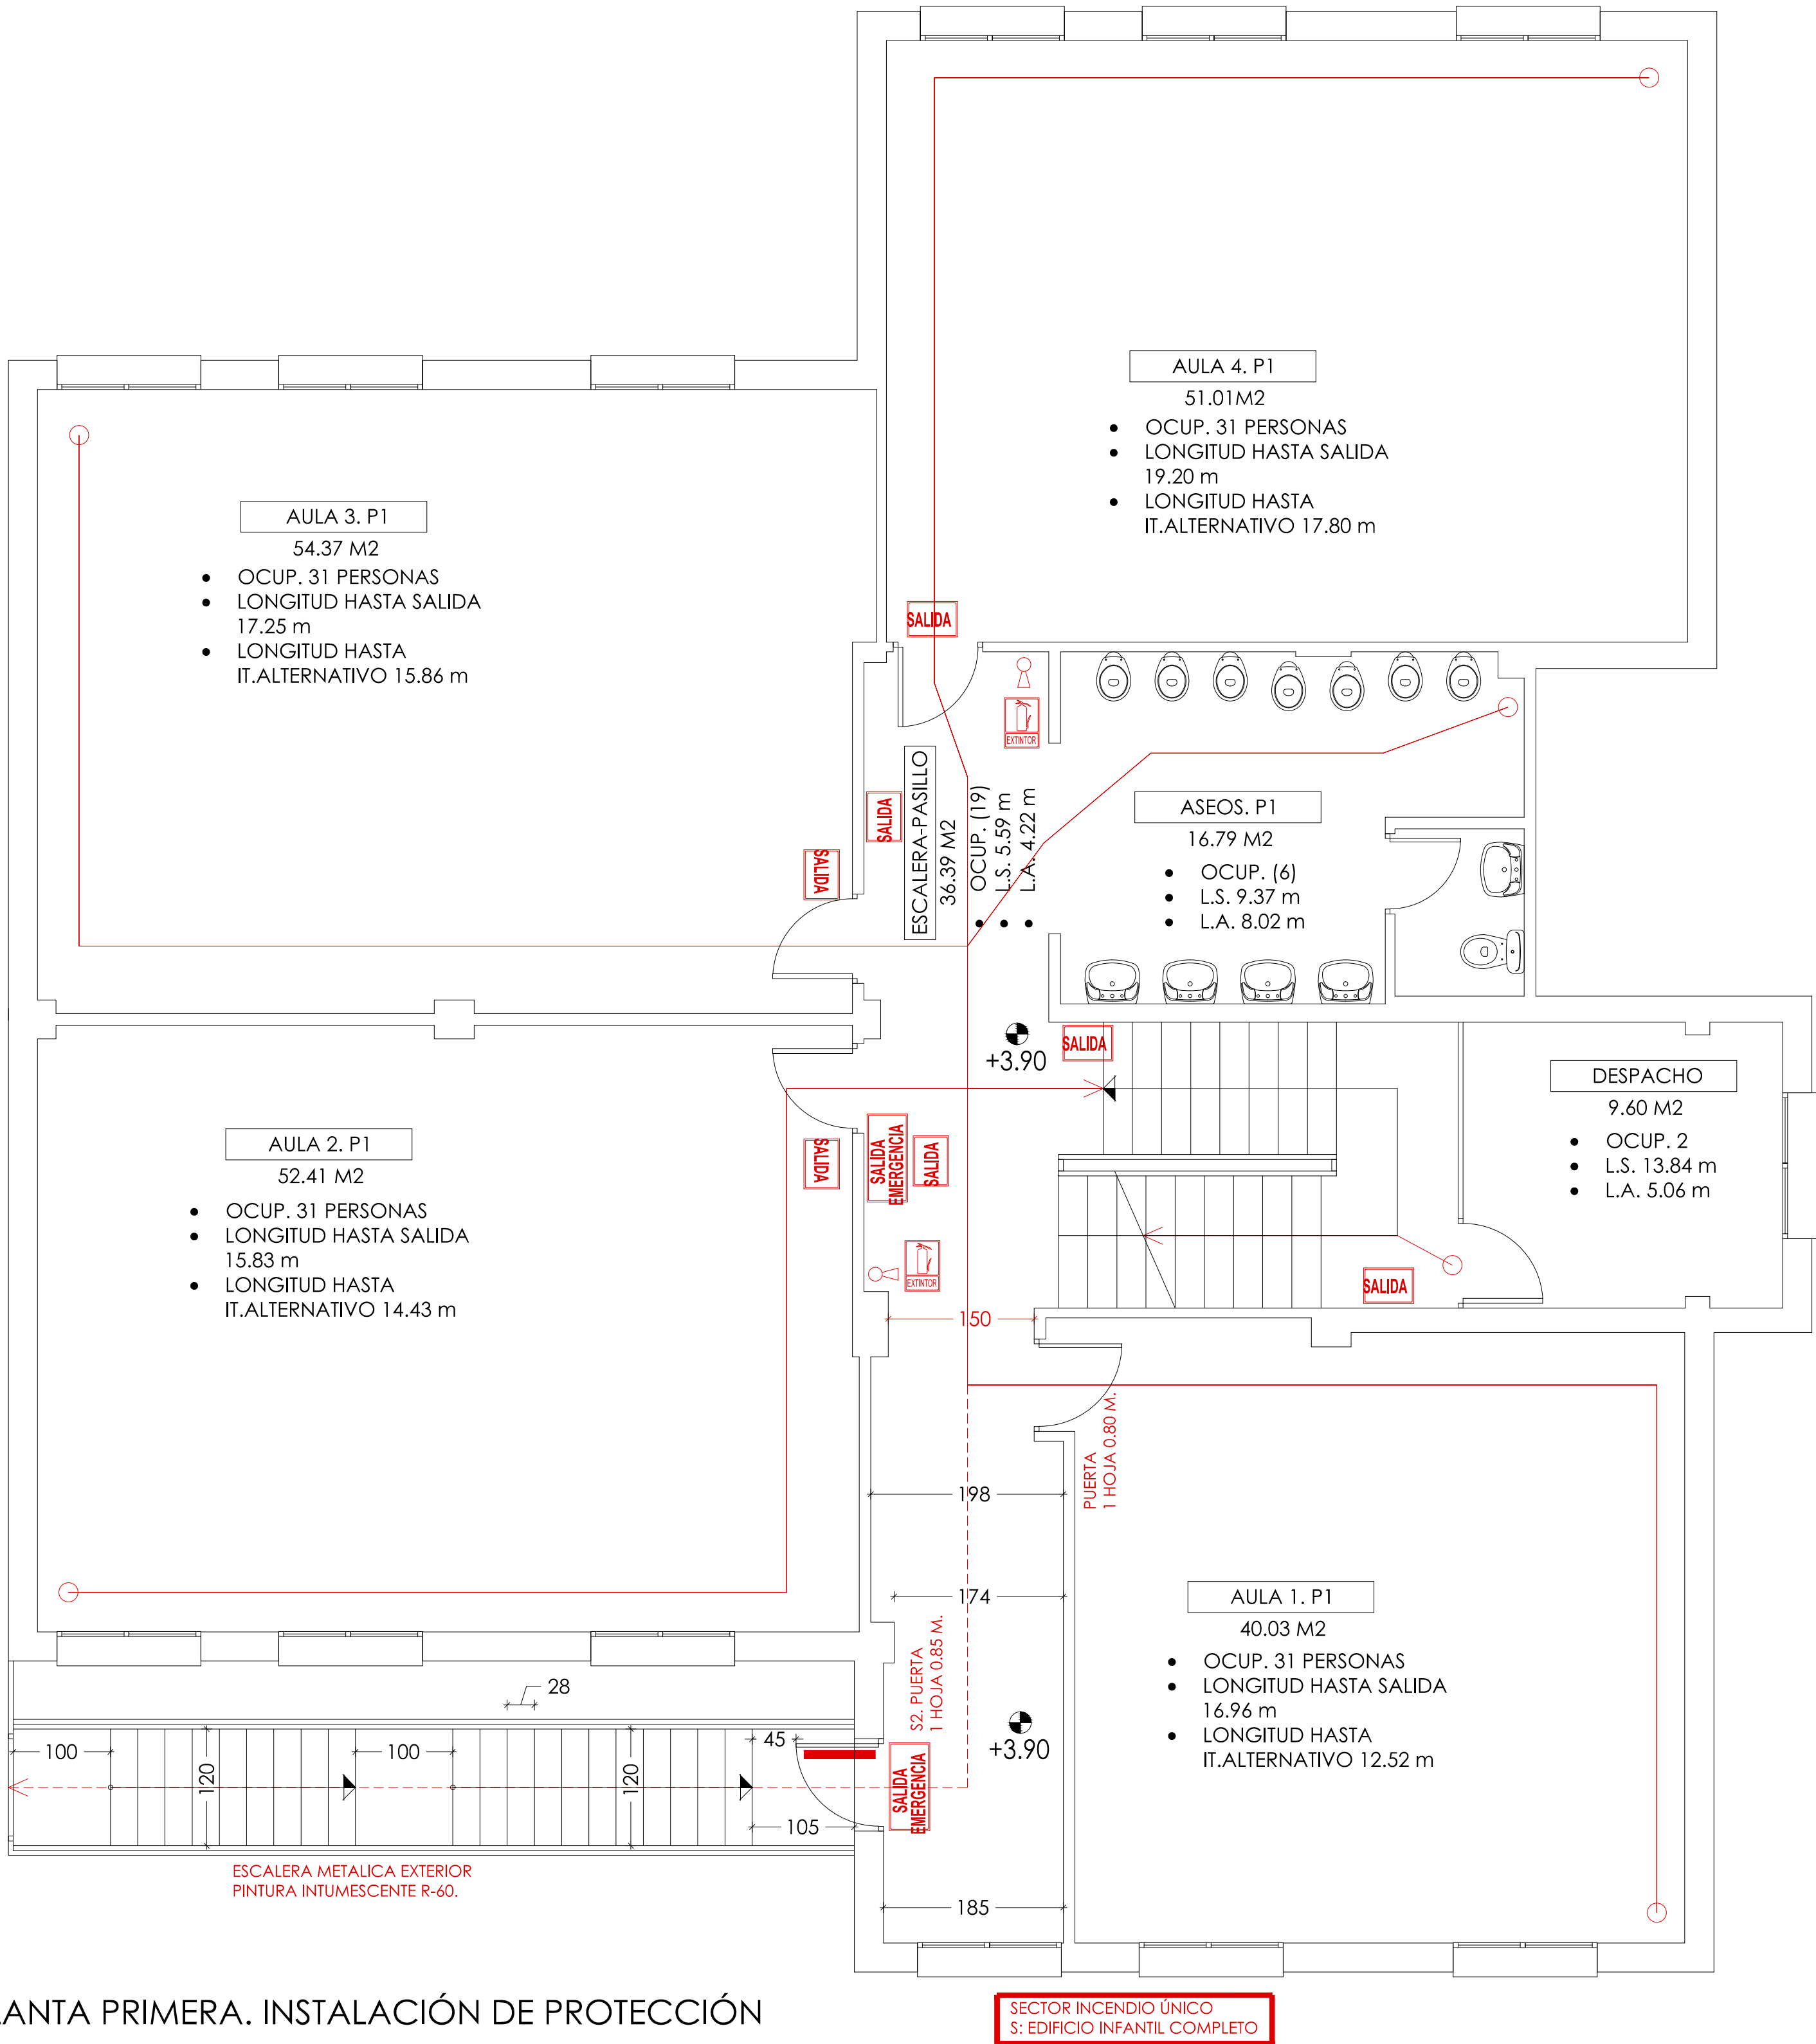

PLANTA PRIMERA. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y ACCESIBILIDAD

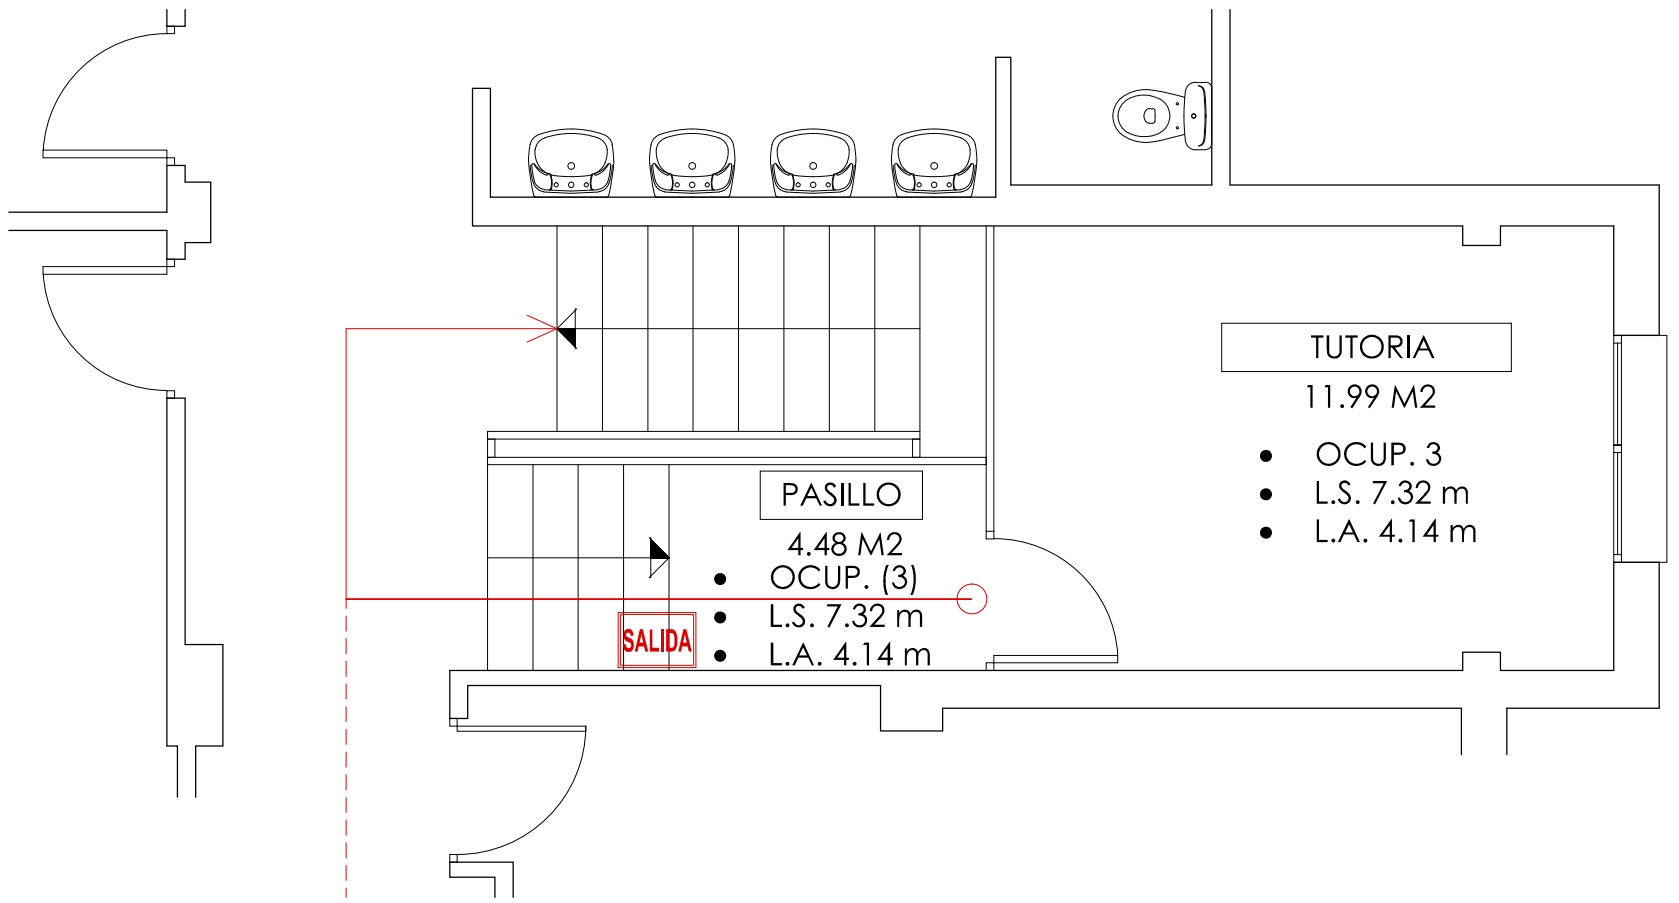

ENTREPLANTA SUPERIOR.

LEYENDA DE P.C.I Y ACCESIBILIDAD

	EXTINTOR PORTÁTIL 21A-113B ALTURA 0.80-1.20 M.		ORIGEN DE EVACUACIÓN
	SEÑAL "EXTINTOR"		RECORRIDO DE EVACUACIÓN
	SEÑAL SALIDA		BARRA ANTIPÁNICO EN SENTIDO DE EVACUACIÓN
	SEÑAL SALIDA EMERGENCIA		SEÑAL DE ITINERARIO ACCESIBLE
	SEÑAL SIN SALIDA		

Dirección General de Infraestructuras y Servicios VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"

SITUACION
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO
INSTALACIONES.
Pabellón infantil. P. primera.
PCI y Seguridad de utilización

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero


ESCALA

FECHA
REVISADO

21102

DINA 1 1/50
JUNIO 2023



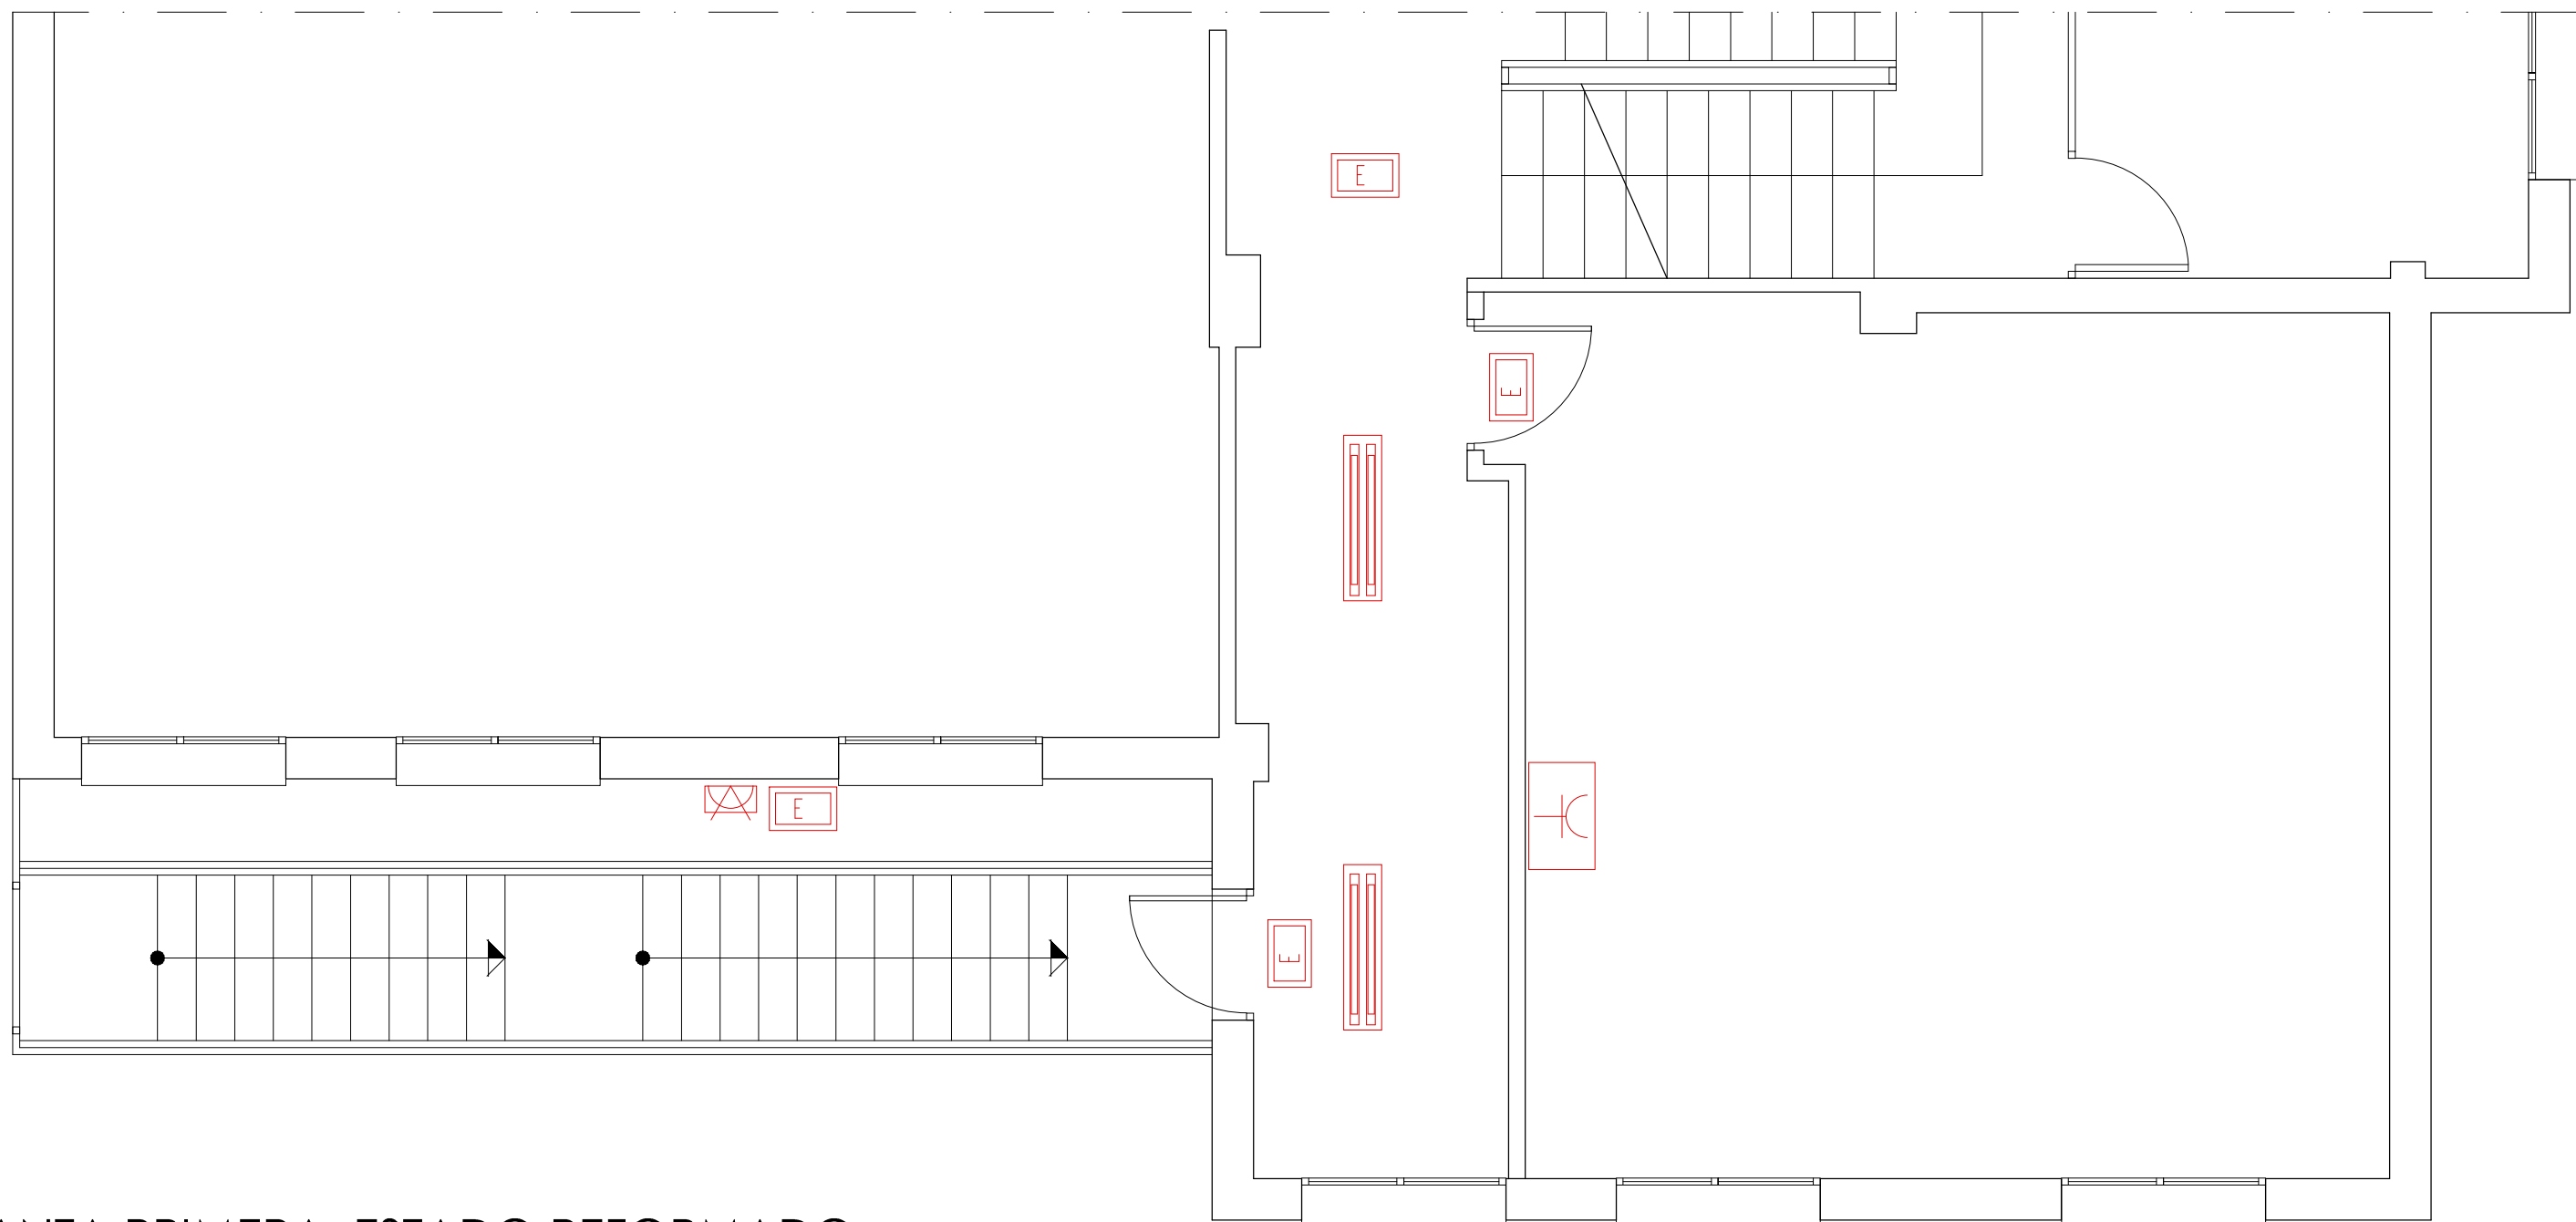

PLANTA PRIMERA. ESTADO REFORMADO


LEYENDA DE INSTALACIONES
ACTUACIONES EN PLANTA PRIMERA

LUMINARIA EXISTENTE QUE SE MANTIENE. SE CAMBIA EL ENCENDIDO: SE DESCONECTA DE AULA Y SE CONECTA AL PASILLO.

NUEVA BASE ENCHUFE DE 16 A. CON PROTECCIÓN PARA NIÑOS

LUMINARIA EXTERIOR EXISTENTE. COMPROBAR FUNCIONAMIENTO

NUEVO APARATO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO, EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE SUPERFICIE EN TECHO O PARED.

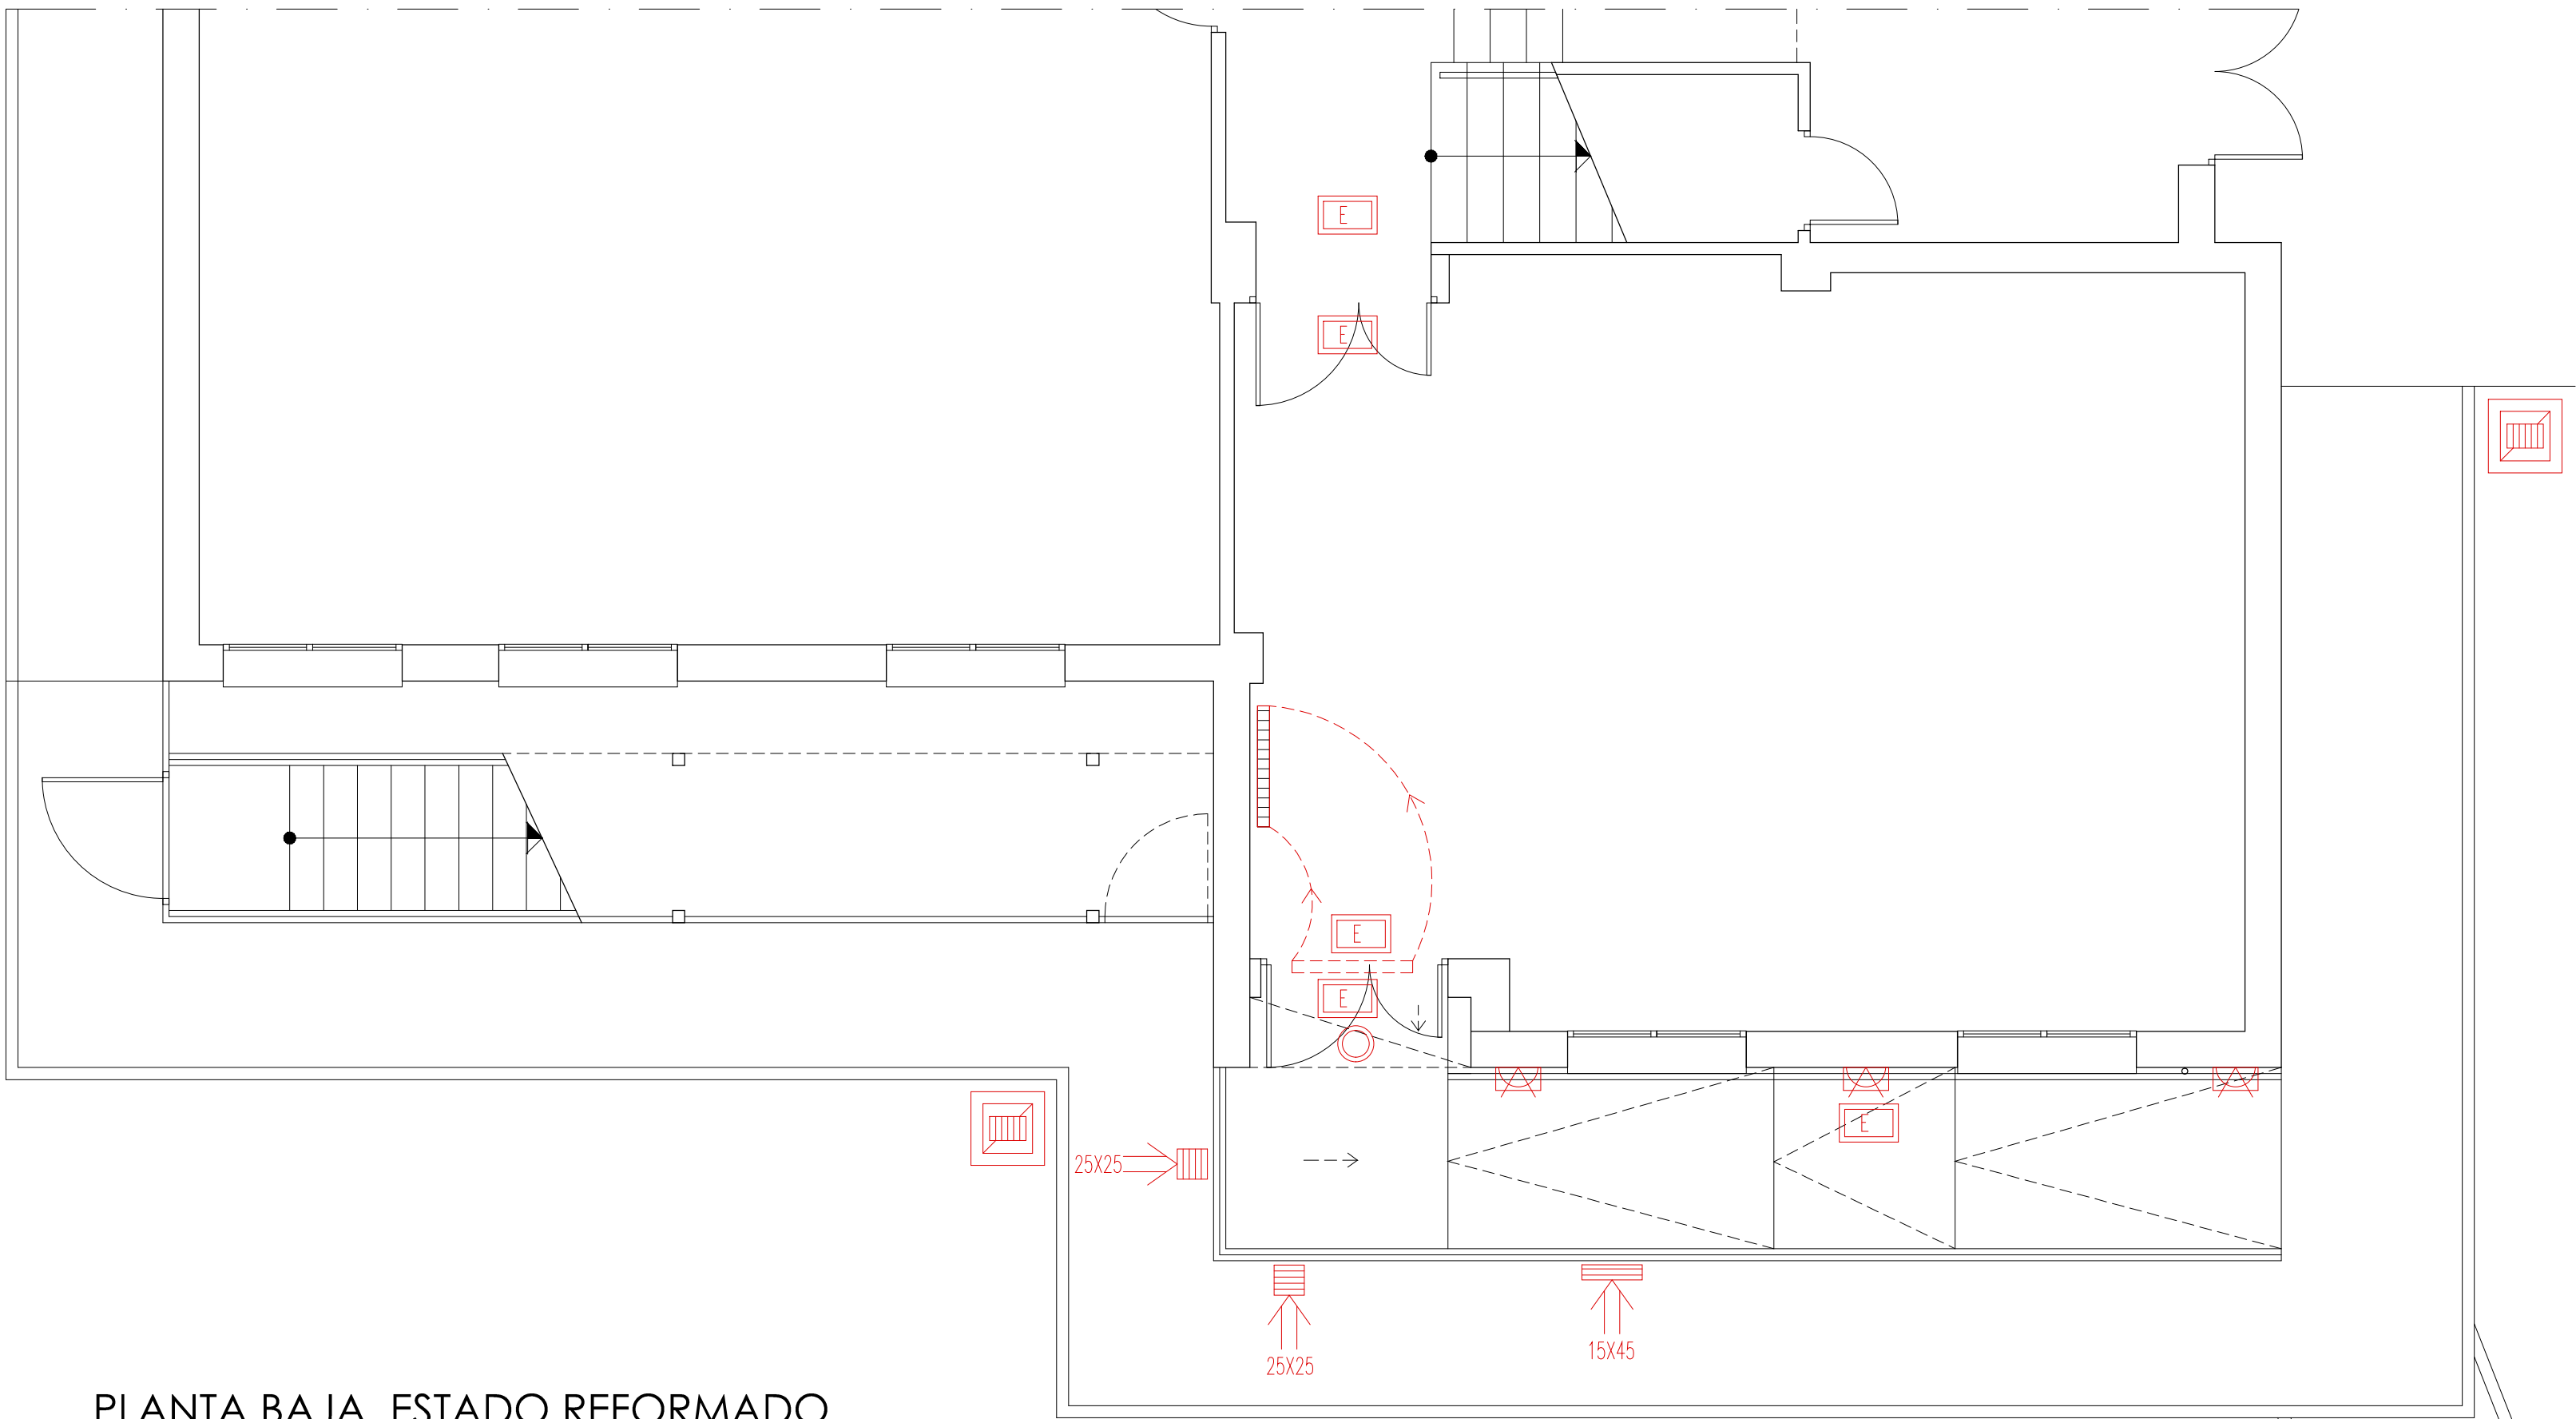

PLANTA BAJA. ESTADO REFORMADO

LEYENDA DE INSTALACIONES
ACTUACIONES EN PLANTA BAJA

NUEVO APLIQUE PARED EXTERIOR

NUEVO APARATO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO, EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN. COLOCACIÓN DE SUPERFICIE EN TECHO O PARED.

DOWNLIGHT LED EXTERIOR

POSICIÓN DE RADIADOR EXISTENTE

NUEVA POSICIÓN DE RADIADOR DESPLAZADO DESDE LA POSICIÓN EXISTENTE.

VENTILACIÓN DE CÁMARA BAJO RAMPA CON REJILLA DE LAMAS DE ACERO DE DIMENSIONES AxB ACABADO ESMALTE COLOR Y TEXTURA A DECIDIR POR LA DF.

NUEVA POSICIÓN DE ARQUETA SUMIDERO EXTERIOR EN ZONA DE ARENERO. MODIFICACIÓN DESDE POSICIÓN ACTUAL Y MODIFICACIÓN DE LAS CONEXIONES A LA RED DE RECOGIDA EXISTENTE

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
UNIVERSIDADES.

Comunidad de Madrid

PROYECTO: BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
REFORMA DE COCINA Y MEJORA DE
ACCESO Y EVACUACIÓN PABELLÓN
INFANTIL CEIP "JUAN DE AUSTRIA"

SITUACION
Avda. Juan de Austria nº 17, 28804 Alcalá de Henares. Madrid.

PLANO
INSTALACIONES.
Pabellón infantil. Planta baja
y primera. Adaptaciones.

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Vicepresidencia, Consejería de Educación y
Universidades.
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Doña Elena Laudelina López Otero

ESCALA

FECHA
REVISADO

22103

DINA 1 1/50
JUNIO 2023

