

ACTUACIÓN 4.4

PLANO DE FACHADA

BABERO REMATE DE CHAPA DE ACERO PRELACADO

CUBIERTA DE PORCHE CHAPA DE CHAPA DE ACERO PRELACADA EXISTENTE

DETALLE 1/20


ACTUACIÓN 4.3

GALETA DE LADRILLO

PERFIL L 80.10

DETALLE 1/20

| SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE: EDIFICIO 1 | |
|---|--|
| ACTUACIÓN 4: SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS EN FACHADA Y CUBIERTAS | |
| ACT. 4.1 | REPARACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS EN PARAMENTOS Y ACABADOS DE MACHONES Y ZÓCALO DE MUROS DE FACHADA. |
| ACT. 4.2 | SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE VIDRIO MODELADO EN LA FACHADA POSTERIOR DEL EDIFICIO. |
| ACT. 4.3 | REPOSICIÓN DE GALLETAS EN VOLADIZO Y FRENTE DE FORJADO, EN FACHADAS LATERALES, CON INSTALACIÓN DE PERFIL PARA SU SUJECIÓN. |
| ACT. 4.4 | INSTALACIÓN DE BABERO DE CHAPA METÁLICA EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS CUBIERTAS METÁLICAS DE LOS PORCHES. |
| ACT. 4.5 | SUBSANACIÓN DE HUMEDADES EN EL ALERO DE TODO EL PERÍMETRO DE CUBIERTA SUPERIOR. |
| ACTUACIÓN 4.3 | |
| ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">SE SANEARÁ Y LIMPIARÁ EL FRENTE DE VOLADIZO DE CUBIERTA DE PLANTA BAJA EN LAS FACHADAS LATERALES QUE PRESENTA DESPRENDIMIENTOS DE GALLETAS DE LADRILLO VISTO. | |
| ACTUACIONES PREVISTAS <ul style="list-style-type: none">SE INSTALARÁ PERFIL METÁLICO INFERIOR PARA SUJECIÓN DE GALLETAS DE LADRILLO VISTO.SE RESTITUIRÁN LAS GALLETAS DE LADRILLO VISTO DESPRENDIDAS. | |
| ACTUACIÓN 4.4 | |
| ACTUACIONES PREVIAS <ul style="list-style-type: none">SE LIMPIARÁN LAS CUBIERTAS DE CHAPA DE PORCHES DE FACHADAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA. | |
| ACTUACIONES PREVISTAS <ul style="list-style-type: none">SE COLOCARÁ BABERO DE CHAPA LACADA EN EL ENCUESTRO ENTRE PARAMENTO DE FACHADA Y CUBIERTAS DE PORCHES DE FACHADA PRINCIPAL Y SECUNDARIA. | |

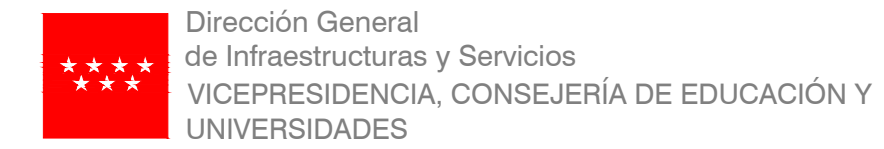

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Mejora de Accesibilidad y Subsanación de Deficiencias de ITE en el CEIP San Marcos de San Martín de la Vega

SITUACIÓN

Av. Abogados de Atocha, 16, 28330 San Martín de la Vega, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ITE

EDIFICIO 1

ACTUACIÓN 4.3 Y 4.4

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTA

Marta Sánchez Valencia

ESCALA

DINA1 1/100

FECHA

may 2023

REVISADO

10A10